

浏阳大瑶某某造纸厂“12·15”一般火灾事故调查报告

2024年12月15日7时52分许，位于浏阳市大瑶镇某某村的浏阳市某某造纸厂发生火灾事故，直接过火范围为浏阳市某某造纸厂的造纸车间、浏阳市某某废旧物资回收有限公司区域，过火面积约4000平方米，无人员伤亡，直接经济损失为745.68万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国消防法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）相关规定和长沙市应急和安全生产委员会办公室挂牌督办要求，浏阳市人民政府于2024年12月17日成立浏阳市大瑶镇“12·15”火灾事故调查组（以下简称事故调查组），依法对该起事故进行调查。事故调查组由市应急局局长杨海、市消防救援大队大队长李醇任组长，市应急局、市消防救援大队、市工业和信息化局、市公安局、市住房城乡建设局、市市场监管局、大瑶镇人民政府为成员单位，并邀请市纪委监委派员参与。

事故调查组坚持“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、技术鉴定、调阅资料、人员问询、综合分析等，查明了事故发生的经过、原因、直接经济损失、事故性质和责任情况，提出了对有关责任单位和人员的处理建议，并针对事故原因及调查发现的有关问题，提出了事故整改防范措施建议。

经调查认定，浏阳大瑶某某造纸厂“12·15”火灾事故是一起由

浏阳市某某造纸厂造纸车间西侧造纸设备发生机械故障，轴承因摩擦发热升温，达到物质燃点，引燃周边可燃物起火造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故有关单位概况

1. 浏阳市某某造纸厂（以下简称某某造纸厂），2003年9月注册成立；统一社会信用代码：91430181*****1W；登记场所：浏阳市大瑶造纸工业基地；占地30600平方米、建筑面积24000平方米；经营范围：造纸、纸张批发、纸制品销售。法定代表人李*如（身份证号码：430181*****7057）；安全管理负责人刘*（身份证号码：430181*****7057）。

2. 浏阳市某某废旧物资回收有限公司（以下简称某某公司），2016年5月30日注册成立；统一社会信用代码：91430181*****1U；登记场所：浏阳市大瑶镇某某社区五一组；营业范围：废旧物资回收，木材加工，木质家具、纤维素纤维原料及纤维、纤维板、刨花板制造。法定代表人：彭*明（身份证号码：430181*****7072）。

3. 浏阳市某某纸业有限公司（以下简称某某纸业），2011年4月27日注册成立；统一社会信用代码：91430181*****51；登记场所：浏阳市大瑶镇造纸工业基地；经营范围：涂布类印刷用纸、箱纸板、白纸板、瓦楞原纸生产销售，废纸回收经营，货物进出口。法定代表人：吴*平（身份证号码：430181*****7056）。

（二）事故起火建筑租赁使用情况

1. 某某造纸厂相关情况。经调查，某某造纸厂一、二期建筑的建设用地为浏阳市人民政府批准的集体建设用地，审批号为（2017）政国土字第8号，土地使用面积3.9192公顷（39192平方米），用途为集体建设用地。其中一期厂房于2010年6月建设，生产车间（起火建筑）1层、高度12米，火灾危险类别为丙类，为钢架棚结构厂房；二期厂房于2022年9月建设。一、二期均未办理规划、建设等相关审批手续，也未办理建设工程消防审验手续。2022年9月，某某造纸厂为收集处理高温废气，在一期厂房造纸车间南侧墙外的消防通道内配套建设1座环保设备喷淋塔。

2. 某某公司相关情况。2016年11月，某某公司法定代表人彭高明与某某造纸厂法定代表人李*如签订《集体建设用地使用权出租合同》，明确某某公司租赁某某造纸厂南侧约9700平方米地块用于木料加工厂建设，用途为集体建设用地，租赁期限为5年，年租金为25万元。到期后，2021年11月，两家公司再次续签《集体建设用地使用权出租合同》，某某公司继续租赁该地块至2026年11月21日。在2017年至2018年期间，某某公司先后搭建钢架棚厂房，与某某造纸厂一期的生产车间（起火建筑）之间消防安全距离不足，最窄处为1.7米。

3. 某某纸业相关情况。2023年7月和9月，某某公司法定代表人彭高明与某某纸业法定代表人吴志平签订了《合作协议》和《补充协议》，双方约定某某纸业租赁某某公司厂房用于存放卷筒成品纸，计租面积为5000平方米，租金为4.5万元/月，租

赁期限为 2023 年 7 月 11 日至 2026 年 11 月 21 日。

（三）事故起火建筑基本情况

起火建筑为某某造纸厂生产车间和某某公司厂房（含某某纸业仓库）。

1. 某某造纸厂生产车间，东西长 80 米、南北宽 24 米，建筑高度 12 米，建筑面积 1920 平方米，生产车间的西南角造纸机器、通风管及车间顶棚过火，过火面积为 100 平方米（图 1）；车间南侧外墙部分过火，连接的环保设备过火烧毁。

2. 某某公司起火厂房建筑为不规则矩形，东西长 145 米、南北宽 34 米、高 12 米，面积 6180 平方米，是单层钢架结构建筑，顶棚、墙壁和建筑内部大部分过火，过火面积约 3900 平方米。其中某某纸业租赁某某公司的仓库部位过火严重，燃烧物质主要为卷筒成品纸。



图 1：某某造纸厂过火面积 100 平方米；
某某公司（含某某纸业仓库）过火面积 3900 平方米

（四）事故发生经过

2024 年 12 月 15 日 7 时 52 分许，某某造纸厂造纸设备底部靠南侧下方一排轴承自西端起第五个与第六个轴承之间出现明火，并向造纸设备中间及上方蔓延，引燃周边可燃物（图 2）。

7 时 52 分至 7 时 55 分许，某某造纸厂员工使用灭火器、水管等对造纸设备进行灭火，对造纸设备内明火进行控制。

7 时 55 分至 7 时 57 分许，由于初期火灾扑救时未停止设备运行，未及时关闭环保抽风设备，导致设备内大量高温高热烟气通过管道进入环保设备喷淋塔，进而引燃环保设备可燃材料。

7 时 57 分许，某某造纸厂职工刘晓明拨打 119 报警。

7 时 59 分许，某某造纸厂环保设备进一步引燃某某公司易燃可燃彩钢板屋顶及树脂板隔板后，火灾迅速蔓延扩大到某某纸业仓库内的纸制品。

7 时 59 分至 14 时 46 分许，某某造纸厂屋顶部分过火约 100 平方米，某某公司厂房和某某纸业仓库建筑过火约 3900 平方米。

（五）事故现场勘查情况

经现场勘查，某某造纸厂造纸车间 1 台造纸设备及连接的通风管道、环保设备过火；某某公司厂房局部过火；某某纸业仓库大部分过火。

某某造纸厂造纸车间分为东西两部分，东西长约 80 米，南北宽约 24 米，高约 12 米，建筑面积 1920 平方米，为单层钢架结构，呈“矩形”。车间顶棚南北侧各设置有 1 个排风口，顶棚

为树脂材质。勘查发现，南侧西段顶棚的树脂结构大部分过火烧毁（图 3、图 4）；北侧西段顶棚树脂结构部分过火烧毁，但烧损情况较南侧顶棚轻。车间南侧钢结构墙体有明显过火痕迹，部分窗户过火破损（图 5），其中从西侧起第 4、5 个窗户过火最为严重，向两端逐渐减弱。车间西侧造纸设备过火痕迹明显，其底部有泡沫夹芯板及纸制品过火后残骸，中间设置的树脂结构挡板过火痕迹“上重下轻”。设备南侧上方 5 根尾气管道中，自西侧起第 2、3 个管道口过火痕迹最严重，周边金属面板已经变色并发生变形。

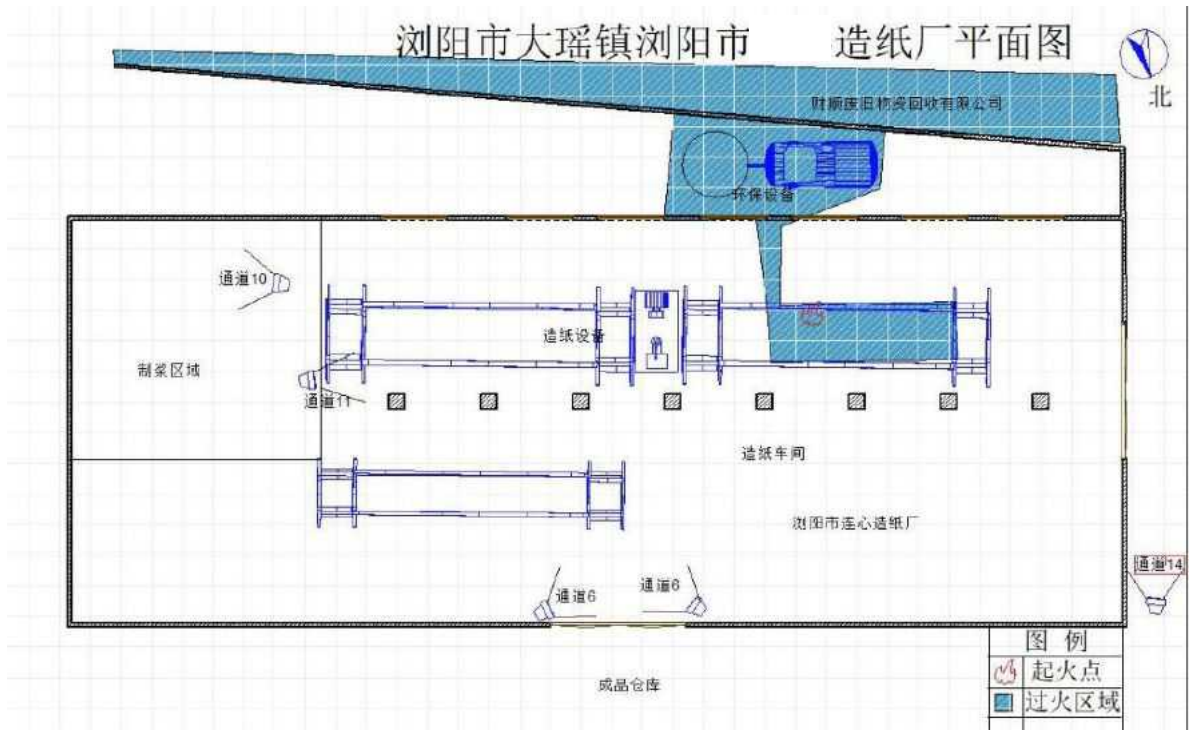


图 2：某某造纸厂起火点、火势发展图



图 3：某某造纸车间西侧造纸设备，部分易燃材料已过火烧毁



图 4：某某造纸车间西侧造纸设备，金属结构有过火后变色痕迹



图 5: 某某造纸厂造纸设备南侧收集热气的通风管道过火开裂

某某造纸厂与某某公司中间的环保设备（某某造纸厂造纸设备的5根管道汇集于此）均有过火痕迹（图6、图7），西侧金属设备过火变色，喷淋塔过火烧毁。



图 6: 某某造纸厂靠某某公司一侧墙壁过火严重



图 7: 某某造纸厂外环保设备整体已过火烧毁，金属表面有过火后变色痕迹；上方塑料材质喷淋塔过火烧毁。

某某公司分为两个区域，东侧为某某公司放置设施设备的区域，部分设备表面有过火后变色痕迹，部分建筑损坏。

西侧租赁给某某纸业堆放纸制品，物品均过火且痕迹明显（图 8），棚顶树脂结构均过火烧毁，钢架结构有过火后变形倒塌痕迹。



图 8: 某某公司西侧（租赁给某某纸业的仓库）过火严重，建筑物部分倒塌

（六）直接经济损失情况

经湖南顺易价鉴评估有限公司认定，此次火灾事故造成某某造纸厂造纸设备及屋顶部分烧毁，损失 14.2805 万元；某某公司部分厂房及设备烧毁，损失 167.8293 万元；某某纸业仓库约 1819 吨纸制品烧毁，损失 563.5734 万元，共计 745.6832 万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故应急处置情况

接到报告后，浏阳市人民政府相关领导迅速组织应急、消防、公安、大瑶镇等工作人员赶到现场进行应急处置。市消防救援大队先后调集大瑶、集里、关口、金阳、张公岭、龙华 6 个消防救援站、1 个乡镇专职队、18 辆消防车、129 名消防救援人员赶赴现场进行处置，消防救援大队值班领导、支队全勤指挥部遂行出动。

8 时 06 分许，大瑶消防救援站、大瑶镇专职队、集里消防站救援人员陆续到达现场参与扑救。

8 时 56 分许，浏阳市消防救援大队值班领导、关口站救援人员携无人机到达并接管现场救援。

9 时 09 分至 35 分许，金阳站、龙华站、张公岭站救援人员陆续到达现场支援。

14 时 46 分许，现场火灾基本被扑灭。

（二）事故应急处置评估

事故发生后，浏阳市人民政府立即启动应急救援预案，组织公安、应急、消防和大瑶镇人民政府开展应急救援和善后处置工

作，火场现场救援工作有序，周边区域管控及时，有效防止了次生灾害发生及人员财产损失的进一步扩大。经评估，本次事故处置工作有序、有效，相关部门信息报送及时，救援响应迅速，现场处置得当。

三、事故原因及性质

（一）直接原因分析

某某造纸厂造纸车间西侧造纸设备发生机械故障，靠南侧下方一排轴承自西端起第五个与第六个轴承因摩擦发热升温（达到可燃物燃点），引燃周边可燃物导致事故发生。

（二）间接原因分析

1. 现场管理不到位。某某造纸厂未严格落实安全生产企业主体责任，未及时消除生产安全事故隐患。事故现场安全管理缺失，起火部位出现明火后，未及时停止相关设备运转，未及时关闭环保通风设备，错失了最佳扑救时机。

2. 消防措施不到位。某某造纸厂未经消防设计审查验收，违规采用易燃可燃彩钢板、树脂板搭建厂房；未设置合格防火墙体，建设环保通风设备占用消防通道，造成火灾事故扩大。

3. 违规建设和使用厂房。某某公司未经消防设计审查验收，违规采用易燃可燃彩钢板、树脂板建设厂房；并自行将不具备丙类仓储条件的木材加工厂厂房租赁给某某纸业存放成品纸。某某纸业未落实消防管理职责，租赁了某某公司不符合纸制品（丙类可燃物）仓储条件的厂房，造成事故经济损失扩大。

（三）事故相关检验检测和鉴定情况

2024年12月27日，浏阳市消防救援大队将提取到的有效视频委托天津火灾物证鉴定中心进行鉴定，得出“最早可见火光映射的部位位于浏阳市某某造纸厂车间造纸设备底部区域”；“最早可见火光映射时间为监控视频显示时间‘2024年12月15日8时01分53秒’（通过时代家具厂监控设备对时间进行校准，实际为北京时间2024年12月15日7时52分15秒左右）”的结论。

（四）其他可能因素排除

经调查询问、现场勘查、视频分析及检测鉴定等，排除雷击、静电、遗留火种、人为纵火和电气故障引发起火的可能。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）事故相关单位

1. 某某造纸厂。安全生产主体责任落实不到位，安全隐患排查整治不到位，未认真督促作业人员严格执行安全生产规章制度和操作规程，火灾初期现场管理缺失，作业人员不熟悉相关安全作业规程、防范措施以及事故应急措施^[1]，未按要求停止设备运转，未及时关闭环保通风设备；未经规划建设许可^[2]，未申请办理建设工程消防审查验收手续，擅自投入使用^[3]，违规采用易

[1] 《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款 生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

[2] 《中华人民共和国建筑法》第七条 建筑工程开工前，建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证；但是，国务院建设行政主管部门确定的限额以下的小型工程除外。

[3] 《中华人民共和国消防法》第十三条 按照国家工程建设消防技术标准需要进行消防设计的建设工程竣工，依法应当进行消防验收的建设工程，未经消防验收或者消防验收不合格的，禁止投入使用；其他建设工程经依法抽查不合格的，应当停止使用。

燃可燃彩钢板、树脂板搭建厂房^[4]；对火灾事故发生负有直接责任。

2. 某某公司。消防主体责任落实不到位，消防安全隐患排查整治不到位，未申请办理建设工程消防审查验收手续，擅自投入使用；违规采用易燃可燃彩钢板、树脂板搭建厂房，对火灾事故扩大负有责任。

3. 某某纸业。消防主体责任落实不到位，租赁了防火等级不达标的厂房储存卷筒成品纸（可燃物资），对火灾事故经济损失扩大负有责任。

（二）有关监管单位

大瑶镇人民政府：落实属地安全生产监管和消防安全管理责任不到位，对某某造纸厂安全生产隐患排查治理监督指导不够；对某某造纸厂、某某公司涉及违法建设等情况未及时向上级有关部门报告，导致该风险隐患长期存在，最终导致事故发生。

五、对有关单位和有关责任人员的处理建议

（一）有关责任单位

1. 某某造纸厂，安全生产主体责任落实不到位，安全风险分级管控和生产安全事故隐患排查治理制度落实不到位，未采取技术和管理措施并及时发现、消除事故隐患，未认真督促作业人员严格执行安全生产规章制度和安全操作规程；未经消防设计审查验收建设厂房，违规采用易燃可燃彩钢板、树脂板搭建厂房，

[4] 《中华人民共和国消防法》第二十六条 建筑构件、建筑材料和室内装修、装饰材料的防火性能必须符合国家标准；没有国家标准的，必须符合行业标准。人员密集场所室内装修、装饰，应当按照消防技术标准的要求，使用不燃、难燃材料。

违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条^[5]、第四十四条第一款^[6]的相关规定，对事故发生负有直接责任。建议由浏阳市应急局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项^[7]予以行政处罚。

2. 某某公司，企业消防主体责任落实不到位，未经消防设计审查验收建设厂房，违规采用易燃可燃彩钢板、树脂板搭建厂房，对火灾蔓延扩大负有责任，建议由市消防救援大队和市住房城乡建设局进一步调查处理。

3. 某某纸业，企业消防主体责任落实不到位，租赁了防火等级不达标的厂房储存卷筒成品纸（可燃物资），建议由市消防救援大队进一步调查处理。

（二）有关责任人员

1. 李*如，浏阳市某某造纸厂法定代表人。负责全厂的安全生产组织领导，未严格督促、检查本单位安全生产工作并及时消除生产安全事故隐患，未认真组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一项、第五项^[8]的规定，对事故发生负有管理责任；建议

[5] 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条：生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

[6] 《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款：生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

[7] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

[8] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：

由浏阳市应急局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项^[9]予以行政处罚。

2. 刘*, 浏阳市某某造纸厂安全负责人。负责全厂的日常安全管理工作, 未认真检查本单位安全状况并及时排查生产安全事故隐患, 对设备运行情况及事故隐患排查整治不到位, 现场管理缺失, 初期火灾扑救处置不当, 违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第(五)项规定^[10], 建议由浏阳市应急局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条予以行政处罚^[11]。

(三) 其他处理建议

1. 大瑶镇人民政府督促企业落实生产安全主体责任不到位, 建议责成大瑶镇人民政府向浏阳市人民政府作出深刻检查, 并将大瑶镇相关单位和人员监管履职情况的问题线索移送市纪委监委调查处理。

2. 建议由大瑶镇人民政府对某某造纸厂、某某公司未办理规划、建设等相关审批手续行为, 进一步调查并依法依规处置;

(一) 建立、健全并落实本单全员位安全生产责任制, 加强安全生产标准化建设; (二) 组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程; (三) 组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划; (四) 保证本单位安全生产投入的有效实施; (五) 组织建设并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制, 督促、检查本单位的安全生产工作, 及时消除生产安全事故隐患; (六) 组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案;

[9] 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项: 生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责, 导致发生生产安全事故的, 由应急管理部门依照下列规定处以罚款: (一) 发生一般事故的, 处上一年年收入百分之四十的罚款。

[10] 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条 生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责: (一) 组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案; (二) 组织或者参与本单位安全生产教育和培训, 如实记录安全生产教育和培训情况; (三) 组织开展危险源辨识和评估, 督促落实本单位重大危险源的安全管理措施; (四) 组织或者参与本单位应急救援演练; (五) 检查本单位的安全生产状况, 及时排查生产安全事故隐患, 提出改进安全生产管理的建议; (六) 制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为; (七) 督促落实本单位安全生产整改措施。

[11] 《中华人民共和国安全生产法》第九十六条 生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的, 责令限期改正, 处一万元以上三万元以下罚款; 导致发生生产安全事故的, 暂停或者吊销其与安全生产有关的资格, 并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款; 构成犯罪的, 依照刑法有关规定追究刑事责任。

由相关单位对某某造纸厂、某某公司未办理建设工程消防审验手续行为依法依规处置。

3. 事故当事方是否构成民事侵权责任，建议当事方通过法律途径解决。

六、事故整改和防范措施

（一）落实属地管理，切实扛牢“促一方发展、保一方平安”的政治责任。大瑶镇党委政府要全面落实“党政同责、一岗双责”制度和属地管理责任，督促辖区有关行业部门落实行业监管责任，深入组织开展“打非治违”和风险隐患查整等工作，加强会商研判，防范化解辖区重大风险隐患。对本次事故相关责任单位在集体建设用地上违规搭建厂房问题，要牵头组织有关行业部门联合整治全面排查类似隐患问题，防止类似事故隐患频繁发生，促进造纸行业高质量发展。

（二）明确部门监管，着力推动造纸行业高质量发展与高水平安全良性互动。该事故是因企业违法违规行为未得到及时有效管控造成的。建议工信、自然资源、住建、应急、城管、消防救援等部门根据有关法律法规，全面加强造纸行业相关企业消防安全监管，属地政府配合落实整改措施，加强全市造纸行业共性问题及重大风险隐患的处置，推进造纸行业重组整合，促进行业高质量发展。

（三）压实企业主体，全面防范并化解造纸行业重大风险隐患问题。造纸行业生产经营单位要全面落实企业主体责任，厂房

建设应当合法合规，依法办理自然资源、建设等审批手续，确保建筑物验收合格后再投入使用。要进一步健全安全生产责任制，强化风险隐患查整，进一步完善应急预案并演练，确保一旦遇到突发情况能够科学高效应急处置。针对本次事故暴露出来违法建设以及消防安全等方面的问题，要依法依规开展整治，举一反三开展自查自纠，切实解决并化解造纸行业共性问题及重大风险隐患问题。