

德江县“11·27”一般道路交通事故

调 查 报 告

德江县“11·27”事故调查组
2024年1月22日

目录

一、事故基本情况.....	2
（一）驾驶人基本情况.....	2
（二）事故车辆基本情况.....	3
（三）事故发生经过.....	3
（四）事故现场情况.....	3
（五）人员伤亡和直接经济损失情况.....	错误！未定义书签。
二、事故应急处置及评估情况.....	6
（一）事故信息接报及响应情况.....	6
（二）事故现场应急处置情况.....	6
（三）医疗救治和善后情况.....	6
（四）事故应急救援评估情况.....	7
三、事故原因分析.....	7
（一）直接原因分析.....	7
（二）间接原因分析.....	7
四、有关责任单位存在的主要问题.....	7
（一）监管部门.....	7
（二）地方党委政府.....	7
（三）贵州资兆建材有限公司.....	8
五、对有关责任人员和责任单位的处理建议.....	6
（一）因在事故中死亡免于追究责任人员.....	8
（二）对有关公职人员的处理建议.....	8
（三）对有关责任单位的处理建议.....	8
六、事故主要教训.....	错误！未定义书签。
七、事故整改和防范措施.....	9
（一）深刻汲取事故教训，压紧压实各方责任.....	9
（二）深入开展专项行动，狠抓“顽瘴痼疾”专项整治.....	10
（三）深入推进道路交通安全社会化管理，营造齐抓共管格局.....	10
八、附件.....	11

德江县“11·27”一般道路交通事故调查报告

2023年11月27日11时40分，德江县某某镇某某村（G352国道104KM+350M）处发生一起一般道路交通事故，造成1人死亡和一栋房屋受损，直接经济损失约80万元。

事故发生后，德江县委、县政府主要领导高度重视，立即作出指示要求全力做好事故救援和伤者救治工作，安排县应急管理局、交警大队、消防大队、县人民医院等部门赶赴事故现场开展应急救援和善后处置工作。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》相关规定，经县人民政府同意，成立了由县应急局、纪委监委、公安局、总工会、交警大队等部门组成的事故调查组，对该起事故进行了调查。事故调查组通过现场勘验、查阅资料、调查取证、综合分析等，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对事故相关责任单位和责任人的处理建议，并针对事故原因及暴露出的问题，提出了事故防范措施。经调查认定，**德江县“11·27”一般道路交通事故是一起一般生产安全责任事故。**

一、事故基本情况

（一）驾驶人基本情况

驾驶人代某某（死者），男、汉族、42岁，身份证号码

522226***，家住某某县某某街道某某村某某组，持 C1E 驾驶证，初次领证日期为 2010 年 2 月 1 日，驾驶证有效期至 2026 年 2 月 1 日。血液检测根据贵中一司鉴[2023]毒鉴字第 4536 号鉴定结果，血液中未检出乙醇成分。尸检结果根据（德）公（司）鉴（病理）字〔2023〕51 号鉴定结论，因其胸部损伤严重而死亡。

（二）事故车辆基本情况

贵 D97***（蓝牌）肇事车为大运牌轻型自卸货车，核载 3 人，实载 1 人，核定载货质量 1495Kg，实载 18000Kg，初次登记日期为 2018 年 2 月 27 日，检验有效期至 2024 年 2 月 29 日，车辆使用性质为非营运，车辆所有人敖绍仙（死者配偶），保险公司为中国大地财产保险股份有限公司，购买有交强险和第三责任险 100 万元，保险有效期至 2024 年 2 月 10 日。车检委托平塘县华元机动车检测有限公司对其检测，因损坏严重不具备检验鉴定条件而未检测。

（三）事故发生经过

2023 年 11 月 27 日 11 时 40 分许，驾驶员代某某驾驶大运牌轻型自卸货车贵 D97***从贵州资兆建材有限公司装载水泥（共和水泥厂）至某某方向行驶，途经某某镇某某村（G352 国道 104KM+350M）处时其车向左侧翻下路坎向前滑行撞入一居民房内，驾驶员代某某被困车内，后经消防大队、某某镇卫生院医生全力施救，因伤势过重经抢救无效后医生宣布死亡。该起事故共造成驾驶员代某某死亡，一栋民房受损和车辆受损的一般道路交通事故。


（四）事故现场情况

某某镇某某村（G352 国道 104KM+350M）处，路面呈东西走向，东至某某镇，西至某某县方向，南侧为堡坎，沥青路面，天气阴、路面干燥，道路标识标线齐全，道路左侧有波形护栏，道路路基宽 9.7 米，纵坡度为 $i = -5\%$ ，弯道半径 $r = 29\text{m}$ 。



图为车辆侧翻路段位置情况

图为房屋受损情况

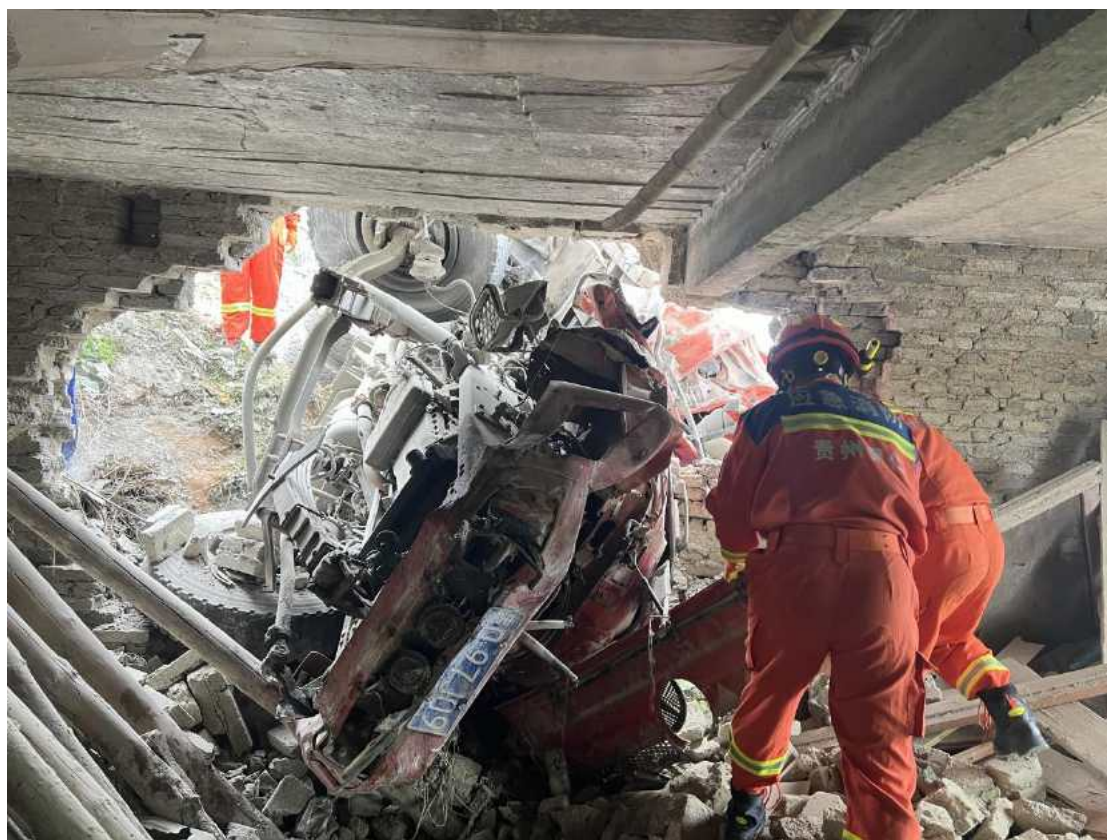

图为贵D0***事故现场情况

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

此次事故造成 1 人死亡，根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T6721）造成直接经济损失约 80 万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2023 年 11 月 27 日 13 时 34 分接消防大队报告某某镇某某村发生一起货车侧翻道路交通事故，13 时 35 分指挥中心立即电话报告县政府总值班室，县应急局局长梅某同志立即作出安排部署并带领应急、消防大队、交警大队前往事故发生点开展救援，经过两个多小时的救援，15 时 29 分电话报告县政府总值室，该事故已造成 1 人死亡，一栋民房受损和车辆受损的一般道路交通事故，18 时 14 分向市应急局指挥中心书面报告事故基本情况。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生后，某某镇人民政府第一时间组织镇卫生院到达现场，并向县政府总值班室、消防大队报告了事故情况，县应急局接消防大队电话后、立即组织应急、消防大队等相关单位赶赴现场开展救援，经两个多小时的全力救援抢救，驾驶员因伤势过重经抢救无效后医生宣布死亡，死者已由印江县殡仪馆工作人员送往殡仪馆，事故现场应急救援工作结束。

（三）医疗救治和善后情况

事故发生后，县人民政府立即启动了事故善后及维稳工作。某某镇人民政府联合某某县某某街道积极做好善后及

维稳工作，未引发负面影响，死者已于2023年11月30日火化。赔偿资金已全部赔付到位，善后工作处理完毕。

（四）事故应急救援评估情况

在本次事故应急处置中，县人民政府高度重视，部门和属地乡镇协调联动，善后事宜得到妥善处置，现场处置得力，应急处置得当。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

驾驶员代军勇安全意识淡薄，驾驶车辆操作不当，装载货物未按规定进行装载，超出车辆核定装载量是导致发生安全生产事故的直接原因。

（二）间接原因分析

1. 县交通运输局，对重点企业源头治超工作监管不到位，路面执法存在失管、漏管现象。

2. 县公安交警大队，在重点时段、重点时期未认真开展路面巡查工作，对乡镇（街道）工作指导不力。

3. 某某镇人民政府，对安全工作督促不力，对各部门工作统筹不够。

4. 某某建材有限公司，主体责任落实不到位，对制定的规章制度执行不严。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）监管部门

1. 县交通运输局，对重点企业源头治超工作监管不到位，对某某至某某两河口路段超限运输车辆存在漏管、失管，执法宽、松、软，2020年6月以来未到某某隧道至某

某镇两河口开展超限运输执法工作，近一年来未对源头企业违法行为实施行政处罚。

2. 县公安交警大队，对乡镇（街道）工作指导不够，2023年以来在重点时段期间未到G352国道某某镇区域开展路面巡查，事发当天在大队办案未上路开展路面巡查。

（二）地方党委政府

某某镇人民政府，对安排部署工作督促不力，在抓落实上还存在差距，针对事故发生后及时召开了工作安排部署会，相关部门没有形成合力抓好贯彻落实。

（三）某某建材有限公司

源头治超责任落实不到位，对制定的规章制度执行不严，对超限超载车辆未进行有效制止。违反《交通运输部超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十八条¹。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）因在事故中死亡免予追究责任人员

代某某，男，42岁，身份证号：522226***，某某县某某街道某某村某某组人，安全意识淡薄、严重超载，鉴于其已经在事故中死亡，建议免予追究责任。

（二）对有关公职人员的处理建议

对县公安交警大队分管副大队长郭某某未认真履职移交县公安局按规定处理，三个月内将处理情况报县应急管理

¹ 《交通运输部超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十八条 煤炭、钢材、砂石、商品车等货物集散地以及货运站等场所的经营人、管理人（以下统称货运源头单位），应当在货物装运场（站）安装合格的检测设备，对出场（站）货运车辆进行检测，确保出场（站）货运车辆合法装载。

局事故调查组备案。

对县交通运输综合行政执法大队分管副大队长王某未认真履职移交县交通运输局按规定处理，三个月内将处理情况报县应急管理局事故调查组备案。

（三）对有关责任单位的处理建议

1. 县交通运输局，责成其向县人民政府作出深刻检查，检查材料经县政府主要领导签字后报县应急管理局事故调查组备案。

2. 县公安交警大队，责成其向县公安局作出深刻检查，检查材料经局主要领导签字后报县应急管理局事故调查组备案。

3. 某某镇人民政府，责成其向县人民政府作出深刻检查，检查材料经县政府主要领导签字后报县应急管理局事故调查组备案。

4. 某某建材有限公司，责成县交通运输局对企业按照《交通运输部超限运输车辆行驶公路管理规定》进行处理，三个月内将有关资料报县应急管理局事故调查组备案。

六、事故主要教训

监管部门贯彻落实安全发展理念不牢、源头把控失守、漏管失管、风险分析研判缺失，执法检查、日常监管不到位。

企业安全主体责任落实不到位、安全生产规章制度不健全、从业人员安全培训教育不够、执行不严，安全意识淡薄。

七、事故整改和防范措施

针对事故暴露出来的有关问题，为吸取事故教训，防范类似事故发生，提出以下事故预防措施和整改建议：

（一）深刻汲取事故教训，压紧压实各方责任

要深刻汲取事故教训，举一反三，牢固树立“人民至上，生命至上”理念和安全生产红线意识，正确处理发展与安全的关系，充分认识防范化解运输行业安全风险的重要性。要强化宣传教育，扎实开展一次货运车辆驾驶员安全警示教育。同时，交警、交通、各乡镇（街道）要充分利用广播、电子显示屏、网络等多渠道拓展道路交通安全宣传的广度和深度，切实增强交通参与者的安全意识。要进一步完善和强化相关制度，及时分析研判道路运输超限超载安全风险，加强安全风险管控，紧盯薄弱环节，查找管理短板，堵塞管理漏洞。

（二）深入开展专项行动，狠抓“顽瘴痼疾”专项整治

要结合安全生产重大隐患专项排查整治有关部署要求，深刻剖析当前道路交通安全领域存在的风险隐患问题，认真查找事故防控的薄弱环节，组织开展人、车、路等道路交通安全要素的风险隐患排查，分类制定有针对性的管控措施，做到“逢违必究、逢患必除”，全面提升道路交通安全管理水平；要持续深入推进道路交通安全“顽瘴痼疾”专项整治工作，严厉查处超速、超限、超载、酒驾、醉驾等危害交通安全的违法违规行为，严格把控好超限、超载源头关；要进一步加强执法队伍建设，科学安排勤务，合理调配警力，优化路面执勤部署，强化路面交通管

控力度，提升路面交通管控工作成效。

（三）深入推进道路交通安全社会化管理，营造齐抓共管格局

要加强对各乡镇（街道）的指导，把道路交通安全工作延伸到村、触角到组，营造齐抓共管的良好格局。各乡镇（街道）、交通、交警等部门要通过以案示警对驾驶人员开展道路交通安全宣传教育培训，定期开展道路交通安全隐患排查，建立好人、车、路三本台账，做到底数清，情况明。充分运用“一中心一张网十联户”扎实开展好安全生产“五进”宣传活动，将道路交通安全知识引入千家万户，营造人人讲安全、个个遵守安全良好格局。

八、附件

附件：德江县“11·27”道路交通一般事故调查组成员名单

德江县“11·27”一般道路交通
事故调查组

2024年1月26日

