



淮北市应急管理局

(淮北市煤矿安全监督管理局、淮北市地震局)

yjj.huaiBei.gov.cn

请输入搜索关键字

搜索

您当前所在位置：首页 > 市应急管理局 > 安全生产领域 > 事故通报

索引号：	731649495/202605-00018
信息分类：	事故通报
内容分类：	市场监管、安全生产监管、应急管理
发文日期：	2026-05-25
发布机构：	市应急管理局
文号：	
关键词：	
名称：	【事故调查报告】安徽汇科新能源有限责任公司“3·24”一般起重伤害事故调查报告

【事故调查报告】安徽汇科新能源有限责任公司 “3·24”一般起重伤害事故调查报告

浏览次数：362 信息来源：市应急管理局 发布时间：2026-05-25 16:15 字号：

大

中

小

安徽汇科新能源有限责任公司“3·24” 一般起重伤害事故调查报告

淮北市事故调查组
2026年5月7日

目录

一、事故基本情况	- 1 -
(一) 事故发生单位安全管理情况	- 1 -
(二) 事故发生经过	- 2 -
(三) 事故现场情况	- 3 -
(四) 人员伤亡和直接经济损失情况	- 3 -
二、事故应急处置及评估情况	- 4 -
(一) 事故信息接报及响应情况	- 4 -
(二) 事故现场应急处置、医疗救治和善后情况	- 4 -
三、事故原因分析	- 4 -
(一) 直接原因	- 4 -
(二) 间接原因	- 5 -
四、有关责任单位存在的主要问题	- 5 -
五、对有关责任人员和责任单位的处理建议	- 6 -
(一) 对责任人的处理建议	- 6 -
(二) 对责任单位的处理建议	- 7 -
六、事故主要教训	- 7 -
七、事故整改和防范措施	- 9 -
(一) 强化安全发展理念，压实全员安全责任	- 9 -
(二) 全面规范安全教育培训，确保培训制度严格落实	- 9 -
(三) 全面深化风险辨识管控，狠抓隐患排查治理	- 9 -
(四) 吸取事故教训，举一反三全面整改	- 10 -

2026年3月24日11时20分许，位于安徽省淮北高新技术开发区的安徽汇科新能源有限责任公司内发生一起起重伤害事故，造成1人死亡。

事故发生后，依据《中华人民共和国安全生产法》（以下简称《安全生产法》）、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令 第493号）有关规定，经淮北市人民政府批准同意，2026年4月1日成立安徽汇科新能源有限责任公司“3·24”一般起重伤害事故调查组，调查组由市安委办牵头，市应急管理局、市市场监督管理局、市公安局、市总工会等部门组成，同时邀请市纪委监委派员参加。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查取证、技术鉴定、查阅资料、询问相关人员、综合分析，查明了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员的处理建议和有关单位的事故防范措施建议。

经调查认定，安徽汇科新能源公司“3·24”一般起重伤害事故是一起因行车吊装工违规作业、现场缺少安全监管引发的一起一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位安全管理情况

事故发生车间安全管理混乱，公司未对新入职员工开展三级安全生产教育培训，未对行车操作工进行系统的安全培训。公司未能严格执行安全管理制度，事故防范措施落实不

到位。

（二）事故发生经过

2026年3月24日上午8时许，魏**、赵*甲带着新入职员工赵*乙来到坩埚车间成型操作平台处进行起吊作业。魏**和赵*甲教赵*乙如何给起吊货物打螺栓固定（起吊物底部需要4套螺栓固定），用行车将装满原料的起吊物起吊到静压机内进行挤压成型做成坩埚成品，赵*乙试着完成了几组固定螺栓后，魏**、赵*甲便让赵*乙独自进行作业。

11时23分许，魏**、赵*甲在橡胶桶内装填好原料后，赵*乙在两个成型操作平台之间的地面处进行打螺栓固定起吊物底座。赵*乙在起吊物的正南侧，魏**手持行车遥控器在起吊物的正北侧，魏**收到赵*乙固定好的回复后，在未对起吊物四周环境进行检查的情况下开始用遥控器进行起吊作业。提升起吊物离开地面10cm左右，起吊物底部南侧的2套螺栓脱落，致使起吊物向南侧倾斜，魏**发现起吊物倾斜之后停止起吊操作，跑到起吊物南侧查看，发现起吊物刚好压在了赵*乙的背部，赶紧呼喊还在储料间的赵*甲前来施救，由于起吊物比较重（约350kg），两人无法挪动起吊物，喊来隔壁厂房的员工一起施救，同时紧急拨打120急救电话。

11时42分许，120医护人员赶到事故现场进行抢救，经抢救无效后宣布赵*乙死亡。公司拨打110报警并向属地安全生产监管部门进行报告，同时通知死者家属前来处理善后事宜。

（三）事故现场情况

事发现场位于坩埚车间两个成型操作平台之间，成型操作平台靠近厂房南侧墙面，成型操作平台正北侧是控制室，二者之间有一条约6米宽的安全通道，储料间和等静压机分别紧邻控制室的东、西两侧。

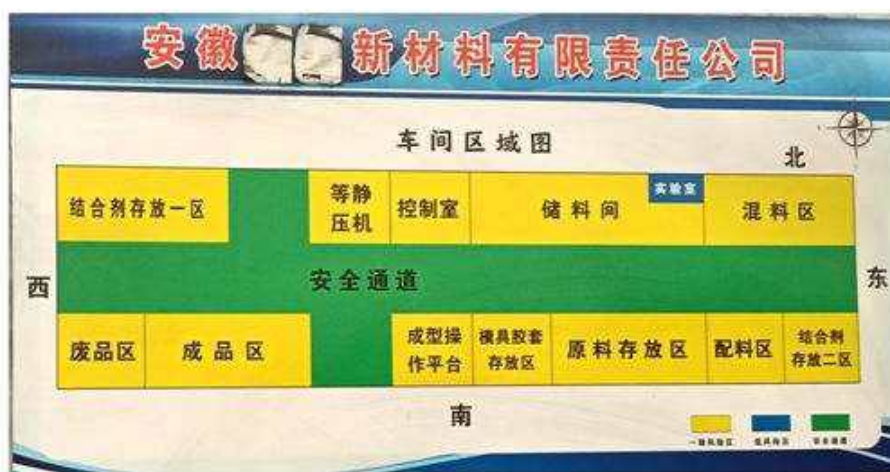


图 1.1 坩埚车间区域图



二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2026年3月24日13时30分许，淮北市应急管理局接到淮北高新技术产业开发区管理委员会电话报告后紧急安排人员去事故现场处理，确认为生产安全事故之后督促淮北高新技术产业开发区管理委员会应急管理局及时上报事故情况。

（二）事故现场应急处置、医疗救治和善后情况

事故发生后，魏**快速按下停止起重按钮，紧急喊来在储料间的赵*甲，二人试图将赵*乙身上的重物移开，未能挪动重物，魏**赶紧喊来其他员工一起施救，并紧急拨打120。120医护人员赶到后，对赵*乙进行紧急施救，经抢救无效后宣布死亡。该公司与死者家属的协商达成了赔偿协议，未引起社会舆情。

三、事故原因分析

（一）直接原因

1.赵*乙在完成固定螺栓工作后，自身未撤离到安全区域时便向行车吊装工魏**发出起吊指令，行车将重物提升离地面10cm左右，固定螺栓发生脱落，重物倾倒，砸到未撤离到安全区域的赵*乙。赵*乙未经过三级安全生产教育培训，安全意识淡薄，对安全风险辨识不足，将自身处在危险的作业环境中是造成事故发生的直接原因。

2.行车吊装工魏**违反行车安全操作规程，在接收到赵*乙的指令后，未对起吊物周围的环境进行安全确认便开始起

吊作业，致使吊装重物倾倒，砸到了处在视野盲区的赵*乙。行车操作工魏**违反《起重机 安全使用》^[1]规定，造成事故发生的直接原因。

（二）间接原因

1.安徽汇科新能源公司未严格按照规定对新入职员工进行三级安全教育培训，未对员工进行与岗位风险相匹配的安全教育培训，导致违章作业引发安全事故。

2.安徽汇科新能源公司隐患排查流于形式，缺乏专业性，未能识别出深层次、系统性的风险，未对吊装作业流程进行风险辨识。

3.安徽汇科新能源公司日常安全监管缺失，对违章操作行为未能及时发现并制止，安全管理人员配备不足且专业能力欠缺，未对作业现场进行常态化安全巡查。

四、有关责任单位存在的主要问题

安徽汇科新能源公司对新入职员工的三级教育培训缺失，特种设备的安全管理不规范、日常安全监管与隐患排查不到位。

1.“三级安全教育”培训体系失效。安徽汇科新能源公司未对新入职员工进行“三级安全教育”，也未对行车吊装工开展专项培训，导致员工对行车的安全使用，起重作业的危险

^[1]《起重机 安全使用》第一部分 总则 5.4.2 吊装工应符合下列条件： a) 具有资格； b) 年满 18 岁，出于培训目的在主管人员的直接监督下的情况除外； c) 适应该项工作，特别是视力，听力和反应能力； d) 具备搬动吊具和吊装设备的体力； e) 具有估计重物质量，平衡重物及判断距离，高度和净空的能力； f) 经过吊装技术的培训； g) 具有根据重物的情况选择吊具及吊装设备的能力； h) 经过起重作业信号的培训，懂得起重作业信号； i) 使用听觉设备(如无线电)能给出准确，清晰的口头指令并且会使用该设备； j) 具有控制，指挥起重机和载荷安全移动的能力； k) 经授权可以担负该项工作。

区域、躲避方式以及“十不吊”等基本安全规则缺乏认知。

2.日常安全管理形同虚设。安徽汇科新能源公司没有对起重作业现场进行有效监管，未能发现并制止操作工的违规行为；没有执行起重作业“指挥信号”和“警戒区”等管理要求。

3.风险识别与管控缺失。安徽汇科新能源公司未能识别出起重作业存在的“起重伤害”重大风险，未针对该风险制定有效的管控措施。

4.隐患排查治理机制不健全。行车管理不规范、吊装工培训不足、现场监管缺失等问题长期存在，安徽汇科新能源公司也未能通过日常检查或专项排查发现并整改这些显而易见的隐患。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）对责任人的处理建议

1.赵*乙，男，群众，安徽汇科新能源公司新入职员工，未经过三级安全教育培训，安全意识淡薄，对安全风险辨识不足，盲目发出起吊信号，致使自身处在危险作业环境中造成事故的发生，因赵*乙在事故中死亡，建议免予追究其责任。

2.崔**，男，群众，安徽汇科新能源公司实际控制人，主持公司的全面工作，未实施本单位的安全生产教育和培训计划，未及时排查安全事故隐患，安全监管不到位。其行为违反了《安全生产法》第二十一条第三项和第五项^[2]之规定，

^[2] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：

（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；

（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

建议由淮北市应急管理局对其进行行政处罚。

3.魏**,男,群众,安徽汇科新能源公司行车吊装工,负责行车的起吊工作,未遵守行车安全操作规程,未及时排查安全事故隐患,建议由安徽汇科新能源公司对其进行内部处理。

(二)对责任单位的处理建议

安徽汇科新能源公司作为事故发生的主体单位,未按要求对新入职员工开展三级安全教育培训,未能保证从业人员具备本岗位所需的安全操作技能和风险辨识能力。其行为违反了《安全生产法》第二十八条第一款^[3]之规定,建议由淮北市应急管理局对其进行行政处罚。

六、事故主要教训

1.安全发展理念严重缺失,存在重生产轻安全的思想。安徽汇科新能源公司在实际生产经营活动中,企业实际控制人对安全生产工作的重视停留在口号和文件上,未能将安全责任贯穿到生产经营全过程。

2.安全投入与效益考量严重失衡。安徽汇科新能源公司在行车等特种设备的安全防护设施、作业环境改善、安全管理人员配备等方面投入严重不足。在明知行车起吊作业存在物体打击、起重伤害等固有风险的情况下,未设置有效的隔离警示装置或起吊禁区,任由工作人员违规操作。

3.安全教育培训制度形同虚设,三级安全教育培训完全

^[3] 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条 生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训,保证从业人员具备必要的安全生产知识,熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程,掌握本岗位的安全操作技能,了解事故应急处理措施,知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员,不得上岗作业。

缺失。安徽汇科新能源公司违规让未经安全生产教育和培训合格的从业人员上岗作业，未对新入职员工开展任何形式的厂级、车间级、班组级三级安全教育培训。新员工对行车起吊作业的危险源辨识、操作规程、应急处置等基本安全知识一无所知，在毫无风险意识的情况下进行作业，为事故发生埋下了决定性隐患。

4.风险辨识管控与隐患排查治理不到位，现场管理失控失灵。安徽汇科新能源公司未对行车起吊作业的全过程进行系统的安全风险辨识和评估，尤其忽视了吊物坠落、起吊物摆动碰撞、吊具失效等可能造成物体打击、起重伤害的重大风险场景。同时，对新员工独立作业、人机交叉作业等典型高风险情形未制定任何针对性的管控措施，导致风险始终处于“失管失控”状态。

5.作业现场安全监管完全缺位。在行车起吊作业过程中，安徽汇科新能源公司未安排专兼职安全管理人员进行现场监护和指挥，未执行“十不吊”等特种设备安全操作规程。对员工的违章作业行为无人制止、无人纠正，现场管理处于失管状态，最终导致违章行为演变为不可挽回的事故。

6.全员安全生产责任体系空转，“一岗双责”未落实到岗到人。安徽汇科新能源公司未有效运行覆盖全岗位、全环节的全员安全生产责任制。从企业实际控制人到车间主任、班组长、一线作业人员，各自的安全职责不清、责任边界模糊。实际控制人未依法履行督促检查安全生产工作的法定职责，未能及时发现并消除事故隐患。

七、事故整改和防范措施

（一）强化安全发展理念，压实全员安全责任

安徽汇科新能源公司必须真正树立“人民至上、生命至上”的安全发展理念。企业实际控制人要亲自组织召开事故警示教育会，向全体员工通报事故情况，剖析事故原因，深刻认识事故的严重危害和血的教训，确保全员受到警示、得到教育。要建立健全覆盖全岗位、全环节的全员安全生产责任制，明确从实际控制人到一线作业人员各自的安全职责。企业实际控制人要依法履行督促检查安全生产工作、及时消除事故隐患的法定职责；安全管理人员要加强对现场作业的监督检查；班组长要落实班组日常安全管理责任，真正做到“一岗双责、失职追责”。

（二）全面规范安全教育培训，确保培训制度严格落实

安徽汇科新能源公司要严格落实安全教育培训制度，必须对新入职员工开展厂级、车间级、班组级“三级安全教育培训”，未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。培训内容必须结合实际岗位风险，涵盖安全操作规程、危险源辨识、应急处理措施等，建立“一人一档”培训档案，如实记录培训时间、内容、考核结果等，确保培训档案真实、完整、可追溯。还要建立常态化警示教育机制，在重点部位、重点场所设置安全生产警示教育牌，将事故预防措施纳入班组教育、班前会“必学项”，每周至少组织开展一次安全教育培训，确保教育培训贯彻到每一名员工。

（三）全面深化风险辨识管控，狠抓隐患排查治理

安徽汇科新能源公司必须对行车起吊作业等高风险作业环节进行全面的安全风险辨识和评估，建立机械设备及岗位风险辨识清单，界定风险等级和风险点。特别是对吊物坠落、起吊物摆动碰撞、吊具失效等可能造成物体打击、起重伤害的重大风险场景，要制定针对性的管控措施。要加强作业现场安全管控，做到吊装作业必须落实监护制，安排专兼职安全管理人员进行现场监护和指挥。严格执行“十不吊”原则，严禁吊物从人员头顶越过，起钩前作业人员必须与吊物和货堆保持安全距离。

（四）吸取事故教训，举一反三全面整改

安徽汇科新能源公司要主动配合淮北高新技术产业开发区管理委员会召开警示教育会，组织同行业企业负责人、安全管理人员参加，深刻剖析事故原因，总结事故教训，提出防范措施。淮北高新技术产业开发区管理委员会要深刻吸取事故教训，进一步厘清各部门安全生产职责边界，按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”和“谁主管谁负责”的原则，压实各行业领域安全监管责任。对辖区内工贸重点企业、特种设备使用企业、劳动密集型企业等高风险单位，明确包保责任人，督促企业落实主体责任。对涉及多部门监管的交叉领域，要明确牵头部门和配合部门，形成监管合力。

[关于我们](#) | [管理制度](#) | [网站地图](#)

主办：淮北市应急管理局（淮北市煤矿安全监督管理局、淮北市地震局）

地址：淮北市人民中路316号市广电中心综合楼8-9楼

电话：0561-5255500 皖ICP备19010084号-1  皖公网安备 34060002010066号

网站标识码：3406000010 本站已支持IPV6访问

