

国家矿山安全监察局湖南局

矿安湘函〔2023〕92号

国家矿山安全监察局湖南局关于湖南省湘东矿业有限公司“5·7”运输事故调查结案的通知

株洲市人民政府：

2023年5月7日13时10分，湖南省湘东矿业有限公司发生一起运输事故，造成1人死亡，直接经济损失128.62万元。

根据有关法律法规规定，由我局组织，你市相关部门参加，依法组建事故调查组对事故进行了调查。事故调查组向我局提交了《湖南省湘东矿业有限公司“5·7”运输事故调查调查报告》，经我局第17次局长办公会审议通过。根据有关规定，现将事故调查结案事项通知如下：

一、事故调查工作符合《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《煤矿安全监察条例》（国务院令第296号）等国家有关法律法规的规定。

二、原则同意对事故原因的分析、事故性质的认定和整改措施建议。

三、原则同意事故调查组对事故责任人和责任单位的处理建议。请批转有关部门（单位）按管理权限落实到位。

事故责任人和责任单位的处理建议中行政处罚由国家矿山安全监察局湖南局监察执法四处依法实施；吊销、暂停有关人员与安全生产有关的资格由其颁发部门实施。

四、请你市抓紧督促相关单位按照各自职责和分工，做好事故结案相关工作，并适时统筹发布事故调查处理信息。

五、请加强监督检查。督促有关部门及矿山企业深刻吸取事故教训，举一反三，认真落实事故防范整改措施，确保人民群众生命财产安全和社会稳定。

请在3个月内将事故处理意见和防范与整改措施的落实情况抄送我局备案。

附件：湖南省湘东矿业有限公司“5·7”运输事故调查报告。



湖南省湘东矿业有限公司

“5·7” 运输事故调查报告

2023 年 5 月 7 日 13 时 10 分，湖南省湘东矿业有限公司发生一起运输事故，造成 1 人死亡，直接经济损失 128.62 万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令 第 493 号）《煤矿安全监察条例》（国务院令 第 296 号）《湖南省生产安全事故调查处理办法》《矿山生产安全事故报告和调查处理办法》等有关法规规定，2023 年 6 月 26 日，由国家矿山安全监察局湖南局牵头成立湖南省湘东矿业有限公司“5·7” 运输事故调查组（以下简称事故调查组），事故调查组由国家矿山安全监察局湖南局、株洲市应急管理局、公安局、总工会组成，同时邀请株洲市纪委监委、湖南省煤业集团纪检部门同步开展事故追责问责审查调查工作。委托国家矿山安全监察局湖南局安全技术中心聘请专家进行技术鉴定，并参与事故调查。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则和“四不放过”的要求，通过现场勘查、调查取证、查阅资料、综合分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范和整改措施建议。

一、事故单位概况

（一）企业概况

湖南省湘东矿业有限公司（以下简称“湘东矿业公司”）位于攸县黄丰桥镇，2000年12月由原煤炭坝能源有限公司注资，2011年与周边五矿整合成立湘东矿业公司，成为股份制企业，2020年9月，湖南省煤业集团收购民营股东股权，全面接管湘东矿业公司，现为湖南省煤业集团全资子公司。

（二）安全管理机构设置

湘东矿业公司为一公司一矿井建制。设置公司与矿井两级安全生产管理机构。

1.公司安全管理机构。

董事长袁 华，主持全面工作；总经理何 武，负责公司主要工作；副总经理罗 成，负责安全、生产工作；副总经理张 柳，负责技术工作；副总经理肖 庆，负责机电运输工作。下设安通部、生产技术部等部门。

副总经理肖 庆负责审查机电各项管理制度和操作规程并负责督促所属单位贯彻执行，负责分管范围内设备技术改造、合理使用，负责组织编制、审批公司设备维修计划、安全技术措施计划，定期组织系统安全检查等职责，分管生产技术部，公司机电运输管理工作由生产技术部负责。生产技术部副部长王 湘主管机电运输，负责协助机电副总经理处理日常机电运输安全管理工作。

副总经理罗 成负责监督公司各项安全措施的实施，负责公司安全工作，分管安通部，安通部部长沈 生负责公司的安全管理工作，组织公司对下属煤矿进行安全检查，参与矿井作业规程、安全技术措施的审查，会同公司有关部门组织落实安全培训工作。4月26日至5月29日，肖 庆休假，期间由罗 成负责机电运输安全

管理工作。

2. 矿井安全生产管理机构。矿长阳 辉，主持矿井全面工作；矿总工程师李 国，负责矿井技术工作；安全副矿长任 明，负责矿井安全管理工作；生产副矿长周 杰、欧 龙，负责矿井生产管理工作；机电副矿长曾 华，负责矿井机电运输管理工作。设置了生产技术科、安通科、调度监控中心等职能科室，配备采煤、掘进、通风、地质测量、防治水、机电技术员共 6 名。

机电副矿长曾 华具体负责矿井机电设备的检修与维护，及时组织对故障设备分析原因、制定措施，督促检查矿井机电系统安全生产责任制的执行等。矿井下设机电队，机电队队长朱 具体落实矿井机电设备安全管理，确保安全正常运行，负责对机电系统事故隐患进行排查，落实整改措施等。

安全副矿长任 明负责掌握和分析全矿的安全生产动态，及时研究解决安全工作存在的问题。矿井下设安通科，安通科科长赵

负责全面掌握矿属各单位安全生产状况，监督检查各单位贯彻执行上级安全生产的指示、规定情况。

（三）矿井基本情况

1. 矿井证照情况。

采矿许可证有效期为 2021 年 12 月 31 日至 2026 年 12 月 31 日；矿井安全生产许可证有效期为 2022 年 8 月 26 日至 2025 年 8 月 25 日；营业执照统一社会信用代码 91430 登记日期 2021 年 9 月 7 日；矿长阳建 持有矿长安全生产知识和管理能力考核合格证，有效期为 2021 年 11 月 17 日至 2024 年 11 月 16 日；其他安全管理人员安全生产知识和管理能力考核合格证均

在有效期内。

矿井核定生产能力为 30 万吨/年，低瓦斯矿井，煤层不易自燃，煤尘无爆炸性，水文地质条件中等。

2. 劳动组织形式。

湘东矿业公司采用“三·八”作业制。早班：8：00~16：00，中班：16：00~24：00，晚班：次日 0：00~8：00。

3. 矿井开采布置及各生产系统情况。

矿井采用立井+斜井开拓，布置有主井、副井、行人井和西风井共四个井筒。主井承担提升煤炭、矸石和进风任务；副井承担材料、矸石提升任务；西风井用于矿井回风。

行人井用于运送人员，作业人员通过二级架空人车到达生产水平，即：行人井（+300m 至+188m），21 行人井（+188m 至-40m）；行人井和 21 行人井各安装一台 RJY37-28/1000A 型固定抱索器架空人车。

矿井共划分为三个水平，第一水平标高为+188m，资源已全部开采完毕；第二水平为生产水平，标高为-40m；第三水平为开拓延深水平，水平标高为-230m。第二水平共划分为二个采区，即 21、22 采区。目前矿井共有 2 个回采工作面和 5 个掘进头，均位于第二水平，分别是 2282 回采工作面、2255 备采工作面、21 采区+160m 石门岩巷掘进工作面、2257 运输巷半煤巷掘进工作面和 2256 切眼半煤巷掘进工作面、2265 运输巷半煤巷掘进工作面和 2283 运输巷岩巷掘进工作面。


矿井采用中央边界式通风方式、抽出式通风方法；排水系统采用二级排水，一级排水为-40m 水平至+188m 水平，二级排水为

+188m 水平排至地面；供电系统采用 10kV 双回路供电方式。一回路电源来自黄丰桥 35/10kV 变电站，另一回路电源来自东岳山 35/10kV 变电站。矿井安装 KJ70X 型煤矿安全监控系统 1 套, KJ-128A 型人员位置监控系统一套；矿井安装有压风自救系统、供水施救系统和紧急避险系统，在 -40m 水平设置了一个永久紧急避险硐室。

（四）事故地点基本情况

事故发生在 21 行人井架空人车 22 号钢梁及 23 号钢梁之间，距 21 行人井上平台变坡点 104m 位置。

附图 1 事故区域示意图

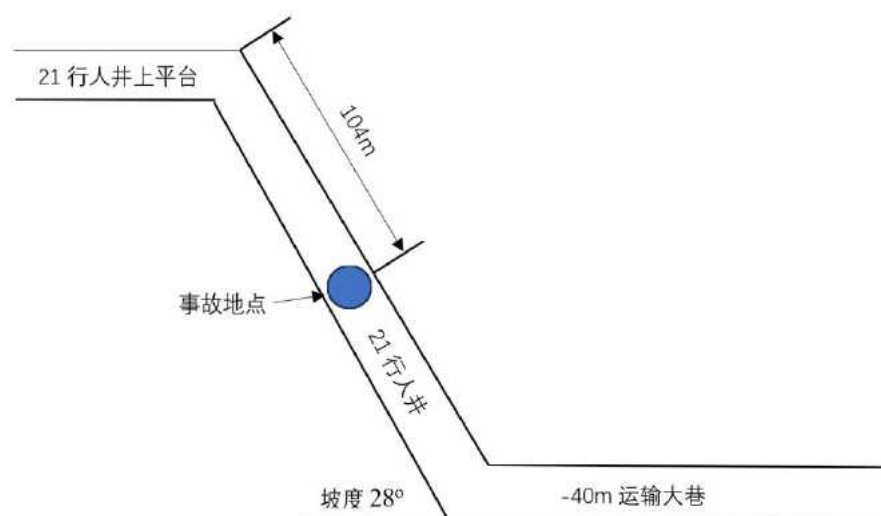

21 行人井变坡点标高+191.7m，落底标高-37.9m，巷道全长 489m，巷道坡度 28°；巷道高 3.0m，宽 2.8m，锚喷支护。现场测定 21 行人井架空人车驱动轮及尾轮直径为 1.1m，上、下行钢丝绳间有一趟紧急停车拉绳，乘坐吊椅为固定抱索式。架空人车已设置自动停机装置，在启动后 15 分钟，架空人车会自动停止运行。21 行人井铺设 18kg/m 铁轨，沿巷道左帮下段铺设有 2 趟 $\Phi 200\text{mm}$ 高压排水胶管，左帮上段铺设有高压电缆及监控、通讯电缆。巷道右侧

砌有宽 0.7m 台阶，底板被硬化。

（五）有关制度的制定与执行情况

1.制度制定情况。

《湖南省煤业集团湘东矿业有限公司安全督查检查制度》中规定：各单位行政主要负责人为安全监督检查第一责任人，分管安全的副职具体负责。检查内容包括：现场作业人员是否经过培训和安全教育，技术措施的执行情况，发现并制止现场“三违”行为等情况。

湘东矿业公司制定了《安全教育与培训制度》，其中规定：新员工和转岗人员安全培训合格后，要在有经验的工人师傅带领下，实习满 4 个月，经再次考核合格，方可独立下井作业。

《湖南省煤业集团湘东矿业有限公司 2023 年机电管理制度汇编》中规定：机电队负责矿井架空人车及其附属设施的安装、检查、维护、维修和日常管理工作。

矿井编制有《21 架空人车管理安全技术措施》，其中规定：“乘坐人员须服从调度和值班人员的指挥，不得擅自启动乘人装置运行；当对系统进行全面检修时必须断开总电源开关，挂上‘设备检修，禁止合闸’的警示牌，并派专人监护”，但该措施无审批及贯彻学习记录。2023 年 5 月 2 日，矿井编制了《21 架空乘人装置检修安全技术措施》，措施只有机电矿长、安全矿长、总工程师、矿长签字，没有审批意见及审批时间，且未进行贯彻学习。矿井未对 21 架空人车维修停用进行安全风险辨识，未明确防止作业人员擅自启动电源等管控措施。

2.制度执行情况。经调查，死者冯■■■■入职 1 个月就单独下井，

矿井未落实新员工安全培训合格后必须在有经验的工人师傅带领下，实习满 4 个月方可单独下井的规定。

当班拆除吊椅的钳工陈 谢 兴，吊椅拆除后，未对启动开关进行闭锁，未设置警告牌与警示标志，且两人在拆除吊椅后，继续乘坐架空人车至-40m 水平。陈 和谢 兴离开后，架空人车一直处于有电状态。

公司、矿井安全管理人员未对架空人车停运期间的安全技术措施落实情况进行检查并及时发现纠正安全隐患，存在安全管理盲区；值班矿长当班未检查 21 架空人车检修维护情况。

二、安全监管情况

（一）涟邵矿区安全生产管理局

1.监管职责。

按照《湖南煤业股份有限公司安全分级管理职责规定》，负责矿区安全生产监管主体责任落实，督导原煤公司及矿井建立健全安全生产管理体系，落实安全生产主体责任；组织对原煤公司安全投入、安全生产标准化建设；组织对原煤公司领导安全目标管理和双重预防机制职责落实情况进行考核。

2.对湘东矿业公司监管情况。2023 年 1-5 月，涟邵管理局每月对湘东矿业公司制定了安全监管工作计划，共组织了 9 次全覆盖安全大检查及专项检查，查出安全隐患 182 条，重大隐患 3 条，下达安全监管意见书或者停头面 11 次，抓“三违” 57 人次，安全处罚 11000 元。

（二）株洲市应急管理局

1.监管职责。

株洲市应急管理局负责承担指导、协调煤矿安全生产监督管理工作,组织开展全市煤矿安全专项整治、安全生产检查和专项督查,依法监督检查煤矿企业执行有关安全生产法律法规和标准情况;指导监督煤矿安全质量标准化、安全预防体系建设等工作;指导协调煤矿生产能力核定工作。

株洲市应急管理局下设煤炭安全生产监督管理科,对湘东矿业公司进行监管,原则上每季度至少检查 1 次。

2.监管情况。

2023 年 1 月 10 日,株洲市应急管理局对湘东矿业公司进行计划执法与岁末年初煤矿安全生产暗访督查,检查安全隐患 14 条,并督促该矿整改到位;3 月 14 日至 15 日,株洲市应急管理局会同国家矿山安全监察局湖南局对湘东矿业公司进行计划执法与重点县督导检查,检查安全隐患 20 条,行政处罚 22.5 万元;5 月 17 日至 19 日,株洲市应急管理局会同湖南省应急管理厅对湘东矿业公司进行计划执法,检查安全隐患 22 条,行政处罚 64 万元,监管频次满足监管计划要求。经调查,未发现履职不到位的情况。

湘东矿业公司“5·7”运输事故发生后,株洲市应急管理局于 5 月 9 日下发《关于对湖南省湘东矿业有限公司暂停井下一切采掘作业和整改工作的通知》,责令湘东矿业公司立即停止井下除通风排水以外的一切采掘活动和整改工作,制定停产安全技术措施。

三、事故发生经过、应急处置及报告情况

(一)事故发生经过

5 月 7 早班当班下井作业人员 66 人,带班矿领导为机电副矿长曾 华,调度值班矿领导为总工程师李 国。

5月7日7时，矿长阳 辉组织召开调度会，矿领导、各队负责人及技术员参加，会议对7号早班的工作进行了安排，并明确“21行人井架空人车存在隐患，进出班人员只能从立井上下”。

7时40分，通修队队长谭 坤召开班前会，谭 兵、罗 群、冯 参加。谭 布置了当班工作任务：先送两张风门至-40m双石门回风巷，然后到-40m东运输大巷砌水沟。会上谭 坤交待因21行人井架空人车不能乘坐，人员只能从立井下至-40m水平。

8时，机电队队长朱 平组织召开班前会，会上朱 平安排谢兴和陈 下井先对21行人井架空人车的吊椅全部拆掉，然后再到-40m竖井井底作业立井底修理摇台。


8时20分谢正兴和陈军下井，到达21行人井上部平台拆架空人车吊椅，9时30分，陈 坐最后一把未拆吊椅，谢 启动架空人车并乘坐一把摘挂式吊椅，下行至-40m水平下车平台。下车后，两人把吊椅拆掉后，去立井底修理摇台。

8时55分，通修队谭 坤等四人将水泥沙子等装车后，谭东 谭 和罗 三人下井作业，冯 在地面配合运输队下放材料。谭 三人在风门运送-40m双石门后，返回到-40m东大巷准备砌水沟时，发现没带砌刀，谭东坤安排谭 兵打电话到调度室，要调度员联系冯 带砌刀下井。

12时51分，冯 在下放材料后带砌刀从行人井下井，到达21行人井上平台后，冯 自行安装一把架空人车吊椅，徒手拧紧抱索器紧固螺丝，启动21行人井架空人车下行。因未紧好的固定抱索器在经过多个托轮的振动下，至16号横梁附近时时，吊椅抱索器在钢丝绳上产生下滑，摆动幅度越来越大。滑动到19号横

梁时，下滑速度加快，吊椅与托轮及托梁吊挂发生碰撞，吊椅脱钩，冯 被甩落在巷道内，在甩落过程中冯 的矿帽脱落。至此，事故发生。

附图 2 事故现场示意图

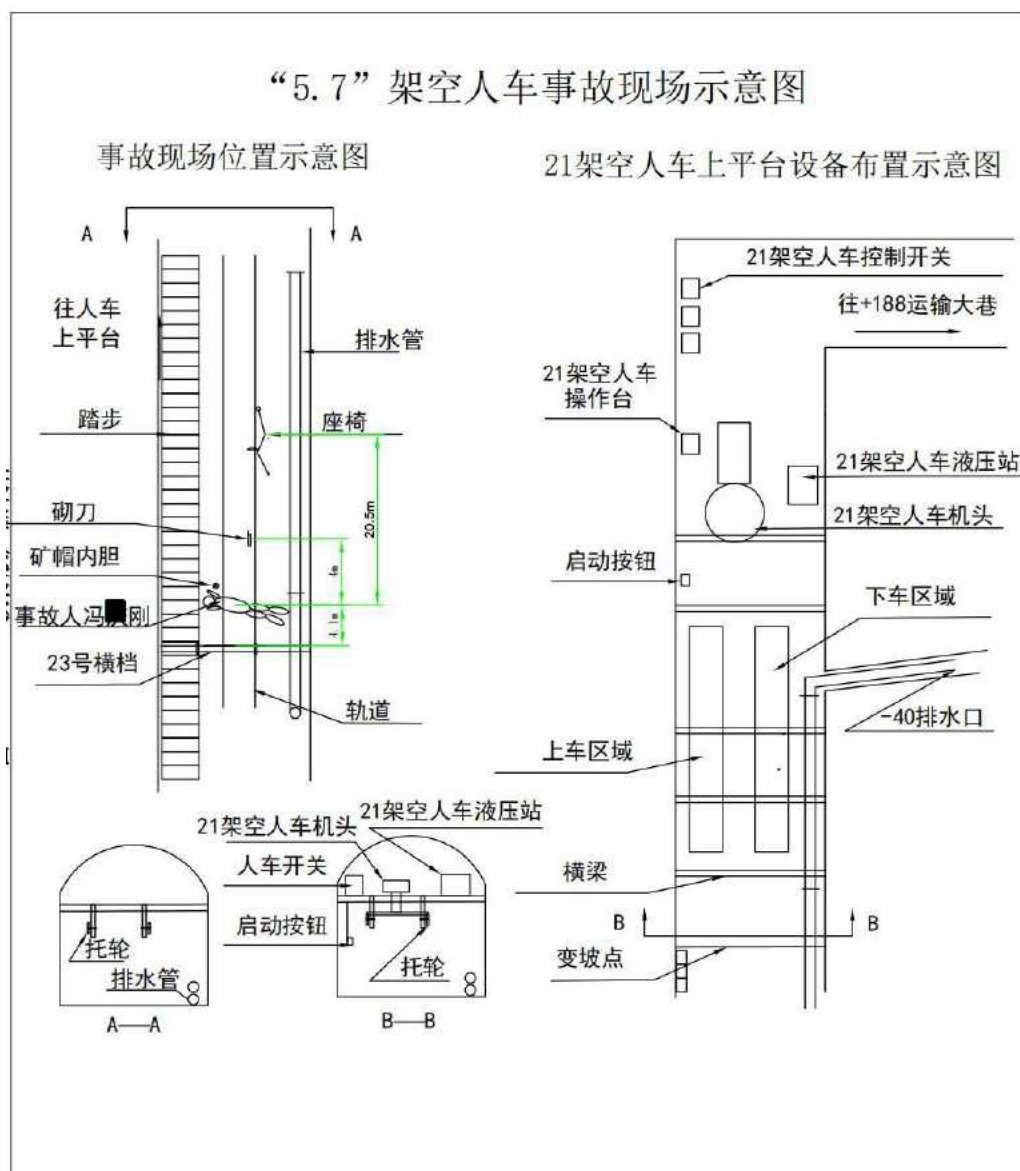

(二) 事故抢救经过

14 时 20 分，谢 和陈 在竖井底完成当班工作任务出班，

在 21 行人井架空人车下部车场时，发现架空人车机尾处有一个矿帽掉落在地上（冯 佩戴的矿帽），谢 兴捡起后把矿帽挂在巷道右边水管旁边。然后两人装上吊椅，谢 兴启动架空人车，陈 在前、谢 兴在后，乘坐架空人车升井。陈 和谢 兴乘坐到 23 根钢梁时，看到冯 俯卧在地，头部、脸上有血，陈 马上到 21 行人井上平台处向调度室报告。

14 时 33 分，调度室接到陈 电话报告，立即向调度室值班矿领导李 国报告，李 国立即电话报告了矿长阳 辉，矿长阳 辉安排安全副矿长任申明与防治水副矿长周文杰下井查看，14 时 40 分，在 21 行人井通道平台遇到谢 兴、陈 ，了解情况后继续前往事故地点。到达后看到冯 趴在地上，满脸都是血，地上有血迹，嘴巴动了一下，再没有其他反应。任申明安排周文杰给调度室打电话请求派人救援。矿长阳 辉接到调度室电话后，安排赵 林等人立即下井，李 国通知正在+188m 水泵房的当班带班矿领导曾 华组织救援。赵 林、曾 华等人到达事故现场后，从附近找来两根木棍和铁丝网制成临时的担架，将冯 抬到 21 行人井上平台，用矿车于 16 时 05 分将伤员运至地面井口，已经到达的 120 救护车将冯 运送攸县黄丰桥镇医院进行抢救。16 时 45 分，攸县黄丰桥镇医院宣告冯 抢救无效死亡。至此，抢救工作全部结束。

（三）事故报告情况

2023 年 5 月 7 日 14 时 33 分，矿调度员陈 中向值班矿领导李 国电话报告了情况；14 时 50 分，李 国向矿长阳 辉电话报

告了情况；15时10分，阳 辉向在外开会的董事长袁 华电话报告了情况，袁 华安排阳 辉组织人员进行抢救；17时00分，袁 华向株洲市应急管理局、国家矿山安全监察局湖南局报告了湘东矿业公司员工冯 突发疾病情况的报告。株洲市接到报告以后，为迅速查明真实情况，要求株洲市应急管理局和株洲市公安局成立核查组进行现场核查，并聘请湖南省湘雅司法鉴定中心对冯 死亡原因进行鉴定。6月21日，国家矿山安全监察局湖南局接到株洲市安委办报告，经司法鉴定，冯 因颅脑损伤致死。从司法鉴定结果来看，冯 死亡原因符合生产安全事故特征，国家矿山安全监察局湖南局决定于6月26日对该起事故进行调查。

四、事故发生的原因

（一）直接原因

21 行人井架空人车维修停用期间未断电，作业人员违章安装并冒险乘坐未紧固好的架空人车吊椅，吊椅摆动将其甩落，头部被撞击致死。

（二）间接原因

1.技术管理不到位。未明确防止作业人员擅自启动电源等管控措施，《21 架空人车管理安全技术措施》《21 架空乘人装置检修安全技术措施》没有组织职工进行学习贯彻。

2.现场管理不到位。一是维修作业人员违章作业。架空人车停用后，未按规定断开总电源开关，挂上“设备检修，禁止合闸”的警示牌，并违章乘坐有安全隐患的架空人车；二是当班安全管理人员未到关键环节进行检查巡视。安全副矿长未安排人员对架空人车

停用期间的安全技术措施落实情况进行检查及时发现并消除安全隐患；值班矿长当班未检查 21 架空人车检修维护情况。

3.安全教育不到位。未落实安全培训的规定，新工人违规下井作业；煤矿现场作业人员安全意识不强，对冒险乘坐不具备安全条件的架空人车的危险性认识不足，自保能力不足。

4.主体责任落实不到位。对 21 行人井架空人车维修过程中存在的人员擅自乘坐架空人车等安全风险和隐患没有进行分析研判，双重预防机制落实不到位。

五、事故性质

经调查认定，这是一起生产安全责任事故。

六、有关责任人员及责任单位的处理建议

（一）对责任人员的处理建议

1.冯 [REDACTED]，群众，通修队职工。安全意识淡薄，违章使用已经停用的架空人车，且悬挂架空人车吊椅时安装不到位，对事故发生负有直接责任。鉴于已在事故中死亡，不再追究责任。

2.谢 兴，群众，机电队职工。未严格执行《21 架空人车管理安全技术措施》要求，架空人车停用后，未按规定断开总电源开关，挂上“设备检修，禁止合闸”的警示牌，并违章乘坐有安全隐患的架空人车，对事故发生负有主要责任。依据《中华人民共和国劳动法》第二十五条第（二）项¹，建议予以辞退。建议由应急管理部门吊销其煤矿特种作业操作资格证。

3.陈 [REDACTED]，群众，机电队职工。未严格执行《21 架空人车管理

¹ 《中华人民共和国劳动法》第二十五条 劳动者有下列情形之一的，用人单位可以解除劳动合同：（二）严重违反劳动纪律或者用人单位规章制度的；

安全技术措施》要求，对架空人车停用后，未断开总电源开关，挂上“设备检修，禁止合闸”的警示牌，带头违章乘坐有安全隐患的架空人车，对事故发生负有主要责任。依据《中华人民共和国劳动法》第二十五条第（二）项，建议予以辞退。建议由应急管理部门吊销其煤矿特种作业操作资格证。

4.朱 平，群众，机电队队长。落实《21 架空人车管理安全技术措施》不到位；对队内职工教育管理不到位；对队内职工违章乘坐有安全隐患的架空人车的行为失察，对事故发生负有重要责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条²，建议由应急管理部门暂停其煤矿特种作业操作资格证，建议由国家矿山安全监察局湖南局处上年度收入 30%的罚款，建议给予撤职的政务处分。

5. 坤，群众，通修队队长。违反新员工安全培训规定，安排实习未满 4 个月的冯 单独下井作业，对事故发生负有重要责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条，建议由应急管理部门暂停其煤矿特种作业操作资格证，建议由国家矿山安全监察局湖南局处上年度收入 30%的罚款，建议给予撤职的政务处分。

6.曾 华，群众，机电副矿长，事故当班带班矿领导。督促落实《21 架空人车管理安全技术措施》不到位，未组织开展 21 架空人车维修停用期间安全风险辨识，未制定防止作业人员擅自启动电源等管控措施，对机电队职工的违章行为失察，事故当班未检查

² 《中华人民共和国安全生产法》第九十六条 生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

21 架空人车检修维护情况，对事故发生负有重要责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定，建议由应急管理部门暂停其安全生产知识和管理能力考核合格证明，建议由国家矿山安全监察局湖南局处上年度收入 30%的罚款，建议给予撤职的政务处分。

7.赵 林，群众，安通科科长。落实《21 架空人车管理安全技术措施》不到位，对职工的违章行为失察，对事故发生负有重要责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条，建议由应急管理部门暂停其煤矿特种作业操作资格证，建议由国家矿山安全监察局湖南局处上年度收入 30%的罚款，建议给予政务记大过处分。

8.任 明，群众，安全副矿长。落实《21 架空人车管理安全技术措施》不到位，未要求开展 21 架空人车维修停用期间安全风险辨识，对事故发生负有重要责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定，建议由国家矿山安全监察局湖南局处上年度收入 30%的罚款，建议给予政务记大过处分。

9.李 国，群众，总工程师。对《21 架空人车维修安全技术措施》审查把关不严，未制定防止作业人员擅自启动电源等管控措施，对事故发生负有重要责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定，建议由国家矿山安全监察局湖南局处上年度收入 30%的罚款，建议给予政务记过处分。

10.阳 辉，中共党员，矿长，负责煤矿全面工作，煤矿安全生产第一责任人。实施本单位安全生产规章制度和安全技术措施不到位；组织实施本单位安全生产教育和培训不到位。对事故发生应

负主要领导责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项³的规定，建议由国家矿山安全监察局湖南局处上年度收入 40%的罚款，建议给予政务记过处分。

11.沈 生，中共党员，安通部部长，在安全副总领导下，负责公司的安全管理工作。对执行安全技术措施督促不力，对职工违章行为失察，对职工安全教育培训监督不到位，对事故发生应负重要领导责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定，建议由国家矿山安全监察局湖南局处上年度收入 30%的罚款，建议给予政务记过处分。

12.罗 成，中共党员，副总经理，负责公司的生产、安全监管工作。对执行安全技术措施督促不力，对职工安全教育培训监督不到位，对安通、机电部门未认真履职的行为失察对事故发生应负主要领导责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定，建议由应急管理部门暂停其安全生产知识和管理能力考核合格证明，建议由国家矿山安全监察局湖南局处上年度收入 30%的罚款，建议给予政务记过处分。

（二）对责任单位的处理建议

13.湖南省湘东矿业有限公司，事故责任单位。技术管理不到位，现场安全管理不到位、安全教育培训不到位。经事故调查组调查认定，该事故是一起责任事故。事故发生后，国家矿山安全监察局湖南局于 6 月 2 日对该矿下达了责令停产整顿的监察指令，依据

³ 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条 生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项⁴的规定，建议由国家矿山安全监察局湖南局给予 70 万元罚款的行政处罚。

（三）其他处理建议

14.建议湘东矿业公司向湖南省煤业集团作出书面检查。

七、事故防范与整改措施

（一）加强机电运输管理。一是机电设备设施检修期间要严格执行停送电制度及相关操作规程；二是加强机电设备设施维修重点区域的安全检查，及时发现存在的事故隐患并迅速处理；三是加强机电运输技术管理，公司应明确机电运输管理责任制，配齐配强机电运输技术管理人员。

（二）严格落实安全技术措施规定。一是安全技术措施会签、审核人员必须严格把关，并督促措施落实到位；二是要严格按照安全技术措施中的要求对作业人员进行学习贯彻。

（三）进一步强化安全培训工作。煤矿要进一步加强职工安全教育培训工作，督促职工严格按照相关操作规程和安全技术措施作业，确保职工具备必要的岗位知识技能。要扎实开展各类事故警示教育，切实增强职工安全意识，杜绝违章作业行为发生。煤矿各级安全生产管理机构要加大“抓三违”力度，发现违章指挥、违章作业要及时制止到位、处理处罚到位，形成安全生产人人参与、人人负责的良好工作氛围。

（四）强化双重预防机制落实。一是及时开展机电设施设备安

⁴ 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条 发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

全风险辨识管控和隐患排查治理，消除安全风险和隐患；二是加强矿领导带班下井制度落实，强化重点部位、关键环节的巡查；三是对重点区域加装监控设备设施，确保煤矿安全生产。

- 附件：1.湖南省湘东矿业有限公司“5·7”运输事故调查组成员名单
- 2.湖南省湘东矿业有限公司“5·7”运输事故死亡人员名单
- 3.湖南省湘东矿业有限公司“5·7”运输事故直接经济损失统计表

湖南省湘东矿业有限公司
“5·7”运输事故调查组
2023年7月31日

附件1

湖南省煤业集团湘东矿业有限
公司“5·7”事故调查组成员名单

序号	姓 名	调查组职务	工作单位	签名
1	罗可	组 长	国家矿山安监局湖南局	罗可
2	何忠	副组长	国家矿山安监局湖南局	何忠
3	王明	副组长	株洲市应急管理局	王明
4	裴海	成员	国家矿山安监局湖南局	裴海
5	朱峰	成员	国家矿山安监局湖南局	朱峰
6	阳明	成员	国家矿山安监局湖南局	阳明
7	刘	成员	国家矿山安监局湖南局	刘
8	田世	成员	国家矿山安监局湖南局	田世
9	李	成员	国家矿山安监局湖南局	李
10	张长	成员	国家矿山安监局湖南局	张长
11	贺	成员	株洲市应急管理局	贺
12	肖明	成员	株洲市总工会	肖明
13	李文	成员	株洲市应急管理局	李文
14	刘	成员	攸县公安局	刘
邀请株洲市纪委监委和湘煤集团纪检部门同步开展事故追责问责审查调查工作				
15	刘		株洲市纪委监委	刘
16	洪		攸县纪委监委	洪
17	焦		湘煤集团纪检监察部	焦

附件 2

湖南省煤业集团湘东矿业有限公司
“5·7” 运输事故伤亡人员名单

序号	姓名	伤害程度	性别	年龄	文化程度	籍贯	培训情况	工种	本工种工龄
1	冯	死亡	男	56	初中	重庆巫山	合格	通修	0

备注：年龄按照发生事故时计算。



附件 3

湖南省煤业集团湘东矿业有限公司
“5·7” 运输事故直接经济损失表

序号	项目	金额（万元）	备 注
一	人身伤亡后所支出费用	125.51	
1	医疗费用（含护理费）	1.2	
2	丧葬及抚恤费用	5.74	
3	补助及救济费用	118.57	
4	歇工工资	--	
二	善后处理费用	3.11	
5	处理事故的事务性费用	3.11	
6	现场抢救费用	--	
7	清理现场费用	--	
8	事故赔偿费用	--	
三	财产损失价值	--	
9	固定资产损失价值	--	
10	流动资产损失价值	--	
	合 计	128.62	



(信息公开方式：依申请公开)

抄送：调查组成员单位、株洲市纪委监委、湖南省煤业集团。

国家矿山安全监察局湖南局办公室

2023年8月9日印发

承办单位：事故调查处 经办人：李飞 电话：0731-85692852 共印 10 份