

**金湾三灶珠海富迪塑胶模具制品有限公司
“10·5”一般高处坠落事故**

调查报告

**金湾区政府事故调查组
2025 年 11 月 29 日**

目 录

一、 事故基本情况.....	1
（一） 事故有关单位（个人）情况.....	2
（二） 事发工程项目概况.....	2
（三） 相关合同签订情况.....	2
二、 事故发生经过和应急处置情况.....	2
（一） 事故发生经过.....	2
（二） 事故应急处置情况.....	3
（三） 应急救援评估结论.....	4
（四） 善后处置情况.....	4
（五） 人员伤亡和直接经济损失情况.....	4
三、 事故现场情况.....	4
（一） 现场勘验及测量结果分析.....	5
四、 事故原因和事故性质.....	7
（一） 事故原因.....	7
（二） 相关单位安全管理情况.....	8
（三） 相关部门安全监管情况.....	8
（四） 事故性质认定.....	10
五、 事故责任认定以及处理建议.....	10
六、 事故教训.....	10
七、 事故防范和整改措施建议.....	10

金湾三灶珠海富迪塑胶模具制品有限公司 “10·5”一般高处坠落事故调查报告

2025年10月5日，珠海市金湾区三灶镇珠海富迪塑胶模具制品有限公司发生一起高处坠落事故，造成1人死亡，直接经济损失80万元。

事故发生后，区政府依据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规规定，成立了由区应急管理局局长彭雅松任组长，区应急管理局副局长彭贤、三灶镇镇长罗应斌任副组长，区人力资源社会保障局、区应急管理局、金湾公安分局、区总工会、三灶镇人民政府等单位组成的金湾三灶珠海富迪塑胶模具制品有限公司“10·5”一般高处坠落事故调查组（以下简称事故调查组），开展事故调查工作，并邀请区纪委监委同步开展追责问责审查调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证和询问有关人员，查明了事故发生的经过和原因、认定了事故性质，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议及防范整改措施。

经调查认定：金湾三灶珠海富迪塑胶模具制品有限公司“10·5”高处坠落事故是一起因作业人员未严格遵守高处作业安全操作规程导致的一般生产安全责任事故。现将有关情况报告如下：

一、事故基本情况

（一）事故有关单位（个人）情况

1.珠海富迪塑胶模具制品有限公司^[1]（以下简称富迪公司）。统一社会信用代码：91440400MA4WNEDR0T，公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股），法定代表人：吴某新。

2.皮某学。男，59岁，身份证号码：4201*****5115，广东珠海人，系以自然人身份为富迪公司更换灯具的作业人员。

（二）事发工程项目概况

富迪公司灯具更换项目（以下简称“灯具更换项目”）位于珠海市金湾区三灶镇琴石工业区卓越路5号三期3#厂房一层，施工内容为更换灯具。

（三）相关合同签订情况

富迪公司（甲方）与皮某学（乙方）未签订灯具维修相关合同，于2025年8月1日以口头协议方式约定，由皮某学按照甲方的要求对富迪公司一楼车间损坏灯具进行更换，价款为1700元人民币，所有灯具换完并验收合格才结款。

二、事故发生经过和应急处置情况

（一）事故发生经过

2025年10月5日9点50分许，皮某学到达富迪公司一楼车间，将作业内容告知富迪公司车间主管彭某强后，利用自带的竹梯爬上行车主梁（彭某强口头提醒皮某学要系安全带，皮某学

[1] 行业：专用设备制造业；注册资本：125万元人民币；公司地址：珠海市金湾区三灶镇琴石工业区卓越路5号三期3#厂房一层。经营范围包括一般项目：塑料制品制造；模具制造；五金产品制造；五金产品批发；五金产品零售；模具销售；建筑材料销售；塑料制品销售。

便在腰间系了一条尼龙绳作为安全带)，到达需要更换灯具的位置时，皮某学解开腰间的尼龙绳，让彭某强帮忙用绳子把木板绑好，以便他将木板拉上行车主梁。

10 时 10 分许，彭某强正在捆绑第二块木板时，听到异响，抬头一看皮某学已经坠落在半空，彭某强赶紧伸手去接他，但因太重了没接住，皮某学坠地后口中吐血。

10 时 13 分，彭某强拨打了 110 和 120，并在 120 的指导下对皮某学进行心肺复苏。

10 时 27 分，120 到达现场，对皮某学进行抢救，但抢救无效死亡。彭某强电话告知富迪公司总经理吴某新事故情况。

以上过程，经对相关人员进行调查询问及查阅档案资料得出。

（二）事故应急处置情况

10 月 5 日 11 时 16 分，区应急管理局值班室接到区总值班室通报事故信息。

11 时 18 分，区应急管理局值班室按照《广东省安全生产条例》第五十七条的规定，通知三灶镇人民政府工作人员到事发现场开展事故善后和处置。区应急管理局派出执法室工作人员前往事故现场进行核查，并组织开展应急处置工作。

11 时 45 分，区应急管理局和三灶镇人民政府相关负责人员到达事故现场，对现场人员进行问询和进行现场勘验。

12 时 16 分，区应急管理局值班室向区总值班室和市应急管理局值班室报告事故核查信息。

以上过程，经查阅档案资料及值班值守记录得出。

（三）应急救援评估结论

经综合评定，事故发生后，各部门及时通报事故情况，及时参与救援行动，本次事故应急处置及时，应急响应程序合法，符合生产安全事故报告和应急处置相关规定。

（四）善后处置情况

事故发生后，富迪公司与当事人皮某学家属在金湾区三灶镇人民政府的组织下协商善后事宜，于 2025 年 10 月 14 日签订了《人民调解协议书》。

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

皮某学在本起事故中死亡，死亡原因为高坠（根据《居民死亡医学证明（推断）书》）。

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721）及《国家安全监管总局印发关于生产安全事故调查处理中有关问题规定的通知》（安监总政法〔2013〕115 号）等规定，经事故单位统计、属地政府确认，事故调查组核定直接经济损失为 80 万元。

三、事故现场情况

（一）现场勘验及测量结果分析

事故发生地点位于富迪公司一楼注塑车间。现场勘验情况如

下：该车间长 53 米，宽 19 米，单层建筑面积为 971.58 平方米。当事人坠落地点位于该车间西南角（如图 1 所示），坠落地方上方为桥式起重机主梁（高 5 米，单根主梁宽约 0.15 米），两根主梁间搭放着一块木板，损坏灯具旁消防喷淋管道上连接着一条尼龙绳垂落至地面上方约 0.5 米处，地面散落着一根木板（如图 2 所示）。

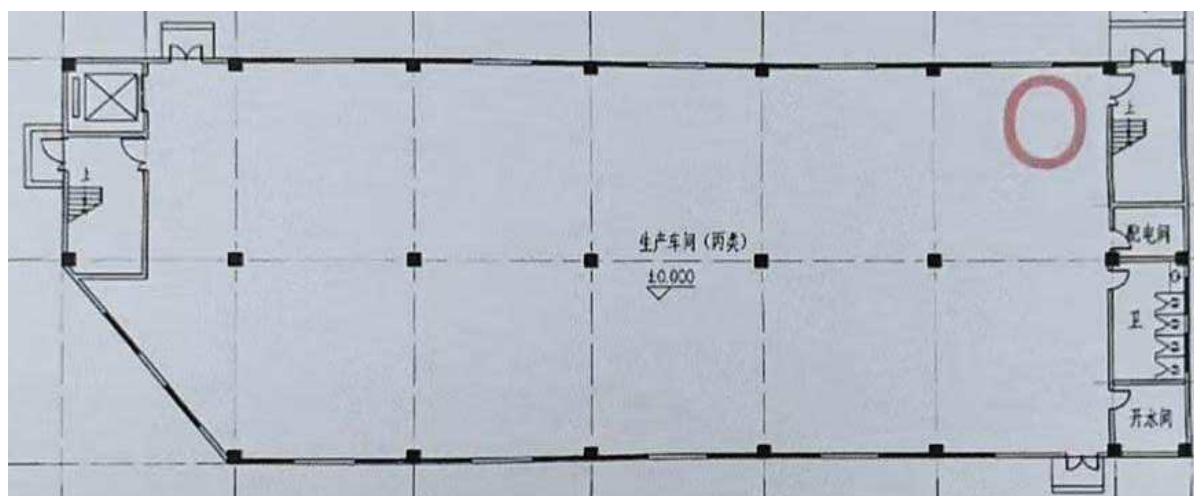
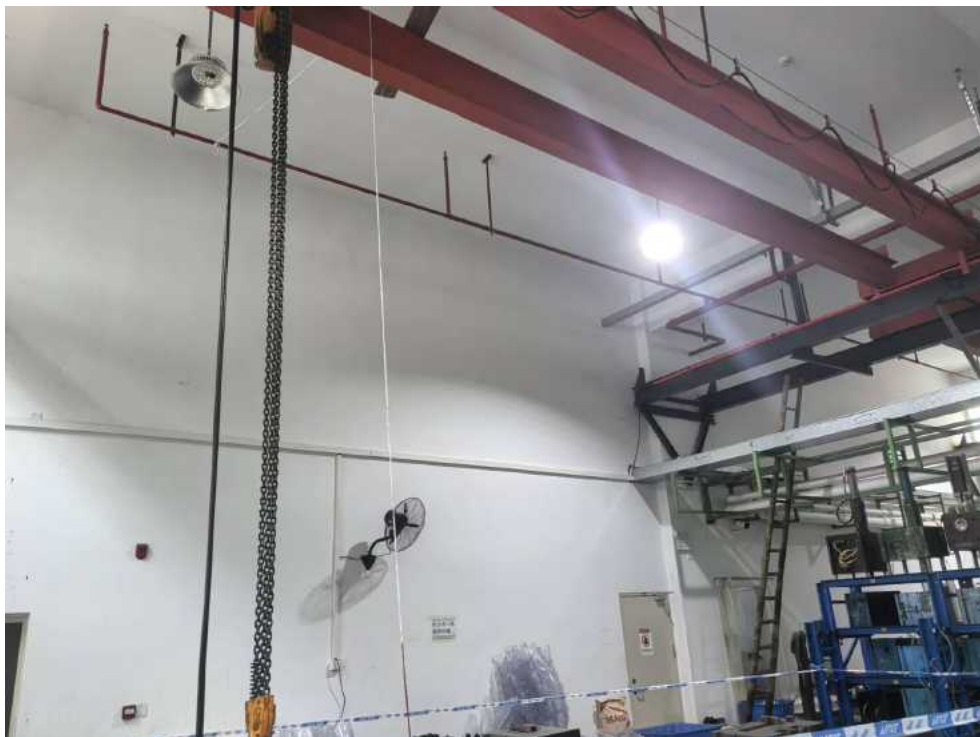


图 1 事故地点平面示意图



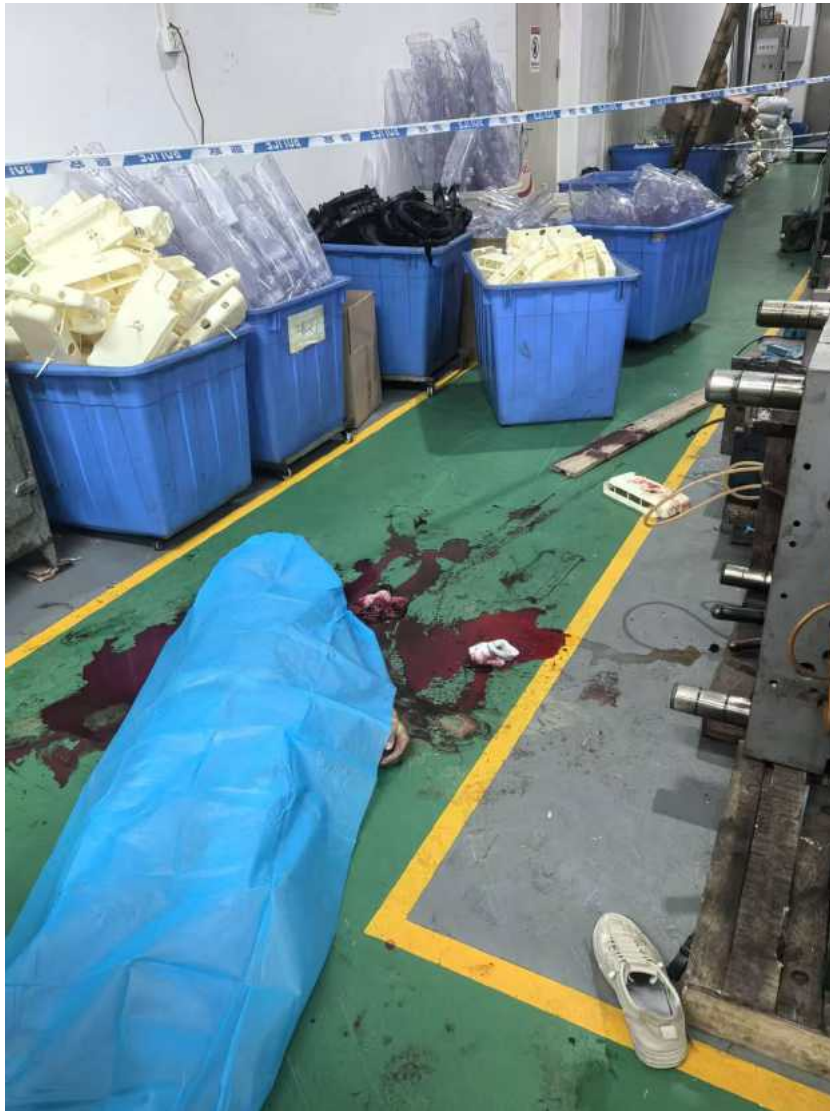


图 2 事故现场照片

四、事故原因和事故性质

（一）事故原因

事故调查组经过现场勘察、事故现场相关人员谈话问询等调查取证和分析论证工作，可以确定该起事故的起因物为工作面（人站立面）（3.24 参照《企业职工伤亡事故分类 GB 6441-1986》表 A3），致害物为工作面（人站立面）（4.08 参照《企业

职工伤亡事故分类 GB 6441-1986》表 A4），伤害方式为由高处坠落平地（5.03.1 参照《企业职工伤亡事故分类 GB 6441-1986》表 A5），不安全状态是安全带、安全帽缺少（6.03 参照《企业职工伤亡事故分类 GB6441-1986》表 A6）。不安全行为是未戴安全帽（7.11.4 参照《企业职工伤亡事故分类 GB6441-1986》表 A7）和未佩戴安全带（7.11.6 参照《企业职工伤亡事故分类 GB 6441-1986》表 A7）。

事故调查组认为，本起事故的原因是：皮某学违规站在行车主梁进行灯具更换时未佩戴安全帽和安全带，从主梁上失足坠落，导致事故发生。

（二）相关单位安全管理情况

富迪公司。设置了安全管理办公室，配备 1 名兼职安全员，每月开展一至二次事故隐患排查治理，并形成台账。对作业区域危险源进行了识别，制定了《风险点分级管控清单》。对新入职的员工进行岗前安全三级教育培训。每月开展一次日常培训并形成书面记录。制定了《安全生产责任制》《安全生产教育和培训制度》《安全生产检查和隐患登记整改制度》等各项安全生产管理制度。于 2025 年 8 月 1 日对皮某学开展了外来人员安全教育培训。该单位已基本落实企业安全生产主体责任。

（三）相关部门安全监管情况

三灶镇人民政府。根据职责分工，三灶镇统筹负责辖区综合治理工作，承担辖区内平安建设、公共安全及应急管理 etc 综合治

理工作。推进辖区内民主、法治建设，建立健全社会矛盾纠纷排查调处机制，化解矛盾纠纷，维护社会稳定。一是 2025 年 4 月 9 日对富迪公司开展巡查检查工作，重点检查该公司安全生产资料，要求企业查漏补缺，加大培训教育力度，对外包单位的安全生产工作统一协调、管理，及时做好隐患排查整治工作。二是 2025 年以来，出动 1163 个检查组，派出 2514 人次，对 1163 家企业开展监督检查工作，下达责令限期整改指令书 375 份，发现隐患 2143 条，落实整改 2018 条。三是 2025 年以来转发《金湾区生产经营单位关于 2025 年委外作业安全专项整治行动工作方案》、《关于进一步做好企业安全管理工作的提醒函》等，督促辖区内各企业建立健全安全管理体系，压实安全生产主体责任，提高安全意识和应急能力。

经综合评定，调查组认为三灶镇人民政府已依法履行了权限范围内的职责。

区应急管理局。根据《关于进一步明确全市应急管理系统安全生产分类分级行政执法工作有关问题的通知》（珠应急〔2021〕143 号）有关规定，2025 年区应急管理局将富迪公司作为一般生产经营单位对其实施检查巡查，且未将富迪公司列入 2025 年度监督检查计划。2025 年围绕应急处置与安全生产等主题，组织开展各类培训活动 45 场，覆盖企业员工、群众等 4533 余人次（富迪公司参加培训 2 场）。

经综合评定，调查组认为区应急管理局已依法履行了权限范

围内的职责。

（四）事故性质认定

调查组通过现场勘验，对相关人员进行询问，对事故原因及性质进行综合分析，**认定该事故是一起一般高处坠落生产安全责任事故。**

五、事故责任认定以及处理建议

皮某学。在本起事故中，高处作业未佩戴安全帽、安全带，导致高处坠落死亡，对事故发生负有直接责任。鉴于皮某学已在事故中死亡，建议不再追究相关责任。

六、事故教训

生产经营单位常因长期合作形成的惯性思维，松懈对于承包单位的安全管理，默认其安全生产条件达标，进而导致生产安全事故频发。

七、事故防范和整改措施建议

（一）富迪公司在发包前均需与承包方以书面形式明确双方安全管理职责，杜绝因业务体量小或合作惯性随意发包。且每次发包前均需重新核查承包方作业资质和安全条件，不得因长期合作而默认其持续合规。

（二）三灶镇人民政府应切实履行属地监管职责，结合本年度辖区事故态势及特征，系统开展风险研判，精准研判巡查检查重点，对企业风险易发环节实施高频次、精细化检查，切实强化安全管控效能，防范同类事故重复发生。

金湾三灶珠海富迪塑胶模具制品有限公司

“10·5”一般高处坠落事故调查组

2025 年 11 月 29 日