

政府信息公开内容详情

首页 / 机构 / 部门信息公开目录 / 伊宁市应急管理局 / 救灾 / 事故通报 / 正文

发布机构	伊宁市应急管理局	索引号	7900b7000/2025-00048
公开目录	事故通报	文号	
日期	2025-12-22 18:12	主题	
浏览量	655 次	有效性	

伊宁市怡安家园B区彩钢板建筑“5·13”一般火灾事故调查报告

伊宁市怡安家园B区彩钢板建筑“5·13” 一般火灾事故调查报告

伊宁市人民政府事故调查组

2025 年 9 月

目 录

一、基本情况.....	2 -
(一) 事故发生单位基本情况.....	2 -
(二) 工程基本情况.....	3 -
(三) 有关单位和人员的合同、劳动关系等情况.....	4 -
(四) 事发单位关系.....	6 -
二、事故发生经过及应急救援情况.....	7 -
(一) 事故发生经过.....	7 -
(二) 事故应急救援情况.....	10 -
(三) 应急救援评估.....	10 -
三、事故造成的人员伤亡和经济损失.....	11 -
(一) 伤亡人员情况.....	11 -
(二) 直接经济损失.....	11 -
四、事故原因及事故性质.....	11 -
(一) 事故发生的原因.....	11 -
(二) 事故性质.....	12 -
五、事故发生单位及有关企业主要问题.....	13 -
六、对事故有关责任人员及责任单位的处理建议.....	13 -
(一) 对责任人员的处理建议.....	13 -
(二) 对责任单位的处理建议.....	15 -
七、整改措施和建议.....	16 -

2024年05月13日14时29分许，伊犁州正和能源科技有限责任公司醇基燃料配送人员，在伊宁市怡安家园B区彩钢板建筑，给餐馆用户检查醇基燃料储液罐及输送管道时发生火灾，事故造成1人重伤^[1]（住院连续治疗16天后死亡^[2]），直接经济损失146.7881万元人民币。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）《新疆维吾尔自治区生产安全事故报告和调查处理实施办法》等相关规定，按照自治区安委办《关于核查生产安全事故举报事项的函》（新安办函〔2025〕19号）要求，伊宁市人民政府于2025年06月17日，组织应急管理局、消防大队、商工局、人社局、市监局、墩买里街道派员成立伊宁市怡安家园B区彩钢板建筑“5·13”一般火灾事故调查组（以下简称事故调查组），对该起事故进行组织调查，同步邀请伊宁市纪委监委介入事故调查工作。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”原则，通过现场勘察、询问谈话、调查取证、技术分析和综合分析，查明了事故发生经过，查清了事故原因，认定了事故性质和责任，提出了事故处理和整改防范措施建议。

事故调查组认定：伊宁市怡安家园B区彩钢板建筑“5·13”一般火灾事故，是因伊犁州正和能源科技有限责任公司，未落实

[1] 《人体重伤鉴定标准》第八十二条 烧、烫伤。（一）成人烧、烫伤总面积（一度烧、烫伤面积不计算在内，下同）在百分之三十以上或者三度在百分之十以上；儿童总面积在百分之十以上或者三度在百分之五以上。

[2] 《火灾统计管理规定》（公通字〔1996〕82号）第七条：凡在火灾和火灾扑救过程中因烧、摔、砸、炸、窒息、中毒、触电、高温、辐射等原因所致的人员伤亡列入火灾伤亡统计范围。其中死亡以火灾发生后七天内死亡为限，伤残统计标准按劳动部的有关规定认定。

安全生产主体责任，安全管理缺失，现场负责人违章指挥，作业人员违章操作造成的一起生产安全责任事故。

一、基本情况

（一）事故发生单位基本情况

伊犁州正和能源科技有限责任公司（以下简称正和能源公司），为有限责任公司（自然人投资或控股），注册资本为 560 万元人民币；主营业务：新能源、生物科技、节能技术推广等；成立于 2019 年 05 月 23 日；法定代表人：周**；统一社会信用代码：91654027MA78CWFUOH；地址：新疆伊犁州特克斯县阿扎提街四环内 4-1-100。

《营业执照》经营范围：研发新能源；转让生物科技；服务节能技术推广、生产经营相关的技术咨询；甲醇、玻璃水、防冻液、不锈钢设备厨具、净水设备、五金机电的批发及零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。正和能源公司《营业执照》处于有效期内。

《危险化学品经营许可证》编号：伊州应管经(乙)字[2024]0000082；统一社会信用代码：91654027MA78CWFUOH；企业名称：伊犁州正和能源科技有限责任公司；企业法定代表人：周**；地址：新疆伊犁州特克斯县阿扎提街四环内 4-1-100；经营方式：批发、零售；许可范围：甲醇^[3]；有效期限 2022 年 10 月 22 日至 2025 年 10 月 21 日；发证机关：伊犁哈萨克自治州应急管理局；发证日期 2024 年 04 月 26 日。正和能源公司《危险化学品经营许可证》处于有效期内。

[3] 《危险化学品目录（2022 修改版）》序号 1022，品名：甲醇，CAS 号：67-56-1

周**,男,汉族,48岁,身份证号:654123****04113318,工作单位:伊犁州正和能源科技有限责任公司;职务:法定代表人。

邓**,男,汉族,47岁,身份证号:654121****03010012,工作单位:伊犁州正和能源科技有限责任公司;职务:业务员。

(二) 工程基本情况

伊宁市疆谷乐羊杂馆位于伊宁市新滨河路怡安家园2号商业楼2-1-24号,左侧1号门面是小区保安警卫室,右侧3号门面是一家小型超市,正下方地下室是电影院的消防应急安全通道口,正上方二楼是一家演出服装租赁店,三楼和四楼为伊宁市技术监督局的实验室。

原楼顶醇基燃料塑料储液罐及输送管道等设施检维修及配送点位于伊宁市新滨河路路号怡安家园B区彩钢板建筑(见图1)。彩钢板建筑在怡安家园2#商业楼后侧,东西长5.1米,南北宽2.1米,平均高度2.9米(见图2)。彩钢板建筑内安装有负一层摩微影院4台空调外机以及其他电线电缆。伊宁市疆谷乐羊杂馆原醇基燃料输送管道穿过该彩钢板建筑墙体后进入其厨房。



图 1

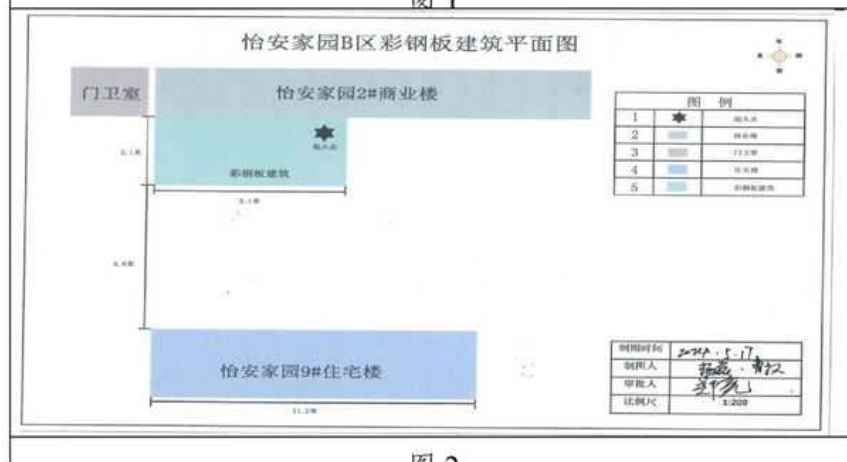


图 2

（三）有关单位和人员的合同、劳动关系等情况

1.伊宁市疆谷乐羊杂馆，主营业务：餐饮服务；成立于2024年02月28日；组成形式：个体户；经营者：杨**；统一社会

信用代码：92654002MADWEHNT；地址：伊宁市新滨河路怡安家园2号商业楼2-1-24号（暂未开业）。

杨**，女，回族，41岁，身份证号：640302****0923094X，工作单位：伊宁市疆谷乐羊杂馆；职务：店主。

2.伊犁丰淼劳务派遣有限责任公司（以下简称丰淼劳务公司）为有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)，注册资本：200万元；成立于2020年07月14日；法定代表人：孙**；统一社会信用代码：9165400MA78UA9N3E；地址：新疆伊犁哈萨克自治州伊宁市区广东路1号中原国际综合楼A室。

《营业执照》经营范围：建筑劳务分包；劳务派遣服务；住宅室内装饰装修。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目：园林绿化工程施工；酒店管理；家政服务；停车场服务；普通机械设备安装服务；金属门窗工程施工；装卸搬运；保温材料销售；门窗销售；建筑材料销售；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；物业管理。(除依法须经批准的项目外、凭营业执照依法自主开展经营活动)。丰淼劳务公司《营业执照》处于有效期内。

孙**，女，汉族，39岁，身份证号：654125****01270262；工作单位：伊犁丰淼劳务派遣有限责任公司；职务：法定代表人。

3. 杨*（死者），男，汉族，38岁，身份证号：65410****703071976；工作单位及职务：伊犁丰淼劳务派遣有限责任公司劳务派遣人员；死者是事故发生区域醇基燃料储液罐、输送管道、餐馆排油烟管道排风机电气线路等设备现场检修作业人员，在本

次火灾事故中 95%烧伤^[4]，经住院连续治疗 16 天后死亡，火灾事故统计超过 7 日按照重伤统计^[5]。

4.李**，男，汉族，60 岁，身份证号码：652401****09200012；工作单位及职务：伊犁丰森劳务派遣有限责任公司劳务派遣人员。

5.亚**，男，维吾尔族，身份证号码：654101****10212832，工作单位及职务：闲散务工人员。

（四）事发单位关系

1.伊宁市疆谷乐羊杂馆，位于伊宁市新滨河路怡安家园 2 号商业楼 2-1-24 号（伊宁市疆谷乐羊杂馆采购伊犁州特克斯县正和能源公司醇基燃料、灶具）。店主杨**接手原老店（黄焖鸡米饭店）装修结束后，联系正和能源公司伊宁市片区业务员邓**来餐馆后厨安装醇基燃料厨具，并检查原餐厅醇基燃料的储液罐、输送管道等设备是否能够正常使用。

2.正和能源公司伊宁市片区业务员邓**接到伊宁市疆谷乐羊杂馆店主杨爱娟电话后，便带着公司员工杨*、亚**和李**来到伊宁市疆谷乐羊杂馆现场，在对老店遗留醇基燃料储液罐、输送管道等设备检维修过程中发生了火灾。

3.丰森劳务公司，作为正和能源公司劳务合作单位，本次事故作业区域的作业员工杨*（死者）、李**，由丰森劳务公司派遣。

[4]《人体重伤鉴定标准》第八十二条 烧、烫伤。（一）成人烧、烫伤总面积（一度烧、烫伤面积不计算在内，下同）在百分之三十以上或者三度在百分之十以上；儿童总面积在百分之十以上或者三度在百分之五以上。

[5]《火灾统计管理规定》（公通字〔1996〕82 号）第七条：凡在火灾和火灾扑救过程中因烧、摔、砸、炸、窒息、中毒、触电、高温、辐射等原因所致的人员伤亡列入火灾伤亡统计范围。其中死亡以火灾发生后七天内死亡为限，伤残统计标准按劳动部的有关规定认定。

二、事故发生经过及应急救援情况

（一）事故发生经过

伊宁市新滨河路怡安家园 2 号商业楼 2-1-24 号原老店（黄焖鸡米饭店）停业后，由店主杨**接手并将店名改为伊宁市疆谷乐羊杂馆，装修结束店主杨**计划安装醇基燃料设备，但物业公司发现后及时进行了制止。店主杨**发现在楼顶遗留有老店尚未拆除的醇基燃料储液罐及输送管道等设备，在未向街道社区、物业公司报备情况下，私自联系位于特克斯县的正和能源公司伊宁市片区业务员邓**来现场检查原厨房醇基燃料设备是否可正常使用。

2024 年 05 月 13 日 11 时 32 分许，邓**带着杨*、亚**和李**来到伊宁市疆谷乐羊杂馆楼顶开展醇基燃料储液罐、输送管道等设备检维修作业。杨*和亚**完成楼顶的检维修后，邓**安排杨*顺便把油烟管道排风机检查一下，看能否正常使用。（楼顶储液罐及醇基燃料输送管道见图 3、图 4）。



14 时 26 分许,为了查找在彩钢板建筑内醇基燃料管道口,杨*和亚**提扛着梯子到楼后彩钢板建筑内检查油烟管道、排风机和醇基燃料进料管(彩钢板建筑外景见图 5、图 6)。检查过程中杨*用钢质榔头敲击墙体,在敲击墙体过程中,导致预埋在墙体内醇基燃料穿墙铝塑管三通管口处破裂,醇基燃料泄漏并渗出,部分醇基燃料喷溅到杨*身上并浸湿了杨*部分衣服和裤子(见图 7、图 8)。

14 时 27 分许,亚**提喊着火了,邓**看到杨*左腿裤子着火了,几秒钟后,火就烧到了衣服,并听到杨*的惊叫声。李**晃动梯子帮助杨*从梯子上下来,下来后,李**和亚**提用衣服裹住杨*,帮助熄灭了杨*身上的火,裤子和上衣被烧的只剩半截,杨*立即将身上残留的衣物全部脱去,随后由李**驾车将他直接送往伊宁市友好医院救治。途中,杨*因烧伤不时呻吟喊疼,到医院后,李**和杨*走进急诊科,医生对杨*

开展抢救。

因作业现场未配备灭火器等消防器材，杨*送医后，邓**就跑到小区前面的店面去找灭火器，伊宁市疆谷乐羊杂馆店长海**拿来2具灭火器，邓**就拿起其中1具站在保安室门口旁边灭火，当灭火器喷洒完后，他拨打119报火警，然后和附近商户及小区居民一起继续参与灭火，直至消防车到来。



图 5



图 6



(二) 事故应急救援情况

2024 年 5 月 13 日 14 时 31 分，伊宁市消防救援大队解放南路中队接到指挥中心调派：位于伊宁市怡安家园 B 区一彩钢板建筑发生火灾，伊宁市消防救援大队解放南路中队迅速出动 3 车 15 人赶赴现场将火扑灭，过火面积 25 平方米左右。

正和能源公司醇基燃料设备检修人员李**驾车将杨*送往伊宁市友好医院救治。正和能源公司伊宁市片区业务员邓**拿来 2 具灭火器，与附近商户及小区居民们一起继续参与灭火，并拨打 119 报火警，直至消防车到来。

(三) 应急救援评估

接到事故报告后，消防救援大队、应急管理局、墩买里街道等相关职能部门的有关人员先后到达事故现场，开展应急处理，

开展事故应急救援，妥善处理事故善后事宜。该起事故应急救援处置中，现场应急救援处置措施得当，应急响应迅速，信息报送及时，响应程序正确，善后工作有序。

三、事故造成的人员伤亡和经济损失

（一）伤亡人员情况：事故共造成 1 人重伤^[6]（住院连续治疗 16 天后死亡^[7]）。

（二）直接经济损失：共计 146.7881 万元，包含医疗费用、工伤赔付、丧葬、抚恤费和事故现场设备损坏赔偿费用等。

四、事故原因及事故性质

（一）事故发生的原因

1.直接原因

正和能源公司醇基燃料设备检修人员杨*（死者）在伊宁市疆谷乐羊杂馆后面彩钢板建筑狭小空间内检修醇基燃料输送管道时，违章使用易于产生火星的钢质榔头敲击砖混墙体，导致预埋在墙体内醇基燃料铝塑管三通管处破裂，醇基燃料泄漏并在彩钢板建筑狭小空间内形成醇基燃料与空气混合蒸汽，加之该空间自然通风不良达到爆炸极限；同时该作业人员检修餐馆排油烟管道排风机电气线路时操作不慎产生的电火花或使用钢质榔头多次敲击砖混墙体产生的火星，引燃彩钢板建筑内醇基燃料与空气混合蒸汽，导致彩钢板建筑局部爆燃引发火灾。

2.间接原因

[6]《人体重伤鉴定标准》第八十二条 烧、烫伤。（一）成人烧、烫伤总面积（一度烧、烫伤面积不计算在内，下同）在百分之三十以上或者三度在百分之十以上；儿童总面积在百分之十以上或者三度在百分之五以上。

[7]《火灾统计管理规定》（公通字〔1996〕82 号）第七条：凡在火灾和火灾扑救过程中因烧、摔、砸、炸、窒息、中毒、触电、高温、辐射等原因所致的人员伤亡列入火灾伤亡统计范围。其中死亡以火灾发生后七天内死亡为限，伤残统计标准按劳动部的有关规定认定。

一是企业安全主体责任落实不到位,从业人员未取得低压电工特种作业操作证违规检修电气线路。正和能源公司现场施工负责人邓**,明知从业人员杨*未取得低压电工特种作业操作证^[8]的情况下,仍然安排杨*排查餐馆排油烟管道排风机电气线路(电源线路),是导致事故发生的原因之一。二是企业对现场作业人员反“三违”(违章指挥、违章操作、违反劳动纪律)安全生产教育和培训^[9]缺乏,作业人员违章操作,现场作业负责人违章指挥。正和能源公司从业人员安全意识不强,公司未定期对从业人员开展安全教育培训^[10]及反“三违”警示教育。三是企业未按规定给从业人员配备符合危险化学品作业安全的劳动防护用品。正和能源公司对从事危险化学品醇基燃料配送及装卸从业人员未配备防静电工作服、工作鞋及防护手套等劳动防护用品^[10]。四是企业未在作业现场采取相应的安全防护措施,如未在危险化学品燃爆环境作业现场配备灭火器等消防灭火器材,未指派专门人员到现场进行管道安全保护指导。五是劳务派遣公司未组织对拟派遣员工进行安全教育培训。丰森劳务公司,作为正和能源公司的劳务派遣合作单位,本次事故作业区域的作业员工杨*(死者)、李**,由丰森劳务公司派遣。丰森劳务公司派遣员工到正和能源公司前,未对拟派遣员工工作安全教育培训^[11]。

(二) 事故性质

^[8] 《中华人民共和国安全生产法》第三十条 生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训,取得相应资格,方可上岗作业。

^[9] 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条 生产经营单位使用被派遣劳动者的,应当将被派遣劳动者纳入本单位从业人员统一管理,对被派遣劳动者进行岗位安全操作规程和安全操作技能的教育和培训。劳务派遣单位应当对被派遣劳动者进行必要的安全生产教育和培训。

^[10] 《中华人民共和国安全生产法》第四十五条 生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品,并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

^[11] 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条 劳务派遣单位应当对被派遣劳动者进行必要的安全生产教育和培训。

经调查认定，该起火灾事故为生产安全责任事故^[12]。

五、事故发生单位及有关企业主要问题

1.正和能源科技有限责任公司

一是企业安全主体责任落实不到位。其从业人员不具备餐馆排油烟管道排风机电气线路检修维修的低压电工特种作业操作证。

二是正和能源公司从业人员安全意识不强，公司未定期对从业人员开展安全教育培训及反“三违”警示教育，从业人员在现场违章作业，施工现场负责人违章指挥，最终酿成事故。

三是正和能源公司对从事危险化学品醇基燃料配送及充装人员未配备防静电工作服、工作鞋及防护手套等劳动防护用品。

四是正和能源公司未在危险化学品燃爆环境作业现场配备灭火器等消防灭火器材。

2.丰森劳务派遣有限责任公司

作为正和能源公司的劳务派遣合作单位，本次事故作业区域的作业员工杨*（死者）、李**，由丰森劳务公司派遣。丰森劳务公司派遣员工到正和能源公司前，未对拟派遣员工工作安全教育培训。

六、对事故有关责任人员及责任单位的处理建议

（一）对责任人员的处理建议

1.建议免于追究责任人员（1人）

[12] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案。

杨*, 鉴于其在事故中重伤, 住院连续治疗 16 日后死亡, 建议不予追究其责任。

2. 对企业责任人员的行政处罚建议 (2 人)

(1) 周**, 正和能源公司法定代表人, 作为公司安全生产工作的第一责任人, 组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划不到位, 组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制不健全, 对事故发生负有主要领导责任。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第 (三)、(五) 款^[13]之规定。建议由伊宁市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条^[14]之规定, 执行行政处罚, 对其处上一年年收入百分之四十的罚款。

(2) 邓**, 正和能源公司伊宁市片区业务员, 在现场履行安全生产管理职责不到位, 没有制止和纠正违章作业、违章指挥从业人员作业, 对事故发生负有直接责任。违反《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第 (二)、(三) 项^[15]之规定。建议由伊宁市应急管理局依据《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第 (二)、(三) 项之规定, 执行行政处罚,

[13] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责: (一) 建立健全并落实本单位全员安全生产责任制, 加强安全生产标准化建设; (二) 组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程; (三) 组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划; (四) 保证本单位安全生产投入的有效实施; (五) 组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制, 督促、检查本单位的安全生产工作, 及时消除生产安全事故隐患; (六) 组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案。

[14] 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条 生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责, 导致发生生产安全事故的, 由应急管理部门依照下列规定处以罚款: (一) 发生一般事故的, 处上一年年收入百分之四十的罚款;

[15] 《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条 生产经营单位及其主要负责人或者其他人员有下列行为之一的, 给予警告, 并可以对生产经营单位处 1 万元以上 3 万元以下罚款, 对其主要负责人、其他有关人员处 1000 元以上 1 万元以下的罚款: (一) 违反操作规程或者安全管理规定作业的; (二) 违章指挥从业人员或者强令从业人员违章、冒险作业的; (三) 发现从业人员违章作业不加制止的; (四) 超过核定的生产能力、强度或者定员进行生产的; (五) 对被查封或者扣押的设施、设备、器材、危险物品和作业场所, 擅自启封或者使用的; (六) 故意提供虚假情况或者隐瞒存在的安全隐患以及其他安全问题的; (七) 拒不执行安全监管监察部门依法下达的安全监管监察指令的。

对其处 1000 元以上 1 万元以下的罚款。

(二) 对责任单位的处理建议

(1) 正和能源科技有限责任公司：未落实安全生产主体责任，安全教育和培训不到位，特种作业人员未经过专业培训，取得相应资质。未向从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第二款^[16]、第三十条第一款^[17]、第四十五条^[18]之规定。建议伊宁市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项^[19]之规定，予以行政处罚。

(2) 丰森劳务派遣有限责任公司：作为劳务派遣单位，在派遣员工到正和能源公司工作前，未对拟派遣员工进行必要的安全教育和培训。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第二款^[20]之规定。建议伊宁市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十七条第三款^[21]之规定，予以行政处罚。

[16] 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条 生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

生产经营单位使用被派遣劳动者的，应当将被派遣劳动者纳入本单位从业人员统一管理，对被派遣劳动者进行岗位安全操作规程和安全操作技能的教育和培训。劳务派遣单位应当对被派遣劳动者进行必要的安全生产教育和培训。

[17] 《中华人民共和国安全生产法》第三十条 生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。特种作业人员的范围由国务院应急管理部门会同国务院有关部门确定。

[18] 《中华人民共和国安全生产法》第四十五条 生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

[19] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条 发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

[20] 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条 生产经营单位使用被派遣劳动者的，应当将被派遣劳动者纳入本单位从业人员统一管理，对被派遣劳动者进行岗位安全操作规程和安全操作技能的教育和培训。劳务派遣单位应当对被派遣劳动者进行必要的安全生产教育和培训。

[21] 《中华人民共和国安全生产法》第九十七条 生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，处十万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处十万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员

七、整改措施和建议

1.严格落实政府相关部门安全监管职责，确保监管到位有效。要坚持“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全和谁主管谁负责”的原则，严格落实行业监管和属地监管责任。消防部门要加强对社区、物业等单位履行消防安全职责情况的业务指导和监督检查。住建部门要对餐饮经营场所进行合法合规消防验收。城市管理、市场监管、公安、交通、应急、商工等部门要按照各自职责分工，从行业规划、产业政策、技术标准、行政许可、监管执法等方面加强餐饮等行业安全生产工作，严厉打击查处醇基燃料经营、储存、运输、使用等各个环节的违法违规行爲，进一步规范市场秩序。

2.加强对餐饮场所新燃料、新技术的安全风险评估和管控。相关部门要树立隐患就是事故的观念，高度重视餐饮公共场所使用新燃料、新技术存在的风险问题，按照国家关于构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制要求，发挥专家和第三方专业机构在安全风险识别、管控措施制定、隐患排查治理等方面技术支撑作用，对新燃料、新工艺等在城市公共区域流通、使用各个环节的安全风险进行全面辨识和评估。要强化源头治理，综合运用法律、经济、行政手段和技术管理措施，把可能导致的后果限制在可防、可控范围之内。针对目前餐馆普遍使用醇基液体燃料，但在管道等设备设施的安瓻使用方面缺少国家或行业标准，以及醇基液体燃料在生产经营储存、道路运输、灶具产品质量和安瓻使用等方面还存在监管漏洞和薄弱环节，要加大政策

和其他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚款；（三）未按规定对从业人员、被派遣劳动者、实习学生进行安全生产教育和培训，或者未按规定如实告知有关的安全生产事项的。

的制约和引导力度，严格设定准入门槛。进一步明确部门监管职责，建立健全联合执法、违法线索通报、案件移送协查等机制，加大对违法违规的醇基液体燃料储存、经营、运输、使用企业的曝光和联合惩戒力度，督促相关生产经营单位落实安全生产主体责任。

3.加强企业安全教育培训，进一步提高从业人员的技术水平和安全意识。此事故再次暴露出行业管理中，企业现场作业人员履职不到位、缺乏基本的安全意识等问题。伊宁市各相关部门要进一步加强企业负责人、安全管理人员、专业技术人员、特种作业人员和从业人员的教育培训，确保从业人员特别是企业负责人、安全生产管理人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度、安全操作规程和技术规范，掌握本岗位的安全生产职责、安全操作技能，真正提高安全生产管理和操作水平。



全站资源共享，集中管理，统一对外发布各类政务信息。如需查询各部门办公电话，办公地点，请点导航栏机构栏目，各部门公开目录下的职能机构查询。

☎ 技术支持 0999-8359541

📍 新疆伊宁市新华西路665号



备案信息

备案序号：新ICP备10001651号-1

新公网安备：65400202000028号

网站标识码：[6540020003](#)

其它

开办：新疆伊宁市人民政府

主办：新疆伊宁市人民政府办公室

承办：新疆伊宁市数字化发展局

建议使用谷歌浏览器、Firefox浏览器或最新版本的主流浏览器浏览本网站
伊宁市人民政府 版权所有 2002 – 2025 [网站地图](#)

