

编制单位: 铜仁市万山区人民政府事故调查组

编制日期: 2026 年 7 月 3 日

目录

一、事故基本情况.....	2
（一）事故发生单位及相关单位概况.....	2
（二）事故发生单位安全管理情况.....	3
（三）户外广告定作、承揽情况.....	3
（四）事故发生经过.....	4
（五）事故现场情况.....	4
（六）人员伤亡和直接经济损失情况.....	6
二、事故应急处置及评估情况.....	6
（一）事故信息接报及响应情况.....	6
（二）事故现场应急处置情况.....	7
（三）医疗救治和善后情况.....	7
（四）事故应急处置评估.....	7
三、事故原因分析.....	8
（一）直接原因.....	8
（二）事故相关检验检测和鉴定情况.....	8
（三）其他可能因素排除.....	9
（四）间接原因.....	9
四、有关责任单位存在的主要问题.....	9
（一）相关事故单位存在的问题.....	9
（二）有关监管部门存在的问题.....	11

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议.....11

 （一）因在事故中死亡免于追究责任人员（2人）11

 （二）建议移送追究刑事责任和行政责任人员（1人）13

 （三）对有关责任单位的行政处罚建议（2家）13

 （四）其他建议（2家）14

六、事故主要教训.....14

七、事故整改和防范措施.....15

万山义乌城户外广告安装“5·10”一般高处坠落事故调查报告

2026年5月10日19时20分，铜仁市万山区荣达图文广告店2名作业人员在万山区仁山街道贵苑社区义乌城安装广告布过程中发生一起高处坠落事故，造成2人死亡，直接经济损失286.58万元。

事故发生后，区委、区政府主要领导作出批示，要求区应急管理局、市公安局万山分局等部门妥善做好善后处置工作，尽快查明事故原因，依法严肃处理，落实各部门监管责任，堵塞漏洞，吸取教训，举一反三，加强整改。2026年5月11日，依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令493号）等有关法律法规规定，万山区人民政府成立了以区应急管理局为牵头单位，区城市管理局、区住房城乡建设局、区市场监管局、市公安局万山分局、市公安局交通管理支队城区二大队、区总工会等单位为成员的万山义乌城户外广告安装“5·10”一般高处坠落事故调查组（以下简称“事故调查组”），开展事故调查工作，并邀请区纪委监委参加。5月11日铜仁市安全生产委员会办公室对该起事故查处挂牌督办。

按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”原则和“四不放过”要求，事故调查组通过现场勘验、查阅资料、调查取证、综合分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接

经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对相关责任单位和责任人的处理建议，并针对事故原因及暴露出的问题，提出了整改和防范措施建议。

经调查认定，万山义乌城户外广告安装“5·10”一般高处坠落事故是一起因非法加装吊篮、吊车违规载人、人员违规操作导致的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况

1.定作方：万山区赣峰家私批发店（以下简称“赣峰家私店”），类型：个体工商户，组成形式：个人经营，统一社会信用代码：92520603MADJ0Dxxxx，注册日期：2024年4月18日，经营场所位于贵州省铜仁市万山区仁山街道铜仁购·义乌城A27栋2层第1-8号门面，经营范围：家具销售、家具安装和维修服务等。

赣峰家私店经营者：周某，女，湖南衡阳人，身份证号码：43042119890505xxxx。

2.承揽方：铜仁市万山区荣达图文广告店（以下简称“荣达广告店”），类型：个体工商户，组成形式：个人经营，统一社会信用代码：92520603MA6GL1xxxx，注册日期：2014年2月25日，经营场所位于贵州省铜仁市万山区仁山街道义乌小商品城第23幢3层3-31号门面。经营范围：广告设计、广告制作、平面设计、打字复印、数字广告制作、居民日常生活服务等。

荣达广告店经营者：蒋某，男，侗族，贵州万山人，身份证号：

52223019910414xxxx，未取得高处作业操作证。

荣达广告店临时雇佣人员：黄某某，男，土家族，贵州碧江人，身份证号：52222119890906xxxx，未取得高处作业操作证。事故调查组通过调阅有关资料和询问有关人员，蒋某与黄某某认识多年，通常会雇佣黄某某参与广告安装作业。

3.吊车出租方：[沈某](#)某，男，汉族，江西省上饶人，身份证号：36232219780810xxxx，持有 B2 类驾驶证，有效期至 2027-07-18，持有《建设工程机械岗位操作证》，操作证编号：JX0202171xxxx。

涉事吊车为一台中型非载货专项作业车（以下简称“吊车”），车牌号为贵 DCxxxx，车辆所有人：沈某某，该车辆品牌型号：东风牌，整车型号 EDQ111xxxx、车辆识别代码 LGHWBG1H6C660xxxx、发动机型号 YC6J1xxxx、发动机额定功率 132kW、总质量 11490kg。

（二）事故发生单位安全管理情况

荣达广告店经营者和临时雇佣人员均未取得高处作业操作证；未制定安全生产管理制度；在施工过程中未配备安全帽、安全绳等安全防护用具；未落实高处作业现场管控措施；将吊装作业交由不具备安全生产条件的个人，与吊车出租方未签订专门的安全生产管理协议，未明确各自安全生产管理职责。

（三）户外广告定作、承揽情况

本次广告定作方为赣峰家私店，荣达广告店为户外广告承揽方；荣达广告经营者蒋某临时雇佣黄某某参与作业，由黄某某联

系吊车司机沈某某提供吊装载人服务，约定吊车租赁费 500 元。各方均未签订书面合作协议。

本次广告业务包括户外广告喷绘制作和安装、PVC 字制作和安装，荣达广告正在安装的广告喷绘布尺寸 670cm*1130cm，作业高度约 14 米，属于高处作业范畴¹，经城管部门核实涉事广告为大型户外广告。

（四）事故发生经过

2026 年 5 月 9 日 16 时 30 分左右，沈某某接到黄某某电话，双方约定在 5 月 10 日 19 时到仁山街道义乌城开展广告吊装作业。5 月 10 日 18 时 59 分，沈某某驾驶吊车抵达义乌城，黄某某告知沈某某施工内容和位置后，电话通知蒋某到场，三人共同完成吊车的吊篮安装。随后蒋某和黄某某携带喷绘布进入吊篮内，沈某某操作吊车将吊篮升至作业位置，进行喷绘布安装作业。约 3 分钟后，吊篮左侧插销断裂，吊篮整体失稳倾覆，蒋某、黄某某一同从吊篮内坠落至地面，造成 2 人死亡。

（五）事故现场情况

1.事发天气情况：5 月 10 日，万山区全天以阴天到多云为主，无暴雨、大风、雷电等恶劣天气，无降水，气温介于 15.7℃至 30.4℃之间，风力等级 1 至 2 级，空气湿度 74%，作业场地能见度良好，整体气象条件平稳，未对现场作业环境造成不利影响。

2.事发现场视频监控情况：事发现场的监控视频设置位置及


¹<建筑施工高处作业安全技术规范> JGJ80-2016 第 2 章术语 2.1.1 高处作业:在坠落高度基准面 2m 及以上有可能坠落的高处进行的作业。

角度不佳，视频监控记录只监控到吊车站位位置及操作室，未监控到作业吊篮的作业过程。根据事发现场的视频监控记录，吊车未发生倾覆，未发生侧翻。

3.劳动防护用品佩戴情况：在吊篮内进行高处作业的2人未佩戴安全帽、未系安全绳。

4.吊篮连接件破坏情况：经现场勘查，事发吊篮左侧插销断裂

5.事故现场示意图和施工现场图

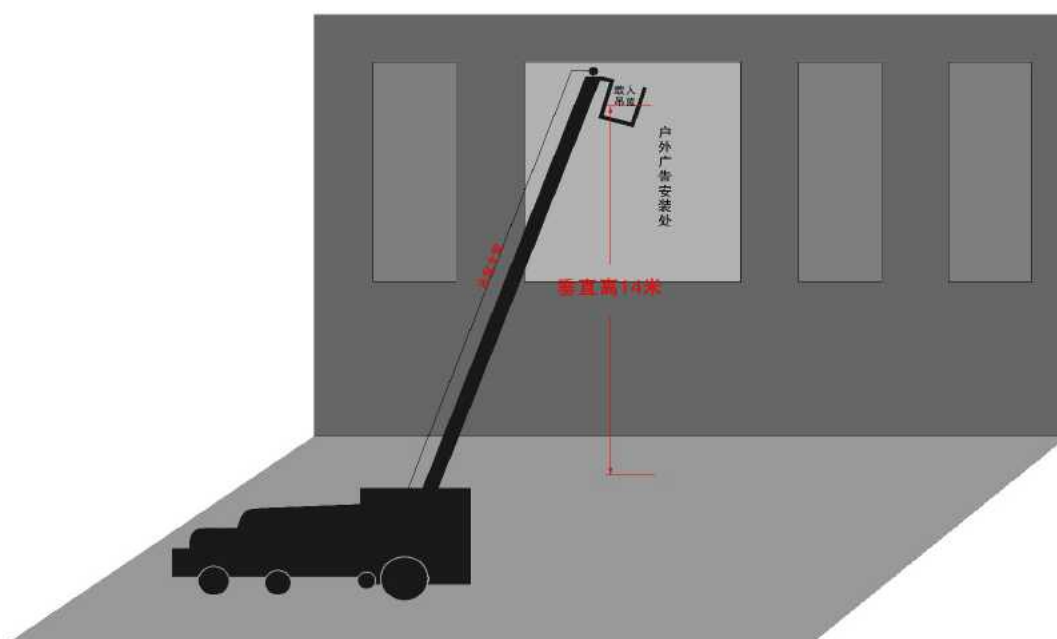

（事故现场示意图）



（施工现场图）

（六）人员伤亡和直接经济损失情况

此次事件造成2人死亡，依据《企业职工伤亡事件经济损失统计标准》（GB6721-1986）规定，本次事件造成直接经济损失286.58万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

事故发生后，现场群众于19时21分拨打120急救电话、110报警电话。

19时37分，市公安局万山分局电话报告区应急管理局事故情况。

接到事故报告后，区应急管理局立即向区委办、区政府办总

值班室、市应急管理局报告事故情况。市应急管理局接报后，局主要负责同志带队到场指挥协调。

（二）事故现场应急处置情况

1.现场人员自救互救情况。沈某某发现有人坠落后，立即下车查看情况并对黄某某施救，同时呼喊附近商户前来帮忙，商户及时拨打120急救电话、110报警电话。

2.属地党委、政府及相关部门应急处置情况。接到事故报告后，万山区委、区政府领导高度重视，区政府分管副区长立即组织区应急管理局、市公安局万山分局、区城管局、仁山街道办事处、仁山派出所、万山区人民医院等部门赶赴事故现场开展救援，全力抢救受伤人员。各部门按照职责做好现场秩序维护，封锁事故现场，固定现场证据，安抚死者家属情绪，协调死者家属与相关方协商赔偿等善后。

（三）医疗救治和善后情况

1.医疗救治情况。万山区人民医院“120”接报后，迅速到达事故现场，医务人员立即对2名伤者开展抢救，其中黄某某经现场抢救无效死亡，蒋某被紧急送往医院后抢救无效死亡。

2.善后处置情况。事故发生后仁山街道办事处、仁山派出所全力做好遇难者家属安抚和赔偿工作，目前，2名死者遗体存放于万山区殡仪馆，有关赔偿问题通过法律途径解决，此次事故未发生不稳定事件。

（四）事故应急处置评估

经评估，事故发生后，各政府部门事故救援先期响应迅速，现场处置得当，未发生次生事故，符合相关法律法规及事故处理工作规范的要求，本次事故应急处置及时、有效。

三、事故原因分析

（一）直接原因

1.沈某某非法加装吊篮，且违规使用吊篮载运人员进行高处作业。

2.蒋某、黄某某未佩戴安全帽、未系安全绳，违规进入吊篮开展高处作业，在吊篮左侧插销断裂后，吊篮整体失稳倾覆，导致2人从高处坠落至地面。

（二）事故相关检验检测和鉴定情况

1.根据贵州中润博达司法鉴定所出具的《黔中润博达〔2026〕痕鉴字第1085号》的鉴定意见书显示，贵DCxxxx号东风牌中型专项作业车事发时制动系、转向系、行驶系、照明及信号装置安全技术状况符合机动车安全运行标准要求。

2.经铜仁市公安局交通管理支队城区二大队核实涉事车辆贵DCxxxx中型非载货专项作业车在作业时所使用的吊篮不是出厂配置件，在铜仁市公安局交通管理支队车辆管理所注册登记时无吊篮，贵DCxxxx中型非载货专项作业车在作业时所使用的吊篮为车辆所有人擅自加装。

3.根据铜仁市万山区人民医院出具的《急救病历记录》显示，蒋某死亡原因是开放性颅脑损伤特重型，多处骨折，创伤性休克，

呼吸心跳骤停。黄某某死亡原因是开放性颅脑损伤特重型，呼吸心跳骤停。

（三）其他可能因素排除

经调查，排除气象灾害、第三方故意侵害、人为破坏、突发灾害因素等其他可能导致事故发生的因素。

（四）间接原因

1.安全意识淡薄。现场作业人员对高处作业、起重吊装作业的危险性认识不足，未取得高处作业资格，擅自违规冒险高处作业。吊车司机发现事故隐患后，未有效制止，仍提供吊装服务。

2.安全管理责任落实不到位。承揽方未制定安全生产规章制度和操作规程，将吊装作业交由不具备安全生产条件的个人，违规组织无高处作业操作证人员从事高处作业；定作方明知设置户外广告需要办理审批手续，却未办理并指示承揽方周末作业躲避城管部门监管。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）相关事故单位存在的问题

1.铜仁市万山区荣达图文广告店。生产经营单位安全生产主体责任落实不到位，安全管理流于形式，将吊装作业交由不具备安全生产条件的吊车方，也未签订专门的安全生产管理协议，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第一款之规定²；

²《中华人民共和国安全生产法》第四十九条 生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。

生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单

组织未取得高处作业操作证人员从事高处作业，违反了《中华人民共和国安全生产法》第三十条第一款之规定³；未配备并督促作业人员佩戴安全帽、安全绳等劳动防护用品，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十五条之规定⁴；未采取技术、管理措施，及时发现并消除此次事故存在的隐患，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款之规定⁵。对事故负有责任。

2.万山区赣峰家私批发店。生产经营单位安全生产主体责任落实不到位，未依法按照《城市市容和环境卫生管理条例》第十一条之规定⁶到万山区城市管理局办理户外广告设置审批手续并提供户外广告设施有关设计文件、户外广告设施施工、运行安全

位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

矿山、金属冶炼建设项目和用于生产、储存、装卸危险物品的建设项目的施工单位应当加强对施工项目的安全管理，不得倒卖、出租、出借、挂靠或者以其他形式非法转让施工资质，不得将其承包的全部建设工程转包给第三人或者将其承包的全部建设工程支解以后以分包的名义分别转包给第三人，不得将工程分包给不具备相应资质条件的单位。

³《中华人民共和国安全生产法》第三十条 生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。

特种作业人员的范围由国务院应急管理部门会同国务院有关部门确定。

⁴《中华人民共和国安全生产法》第四十五条 生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

⁵《中华人民共和国安全生产法》第四十一条 生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。

生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

县级以上地方各级人民政府负有安全生产监督管理职责的部门应当将重大事故隐患纳入相关信息系统，建立健全重大事故隐患治理督办制度，督促生产经营单位消除重大事故隐患。

⁶《城市市容和环境卫生管理条例》第十一条 在城市中设置户外广告、标语牌、画廊、橱窗等，应当内容健康、外型美观，并定期维修、油饰或者拆除。大型户外广告的设置必须征得城市人民政府市容环境卫生行政主管部门同意后，按照有关规定办理审批手续。

承诺书、设置场地权属证明等材料，在未取得户外广告设置许可情况下，为躲避城管部门监管，指示广告公司在周末开展户外广告安装，造成城管部门对涉事广告未能进行有效监管。违反了《中华人民共和国安全生产法》第四条⁷之规定。对事故负有责任。

（二）有关监管部门存在的问题

万山区城市管理局。今年以来，该局持续深化广告设施安全监管，先后召开3次户外广告安全隐患排查会议，依托网格化管理强化日常巡查，累计巡查30次、排查商户700家，同步开展安全宣传教育20余次、发放宣传资料400余份。共接到户外广告报备30件，现场监管30件，巡查发现未报备户外广告24件，责令整改24件。**存在问题：**该局对非法户外广告安全隐患排查整治全面深入的力度不够，给广告定作人和承揽方留下躲避监管的可乘之机。在户外广告领域“打非治违”专项工作推进不扎实，对未经审批擅自施工、违规高处安装作业等非法违法行为震慑力度不足。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）因在事故中死亡免予追究责任人员（2人）

1.蒋某。未认真履行生产经营单位主要负责人职责，未组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；未认真检查作业现场事故隐患，及时消除生产安全事故隐患，违反《中华人民共

⁷ 《中华人民共和国安全生产法》第四条 生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。

和国安全生产法》第二十一条第(二)、(五)项之规定⁸；其本人未取得高处作业资格证，并雇佣无相应资质人员参与高处作业，违反《中华人民共和国安全生产法》第三十条第一款之规定⁹；未落实现场安全管控措施，其本人及雇佣工人均未佩戴安全帽、未系安全绳开展高处作业，存在冒险组织作业，违反《中华人民共和国安全生产法》第五十七条¹⁰之规定。其在生产、作业中违反有关安全管理的规定，因而发生伤亡事故，涉嫌违反《中华人民共和国刑法》第一百三十四条第一款之规定¹¹，对事故负有责任。鉴于其已在事故中死亡，建议免予追究责任。

2.黄某某。作为现场作业人员，安全意识淡薄，未取得高处作业操作证，违规从事户外广告高处作业，违反《中华人民共和国

⁸ 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：

- (一) 建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；
- (二) 组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；
- (三) 组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；
- (四) 保证本单位安全生产投入的有效实施；
- (五) 组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；
- (六) 组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；
- (七) 及时、如实报告生产安全事故。

⁹ 《中华人民共和国安全生产法》第三十条 生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。

特种作业人员的范围由国务院应急管理部门会同国务院有关部门确定。

¹⁰ 《中华人民共和国安全生产法》第五十七条 从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

¹¹ 《中华人民共和国刑法》第一百三十四条第一款：【重大责任事故罪】在生产、作业中违反有关安全管理的规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，处三年以下有期徒刑或者拘役；情节特别恶劣的，处三年以上七年以下有期徒刑。

安全生产法》第三十条第一款¹²之规定；作业期间未按规定佩戴安全帽、未系安全绳违规冒险作业，违反《中华人民共和国安全生产法》第五十七条¹³之规定。对事故负有责任。鉴于其已在事故中死亡，建议免于追究责任。

（二）建议移送追究刑事责任和行政责任人员（1人）

沈某某。将网上购买的吊篮非法加装在吊车上，明知作业人员未佩戴安全帽、未系安全绳等防护用品，仍继续使用吊车违规载人作业，违反《中华人民共和国道路交通安全法》第十六条之规定¹⁴，起重设备的使用不符合国家标准和行业标准¹⁵。其在生产、作业中违反安全管理规定，因而发生伤亡事故，涉嫌违反《中华人民共和国刑法》第一百三十四条第一款之规定¹⁶，建议由万山区应急管理局将问题线索移交铜仁市公安局万山分局进行刑事

¹² 《中华人民共和国安全生产法》第三十条 生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。

特种作业人员的范围由国务院应急管理部门会同国务院有关部门确定。

¹³ 《中华人民共和国安全生产法》第五十七条 从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

¹⁴ 《中华人民共和国道路交通安全法》第十六条任何单位或者个人不得有下列行为：

- （一）拼装机动车或者擅自改变机动车已登记的结构、构造或者特征；
- （二）改变机动车型号、发动机号、车架号或者车辆识别代号；
- （三）伪造、变造或者使用伪造、变造的机动车登记证书、号牌、行驶证、检验合格标志、保险标志；
- （四）使用其他机动车的登记证书、号牌、行驶证、检验合格标志、保险标志。

¹⁵ 《汽车起重机安全操作规程》DL/T 5250-2010 第 4.4.15 条 严禁用起重机吊运人员。吊运易燃、易爆、危险物品和重要物件时，应有专项安全措施。

《起重机安全使用》GB/T 23723.1-2009 第 13.1 条常规情况下不允许使用起重机提升或下降人员。特殊情况需经过国家或地方主管部门允许，且应遵守附录 C 给出的程序。

¹⁶ 《中华人民共和国刑法》第一百三十四条第一款：【重大责任事故罪】在生产、作业中违反有关安全管理的规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，处三年以下有期徒刑或者拘役；情节特别恶劣的，处三年以上七年以下有期徒刑。

处罚和行政处罚。

（三）对有关责任单位的行政处罚建议（2家）

1.铜仁市万山区荣达图文广告店。生产经营单位安全生产主体责任落实不到位，导致2人死亡的一般生产安全事故，对事故负有责任。鉴于该广告店属于个体工商户，经营者蒋某在事故中死亡，建议不再给予该广告店行政处罚。

2.万山区赣峰家私批发店。生产经营单位安全生产主体责任落实不到位，导致发生2人死亡的一般生产安全事故，对事故负有责任。建议由万山区应急管理局将问题线索移交铜仁市应急管理局处理。

（四）其他建议（2家）

1.万山区城市管理局。未全面深入排查整理非法户外广告安全隐患，建议万山区城市管理局向区人民政府作出深刻书面检讨。万山区城市管理局对有关工作人员进行调查处理。万山区人民政府约谈万山区城市管理局，进一步压实打非治违工作责任。

2.交警车辆管理部门在车辆检验、路查路检中，要加大对非法改装汽车起重机的执法检查、处罚力度。建议由万山区交警车辆管理部门牵头在车辆行驶和车辆使用的过程中加强对涉及非法改装汽车起重机的监管。

六、事故主要教训

这起事故充分暴露出我区部分小微经营主体安全意识不强、日常管理不够规范的问题。同时也反映出户外广告安装、起重吊

装等零散高危作业领域，在资质把关、现场管控和从业人员安全培训方面还有不少短板。此外也暴露出相关职能部门监管存在薄弱环节，对作业单位刻意选择周末、非工作时段规避监管的隐蔽性违规行为巡查管控存在盲区，需要引以为戒，举一反三抓好整改。

七、事故整改和防范措施

（一）生产经营单位要全面落实安全生产主体责任。牢固树立安全发展理念，建立健全并严格执行安全生产各项规章制度，配齐安全管理力量，常态化开展全员安全教育培训和应急演练。严格落实劳动防护用品配备使用要求，全面开展事故隐患自查自改闭环管理。严格审核合作方安全生产条件，危险作业必须严格履行审批程序并落实现场安全管控措施。

（二）行业部门要切实履行行业监管职责。城管部门要压实户外广告行业监管责任，针对部分作业单位为规避日常监管、刻意选择周末等非工作时段违规开展高空作业的情况，加密错时巡查与突击检查频次，从严查处未经审批作业、安全防护不到位等违规行为，督促企业落实安全主体责任，堵塞监管时间盲区。交警部门要加强对非法改装车辆的查处力度，聚焦户外广告安装等高空作业领域使用的改装车辆，重点整治擅自加装作业平台、改变机动车已登记结构、车辆安全性能不达标及人货混装等违法行为，对查实的非法改装行为依法从严处罚、责令恢复原状，形成有效执法震慑。各相关行业主管部门要严格遵循“谁使用、谁负责，谁主管、谁监管”的原则，对本行业本领域使用的各类作业车辆

及起重设备落实行业监管责任，督促使用单位严把设备准入关，严禁使用非法改装、安全性能不达标设备开展作业，常态化开展设备安全隐患排查。

（三）属地街道要严格履行属地监管责任。将小微经营主体和零散高危作业全面纳入网格化日常监管体系，加密巡查频次、扩大覆盖范围，动态掌握辖区内生产经营活动安全状况。强化对小微企业和个体工商户的精准指导服务，常态化开展上门安全宣传和警示教育，帮助其提升基础安全管理能力和隐患自查自纠水平。

铜仁市万山区人民政府事故调查组

2026年7月3日