

德兴市某塑业有限公司“12·5”一般高处 坠落事故调查报告

德兴市人民政府事故调查组

2026 年 1 月

目 录

一、事故基本情况.....	1-6
（一）事故单位情况.....	1-2
（二）事故发生单位项目情况.....	2
（三）事故现场情况.....	2-4
（四）事故发生经过.....	5
（五）人员伤亡和直接经济损失情况.....	5-6
二、事故应急处置及评估情况.....	6-7
（一）事故信息报告情况.....	6
（二）事故现场应急处置情况.....	6
（三）医疗救治和善后情况.....	6-7
三、事故原因分析.....	7-8
（一）直接原因.....	7
（二）间接原因.....	7-8
四、有关责任单位存在的主要问题及处理建议.....	8-9
五、对有关责任人员的处理建议.....	9-11
（一）建议不予追究责任的人员.....	9-10
（二）建议给予行政处罚的人员.....	10-11
六、事故主要教训.....	12-12
七、事故整改和防范措施.....	12-14

2025 年 12 月 5 日 13 时 35 分左右，德兴市某塑业有限公司员工在 D 车间焊接 E 字铁的过程中，发生一起高处坠落事故，造成 1 人死亡，直接经济损失约 90 万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第 493 号）等法律法规的规定，德兴市人民政府成立了德兴市某塑业有限公司“12·5”一般高处坠落事故调查组。（以下简称“事故调查组”）。事故调查组由德兴市人民政府委派市应急管理局牵头、市公安局、市总工会等部门组成，依法对事故进行调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查取证、综合分析，查清了事故发生的经过、原因、人员伤亡情况和直接经济损失情况，认定了事故的性质和责任，提出了对有关责任人员及单位的处理建议，并针对事故原因及暴露的突出问题，总结事故主要教训，提出整改和防范措施建议。

经调查认定，德兴市某塑业有限公司“12·5”一般高处坠落事故，是因现场安全管理不到位、现场作业人员风险防范意识不强导致的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故单位情况

德兴市某塑业有限公司，成立于 2018 年 06 月 07 日，2025 年 11 月 10 日变更登记法定代表人，地址位于德兴市新岗山镇九都工业园，上饶市某电器有限公司厂区内的 D 车间厂房，注册资本 500 万元，法定代表人：程某保，公司统一

社会信用代码：91361181MA37Y8NA4R，经营范围为塑料零件、麻将机边框、塑料薄膜、塑料板、管、型材、人造革、合成革、其他塑料制品生产、销售；塑料改性；对外贸易经营。


（二）事故发生单位项目情况


德兴市某塑业有限公司，位于上饶市某电器有限公司厂区内的闲置 D 车间厂房，该厂房作为德兴市某塑业有限公司制造麻将机塑料配件的生产车间，该车间大约 3200 平方米。德兴市某塑业有限公司准备将闲置 D 车间厂房内的相关设施进行装修改造，前期开始建设期该公司由 2 名管理人员负责管理，分别是法定代表人程某保、生产采购负责人程某祥，具体装修的工作由程某祥具体对接，程某祥将装修的事情承包给了该企业属地人员程某根个体户。2025 年 11 月 23 日程某祥电话联系了德兴市新岗山镇程某根，程某祥与程某根口头约定将 D 车间厂房的水电装修（包工包料）事情承包给程某根安装，后微信聊天拟写了一个材料人工费用报价单，以总价 107340 元的价格谈妥，谈妥后程某根又以 5000 元的价格将厂房内的线路安装事情包给了同村的董某盛。

（三）事故现场情况

事故发生于上饶市某电器有限公司厂区内的闲置 D 车间厂房，作业现场有 3 人，其中曹某保是德兴市某塑业有限公司临时小工，负责在 D 车间清理排水沟内泥浆。董某盛和程福某是在 D 车间负责焊接 E 字铁的人员，具体分工为董某盛在站在移动式脚手架上焊接，在焊接好 E 字铁后，由程福某拉动脚手架，在移动过程中，董某盛是站在脚手架上不下来。

当日工作期间，董某盛未系安全绳，未正确佩戴安全帽站在高 3.6 米的脚手架上作业，现场未有安全管理人员监护。如下图所示。

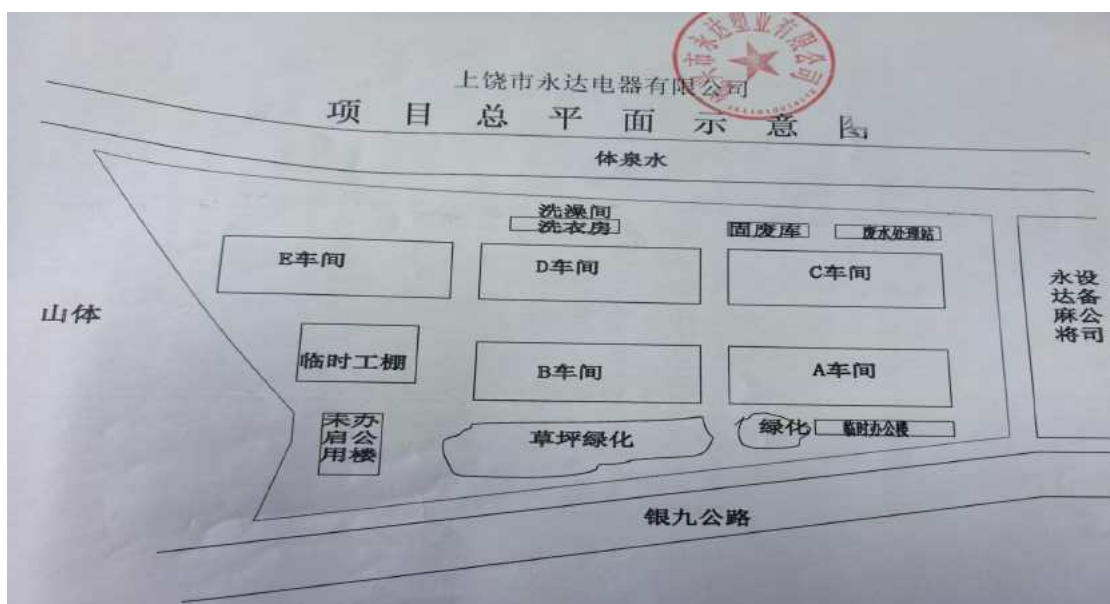

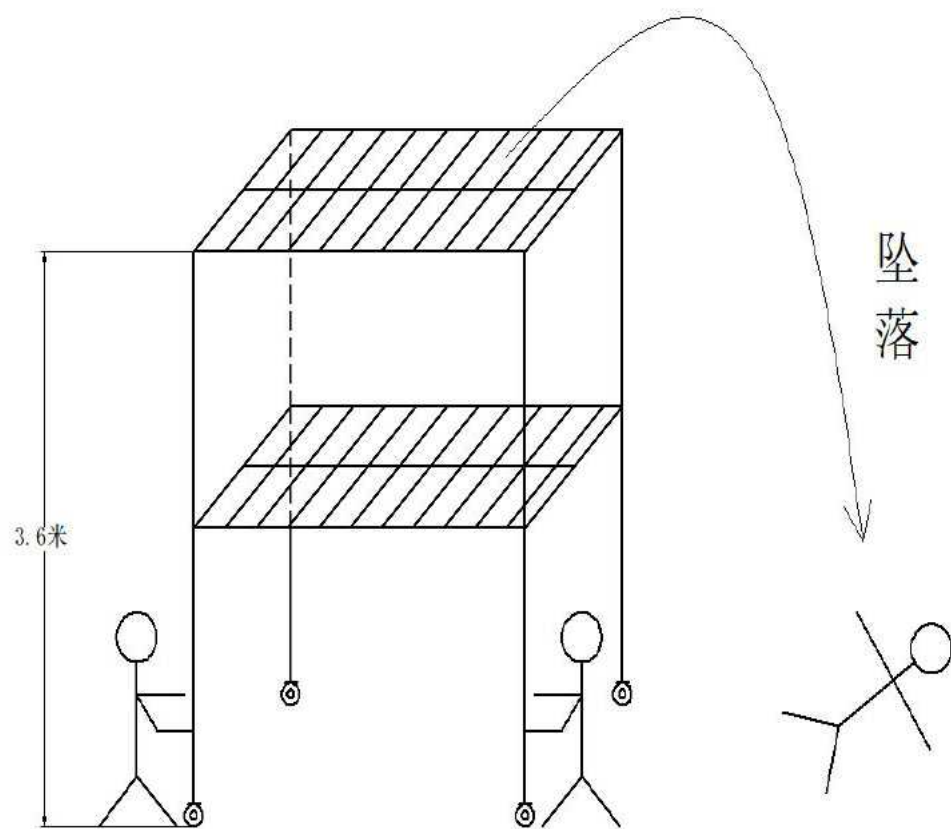

（四）事故发生经过

2025 年 12 月 5 日上午 7 时 30 分左右，董某盛带程福某到程某根店里，一起帮程某根将 E 字铁电缆线、架装车，准备前往德兴市某塑业有限公司。

8 时 20 分左右，到达德兴市某塑业有限公司作业现场，卸车做了安装 E 字铁电缆线架前期的准备工作。

9 时左右，董某盛与程福某开始作业，董某盛负责登上高度为 3.6 米的移动式脚手架将 E 字铁电缆线架焊接到厂房钢结构的支架上，程福某在地面上负责传递 E 字铁电缆线架及推动移动式脚手架。程某根在现场看完董某盛与程福某焊接完 3-4 个 E 字铁电缆线架后离开了德兴市某塑业有限公司。

11 时 30 分左右，董某盛与程福某在上饶市某电器有限公司的食堂吃了饭，饭后休息了一下。

13 时左右，董某盛与程福某继续按照上午做事的分工开始安装 E 字铁电缆线架的焊接作业。

13 时 40 分左右，董某盛站在移动式脚手架上焊接完成第三根立柱上的 E 字铁电缆线架后，下方辅助作业人员程福某拉着脚手架往第四根立柱方向移动，大概移动了 1 米距离，因脚手架较难移动，便叫来在一旁清理水沟的曹某保帮忙一起移动脚手架。程福某在前面拉脚手架，曹某保在后方扶着脚手架向前移动，在移动过程中，董某盛突然从脚手架上坠落，头部着地，摔落地面上。

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

1. 人员伤亡情况

死者信息：董某盛，江西省德兴市新岗山镇人，男，58岁，身份证号码:3XXXXXXXXXXXXXXXXX。

2. 直接经济损失情况

事故造成1人死亡，根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》核定，事故造成直接经济损失约90万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息报告情况

13时45分，程某根接到其他车间的员工程某饭的电话，告知董某盛从移动式脚手架上摔至地面，程某根立即从家里赶往德兴市某塑业有限公司事发现场，并拨打了110报警电话告知了相关情况。

（二）事故现场应急处置情况

13时47分，德兴市新岗山镇派出所民警接到报警后立即出警赶往德兴市某塑业有限公司事发现场。

14时左右，德兴市新岗山镇派出所民警与120救援车辆同时到达了德兴市某塑业有限公司事发现场。董某盛被120救援车辆送至婺源县人民医院抢救。

（三）医疗救治和善后情况

14时30分左右，送到了婺源县人民医院，医务人员给董某盛进行了抢救治疗。

21时左右，婺源县人民医院的医务人员告知家属，董某盛伤情严重，救助希望不大。医院与家属商议将董某盛送回

家，经现场家属同意婺源县人民医院安排了救护车将董某盛送回家中。

22 时 40 分左右，董某盛在家里死亡。

12 月 6 日上午 7 时左右，程某根得知董某盛已经去世的情况后，将此事情告知了德兴市某塑业有限公司法定代表人程某保，后一直与董某盛家属协商善后赔偿事宜。

12 月 6 日 12 时左右，德兴市某塑业有限公司法定代表人程某保将此事报告给了永达集团公司董事长程某星，程某星得知情况后上报至新岗山镇人民政府相关人员，新岗山镇人民政府相关人员得知情况后上报了德兴市相关部门。

在接到事故发生消息后，德兴市新岗山镇人民政府高度重视，成立善后领导小组全力安抚家属情绪，于 2025 年 12 月 10 日，德兴市某塑业有限公司及程某根与死者家属签订了调解赔偿协议。

三、事故原因分析

（一）直接原因

事故直接原因是作业人员董某盛安全意识淡薄，未系安全带、未正确佩戴安全帽的情况下站立在（高度 3.6 米）的脚手架上，在脚手架移动过程失稳，坠落至下方地面导致死亡。

（二）间接原因

德兴市某塑业有限公司

1. 安全生产主体责任悬空。未制定全员安全生产责任

制，未配备专职安全管理人员^[1]，未有健全的安全管理体系。

未结合实际情况制定各作业岗位安全操作规程^[2]，委托无资质的程某根负责设施的安装。

2. 未按规定进行安全技术交底和安全教育培训。未对程某根、董某盛、程富祥进行安全技术交底和安全教育培训就直接安排作业^[3]。

3. 施工现场安全管控虚化。未建立隐患排查机制，未能发现并消除董某盛、程富祥登高作业的隐患；施工现场无安全巡查，未纠正作业人员违章高风险的行为。

四、有关责任单位存在的主要问题及处理建议

根据违法违规事实情况，本着以事实为依据、以法律为准绳、处罚与教育相结合、公平公正的原则，对有关人员和有关公司提出以下处理建议。

德兴市某塑业有限公司，安全生产主体责任落实不到位，安全管理体系混乱，未落实风险辨识管控、隐患排查治理、安全教育培训等安全管理工作要求；现场安全管理缺失，未签订有效的安全生产管理协议，对事故发生负有主要责任，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一项、

^[1] 《建设工程安全生产管理条例》第二十三条：施工单位应当设立安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员。

^[2] 《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款：生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。

^[3] 《建设工程安全生产管理条例》第二十七条：建设工程施工前，施工单位负责项目管理的技术人员应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明，并由双方签字确认。第三十七条：作业人员进入新的岗位或者新的施工现场前，应当接受安全生产教育培训。未经教育培训或者教育培训考核不合格的人员，不得上岗作业。

第三项、第五项^[4]、第二十八条^[5]、第四十一条^[6]、第四十五条^[7]、第四十九条^[8]，建议由德兴市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项^[9]《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条第一款第二项^[10]的规定给予行政处罚。

五、对有关责任人员的处理建议

（一）建议不予追究责任的人员

^[4] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

^[5] 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条 从生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。生产经营单位使用被派遣劳动者的，应当将被派遣劳动者纳入本单位从业人员统一管理，对被派遣劳动者进行岗位安全操作规程和安全操作技能的教育和培训。劳务派遣单位应当对被派遣劳动者进行必要的安全生产教育和培训。

^[6] 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条 从生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。

^[7] 《中华人民共和国安全生产法》第四十五条 从生产经营单位的安全生产管理人员应当根据本单位的生产经营特点，对安全生产状况进行经常性检查；对检查中发现的安全问题，应当立即处理；不能处理的，应当及时报告本单位有关负责人，有关负责人应当及时处理。检查及处理情况应当如实记录在案。

^[8] 《中华人民共和国安全生产法》第四十九条 生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。生产经营单位使用被派遣劳动者的，应当将被派遣劳动者纳入本单位从业人员统一管理，对被派遣劳动者进行岗位安全操作规程和安全操作技能的教育和培训。劳务派遣单位应当对被派遣劳动者进行必要的安全生产教育和培训。

^[9] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

^[10] 《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条 事故发生单位对一般事故负有责任的，依照下列规定处以罚款：（二）造成 1 人死亡，或者 3 人以上 6 人以下重伤，或者 300 万元以上 500 万元以下直接经济损失的，处 50 万元以上 70 万元以下的罚款。

董某盛,德兴市永达塑有限公司 D 车间装修外包施工电焊人员,安全意识淡薄,未持有特种作业人员从业资格证^[11]从事高处、焊接特种作业。在高处作业中未系安全绳、未正确佩戴安全帽^[12],在脚手架移动过程中从脚手架上摔落,导致事故发生。对事故发生负有直接责任。鉴于其在事故中死亡,不予追究责任。

(二) 建议给予行政处罚的人员

1. 程某保,德兴市某塑业有限公司法定代表人,未建立健全并落实全员安全生产责任制、未组织制定并实施安全生产规章制度和操作规程、未组织制定并实施安全生产教育和培训计划,对外包人员失察失管。对事故的发生负有主要领导责任,违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一项、第三项、第五项^[13]、第四十四条^[14],建议由德兴市应急管理局依据《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条^[15]的规定给予行政处罚。

^[11] 《中华人民共和国安全生产法》第三十条 生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训,取得相应资格,方可上岗作业。

^[12] 《中华人民共和国安全生产法》第五十七条 生产从业人员在作业过程中,应当严格落实岗位安全责任,遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程,服从管理,正确佩戴和使用劳动防护用品。

^[13] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:(一)建立健全并落实本单位全员安全生产责任制,加强安全生产标准化建设;(三)组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划;(五)组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制,督促、检查本单位的安全生产工作,及时消除生产安全事故隐患;

^[14] 《中华人民共和国安全生产法》第四十四条 生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程;并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

^[15] 《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条 事故发生单位其他负责人和安全生产管理人员未依法履行安全生产管理职责,导致事故发生的,依照下列规定处以罚款:(一)发生一般事故的,处上一年年收入 20%至 30%的罚款;

2.程某祥，德兴市某塑业有限公司生产采购负责人，对承包的作业人员未按规定进行安全教育培训，及时排查施工区域生产安全事故隐患，施工作业时未在现场监管，未明确双方的安全管理工作责任，对外包项目包而不管，对事故发生负有管理责任。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第二项、第五项、第六项^[16]，建议由德兴市应急管理局依据《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条^[17]的规定给予行政处罚。

3.程某根，外包队伍施工负责人，未向现场作业人员告知作业场所危险因素，转包给无相关资质人员安装E字铁电缆线架，现场作业人员登高作业时未及时制止违章行为，对事故发生负有管理责任。违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款^[18]规定，建议由德兴市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条^[19]的规定给予行政处罚。

六、事故主要教训

^[16] 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条 生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；

^[17] 《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条 事故发生单位其他负责人和安全生产管理人员未依法履行安全生产管理职责，导致事故发生的，依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入 20%至 30%的罚款；

^[18] 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款 生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

^[19] 《中华人民共和国安全生产法》第九十六条 生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。；

（一）安全生产红线意识缺失，主体责任层层悬空

企业未能牢固树立安全发展理念，安全生产领导责任、管理责任和执行责任均未有效落实。德兴市某塑业有限公司作为企业主体，违法发包且失管失控；程某根无资质施工、现场管理混乱，暴露出企业主要负责人依法履职意识淡薄，安全主体责任虚化，是事故发生的深层次原因。

（二）企业风险辨识不到位

德兴市某塑业有限公司在风险辨识和防控方面存在明显短板，未建立安全风险分级管控制度，对事发现场作业安全风险未进行辨识并采取相应防范措施，事故现场安全警示标识缺失，作业现场潜在风险未得到有效管控。

（三）从业人员盲目自大，安全管理形同虚设

从业人员安全生产意识淡薄、冒险蛮干，安全教育培训缺失，但根源在于现场安全管理严重缺失。德兴市某塑业有限公司未建立健全安全生产规章制度和操作规程，未配备专职安全管理人员进行有效监督，未对高处作业等危险工序实施重点管控，违规行为未能被及时发现和制止，劳动保护用品最后一道防线未能发挥作用。

七、事故整改和防范措施

针对事故存在的问题，为深刻吸取事故教训，举一反三，防止同类事故发生，提出以下事故整改和防范措施。

（一）全面压实企业安全生产主体责任，切实堵塞管理漏洞

德兴市某塑业有限公司要深刻反思事故暴露的突出问题，全面开展自查自改，建立健全从企业主要负责人至一线

岗位员工的全员安全生产责任制。

1. 强化施工现场本质安全防控。严格执行《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80-2016），对所有高度 ≥ 2 米以上的作业的高风险作业部位，必须设置牢固的防护栏杆、安全网或等效防护设施，设置明显的安全警示标识，并建立防护设施日常检查与维护制度。防护不到位严禁施工。

2. 坚决杜绝违章作业行为。加强对作业人员的安全巡查与动态监管，严厉查处不系安全带、不规范使用防护设施、擅自进入危险区域等行为。对屡教不改或严重违章人员“零容忍”，立即清退。

3. 严格履行安全教育培训和技术交底职责。对新进场、转岗、复工作业人员，必须进行有针对性的三级安全教育培训和考核，未经培训合格一律不得上岗。每项作业开始前，必须进行详细安全技术交底，并履行签字确认手续。

（二）强化行业监管和执法检查，提升全域安全治理效能

德兴市新岗山政府、德兴市高新园区要以安全生产治本攻坚三年行动为抓手，整治以包代管、包而不管。**一**是要加强源头准入与资质管理。严格审查施工单位资质、安全生产条件及人员资格，严禁无资质、超资质承揽工程，坚决遏制违法发包、转包、分包等行为。**二**是要实施差异化精准监管。对安全管理混乱、事故隐患突出的企业和项目，加大检查频次和执法力度，采取重点督导、挂牌督办、联合惩戒等措施，严厉打击各类非法违法行为。**三**是要强化警示教育与培训引导。定期组织事故警示教育会、现场宣讲及安全生产培训，

提升企业依法履责意识和从业人员自我防护能力。

（三）构建长效机制，持续提升应急管理与事故防控能力

各有关部门要举一反三，系统性梳理各行业的突出风险，完善配套制度标准，切实提高风险预警、应急响应和事故处置能力。要鼓励社会监督和舆论监督，畅通举报渠道，形成全社会共同关注、参与和监督安全生产的良好氛围。