

德兴江西某集团某矿业有限责任公司外包
施工队伍金某某矿业管理股份公司某项目
部“8·1”一般车辆伤害事故
调查报告

德兴市政府事故调查组

2025 年 2 月

目 录

一、事故基本情况	1-6
（一）事故相关单位概述	1-2
（二）项目工作情况	2
（三）合同签订情况	2
（四）事故发生经过	2-3
（五）事故车辆入井及现场情况	4-6
（六）人员伤亡和直接经济损失情况	6
二、事故应急处置及评估情况	6-8
（一）事故信息接报及响应情况	6-6
（二）事故现场应急处置情况	7
（三）医疗救治和善后情况	7-8
三、事故原因分析	8-9
（一）直接原因	8
（二）间接原因	8-9
四、有关责任单位存在的主要问题及处理建议	9-9
五、对有关责任人员的处理建议	10-12
（一）建议不予追究责任的人员	10
（二）建议给予行政处罚的人员	10-12
六、事故主要教训	12-13
七、事故整改和防范措施	13-14

2024年8月1日19时20分左右，江西某集团某矿业有限责任公司外包施工队伍金某某矿业管理股份公司某项目部发生一起车辆伤害事故，造成1人死亡，直接经济损失约300万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）《江西省生产安全事故报告和调查评估办法》的相关规定，德兴市政府立即成立了事故调查组，由市应急管理局局长任组长，市应急管理局、市公安局、市总工会等相关人员为成员的德兴江西某集团某矿业有限责任公司外包施工队伍金某某矿业管理股份公司某项目部“8·1”一般车辆伤害事故调查组，并邀请德兴市纪委监委派员参加。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”原则和“四不放过”要求，通过现场勘验、查阅资料、调查询问、调阅部分监控视频及井下人员运动轨迹分析等方式，基本查明事故经过和原因，认定事故性质和责任，提出对有关责任人员和责任单位的处理建议，针对事故暴露出的问题提出了防范措施和整改建议。

经调查认定，德兴江西某集团某矿业有限责任公司外包施工队伍金某某矿业管理股份公司某项目部“8·1”一般车辆伤害事故是一起因操作员违章操作引发的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故相关单位概述

江西某集团某矿业有限责任公司,井下采掘作业外包两家施工队伍,分别是某某建设集团有限公司某项目部、金某某矿业管理股份公司某项目部,独立服务于-378m、-478m中段采掘施工;两家采掘外包施工队伍日常管理主体责任单位为井下采矿场。其中金某某矿业管理股份公司某项目部在职员工 203 人,设有安全环保室、生产调度室、设备能源室、综合办公室;相关安全管理人员、专业技术人员、特种作业人员按照要求配备齐全。

(二) 项目工作情况

该起事故发生的项目情况为井下 8000t 项目采掘作业;承包方式:包工包料(除风、水、电)。工程内容包括凿岩、爆破、采区内通风排水、二次爆破,矿石铲装、运输、不稳固地段的支护、采空区充填、滤水挡墙的架设、充填水的排放以及采准、切割工程等,矿石运至采区溜井,废石运至采区废石溜井,以及其它由发包人委托的作业。

(三) 合同签订情况

金某某矿业管理股份有限公司与江西某集团某矿业有限责任公司于 2024 年 1 月 1 日签订《采掘施工合同》,同时签订了《安全管理协议》,有效期均为一年(每年一签)。

(四) 事故发生经过

2024 年 8 月 1 日,根据日常井下采掘作业的计划安排,江西某集团某矿业有限责任公司外包施工队伍金某某矿业管理股份公司某项目部张某松^[1]副队长带中晚班作业人员下井作业。

[1] 张某松,金某某矿业管理股份公司某项目部 -478 中段采掘作业副队长。

18 时 16 分，在张某松的带领下，作业人员在斜坡道下井口办理了下井前的登记签字，并将作业人员分成了两批次，区分到了 2 台车辆^[2]下井。

18 时 23 分，从斜坡道井口处乘车下井。

18 时 39 分，乘坐编号 J17 号车辆的人员到了-458m 中段的斜坡道口的排班室，等待开班前会。此时因 J17 号车辆将人员送到点位后需要返回项目部，同车下井的作业人员汪某庚^[3]告诉 J17 号车辆驾驶员搭车去-180m 中段开 UQ-8 材料辅助车。18 时 41 分，汪某庚乘坐 J17 号车去了-180m 中段。18 时 47 分，汪某庚乘坐的 J17 号车辆到达-180m 中段 15 号会让道口，汪某庚便下车走到-180m 中段去驾驶 UQ-8 材料辅助车辆。

18 时 52 分，汪某庚驾驶 UQ-8 材料辅助车辆从-180m 中段 15 号会让道口出发，在斜坡道上往-458 中段行驶途中，在 17 号会让道口被正在安装风水管的吴某标与吴某能挡住行驶道路。汪某庚所驾驶的 UQ-8 材料辅助车便在此停留了约 1 分钟左右。约 18 时 54 分，吴某标与吴某能作业结束后将斜坡道上的物体搬离，汪某庚继续驾车从斜坡道下井，赴-458 中段。

18 时 56 分，汪某庚所驾驶的 UQ-8 材料辅助车撞向-228 中段水平路口的第 22-23 号会让道后，因撞击产生的冲击将汪某庚从驾驶位置上“甩出”坠落至斜坡道地面上，UQ-8 材料辅助车撞上斜坡道旁边的风水管上后停止运行。

[2]乘坐车辆为 2 台矿用车辆：编号为 20 号乘坐 5 人、编号为 J17 号乘坐 15 人。

[3]汪某庚，金某某矿业管理股份公司某项目部钻工兼 UQ-8 辅助车辆操作工（驾驶员）。

(五) 事故车辆入井及现场情况

1. 事故车辆入井情况

发生事故车辆为河北某矿山机械有限公司制造的矿用地下自卸车，车辆型号为 UQ-8，车辆识别代号 YN4EL120-30R 柴油机械车，颜色为红色，额定载重为 8000Kg，整车空载重 4200 Kg，整车满载重 12200 Kg，功率为 85kW/3000rpm(图 2、图 3，UQ-8 矿用地下自卸车图片)。该车于 2023 年 3 月 8 日由金某某矿业管理股份公司某项目部向井下采矿场提出入井申请报告，3 月 9 日落实了辅助材料车下放技术交底，下放作业区域为井下-458m 中段，主要是材料运输辅助车，2024 年 6 月 26 日由德兴市某机动车检测有限公司出具对该车的机动车安全技术检验的合格报告。

事故发生后，金某某矿业管理股份公司某项目部委托江苏某车辆检测研究院有限公司司法鉴定所出具了转向系统、制动系统均连接有效未见异常的鉴定意见书。

2. 事故现场情况

此次事故发生于江西某集团某矿业有限责任公司 8000t/d 项目辅助斜坡道。事故车辆停在辅助斜坡道 23 号会让道左侧帮岩壁旁，汪某庚位于事故车辆后方约 10m 处，现场在辅助斜坡道-288m 路口边帮出现碰撞痕迹，往下至 23 号会让道两帮均有剐蹭痕迹，北侧边帮风水管多处破损，首次碰撞痕迹距离事故车辆最终位置约有 65m（图 1 事故现场情况示意图）。该辅助斜坡道硐口位于矿体南侧，主要负责凿岩台车、铲运机等设备及部分人员通行，并兼作安全出口。

斜坡道于 2017 年 10 月建成通车,硐口设有门卫及门禁系统。洞口到-478m 中段全长 4.3km,直线段净断面尺寸为 4.3m×4.1m(宽×高),弯道段净断面尺寸为 4.8m×4.3m(宽×高);线段坡度为 14.28%(1:7),弯道段和平巷连接处坡度为 5%,转弯半径为 40m,混凝土路面厚度 150mm;每 100m 设有 15m 的会让道,每两个会让道间设有红绿灯信号系统。

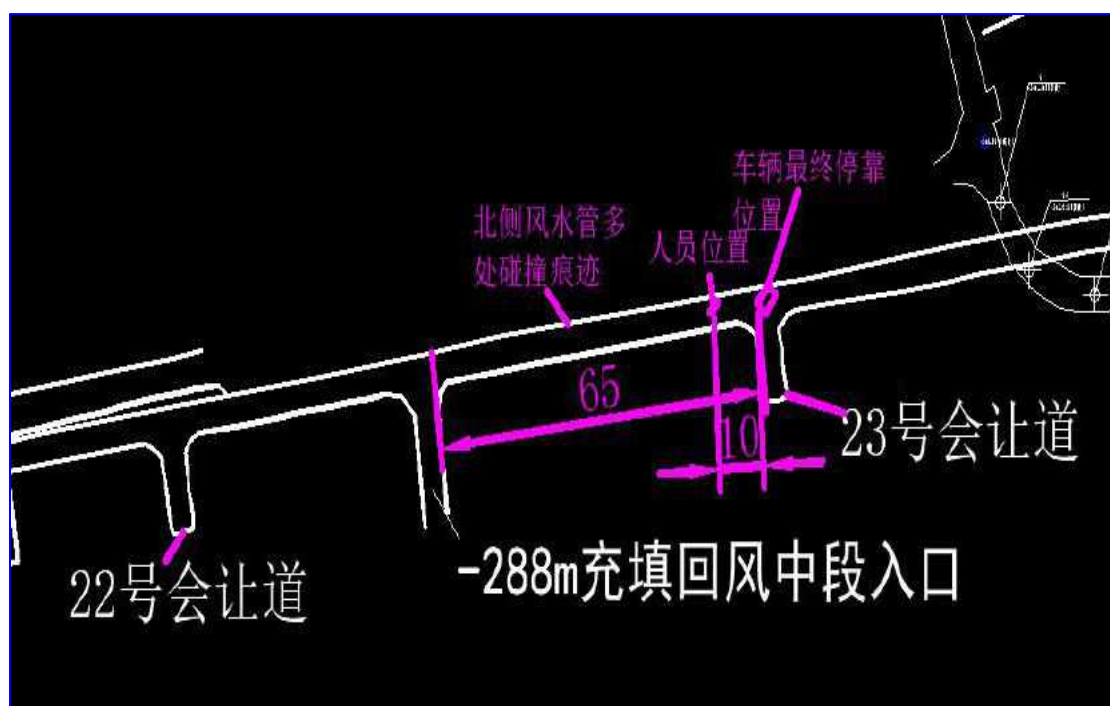


图 1 事故现场情况示意图



图 2 UQ-8 矿用地下自卸车



图3 UQ-8 矿用地下自卸车

（六）人员伤亡和直接经济损失情况

1. 人员伤亡情况

死者信息：金某某矿业管理股份公司某项目部钻工兼UQ-8 驾驶员，汪某庚，身份证号：3XXXXXXXXXXXXX，江西省宜春市万载县人。

2. 直接经济损失情况

事故造成 1 人死亡。依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）等标准，核定事故造成直接经济损失约为 300 万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2024 年 8 月 1 日 19 时 16 分，江西某集团某矿业有限责任公司井下采矿场夜班当班调度员兰某接井下某某建设集

团有限公司某项目部二队带班领导周某安汇报，辅助斜坡道22-23号会让道间有一车辆撞上斜坡道侧壁风水管，并有一名人员受伤。19时18分，调度员兰某电话逐级通知井下采矿场值班人员汪某华、矿业公司党政领导、井下带班领导张某庆，随后向矿业公司领导逐级上报，并启动救援应急预案，对辅助斜坡道交通管制；井下当班带班领导接报后立即组织人员前往现场施救；矿业公司党政领导接报后，在19时50分赶到斜坡道口指挥救援工作。在19时53分左右，江西某集团某矿业有限责任公司依法按照程序时限及时向相关职能部门报告事故情况。19时55分左右，德兴市应急管理局部门接到报告后第一时间派员到现场参与处置工作。20时50分左右，德兴市应急管理局按照事故程序向上饶市应急管理局进行了上报。

（二）事故现场应急处置情况

2024年8月1日夜班大概19时31分左右，金某某矿业管理股份公司某项目部调度室调度主管杨某涛接到汇报后，立即安排综合办公室联系德兴市中医院120急救。安全生产副经理郑某良先后组织杨某涛、字某和、于某文、李某聪等人于19时40分驾驶J22和J17井下运人车辆下井，于19时48分到达事故现场，发现伤者躺在距事故车辆约10m处，金某某矿业管理股份公司某项目部经理林某锋查看伤者情况后，立即安排杨某涛和于某文把伤者抬上J17运人车上，由杨某涛驾驶车辆升井，大概在20时08分，救援人员将伤

者送至斜坡道口。

（三）医疗救治和善后情况

伤者到达斜坡道硐口后，由德兴市中医院医护人员进行抢救，医护人员于 20 时 15 分鉴定伤者已无生命体征；随后请司法机关到现场进行了勘察，并对死者进行了法医鉴定。

事后，金某某矿业管理股份公司某项目部立即通知了死者家属，告知了相关事故情况。8 月 3 日金某某矿业管理股份公司委派人员与死者家属进行赔偿事宜协商，于 8 月 3 日上午就赔偿事宜协商达成一致，并及时进行了赔付。

三、事故原因分析

（一）直接原因

事故调查组根据现场勘验、调查询问、事故车辆在斜坡道运行部分视频等方式，UQ-8 驾驶员汪某庚违反江西某集团某矿业有限责任公司井下采矿场《斜坡道安全管理制度》，在未采取任何安全措施的情况下驾驶车辆在斜坡道独自行驶，出现突发状况，处置不当，操作失控碰撞到斜坡道岩壁及岩壁风水管上。撞击的冲击力将驾驶员汪某庚（死者）从驾驶位置上“甩出”，被 UQ-8 车辆碾压致死，是发生事故的直接原因。

（二）间接原因

1. 金某某矿业管理股份公司某项目部

（1）从业人员安全意识薄弱。项目部主要负责人、安全管理人员、现场负责人对国家安全生产法律法规、江西某集团某矿业有限责任公司的安全生产责任制度及金某某矿

业管理股份公司某项目部制定的安全生产规章制度了解不全面，对金某某矿业管理股份公司某项目部作业现场存在的危险有害因素不熟悉，一线作业人员自我安全防护意识淡薄。

（2）安全教育培训不到位。未按照《中华人民共和国安全生产法》、《生产经营单位安全培训规定》等法律法规要求对员工进行安全培训，安全培训只停留在会议上、口头上，安全培训未严格按照三级教育的规定执行。

（3）未及时制止和纠正现场作业人员的违章作业。未根据江西某集团某矿业有限责任公司制定的《斜坡道安全管理制度》要求，特殊车辆履行相关报批程序驶入斜坡道驾驶的违章作业行为，且现场作业的管理人员对违章操作行为未能及时制止。

2. 江西某集团某矿业有限责任公司

安全管理不到位。未认真督促金某某矿业管理股份公司某项目部建立健全安全生产责任制，未要求金某某矿业管理股份公司某项目部管理人员对一线作业人员的安全检查及有效的监督。

四、有关责任单位存在的主要问题及处理建议

根据违法违规事实情况，本着以事实为依据、以法律为准绳、处罚与教育相结合、公平公正的原则，对有关人员和有关公司提出以下处理建议。

（一）金某某矿业管理股份公司某项目部

金某某矿业管理股份公司某项目部，落实安全生产主体

责任不到位，未认真落实安全生产责任制、未认真组织从业人员的安全生产培训、未有效开展对作业现场的安全管理和隐患排查治理工作，是事故的主体责任单位，建议由德兴市应急管理局依据相关法律法规规定给予行政处罚。

（二）江西某集团某矿业有限责任公司

安全管理不到位，未有效开展作业现场的安全管理和隐患排查治理工作等安全生产工作督查指导和管理不力，对事故的发生负有安全管理责任。建议由德兴市应急管理局依据相关法律法规规定给予行政处罚。

五、对有关责任人员的处理建议

（一）建议不予追究责任的人员

汪某庚，金某某矿业管理股份公司某项目部，UQ-8 地下自卸车驾驶员，井下斜坡道独自移动车辆，不良突发状况处置不当，导致操作失控碰撞到斜坡道岩壁及岩壁风水管上，撞击的冲击力将驾驶汪某庚（死者）发生碰撞后碾压，对事故发生负有直接的主要责任，鉴于在事故中死亡，建议免于追究相关责任。

（二）建议给予行政处罚的人员

1. 金某某矿业管理股份公司某项目部

（1）张某松，金某某矿业管理股份公司某项目部-478 中段副队长，未能及时发现和纠正本班作业人员在作业现场中的不安全行为，未认真履行作业现场的安全监护职责。建议由德兴市应急管理局依据相关法律法规规定给予行政处罚。

（2）王某忠，金某某矿业管理股份公司某项目部设备

室主任，未有效检查本单位的安全生产设备工作，及时消除生产安全事故隐患，建议由德兴市应急管理局依据相关法律规定给予行政处罚，并由金某某矿业管理股份有限公司南方分公司依照公司相关制度给予相关处分，处理结果报德兴市应急管理局。

（3）刘某，金某某矿业管理股份公司某项目部设备经理，未有效检查本单位的安全生产设备工作，及时消除生产安全事故隐患，履行安全管理职责不力，对事故的发生负有管理责任，建议由德兴市应急管理局依据相关法律规定给予行政处罚，并由金某某矿业管理股份有限公司南方分公司依照公司相关制度给予相关处分，处理结果报德兴市应急管理局。

（4）林某锋，金某某矿业管理股份公司某项目部经理，履行安全生产主要负责人责任不到位，指导、督促本公司安全生产工作不力，对事故发生负有领导责任。建议由德兴市应急管理局依据相关法律规定给予行政处罚，并由金某某矿业管理股份有限公司南方分公司依照公司相关制度给予相关处分，处理结果报德兴市应急管理局。

（5）朱某波，金某某矿业管理股份公司南方分公司副总经理，履行安全生产主要负责人责任不到位，指导、督促本公司下属项目部安全生产工作不力，对事故发生负有领导责任。建议由德兴市应急管理局依据相关法律规定给予行政处罚，并由金某某矿业管理股份有限公司依照公司相关制度给予相关处分，处理结果报德兴市应急管理局。

2. 江西某集团某矿业有限责任公司

(1) 眭某鹏，江西某集团某矿业有限责任公司井下采矿场设备能源组组长，未认真履行岗位职责，及时了解车辆井下运行动态。对事故发生负有管理责任，建议由德兴市应急管理局依据相关法律法规规定给予行政处罚。

(2) 张某庆，江西某集团某矿业有限责任公司安全副总监，安全意识不强，隐患排查不深入，班前会过于形式，未履行井下带班安全生产管理职责，对事故当天作业的现场作业人员安全生产工作失管。建议由德兴市应急管理局依据相关法律法规规定给予行政处罚。

(3) 刘某，江西某集团某矿业有限责任公司井下采矿场副场长，未认真履行“管生产必须管安全”的职责，履行安全管理职责不力，对事故的发生负有管理责任，建议由德兴市应急管理局依据相关法律法规规定给予行政处罚。

六、事故主要教训

(一) 安全发展理念树得不够牢。企业安全生产主体责任落实不到位。未督促员工严格执行本单位的安全操作规程；未采取有效的管理措施，及时消除员工违规冒险作业的事故隐患，员工安全意识淡薄，在未确保自身安全的情况下，违规驾驶车辆进入斜坡道行驶的冒险作业。

(二) 企业规章制度有待加强。要落实生产安全事故隐患排查治理工作，采取技术、管理措施及时消除从业人员违反安全操作规程的事故隐患，严格执行本单位安全生产规章制度和安全操作规程。项目部主要负责人、安全管理人员要

落实隐患排查治理工作，认真督促、检查项目安全生产工作，及时消除施工作业现场各类生产安全事故隐患。

（三）企业相关部门监管力度不足。行业监管是确保企业合法合规的重要程序，公司及项目部开展过多次安全隐患排查整治专项行动，上下虽层层部署，但各行业部门的安全风险隐患巡查排查仍然不到位，有盲点、有盲区、有盲岗，现场检查发现不了问题，使不少现场作业人员蒙混过关、长期存在。

七、事故整改和防范措施

为吸取事故教训，落实“四不放过”原则，切实做好今后的安全生产工作，防止类似事故发生，对相关单位提出如下整改措施和建议：

（一）树牢安全发展理念，强化安全生产红线意识。非煤矿山企业要全面落实安全生产主体责任有关规定，完善安全生产各项规章制度。**一是**建立井下存有一些独自巡查，独自操作设备人员管理制度，加大隐患排查力度，强化作业现场的安全管理，及时制止违章指挥和违章作业；**二是**强化人员出入井安全管理，切实利用好人员及机械设备出入井信息技术措施，督促从业人员按规定佩戴人员定位识别卡，及时准确掌握井下各个区域作业人员及有关设备的信息情况；**三是**加强对出入井及井下运输人员、炸药、油料的无轨胶轮车的管理，加大安全设备设施检修维护力度，及时消除安全隐患，确保设备可靠运转，严防各类生产安全事故。

（二）切实加强承包单位施工安全管理。 一是突出解决发包单位以包代管，转嫁安全责任问题。按照《非煤矿山外包工程安全管理暂行办法》有关规定，发包单位是外包工程安全生产的主体责任，要加强对外包工程的监督和管理，严格对其承包单位的安全生产管理机构、规章制度和操作规程、施工现场安全管理等情况进行检查；二是切实强化项目部的安全管理。金某某矿业管理股份公司某项目部对承包的工程项目安全生产负责，完善安全生产管理制度，配备专职安全生产管理人员和有关工程技术人员，按照要求对项目部人员认真进行教育培训与考核，保证从业人员掌握必需的安全生产知识和操作技能及江西某集团某矿业有限责任公司的各项管理制度；三是江西某集团某矿业有限责任公司井下采矿场及金某某矿业管理股份公司某项目部应当严格执行企业领导带班下井制度，层层落实安全管理责任，严格执行各项规章制度和安全操作规程，强化现场作业安全管理，及时发现并消除事故隐患。

（三）切实加强安全生产教育培训。 一是切实加强企业主要负责人、安全生产管理人员和特种作业人员安全培训考核；二是优化更新安全培训授课内容，强化法律法规、案例警示、安全理论技术、应急处置及实际操作等专题培训，增强安全培训的针对性和实效性，真正做到入脑、入心、入神，切实提高一线作业人员安全生产责任意识；三是切实加强项目部全员安全培训教育，各有关部门依法加强对各个项目部全员培训执法检查，未按要求进行安全培训的从业人员

不得上岗作业，使全体从业人员真正做到不伤害自己、不伤害他人、不被他人伤害，不断提高自我保护意识和相互保护意识。