



请输入关键字搜索



首页

政务公开

公共服务

番禺招商

公众互动

禺城风采

您当前所在位置：首页 > 政务公开 > 重点领域信息公开目录 > 安全生产 > 生产安全事故调查报告信息

番禺区“12·17”一般道路交通事故调查报告

来源：番禺区应急管理局 发布时间：2026-05-27 16:38:45 阅读次数：1485 字体大小：大 中 小

番禺区“12·17”一般道路交通事故调查报告

2025年12月17日22时44分许，在番禺区番禺大桥北往南下桥位置处发生一起桂RZV03*小型轿车碰撞施工作业的粤ABB66*重型载货专项作业车的交通事故，造成1人死亡、2人受伤。事故造成直接经济损失折合人民币约为184.468082万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）及有关规定，经番禺区人民政府批准，由广州市公安局番禺分局牵头组织番禺区交通运输局、番禺区应急管理局、番禺区城市管理综合执法局、番禺区总工会、番禺区洛浦街道办事处有关人员成立番禺区“12·17”一般道路交通事故调查组（以下简称事故调查组），并邀请了白云区城市管理和综合执法局派员参加，开展事故调查处理工作。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，深入开展事故调查工作。通过现场勘查、调查取证、检验鉴定，查明了事故发生经过、原因、人员伤亡情况和直接经济损失，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人和责任单位的处理建议，以及加强和改进工作的措施建议。

经调查认定，番禺区“12·17”一般道路交通事故是一起生产经营性道路交通责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生的经过

2025 年 12 月 17 日 22 时 45 分，禤某某驾驶桂 RZV03*小型轿车（后载：邝某某、陆某某）沿广州市番禺区番禺大桥由北往南方向行驶，当行驶至广州市番禺区番禺大桥北往南下桥位置（番禺方向 K29+180）处，追尾前方同向慢驶正在对道路左侧花槽进行浇花作业（业主单位：广东番禺大桥有限公司；承包单位：广州市名卉景观科技发展有限公司）由王某某驾驶的粤 ABB66*重型载货专项作业车（车载单某某），造成车辆损坏、邝某某死亡，禤某某（左侧额叶脑出血，左侧额颞部硬膜下血肿，创伤性蛛网膜下腔出血，左额叶脑挫裂伤，颅骨多发骨折，颅底骨折）、陆某某受伤（面部缝合创口疤痕，左食指挫裂伤，右侧眼眶及颧骨周围软组织血肿，挫裂伤，右侧坐骨多处骨折，L1、L3、L4 椎体压缩骨折）的交通事故。（见图 1 至图 2）。



图 1 事故现场情况



图 2 事故现场情况

(二) 事故现场情况

1. 道路基本情况

事故位置为广州市番禺区番禺大桥，番禺大桥为南北走向，事发路段为北往南方向下桥路段，该方向为四车道，沥青路面，道路有桥护栏中央绿化分隔，交通标线清晰，路侧设有路灯，视线良好。番禺大桥设计速度为 80km/h。



图 3 地面限速情况

2. 交通设施情况

事故点前后 500 米的道路交通标志标线基本清晰完整。事故上游设有减速标线，事故点位置设有减速标线并配有地面文字。



图 4 地面文字情况

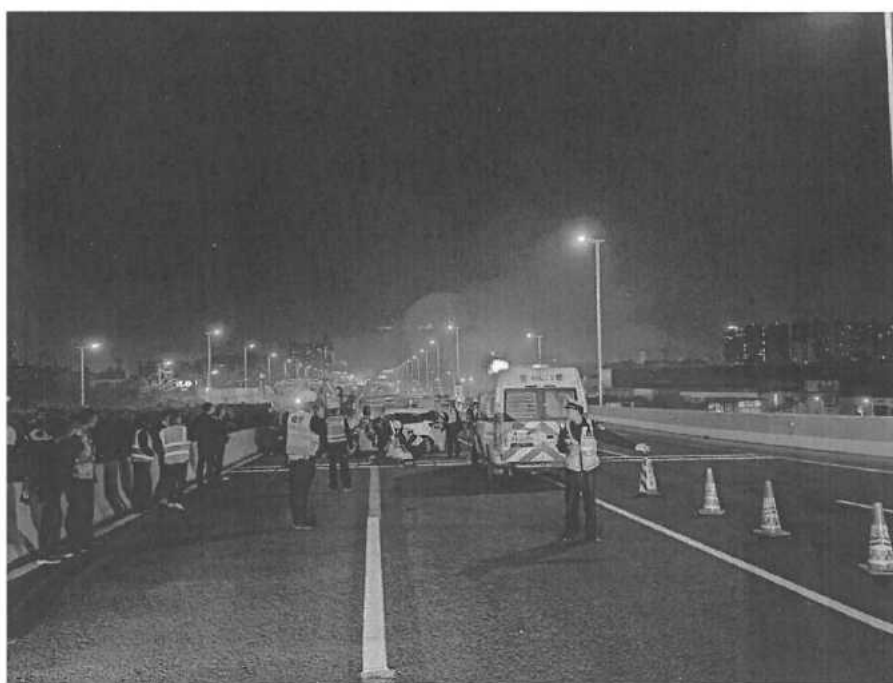


图 5 减速标线情况

3. 设施合理性分析

该路段交通标志标线整体清晰，道路有桥护栏中央设有绿化分隔，沥青路面，交通标线清晰，路侧设有路灯，视线良好。该路段未发现明显交通设施隐患。

（三）事故发生时天气情况

事发时为晚上，天气晴，路面干燥，视线良好，车流较多。经调查分析，本起事故成因与天气因素无关。

（四）事故车辆情况

1. 粤 ABB66*重型载货专项作业车^[1]，车辆年审和保险均在有效期内^[2]，车主：广州市名卉景观科技发展有限公司（以下简称名卉公司），该车近三年未查询到交通违法记录。

鉴定结论与分析说明：

序号	鉴定项目	结论	分析说明
1	制动系	未检见异常	制动气室安装齐全、牢固，制动气管连接完好。
2	转向系	未检见异常	转向设施齐全，连接完好；经操纵方向盘，转向轮可随方向盘转动而转向。
3	灯光系	未检见异常	右后灯灯具破损缺失，线路裸露系本次事故形成碰撞形成，其余灯具齐全完好，其数量、位置及线路连接。

[1] 车辆类型：重型载货专项作业车，品牌型号：中洁牌/XZL5165GPS5，车辆识别代号：LGAX2B13XH8016245，发动机号码：78410119，核定载人数：3人，外廓尺寸：8500X22480X3150mm，登记所有人：广州市名卉景观科技发展有限公司，登记地址：广州市白云区丛云路白云苗圃C区，使用性质：非营运，注册日期：2017年6月19日，检验有效期至2026年6月30日。

[2] 机动车交通事故责任强制保险：中国人民财产保险股份有限公司广州市分公司，保险单号：PDZA2025440100004640XX，机动车商业险投保公司：中国人民财产保险股份有限公司广州市分公司，保险单号：PDAA2025440100004423XX。在事故发生时均在有效期内。

4	反光标识	不符合相关规定	左侧粘贴反光膜型反光标识，部分反光膜型反光标识表面破损、气泡等损伤，部分相邻反光膜的边缘距离大于 100mm，右侧粘贴反光膜型反光标识部分反光膜型反光标识表面见破损、气泡等损伤，部分相邻反光膜的边缘距离大于 100mm，尾部粘贴反光膜型及反射器型反光标识部分反光膜型反光标识表面破损、裂纹、气泡等损伤，不符合 GB 23254-2009《货车及挂车车身反光标识》相关规定。
5	防护装置	不符合相关规定	尾部安装防护装置，防护装置右侧向内弯曲变形，其最水平变形量大于 400mm 不符合 GB 11567-2017《汽车及挂车侧面和后下部防护要求》相关规定。

2.桂 RZV03*小型轿车^[3]，登记车主：禤某某，登记地址：广州市从化区 XXXX，车辆年审和保险均在有效期内^[4]，该车近三年共有 5 宗交通违法行为记录，均已处理。

鉴定结论与分析说明：

序号	鉴定项目	结论	分析说明
1	制动系	未检见异常	——
2	转向系	未检见异常	——
3	灯光系	未检见异常	——

[3]车辆类型：小型轿车，品牌型号：丰田牌/TV7155X6，车辆识别代号：LFMC8E2H9L0558XXX，外廓尺寸：4140X1700X1995mm，登记所有人：禤某某，登记地址：广州市从化区 XXXX，使用性质：非营运，注册日期：2020 年 8 月 21 日，检验有效期至 2026 年 8 月 31 日。
 [4]机动车交通事故责任强制保险：阳光财产保险股份有限公司广州分公司，保险单号：10851050720250650XX，机动车商业险投保公司：阳光财产保险股份有限公司广州分公司，保险单号：10851052820250544XX。在事故发生时均在有效期内。

4	车速	事故时行驶速度为 74km/h	未超过事故发生路段限定最高行驶速度。
---	----	-----------------	--------------------

（五）涉事企业经营活动情况

1.事故项目基本情况

（1）项目名称：番禺大桥绿化养护服务项目（2025-2027年）项目。

（2）合同签订情况：2025年2月11日，名卉公司与广东番禺大桥有限公司签订了《番禺大桥绿化养护服务项目（2025-2027年）承包合同》（合同编号：番桥合（2025）5号 YLMH-20250040-FW），确定承包关系。

（3）项目服务范围：番禺大桥公司办公区域、桥梁中分带勒杜鹃、收费站广场两侧、生活小区的绿化养护工作，以及生活区、办公区绿化改造升级项目。

2.涉事单位基本情况

（1）施工单位：名卉公司^[5]，粤 ABB669 重型载货专项作业车登记车主。该公司建立了交通疏导施工方案、施工组织方案、事故预警和应急抢险方案、车辆维修记录、安全生产开展记录、安全生产检查报告、安全生产排查隐患整治报告、安全培训活动、安全事故隐患报告和奖励制度、道路应急演练、日常安全检查、安全生产检查记录表、安全整改通知单、安全生产检查照片、消防安全演练等制度。

[5] 名称：广州市名卉景观科技发展有限公司；法定代表人：周莹；类型：有限责任公司（法人独资）；统一社会信用代码：91440101076512790A；成立日期：2013年8月19日；住所：广州市白云区白云大道北348号；经营范围：园林绿化施工，公路管理与养护等）。

经调查，名卉公司主要存在以下问题：

①未落实生产安全事故隐患排查治理制度、采取技术、管理措施，未及时发现并消除事故（事故车辆反光标识、防撞装置不合格的安全隐患）隐患；

②未督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；

③2025 年未开展安全生产资金投入；

④未按规定设置规范的安全警示标志和安全防护设施；

⑤未按照交通疏导施工方案在洒水车对桥梁中分带勒杜鹃浇水施工时配备防撞车^[6]。

（2）业主单位：广东番禺大桥有限公司^[7]，对名卉公司的施工过程监督不够，日常安全检查要求不严，未全面履行业主单位安全管理职责。

（六）涉事人员基本情况

1.王某某，男，50 岁，汉族，河南省新蔡县人，粤 ABB66* 号重型载货专项作业车驾驶员，在事故中没有受到伤害。持有《机动车驾驶证》^[8]，经检测未发现涉酒、涉毒情况，近三年有 2 条交通违法行为记录，均已处理。

经调查，王某某存在以下问题：驾驶机动车上道路行驶前，

[6]番禺大桥绿化养护服务项目（2025-2027 年）承包合同》第十一条绿化养护车辆、设备基本要求的 11.7 工具和设施：须严格按照下表要求提供设备及设备使用人员，并出具相关证明材料，设备分别有：洒水车 1 辆、修边机 1 台，剪草机 2 台、防撞车一辆。

[7]广东番禺大桥有限公司；法定代表人：傅红卫；类型：有限责任公司（港澳台与境内合作股）；统一社会信用代码：914401136187100630；成立日期：1994 年 10 月 16 日；住所：广东省广州市番禺区；经营范围：公路管理与养护。

[8]核发单位：河南省驻马店市公安局交通警察支队，准驾车型：B2D，初次领证日期：2006 年 6 月 22 日，有效期限 2022 年 6 月 22 日至长期。

未对车辆的安全技术性能进行认真检查，未能及时发现并消除车辆安全隐患。

2. 禤某某，男，33岁，汉族，广州市从化区人，桂 RZV03* 号小型轿车驾驶员，在事故中受伤（重伤二级）。持有机动车驾驶证^[9]，经检测未发现涉酒、涉毒情况，近三年有5条交通违法记录，已处理。

经调查，禤某某存在以下问题：未按照操作规范安全驾驶、文明驾驶。

3. 邝某某，女，52岁，汉族，广州市从化区人，桂 RZV03* 号小型轿车乘客，在事故中死亡。经检测未发现涉酒、涉毒情况。经鉴定，邝某某符合交通事故致心脏挫裂伤、肺挫伤、肝挫裂伤等多器官损伤导致创伤性休克死亡。

4. 陆某某，女，57岁，汉族，广州市从化区人，桂 RZV03* 号小型轿车乘客，在事故中受伤（轻伤一级）。经检测未发现涉酒、涉毒情况。

5. 周某，女，52岁，汉族，广州市越秀区人，施工单位法人代表，负责公司全面工作。

经调查，周某存在以下问题：其未按规定履行安全生产管理职责，未组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，未及时消除生产安全事故隐患。

[9] 核发单位：广东省广州市公安局交通警察支队，准驾车型：C1，初次领证日期：2019年1月4日，有效期限2025年1月24日至2035年1月24日。

6.龙某某，女，41岁，汉族，广州市白云区人，施工单位项目经理，负责该项目的管理工作，安全生产负责人，合同签订情况：2020年6月29日与广州市名卉景观科技发展有限公司签订劳动合同（编号：2020-0054）确定劳动关系。

经调查，龙某某存在以下问题：其未制止和纠正违反操作规程的行为，未督促落实本单位安全生产整改措施。

7.罗某某，男，41岁，河源市紫金县人，施工单位项目现场负责人、安全员，负责该项目的施工安排（洒水车作业）及施工安全生产工作，合同签订情况：2020年12月31日与广州市名卉景观科技发展有限公司签订劳动合同（编号：2020-0144）确定劳动关系。

经调查，罗某某存在以下问题：事发时脱岗，未严格落实岗位安全责任，未排查生产安全事故隐患，未按规定履行安全生产管理职责。

（七）死因鉴定结论情况

广东华生司法鉴定中心司法鉴定意见书粤华生司鉴中心[2025]病鉴字第154号，鉴定结论为：邝某某符合交通事故致心脏挫裂伤、肺挫伤、肝挫裂伤等多器官损伤导致创伤性休克死亡。

（八）道路交通事故责任认定情况

根据广州市公安局番禺分局交通管理大队在2026年2月4日作出《道路交通事故认定书》（第440113120250000622号），认定邝某某承担此次事故的同等责任，王某某、广州市名卉景观

科技发展有限公司共同承担此次事故的同等责任，邝某某、陆某某无责任。

（九）事故人员伤亡和直接经济损失情况

本起事故共造成 1 人死亡，2 人受伤，两车不同程度损坏。根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）有关规定统计，事故造成直接经济损失折合人民币约 184.468082 万元。

二、事故应急救援处置效果评价

（一）事故信息接报及响应情况

2025 年 12 月 17 日 22 时 44 分许，事故发生；

2025 年 12 月 17 日 23 时 01 分，路政到场并开展现场防护、疏导，同步呼叫 120 到场；

2025 年 12 月 17 日 23 时 06 分，消防部门人员到达现场处置；

2025 年 12 月 17 日 23 时 13 分，“120”医护人员到达现场处置；

2025 年 12 月 17 日 23 时 21 分，番禺交警大队到达现场处置；

2025 年 12 月 18 日 00 时 53 分，现场处置完毕。

（二）应急处置评估

事故接报后，番禺交警大队、医疗卫生急救部门、消防部门等相关政府职能部门应急救援及时，现场救援处置措施得当，未

发生次生事故，符合应急处置措施程序及要求，评价为良好等次。

三、事故原因及性质

根据事故调查组调查认定，造成本次事故的原因如下：

（一）事故直接原因

1.名卉公司未按照《番禺大桥绿化养护服务项目（2025-2027年）承包合同》以及交通疏导施工方案在洒水车对桥梁中分带勒杜鹃浇水施工时配备防撞车，违反了《高速公路养护作业交通组织管理技术规范》（DB44/T2720-2025）第 6.11.2^[10]规定，未及时采取措施消除粤 ABB669 号重型载货专项作业车反光标识不合格、尾部防护装置不合格的安全隐患，是造成事故的直接原因之一；

2.禰某某驾驶机动车未按照操作规范安全驾驶、文明驾驶，是造成事故发生的直接原因之一。

（二）事故间接原因

名卉公司安全生产主体责任落实不到位，未督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程、安全生产资金投入不到位、施工人员安全防范意识淡漠，未按规定设置规范的安全警示标志和安全防护设施等，导致事故发生的间接原因。

（三）事故性质

根据事故调查组的调查，结合番禺交管大队的《道路交通事故认定书》认定情况，认定番禺区“12·17”一般生产经营性道路

[10]《高速公路养护作业交通组织管理技术规范》（DB44/T2720-2025）第 6.11.2：移动养护作业、作业区布设及撤除时应设置防撞缓冲车或车载缓冲垫。

交通事故是一起生产经营性道路交通事故。

四、对有关责任单位和责任人员的处理建议

（一）建议追究刑事责任的单位和人员

1.龙某某，名卉公司该项目经理。作为项目安全生产安全负责人未督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程，未督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程，导致发生事故，对本次事故负有管理责任。其行为已经涉嫌构成重大责任事故罪，依据《中华人民共和国安全生产法》（2021年版，下同）第九十六条^[11]的规定，建议移送公安机关依法追究刑事责任^[12]。

2.罗某某，名卉公司该项目现场负责人、安全员。事发时脱岗，未及时排查生产安全事故隐患，未采取措施及时发现并消除事故车辆反光标识不合格、后尾防撞装置不合格的生产安全事故隐患未督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第六项^[13]规定，导致发生事故，对本次事故负有直接责任据《中华

[11]《中华人民共和国安全生产法》九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

[12]《最高人民法院、最高人民检察院关于办理危害生产安全刑事案件适用法律若干问题的解释》第六条第一款：实施刑法第一百三十二条、第一百三十四条第一款、第一百三十五条、第一百三十五条之一、第一百三十六条、第一百三十九条规定的行为，因而发生安全事故，具有下列情形之一的，应当认定为“造成严重后果”或者“发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果”，对相关责任人员，处三年以下有期徒刑或者拘役：（一）造成死亡一人以上，或者重伤三人以上的；（二）造成直接经济损失一百万元以上的；（三）其他造成严重后果或者重大安全事故的情形。

[13]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第六项：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；

。

《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定，建议移送公安机关依法追究刑事责任。

（二）相关驾驶人员交通违法行为处罚建议

1.王某某，粤 ABB66*号重型载货专项作业车驾驶员。王某某驾驶机动车安全设施不全、机件不符合技术标准的机动车，违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第二十一条^[14]、第九十条^[15]的规定，导致事故发生；番禺交警大队已对其行政处罚 200 元。

2.禰某某，桂 RZV03*号小型轿车驾驶员。禰某某驾驶机动车未按照操作规范安全驾驶、文明驾驶，违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条^[16]的规定导致事故发生；并由番禺交警大队已对其警告。

（三）对事故相关责任单位及责任人员行政处罚建议

1.名卉公司，粤 ABB66*号重型载货专项作业车所属单位及现场施工单位。未落实生产安全事故隐患排查治理制度、采取技术、管理措施，未及时发现并消除事故隐患（事故车辆反光标识、防撞装置不合格的安全隐患），违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款^[17]规定；未督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程，违反了《中华人民共和

[14] 《中华人民共和国道路交通安全法》第二十一条：驾驶人驾驶机动车上道路行驶前，应当对机动车的安全技术性能进行认真检查；不得驾驶安全设施不全或者机件不符合技术标准等具有安全隐患的机动车。

[15] 《中华人民共和国道路交通安全法》机动车驾驶人违反道路交通安全法律、法规关于道路通行规定的，处警告或者二十元以上二百元以下罚款。本法另有规定的，依照规定处罚。

[16] 《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条：机动车驾驶人应当遵守道路交通安全法律、法规的规定，按照操作规范安全驾驶、文明驾驶。

[17] 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

国安全生产法》第四十四条第一款^[18]规定；2025年未开展安全生产资金投入，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十三条^[19]规定；未按规定设置规范的安全警示标志和安全防护设施违反了《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第三十五条第一款^[20]规定，对事故发生负有责任，建议由番禺区应急管理局按照《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项^[21]的规定给予行政处罚。

2.周某，名卉公司法人代表。负责公司的全面工作，未按规定履行安全生产管理职责，未督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除事故车辆反光标识不合格、后尾防撞装置不合格的生产安全事故隐患，未消除隐患，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项^[22]规定；未保证本单位安全生产投入的有效实施，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（四）项^[23]的规定，对事故发生负有责任，依据《中华人民共

[18]《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款：生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

[19]《中华人民共和国安全生产法》第二十三条：生产经营单位应当具备的安全生产条件所必需的资金投入，由生产经营单位的决策机构、主要负责人或者个人经营的投资人予以保证，并对由于安全生产所必需的资金投入不足导致的后果承担责任。

[20]《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第三十五条第一款：道路养护施工单位在道路上进行养护、维修时，应当按照规定设置规范的安全警示标志和安全防护设施。道路养护施工作业车辆、机械应当安装示警灯，喷涂明显的标志图案，作业时应当开启示警灯和危险报警闪光灯。对未中断交通的施工作业道路，公安机关交通管理部门应当加强交通安全监督检查。发生交通阻塞时，及时做好分流、疏导，维护交通秩序。。

[21]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项 发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

[22]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；

[23]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（四）项：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；

和国安全生产法》第九十五条第（一）项^[24]的规定，建议由番禺区应急管理局依法对其进行行政处罚。

3.龙某某，名卉公司该项目经理。作为项目安全生产安全负责人未及时排查生产安全事故隐患，未采取措施及时发现并消除事故车辆反光标识不合格、后尾防撞装置不合格的生产安全事故隐患，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（五）项^[25]的规定，未督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（六）项^[26]的规定，对事故发生负有责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条^[27]的规定，建议由番禺区应急管理局依法对其进行行政处罚。

4.罗某某，名卉公司该项目现场负责人、安全员。作为项目安全生产安全负责人，事发时脱岗；未及时排查生产安全事故隐患，未采取措施及时发现并消除事故车辆反光标识不合格、后尾防撞装置不合格的生产安全事故隐患，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（五）项的规定；未督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程，违反了《中

[24]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

[25]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（五）项：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；

[26]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（六）项：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；

[27]《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（六）项的规定，对事故发生负有责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条第二款的规定，建议由番禺区应急管理局依法对其进行行政处罚。

（四）其他处理建议

1.广东番禺大桥有限公司，对名卉公司的施工过程监督不够，日常安全检查要求不严，未全面履行行业单位安全管理职责。建议责令广东番禺大桥有限公司向广州市番禺区交通建设投资集团有限公司作出深刻书面检查，认真分析洒水车浇花行业领域的占道施工存在问题，总结和吸取事故教训，全面细致进行风险分析和排查治理，强化内部监督，认真履行职责，进一步加强监督管理，堵塞漏洞，规范洒水单位安全作业行为。

2.王某某，未严格执行本单位的安全规章制度和安全操作规程进行作业，建议由名卉公司依照有关规章制度进行处理。

五、事故主要教训

（一）现场管理缺位。名卉公司安全管理人员脱岗，未能及时制止和纠正违反操作规程的行为。

（二）隐患排查不到位。名卉公司执行隐患排查治理制度走过场，未发现未按标准设置道路施工安全警示标志、未采取安全防护措施的事故隐患。

六、事故防范措施建议

为了认真吸取此次事故教训，举一反三，及时采取措施，堵

塞漏洞，防止类似事故发生，各有关部门严格按照“管行业必须管安全管应急、管业务必须管安全管应急、管生产必须管安全管应急”的原则，切实加强本行业领域的业务管理和安全管理，提出以下对策措施和建议：

（一）名卉公司要深刻吸取本次事故教训，认真落实安全生产主体责任。建立健全安全生产责任制和相关管理制度，明确各岗位人员的职责，督促落实安全生产管理工作；加强风险意识、辨识，重新全面排查所有车辆；严格落实运输车辆维护保养工作，防止“病车”上路，杜绝车辆反光标识不合格、防撞设施不合格行为；常态化开展自查自纠工作，对番禺区内的项目重新进行一次全面排查，按照施工方案以及交通疏导施工方案逐一落实安全措施，对排查出来的问题要立行立改，建立责任清单，并落实整改闭环；加强对作业现场管理，规范施工作业流程，落实安全防护等措施，及时发现和制止作业人员不规范、不安全、违章冒险作业等行为；认真抓好安全教育培训，强化班前安全教育，及时告知作业场所存在的危险因素及防范措施，提升从业人员安全防范意识和技能，防范事故发生。

（二）广东番禺大桥有限公司要加强现场巡查力度，加大对现场施工单位的安全生产监督管理；开展全面培训和考核力度，确保具备相应的安全知识和技能，在施工过程中，要定期对作业人员进行安全教育和提醒；优化施工方案，防止出现漏洞；落实人员现场检查洒水车是否配备防撞车；进一步强化安全技术交

底，提高从业人员的安全意识。

（三）城市管理综合执法局要切实加强行业监管工作，督促企业落实安全生产主体责任，按规定做好安全生产技能岗前培训和日常安全教育，明确要求驾驶员驾驶车辆作业时必须安全驾驶、文明驾驶，开展作业车辆安全隐患排查整治，加大对绿化洒水车规范作业检查力度，维护良好的营运秩序。

（四）各行业主管单位要举一反三，狠抓占道施工安全监管工作，组织一次事故分析会议，向同类项目单位通报事故原因分析和处理情况，施工单位全员分析查找事故暴露出的问题；对辖区本行业内占道施工等相关工程项目开展一次全面检查，督促相关单位加强现场监督管理、落实安全生产主体责任，防范同类事故的发生。

（五）区交通局、番禺交管大队、洛浦街道办事处要严格审批占道施工，要加大巡查、隐患排查力度，突出交通设施检查维修、供水供电供气、清污、绿化、水务等占道施工作业，特别是涉及绿化作业的项目安全监管，强化施工信息互通及问题发现告知机制，对检查发现存在安全隐患的施工作业行为现场督促整改，加强协作配合，形成工作合力全面提升辖区占道施工安全管理水平。

（六）各负有安全生产监督管理职责的部门要引以为戒，对于发生事故以后务必进行综合复盘和深刻检查，杜绝同类单位在占道施工和绿化作业因未彻底解决同类隐患问题而发生同类事

故的深刻教训，在各自监管领域内组织管理对象开展事故警示宣传教育，认真查找日常监管中的漏洞，督促各企业落实安全生产主体责任，认真梳理安全生产管理中存在的问题，从制度建设、安全培训、现场管理、风险防范等各个环节入手，督促企业严格执行法律法规和行业标准，切实提升管理水平。

[返回顶部](#)

[打印页面](#)

[关闭本页](#)

[网站地图](#) | [隐私声明](#) | [站点帮助](#) | [关于本站](#) | [联系我们](#)

广州市番禺区人民政府 版权所有 主办单位：广州市番禺区人民政府办公室 广州市番禺区政务服务和数据管理局

承办单位：广州市番禺区政务服务和数据管理局 备案号：粤ICP备20058359号-1

网站标识码：4401130002  粤公网安备 44011302000073号 您是第107238228位访客

