

[长者专区](#)[关怀版](#)[登录](#)[注册](#)

冷水江市人民政府

[首页](#)[市政府](#)[政务公开](#)[解读回应](#)[政务服务](#)[互动交流](#)[政府数据](#)[魅力锺都](#)

您现在所在的位置是：[首页](#) / [政务公开](#) / [部门信息公开目录](#) / [市政府工作部门](#) / [冷水江市应急管理局](#) / [文件通知](#)

冷水江市运输公司“9·9”一般机械伤害事故调查报告

2025年9月9日21时30分，冷水江市运输公司在冷水江钢铁有限责任公司专用铁路工厂站进行卸料作业时发生一起一般机械伤害事故，造成1人死亡，直接经济损失123.74万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号)以及《湖南省生产安全事故调查处理办法》(湘政发〔2022〕9号)等有关法律法规规定，冷水江市人民政府批准成立了由市应急管理局、市公安局、市总工会、冷水江市交通运输局为成员单位，同时邀请市纪委监委参加，并聘请技术专家组参与的事故调查组，对该起事故开展调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘察、调查取证、查阅资料、调查谈话、综合分析，查明了企业的基本情况，事故发生的



经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故的性质和责任，提出了对有关责任人员的处理建议和依据，并针对事故暴露出的问题，提出了事故防范措施建议。

一、事故基本情况

（一）事故相关单位情况

1、冷水江市运输公司（以下简称：运输公司）

冷水江市运输公司是一家从事搬运装卸、货运、汽车零部件零售的地方集体所有制企业，为冷水江市交通运输局的下属企业，成立于1978年04月24日，公司地址：冷水江市锑都中路52号；统一社会信用代码91431381187520822A，法定代表人李某传，注册资本为284万人民币，经营范围：搬运装卸；普通货运；汽车零部件零售；本企业普通劳动防护用品加工；以下经营范围限下属分支机构凭许可证经营：二类机动车维修（其他机动车维修）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

运输公司现有职工484人，法定代表人李某传兼任经理，负责公司全面管理工作；党委书记杨某文负责公司党建、综合治理、后勤和工会管理工作；副总经理张某阳负责公司综合治理工作；副总经理兰某民负责公司安全生产管理工作；工会主席陈某分管工会和财务工作。公司设置有办公室、安全股、生产股、劳资股、政工股、财务股、供销股、保卫股、工会共9个职能部门，其中黄某权任安全股长，曾某强任生产股长。下辖有冷钢运输站、火车东站运输站、沙塘湾运输站、禾青运输站共5个独立核算的二级机构。

冷钢运输站为冷水江市运输公司的下属二级机构，成立于1989年05月23日，统一社会信用代码91431381887520700U，负责人潘某军，经营范围为：搬运、装卸。

该站共有员工190人，由潘某军担任站长，郭某为生产副站长，谢某武为安全副站长，下设5个装卸班、1个挖掘机班、3个卸料班（负责车箱余料清扫）、1个捆车班、3个机械班，采用二班三倒工作制，作业时间12小时。

2、冷水江钢铁有限责任公司

冷水江钢铁集团有限公司（以下简称“冷钢公司”）位于冷水江市城区，系湖南博长控股集团有限公司的控股子公司，属有限责任公司，始建于1958年，公司通过多次升级换代改造，由最初的年产3万吨钢达到了现在年产300万吨钢、300万吨材综合生产能力。公司为湖南省三大钢铁生产基地之一，是中国企业500强和湖南省经济100强企业。





冷钢公司成立于2003年4月17日，统一社会信用代码：91431381748373560G；经济类型为有限责任公司；法定代表人陈某富；注册资本拾亿伍千万元；经营范围：钢、生铁冶炼，钢材轧制加工；冶金余气、余热、余压发电；炉渣、焦炭、金属材料及矿产品（不含需专项审批的项目）、普通机械、五金交电、电器机械、化工原料（不含危险品）、电子设备（不含需专项审批的项目）、普通劳动防护用品购销；从事货物及技术进出口业务（国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外）。

公司现有在职员工3500人，共有7个生产管理二级单位，分别是炼铁厂、炼钢厂、动力厂、棒线厂、板带厂、品质部和运输部。

运输部现有在职员工293人，部长张某斌负责部门的全面工作；书记李某兼副部长，负责火车运输的生产和部内党建工作；副部长戴某勇，主管部门安全，汽车运输工作；副部长龙某朴，负责部门设备管理；李某为安全员，肖某华任技术员。

运输部设有5个作业区域，分别为运转工段（主任李某全），机检工段（主任宾某光），工务工段（主任康某奔），发运工段（主任戴某辉）和汽车运输车间（作业长伍某辉）。

（二）事故地点基本情况

1、事故地点平面布置


事故地点为冷钢专用铁路工厂站，属冷钢运输部管理区域，位于冷钢公司东南角，为冷钢专用铁路的卸矿货场，共铺设4股标准铁轨（从厂区往东依次称为第一、二、三、四道），南北向布置，北与冷钢热轧车铁路专线相连，南接冷水江火车站（将与冷水江火车站线路连接端称为东头，与冷钢热轧厂铁路专线连接端称为西头）。卸矿漏斗设置在第一道与第二道铁轨线之间，西头漏斗下方安装一号皮带输送机运送矿料，东头漏斗下方安装二号皮带输送机运送矿料。

2、卸车作业流程

对停放在第二股道上的火车车箱卸料时，由运输公司卸料班的清扫人员打开车箱漏斗侧的车门，挖掘机班司机将挖掘机停放在车箱另一侧的第三股道上，铲斗深入车箱，用铲斗将矿料往漏斗侧车门扒出卸入漏斗。

挖掘机卸完车后，由卸料班清扫人员进入车箱内对余料进行清扫，运输公司清扫人员进入车箱后用扫帚插在卸料车辆车门顶上作信号，提醒挖掘机司机，车箱内有人，然后进行清扫。



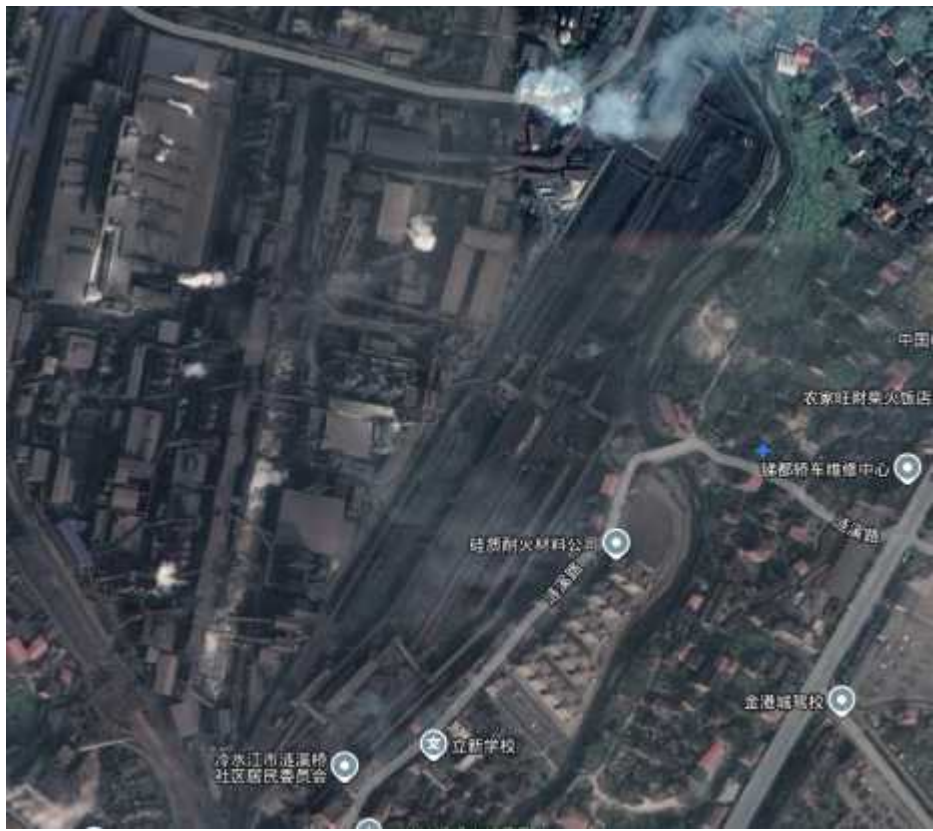

图一：事故发生地点图



图二：事故发生地点火车车道分布图



图三：卸料作业地下漏斗图片



图四：卸料作业图



图五：卸料作业图

3、涉事机械情况

涉事机械为一台履带式挖掘机，型号为HX200N，生产厂家为现代（江苏）工程机械有限公司，出厂日期：2024年12月，额定功率125kw，最大挖掘深度6520mm，铲斗挖掘力15.4kN，停机面最大挖掘半径9600mm，最大卸载高度6640mm，吨位20t，整机重19900kg。

4、事发班组情况

挖机班共21人，每个组7人，分三个组轮流作业，曾某兴任班长兼一组组长，负责三个班组的工作安排和人员组织。9月9日，曾某兴上白班（8：00-19：00），19时下班后回家休息。晚班（19：00-8：00）当班挖机班作业人员是李某忠、杨某文、曹某文、彭某柏、罗某新、曹某光等6人（曹某光不是一组的挖机司机，因曹某光有事，晚班与同事张某平商量换班）。

卸料班共有三个班，采用二班三倒作业方式，其中卸料班二班共有17人，刘某长任班长，负责二班的全面工作。9月9日当班（19：00-8：00）作业人员是刘某长、谭某华、潘某兵、刘某群、李某中、李某国、杨某安等7人。

（三）协议签订情况

2025年1月1日，冷钢公司与运输公司签订了《专用铁路火车车辆装、卸作业承包协议》，冷钢公司为甲方，运输公司为乙方，双方明确：



第一条：凡经由甲方运输部工厂站、编组站、到发站到达和发送的货物，除甲方机械装、卸的货物和乙方不具备装、卸能力的特殊物质外，其他物质的装、卸作业，由乙方承担。

第二条：生铁的转运和汽车装、卸由乙方负责。

第十六条：装、卸安全管理以《装、卸安全管理协议》为准。

2025年1月1日，冷钢公司与运输公司签订了《装卸安全管理协议》，冷钢公司为甲方，运输公司为乙方，经甲乙双方协商达成如下生产安全协议：

第一条：乙方在甲方区域内承包的装卸业务为工序承包，乙方为安全生产责任主体单位，乙方要建立健全各项安全生产规章制度安全操作规程，并严格执行；乙方应建立生产安全保障体系，安行安全生产责任制，推行安全生产目标管理和生产现场标准化作业；乙方应当落实劳动生产教育工培训制度，加强对本单位人员的安全生产教育和培训，如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施，保证从业人员熟悉并严格执行有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，具备必要的安全防范知识；未经安全施工教育和培训合格人员，不得上岗作业.....。

第二条：乙方必须依法为员工购买工伤保险，为员工提供必要的劳动保护用品.....。

第二十一条：乙方应做好安全教育工作，教育职工注意生产中的安全，风险管控、防范应知，不冒险蛮干，如发生工伤事故由乙方自行负责处理，甲方不负任何责任.....。

第二十三条：乙方在工厂站八道配合挖掘机卸车，安全防护员督促装卸人员严禁站立在挖掘机作业半径内、挖掘机尾部、挖掘机带旁及挖掘机尾部：严禁装卸人员跨、骑坐车帮；装卸人员必须服从安全防护员的指挥,严禁人与挖掘机在同一车内作业，确认挖掘机作业完毕后，方可进入车辆进行清扫作业；违反上述行为，每人次支付违约金50-200元。安全防护员在工厂站八道指挥挖掘机移动车辆前，必须仔细确认前方安全、车体下方无障碍物、车辆清扫人员处于安全位置后才能指挥挖掘机移动车辆，不仔细确认造成行车事故和人身伤害事故由乙方承担全部责任。

（四）运输公司安全管理情况

运输公司设立了安全生产委员会，法定代表人、经理李某传任主任，副经理兰某民任副主任，相关股室主要负责人任成员。





公司设有安全生产委员会，总经理任主任，副总经理任副主任，相关部室主要负责人任委员。公司采取定期或不定期检查，对发现的隐患及时整改，并建档跟踪整改销号。

该公司制定了《冷水江市运输公司安全生产责任制》《挖机操作规程》《卸料工操作规程》，编制了《冷水江市运输公司生产安全事故应急预案》，制订了风险辨识与风险分级管理制度、安全培训制度、安全检查制度、隐患排查治理制度等相关制度，开展了冷钢运输站各岗位风险辨识活动，开展了隐患排查，对事故隐患进行分类治理。

二、事故发生经过及应急响应情况

（一）事故发生经过

2025年9月9日19时，运输公司冷钢运输站安排李某忠和曹某光（当班挖机司机应是张某平，因曹某光有事，曹某光与张某平进行了换班）对当班火车车箱铁矿粉料操作挖掘机进行卸车，刘某长、谭某华、潘某兵、刘某群、李某中、李某国、杨某喜等人对挖掘机卸车后的车箱余料进行清扫。

20时，冷钢工厂站驶入15节火车车箱，第一股道停放2节车箱，第二股道停放13节车箱；第二股道上的车箱分两段停放，东头第二号皮带端停放6节，西头第一号皮带端停放7节。

20时20分，第二股道上东头6节火车车箱对好卸车车位后，余料清扫人员将车箱车门打开。

21时，李某忠和曹某光两人开始用挖掘机对停放在第二号皮带漏斗旁边的车箱进行卸车，李某忠和曹某光将挖掘机停放在第三道铁轨上，对第二道铁轨上的车箱进行卸车，李某忠驾驶15号挖掘机从西头第一个车箱开始卸车，曹某光驾驶9号挖掘机从西头第三个车箱开始卸车。

21时30分，余料清扫作业人员李某中看到西头第三个车箱挖空了（按规定两台挖机分别负责3个车箱的卸车，曹某光卸错了车箱号，已将李某忠准备卸车的第三个车箱卸空），就登上车箱进行余料清扫（违反公司规定，在挖机作业未完全完成，未经安排擅自登车，且上车后未将扫帚插在卸料车辆门顶上作出信号），李某忠驾驶15号挖掘机将西头第一个和第二个车箱卸完后，将挖掘机移动到第三个车箱位置（第三个车箱为李某忠卸车的任务，被曹某光误卸，而李某忠不知情，继续卸车），用挖掘机铲斗伸入车箱内往外扒矿料时，将在车箱内进行余料清扫的李某中挖伤，导致李某中头部、腹部受伤。

至此，事故已发生。



（二）事故现场应急救援情况

和李某中一同进行车箱余料清扫作业的潘某兵，在西头第二个车箱里进行余料清扫时，听到第三个车箱里有人叫了两声，就赶紧过去察看，在西头的第三个车箱1号门外，看见李某中的腿一动不动的伸出到了车箱外，就立即电话报告了班长刘某长和公司当班调度员张某伟，张某伟接到电话报告后立马赶往现场，到现场看到李某中受伤倒在车箱内，已没有反应。

21时33分，张某伟拨打120电话急救电话，冷水江市第三人民医院救护车赶到现场对李某中进行了救治，李某中经抢救无效死亡。

经调查评估认定，应急救援符合相关规定。

（三）信息报告情况

21时35分，张某伟打电话向冷钢运输站副站长谢某武汇报了事故情况，21时37分，张某伟又打电话向冷钢运输站长潘某军汇报了事故情况，潘某军接到事故报告后向运输公司相关领导进行了汇报。

22时30分，冷水江市交通运输局党组成员、总工程师李某铨接到事故信息后，立即向局长苏某桥报告，同时电话报告至冷水江市应急救援指挥中心。

（四）事故善后情况

9月10日，经冷水江市人民调解中心调解，运输公司与李某中家属达成事故赔偿协议，赔付现已经到位，遇难者已安葬。善后处理较妥，无社会负面舆情。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

（一）此次事故共造成1人死亡

李某中，男，49岁，初中文化，1994年12月招工入运输公司冷钢站工作，至事发前一直从事装卸作业。

（二）事故直接经济损失

此次事故直接经济损失共计123.74万元，其中：

1、医疗费用：0.0万元；

2、丧葬及抚恤费用：123.74万元；

3、财产损失：0.0万元。

四、相关单位监管情况

（一）冷水江市交通运输局

冷水江市交通运输局对运输公司的安全生产工作履行对接和联系，联系运输公司主要负责人参加局安全生产工作会议对运输公司安全生产工作进行指导的职责。2025年来，运输公司经理李某传按时参加了交通运输局召开的安全生产工作会议，分管安全工作的局总工程师李某铨和联系运输公司的副局长李某华不定期的对运输公司安全生产工作进行了指导，特别是对装卸工作提出安全要求。

经调查认定，冷水江市交通运输局履行安全管理职责基本到位。

（二）冷钢公司运输部

冷钢公司运输部履行冷钢公司对运输公司冷钢站履行安全生产统一协调管理职责。2025年1月冷钢公司与运输公司签订安全管理协议以来，该部制订了比较完善的对第三方单位安全生产管理的相关制度，以书面形式向运输公司下达了《安全交底书》，《卸车作业人员安全告知及安全承诺书》，每月定期组织冷钢运输站职工开展安全教育培训工作，对检查发现的隐患督促冷钢站及时整改，并坚持每月一通报。同时，每月组织运输公司冷钢站召开安全生产专题会议，提出安全装卸工作要求。今年以来，累计排查整改隐患95条，及时消除了一批事故隐患风险。

经调查认定，冷钢公司运输部履行安全生产统一协调管理职责基本到位。

五、事故原因

（一）事故直接原因

1、物的不安全状态

运输公司使用HX200N型挖掘机进行卸货，挖掘机在进行铲装和卸载、动臂旋转和车体行走时，当人员站在在铲斗和动臂下方时，机械伤害危险性极大。

2、人的不安全行为

卸料班作业人员李某中违章作业，违反公司规定，在挖机作业未完全完成，未经安排就擅自登车进行余料清扫作业，上车后，又未按规定在车箱上设置信号标记；挖机司机曹某光对本班作业流程不熟悉，工作不细心、不扎实，误将李某忠卸车的车箱挖空，导致李某忠误将空车箱当成重车进行挖卸；挖机司机李某忠在挖掘卸车时，动作过猛，落铲时停顿时间不够，导致车箱内的李某中无时间躲避而被挖机伤害致死。

（二）事故间接原因

1、运输公司现场管理不到位，当班现场管理人员对曹某光的兑班换班行为未管理到位，对作业人员李某中的违章作业行为未发现和制止。

2、运输公司安全防护设施配置不到位，隐患整改不力。

3、运输公司安全教育培训效果差，导致职工安全意识差，挖机司机曹某光不熟悉换班后的工作流程，作业人员的自保、互保意识和能力差。

（三）事故性质

经调查认定，该事故是一起作业人员违章作业、作业现场安全管理缺失导致的一般生产安全责任事故。

六、对有关单位及责任人员的处理建议

对1家责任单位、3名责任人员分别给予行政处罚；对8名相关责任人员按照管理权限，依照相关规定予以处理。

七、事故防范和整改措施建议

为汲取事故教训，举一反三，防止类似事故再次发生，调查组提出了如下针对性防范措施和建议，请冷水江市交通运输局督促企业抓好落实。

（一）运输公司

1、加强作业现场安全管理。运输公司要进一步加强现场安全管理，以岗前安全确认为重点，强化各工种操作规程和岗位责任制的落实，各级管理人员都要及时、准确、跟踪掌握施工现场的安全生产实际情况，发现现场存在的安全隐患，根据不同的职责督促其整改到位，确保安全生产，严禁在现场缺乏安全条件时冒险实施作业。同时，根据挖机的作业特点，进一步修订完善《挖机操作规程》。



2、运输公司要加强设备管理，完善安全设施。按规范要求完善作业人员进入车箱后的声光信号设置，严禁人、机同时作业。要进一步加大安全投入，改善作业环境，在挖掘机转臂上安装监控摄像头，驾驶室安装监控视频显示，消除作业区域的视线盲区。

3、提升安全教育培训质量。运输公司要认真汲取事故教训，举一反三，采取多种形式开展有针对性的警示教育。要组织全体职工加强对相关操作及法律法规学习，定期对全体职工进行安全生产教育培训及考核，并根据作业地点及各岗位工种实际情况，重点对挖机工、卸料工、皮带工的安全操作规程、作业岗位安全风险辨识、事故案例等教育培训，确保风险防范措施贯彻到位。安全培训情况和考核结果，应如实记录并建立“一人一档”。

4、构建企业双重预防机制。运输公司要严格落实企业主体责任，准确把握装卸行业的特点和规律，认真分析深层次管理原因，加大风险管控、隐患排查治理力度，坚持风险预控、关口前移，全面落实安全风险分级管控，进一步强化隐患排查治理，把风险控制在隐患形成之前、把隐患消灭在事故前面。一要健全内部奖惩机制，对现有内部奖惩机制要进行反思，对作用不强的制度要完善，对效果明显的制度要强化，对制度上的“盲区漏洞”要及时“修补”健全；二要加大安全生产新装备的应用，提高本质安全水平。

（二）冷钢公司运输部

1、冷钢公司运输部要严格按照法律的要求，要对发包区域进行定期或不定期安全检查，加大检查巡查的频次，对发现的安全隐患，及时督促运输公司整改到位，对运输公司上报的安全隐患，要组织力量按照“五落实”要求立即或限期整改到位。

2、冷钢公司运输部要加大安全投入，改善作业环境。一是要增加作业场地的照明灯数量，提高作业场地的照明度；二是要加大作业场地的视频监控范围，升级监控设备的品质，提高影像清晰度，改善监控质量。

（三）市交通运输局

市运输公司是挂靠市交通运输局管理的集体企业。市交通运输局要严格按照“三管三必须”的要求，加强对运输公司的安全管理，督促指导运输公司及时将调查组提出的防范措施和建议落实到位。



来源：冷水江市应急管理局 发布时间：2026-05-20 09:37 浏览量：230

【打印】 分享：   



扫一扫在手机打开当前页

国家部委网站

省市级政府网站

省直单位网站

市州县区网站

网站地图

主办单位：冷水江市人民政府

承办单位：冷水江市数据局

联系电话：0738-5213555(仅受理网站建设维护相关事宜)

湘ICP备05008510号-1

湘公网安备 43138102000111号

网站标识码：4313810017



娄底市违法和不良信息
举报中心



政府网站
找错



适老化
无障碍服务

