

萧山北干“3·15”一般高处坠落事故调查报告

2026年3月15日，萧山北干街道发生一起一般高处坠落事故，造成1人死亡，直接经济损失约140万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律、法规的规定，依据《杭州市萧山区人民政府办公室关于印发杭州市萧山区生产安全事故调查工作规则的通知》（萧政办发〔2017〕62号）精神，受萧山区人民政府委托，2026年3月16日成立由区应急管理局牵头，区公安分局、区住建局、区教育局、区总工会等部门参加的萧山北干“3·15”一般高处坠落事故调查组（以下简称事故调查组），并邀请区检察院同步参与，对事故开展联合调查。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”原则和“四不放过”要求，通过现场勘验、查阅资料和调查取证，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，依法认定了事故性质和责任，提出了对责任单位和责任人员的处理建议，并针对事故中暴露出的问题，提出了整改防范措施。

事故调查组认定，萧山北干“3·15”一般高处坠落事故是一起生产安全责任事故。

一、基本情况

（一）事故相关单位概况

1. 建设单位：杭州市萧山区教育局（以下简称区教育局），统一社会信用代码：11330****02514320L，机构性质：机关，负责人：章*平，机构地址：浙江省杭州市萧山区城厢街道西河路197号。

2. 代建单位：杭州萧山环投公建工程管理有限公司（以下简称公建公司），统一社会信用代码：91330****4353953X0，企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)，法定代表人：吴*敦，注册资本：1000万元，成立日期：1993年08月19日，营业期限：1993年08月19日至无固定期限，住所：浙江省杭州市萧山区城厢街道下湘湖路115-66号。经营范围：许可项目：建设工程施工；建设工程勘察；建设工程监理；测绘服务。一般项目：工程管理服务；市政设施管理。

3. 施工总承包单位（以下简称总包单位）：河南省大成建设工程有限公司（以下简称大成建设），统一社会信用代码：91410****72182879G，企业类型：其他有限责任公司，法定代表人：张*军，注册资本：25109万元，成立日期：2004年11月29日，营业期限：2004年11月29日至无固定期限，住所：林州市国家红旗渠经济技术开发区盛唐大道东段。经营范围：房屋建筑施工、市政公用工程、钢结构工程等（以营业执照为准）。企业资质：建筑工程施工总承包壹级、市政公用工程施工总承包壹级、电力工程施工总承包壹级。持有安全生产许可证。

4. 监理单位：浙江明康工程咨询有限公司（以下简称明康咨

询), 统一社会信用代码: 91330****539258961, 企业类型: 其他有限责任公司, 法定代表人: 赵*, 注册资本: 12800 万元, 成立日期: 1996 年 11 月 25 日, 营业期限: 1996 年 11 月 25 日至无固定期限, 住所: 浙江省杭州市临平区南苑街道迎宾路 517 号 2 号楼 204-19 室。经营范围: 工程监理、工程管理服务、工程造价咨询、招投标代理服务、政府采购代理服务、人防工程监理、工程勘察设计咨询等(以营业执照为准)。企业资质: 工程监理综合资质。

5. 劳务分包单位: 林州华林建筑劳务有限公司(以下简称华林劳务), 统一社会信用代码: 91410****A443LLK9M, 企业类型: 有限责任公司(自然人投资或控股), 法定代表人: 郭*富, 注册资本: 200 万元, 成立日期: 2017 年 06 月 23 日, 营业期限: 2017 年 06 月 23 日至无固定期限, 住所: 林州市迎宾大道 6 号。经营范围: 建筑劳务分包, 施工劳务作业, 市政工程劳务服务, 房屋建筑工程劳务服务等(以营业执照为准)。企业资质: 施工劳务不分等级。

(二) 合同签订情况

2024 年 6 月 25 日, 区教育局与明康咨询签订了《建设工程监理合同》, 约定了监理范围、监理费、监理服务期等内容。

2024 年 7 月 1 日, 区教育局与杭州萧山城市建设发展有限公司(以下简称城发公司)签订了《代建合同》, 约定了代建方式、代建工作范围、双方职责等内容。因杭州萧山环境投资建设

集团有限公司（以下简称环投集团）组织架构优化调整，2026年1月1日起，城发公司代建的学校项目及管理团队整体划转至公建公司承接管理（城发公司与公建公司均为环投集团下属单位），涉事项目代建相关权利义务由公建公司承担。

2024年7月9日，区教育局与大成建设签订了《总承包施工合同》，约定了工程承包范围、合同工期、合同价等内容。同步签订了《安全生产管理责任书》，约定了各自的安全生产管理职责。

2024年9月1日，大成建设与华林劳务签订了《劳务分包合同》，约定了华林劳务负责劳务分包业务。

（三）人员伤亡及直接经济损失情况

事故造成1人死亡。死者李*文，男，住址：重庆市江津区李市镇，公民身份号码：510225*****7357。2025年9月8日，华林劳务与李*文签订了《杭州市建设领域简易劳动合同》，合同期限自2025年9月8日起至工作（任务）完成时终止，工作岗位为项目部杂工。

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T6721），核定事故直接经济损失约140万元。

二、事故经过及应急处置情况

事故现场没有视频监控及直接目击者，事故调查组通过调查询问、现场勘验，还原事故经过及应急处置情况如下：

2026年3月15日6时30分，李*文正常到岗上班，其主要

工作为清扫卫生、搬运材料。16 时 30 分许，李*文与其班组长杨*平在项目东门附近完成水沟盖板卸载作业后，未向杨*平报备作业去向，独自前往 4 号楼 2 层进行卫生清扫。16 时 40 分许，李*文在仅佩戴安全帽的情况下，擅自翻越 4 号楼 2 层西南侧房间窗户至外窗台板进行清扫作业，作业过程中因身体失衡从外窗台板坠落至地面。此时，电工张*富正在 3 号楼与 4 号楼之间连廊检修疏散指示灯，听到 4 号楼西南角传来声响后立即前往查看，发现李*文躺在地上，头部出血，安全帽脱落在一旁。张*富随即向项目部汇报，项目技术负责人郭*阳接到报告后立即拨打 120 急救电话，项目经理赵*阳赶赴事发现场组织现场管控、开展救援，杨*平对李*文实施心肺复苏紧急救助。17 时许，120 急救车抵达现场，将李*文送往萧山医院抢救，经全力抢救无效，医院于当日 18 时 20 分宣告其死亡。

三、应急处置评估及善后情况

（一）应急处置评估

事故发生后，现场人员第一时间开展紧急救助，项目部及时拨打 120 急救电话，尽到了必要的紧急救助义务。

（二）善后情况

2026 年 3 月 19 日，大成建设项目经理赵*阳代表华林劳务与李*文家属签订了《赔偿、补偿协议》，并取得了谅解书，目前相关善后处置工作已全部完成，未造成不良社会影响。

四、现场勘验情况

2026 年 3 月 17 日，事故调查组对事故现场进行了勘验，具

体情况如下：李*文实施清扫作业的外窗台板距地面高度约 5.4 米（见图 2），外窗台板宽度约 0.6 米，现场可见外窗台板留有清晰的清扫痕迹（见图 3）。事发西南侧房间窗户为平移式，周边未设置安全警示标识（见图 4）。坠落地面散落李*文作业时佩戴的安全帽及使用的扫把等清扫工具，现场及周边区域未见安全带、安全绳，安全帽外观完整、无破损（见图 5）。



图 2 作业位置

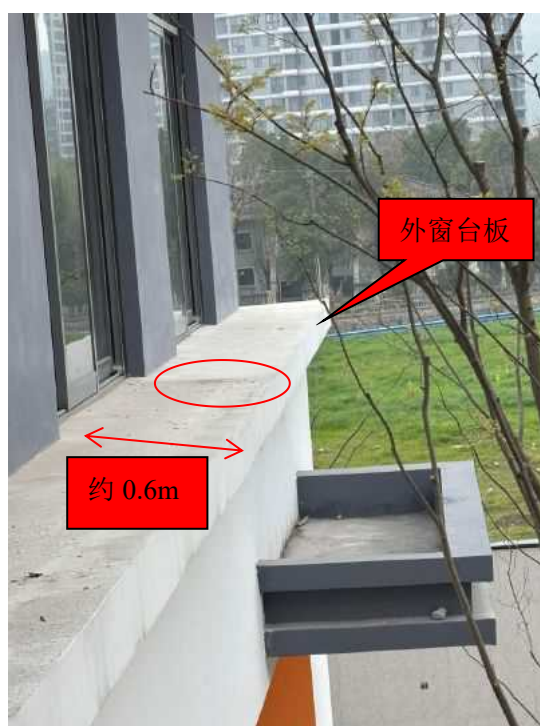


图 3 外窗台板清扫痕迹



图4 西南侧房间内部画面



图5 安全帽及清扫工具

五、事故原因分析

经事故调查组综合分析认定，本次事故的直接原因是杂工李*文违反《建筑与市政施工现场安全卫生与职业健康通用规范》(GB 55034-2022)第3.2.1条^[1]之规定，在未正确佩戴安全帽、未系安全带的情况下，冒险翻越2层窗户至外窗台板进行清扫作业（高处作业），作业过程中身体失衡从外窗台板坠落地面，导致事故发生。

六、相关责任单位存在的主要问题

（一）大成建设，安全生产教育培训不到位，未按规定对从

[1]《建筑与市政施工现场安全卫生与职业健康通用规范》(GB 55034-2022)第3.2.1条：在坠落高度基准面上方2m及以上进行高空或高处作业时，应设置安全防护设施并采取防滑措施，高处作业人员应正确佩戴安全帽、安全带等劳动防护用品。

业人员进行安全教育培训，且未如实记录教育培训情况，致使从业人员不具备必要的安全意识；施工现场安全管理不到位，未对从业人员当日作业内容、作业范围进行有效管控，未及时发现并制止从业人员冒险进行高处作业的违章行为；劳动防护用品管理不到位，未监督从业人员按照使用规则佩戴、使用劳动防护用品。

（二）明康咨询，履行安全生产监理职责不到位，未对总包单位安全生产教育培训及记录情况进行认真核查，未有效督促总包单位在施工现场落实安全防护措施、及时排查并消除事故隐患。

（三）公建公司，履行代建项目全过程建设管理职责不到位，未健全项目竣工收尾阶段安全管理机制，未对总包单位安全生产教育培训、施工现场安全管理等工作实施有效监督检查。

七、对相关责任单位和责任人员的处理建议

（一）建议免于追究责任的人员

李*文，安全意识淡薄，违反《建筑与市政施工现场安全卫生与职业健康通用规范》（GB 55034-2022）第 3.2.1 条之规定，在未正确佩戴安全帽、未系安全带的情况下，冒险翻越 2 层窗户至外窗台板进行清扫作业（高处作业），作业过程中身体失衡从外窗台板坠落地面，对事故发生负有直接责任，鉴于其已在事故中死亡，建议免于追究责任。

（二）建议进行行政处罚的单位和人员

1. 大成建设，安全生产教育培训不到位，未按规定对从业人员进行安全教育培训，且未如实记录教育培训情况，致使从业人

员不具备必要的安全意识；施工现场安全管理不到位，未对从业人员当日作业内容、作业范围进行有效管控，未及时发现并制止从业人员冒险进行高处作业的违章行为；劳动防护用品管理不到位，未监督从业人员按照使用规则佩戴、使用劳动防护用品，涉嫌违反《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款、第四款^[2]和第四十一条第二款^[3]、第四十五条^[4]的规定，对事故发生负有责任，建议区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项^[5]的规定，予以行政处罚。

2. 明康咨询，履行安全生产监理职责不到位，未对总包单位安全生产教育培训及记录情况进行认真核查，未有效督促总包单位在施工现场落实安全防护措施、及时排查并消除事故隐患，建议区住建局依据相关法律法规对其进行处理。

3. 许*军，大成建设总经理，未严格履行生产经营单位主要负责人职责，组织本单位安全生产教育和培训不到位，督促检查本单位的安全生产工作不到位，未及时消除生产安全事故隐患，涉嫌违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第二项、第

[2]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款、第四款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

生产经营单位应当建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。

[3]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

[4]《中华人民共和国安全生产法》第四十五条：生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

[5]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

三项、第五项^[6]的规定，对事故发生负有责任，建议区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项^[7]的规定，予以行政处罚。

（三）建议给予其他处理的单位

公建公司，履行代建项目全过程建设管理职责不到位，未健全项目竣工收尾阶段安全管理机制，未对总包单位安全生产教育培训、施工现场安全管理等工作实施有效监督检查，建议公建公司向环投集团其作出书面检查；由环投集团根据安全生产责任制考核制度对公建公司进行相应处理。

八、事故防范和整改措施

（一）**大成建设**，要深刻吸取本起事故教训，立即组织开展全覆盖安全生产大检查，全面排查整治各类生产安全事故隐患，建立隐患排查、整改、复查闭环管理台账。要依法履行安全生产主体责任，健全安全生产教育培训制度，按规定对从业人员开展安全生产教育培训，如实记录教育培训情况，切实提升从业人员安全意识和自我防护能力。要强化施工现场全流程安全管控，严格督促从业人员规范佩戴、使用劳动防护用品，加大对冒险作业、违章作业等行为的巡查、纠治力度，及时消除各类安全隐患，坚决杜绝各类事故发生。

[6]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第三项、第五项：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

[7]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

（二）明康咨询，要严格落实安全生产监理职责，进一步完善监理工作制度，加强对总包单位安全生产教育培训计划、实施过程及档案记录的核查把关，要强化施工现场全周期安全监理管控，针对项目竣工验收至交付前的收尾阶段制定专项安全监理实施细则，加大日常安全巡查频次和深度，重点核查安全防护措施落实情况，有效督促施工单位及时排查、治理各类事故隐患。

（三）公建公司，要全面履行项目全过程安全生产管理职责，健全全过程安全管理体系，加强对总包单位安全教育培训、施工现场安全管理等工作的常态化监督检查，定期开展专项督查。要督促各参建单位压实安全生产责任，补齐项目竣工收尾阶段安全管理短板，明确各参建单位安全责任边界，消除安全管理盲区，统筹协调好收尾阶段各项安全工作。

（四）区教育局，要严格履行建设单位安全生产首要责任，健全建设项目安全生产管理机制，加强对代建单位、总包单位、监理单位安全履职情况的全面监督检查，定期开展履职评价。要统筹协调项目全流程安全管理，重点关注竣工验收至交付使用阶段的安全管理工作，补齐监管短板，杜绝出现安全管理真空。要完善参建单位准入和日常管理机制，对履职不到位的单位及时督促整改、严肃处置，切实筑牢安全生产防线。

（五）区住建局，要将本起事故在全区建筑工程行业内全面通报，深刻剖析事故根源，强化全行业安全生产警示教育，引导各参建单位举一反三、警钟长鸣。要建立建筑工程安全核定后与

属地镇街的信息沟通机制，确保安全监管责任无缝衔接；同时加强核定后工程安全管理的指导服务工作，完善与属地镇街的信息互通及联合处置机制，打造全链条管理体系，切实保障工程长期安全稳定。

（六）北干街道办事处，要深刻吸取本起事故教训，立即在辖区内通报事故情况、剖析事故原因、传达警示教训，强化辖区内各单位安全生产警示教育。要严格落实属地安全生产监管责任，强化辖区内建筑工程全周期安全统筹管控，聚焦工程竣工收尾、验收未交付等特殊阶段，补齐监管盲区和薄弱环节，常态化开展高处作业等重点领域、重点环节安全隐患排查整治，健全部门协同监管机制，提升应急处置能力，切实防范各类生产安全事故发生。

萧山北干“3·15”一般高处坠落事故调查组

2026年5月13日