

石峰铜塘湾株洲市公用环保能源有限公司 “2·14”一般车辆伤害事故调查报告

编制单位：株洲市石峰区政府事故调查组

编制日期：2026 年 5 月 7 日

目 录

一、事故基本情况	1
(一) 事故单位基本情况	1
(二) 相关单位基本情况	3
(三) 事故单位生产作业基本情况	5
(四) 事故车辆基本情况	5
(五) 事故单位安全管理情况	10
(六) 相关单位安全管理情况	11
(七) 相关人员基本情况	11
(八) 事故发生经过	12
(九) 事故现场情况	12
(十) 人员伤亡和直接经济损失情况	12
二、事故应急处置及评估情况	12
(一) 事故信息接报及响应情况	12
(二) 事故现场善后处置情况	14
三、事故原因分析	14
(一) 直接原因	14
(二) 间接原因	14
四、有关单位存在的主要问题	15
(一) 事故单位存在的主要问题	15

(二) 相关单位存在的主要问题	16
(三) 其他部门履职情况	16
五、责任认定及处理建议	18
(一) 事故责任人	18
(二) 事故责任单位	18
六、经验教训及整改防范措施	19
(一) 安全生产不可心存侥幸，须时刻绷紧安全生产之弦	19
(二) 加强安全教育，提高安全意识，筑牢安全思想根基	20
(三) 落实处罚措施，加大巡查检查，防范安全风险	20

石峰铜塘湾株洲市公用环保能源有限公司

“2·14”一般车辆伤害事故调查报告

2026年2月14日凌晨5时0分，株洲市奇岭环境服务有限公司芦淞区分公司的环卫垃圾车在位于株洲市石峰区铜塘湾街道的株洲市公用环保能源有限公司卸料平台卸料时，因司机王**操控不当，使车箱脱离车体滑向车尾后车头翘起撞到防坠横梁后坠地，致其受创经抢救无效后死亡。

事故发生后，2026年2月14日，石峰区人民政府依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第493号令）等有关法律法规的规定，成立了由副区长乐*任组长，区城管局、区应急管理局、区科工信局、株洲市生态环境石峰分局、区发改局、株洲市公安局石峰分局、区总工会、铜塘湾街道办事处为成员单位，邀请区纪委监委参与组成的事故调查组，依法组织开展全面调查。

调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查取证综合分析，查明了事故发生的经过和原因，认定了事故性质是一起作业人员因违章操作导致车辆伤害的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故单位基本情况

广东龙光奇岭城市服务有限公司，系芦淞区城乡生活垃圾清运及垃圾站点管理市场化服务项目承包方、环卫车辆承租方。成

立于 2006 年 2 月 13 日，统一社会信用代码：914*****92X，法定代表人：杜**，经营范围：公共设施管理业，住所：广州市天河区*****号***（本住所限办公用途）。公司办理了《城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输服务许可证》，发证单位株洲市城市管理局，证书编号：20*****01，许可内容：城市生活垃圾（不含餐厨垃圾）经营性清扫、收集、运输服务，有效期：2025 年 8 月 4 日至 2026 年 8 月 3 日。公司建立了岗位责任制、巡检制度、安全规章制度、员工培训制度及行为规范、株洲市奇岭环境服务有限公司系广东龙光奇岭城市服务有限公司的子公司，统一社会信用代码：914*****693，成立日期 2019 年 12 月 12 日，法定代表人杜**，经营范围从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输服务；住所：株洲市荷塘区*****57 号*****7（*栋***7）。该公司无资金核算权，由广东龙光奇岭城市服务有限公司统一进行财务管控。非芦淞区城乡生活垃圾清运及垃圾站点管理市场化服务项目的实施方。

株洲市奇岭环境服务有限公司芦淞区分公司，系株洲市奇岭环境服务有限公司的下属分公司。无资金核算权，由广东龙光奇岭城市服务有限公司统一进行财务管控，是芦淞区城乡生活垃圾清运及垃圾站点管理市场化服务项目的具体实施方。成立于 2020 年 3 月 9 日，营业场所：湖南省株洲市芦淞区白关镇**社区***居委会**路***私宅，统一社会信用代码：914*****75C，经营范围：从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输服务等，主要负责人：石**，无法定代表人，不具备独立承担行政法律责任的能力。

（二）相关单位基本情况

株洲市公用环保能源有限公司，系事故发生地所在单位。成立日期：2008年8月11日，统一社会信用代码：914*****28B，法定代表人：罗**，住所：湖南省株洲市石峰区*****路***号。经营范围：城市生活垃圾经营性服务；餐厨垃圾处理；城市建筑垃圾处置（清运）；发电业务、输电业务、供（配）电业务等。该公司与广东龙光奇岭城市服务有限公司及其分公司无资金往来、业务对接、劳务派遣，存在同一卸料大厅内进行生产经营活动的情况。2012年1月与株洲市城市管理行政执法局签订了《株洲市城市生活垃圾焚烧发电厂BOT项目特许经营协议》，主要内容包含项目建设、项目监管、垃圾供应、垃圾处理服务等。

株洲新芦淞资源有限公司，系株洲市芦淞区城乡生活垃圾清运及垃圾站点管理市场化服务项目发包方。成立日期2016年03月28日。住所：湖南省株洲市芦淞区**路***号。统一社会信用代码：914*****K0H。法定代表人：刘*。经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；供电业务；建设工程设计；建设工程施工；餐饮服务；食品销售；餐饮服务（不产生油烟、异味、斑气）；小餐饮、小食杂、食品小作坊经营；城市配送运输服务（不含危险货物）；城市生活垃圾经营性服务。公司目前共有正式员工13人，劳务派遣人员60人，主要业务为环卫、充电桩、光伏储能、再生水、物业、夜市经营六大板块。通过月度考核、奖惩的方式对广东龙光奇岭城市服务有限公司的生活垃圾清运安全生产工作统一协调、管理。

株洲市芦淞区环境卫生服务中心，环卫车辆租赁的出租方。2019年由芦淞区环境卫生管理处更名为株洲市芦淞区环境卫生服务中心，属芦淞区城市管理和执法局二级机构，副科级单位，法定代表人苏*，业务范围：负责协助辖区主次干道清扫保洁和城市生活垃圾收集、清运的监督检查、考评指导、服务协调等，住所：株洲市芦淞区**路***号芦淞*****楼，举办单位：株洲市芦淞区城市管理和综合执法局，有效期：自2024年7月8日至2029年7月7日。事业单位法人证书统一社会信用代码：124*****18P。

中振汉江装备科技有限公司，为涉事勾臂垃圾车的生产厂家。成立于2018年9月29日，住所：湖北省*****区**路***号，统一社会信用代码：914*****T2E，经营范围：道路机动车辆生产。法定代表人：董**。公司以专项作业车的生产（包含车厢可卸式垃圾车的勾臂上装）和销售为主要业务，其中勾臂垃圾车的底盘部分由东风汽车公司供货，公司生产的勾臂再组装至东风车底盘上。公司共有员工约260人，其中技术人员约30人、一线操作人员约100人，管理人员约100人。

（三）事故单位生产作业基本情况

2023年6月15日广东龙光奇岭城市服务有限公司与株洲新芦淞资源有限公司签订了《株洲市芦淞区城乡生活垃圾清运及垃圾站点管理市场化服务项目合同协议书》，有效期为2026年5月16日。2025年6月30日广东龙光奇岭城市服务有限公司与株洲市芦淞区环境卫生服务中心签订了《环卫车辆租赁协议》，规定了双方的权利义务，其中租金为总包干形式，租赁期间，车

辆所产生保险、年检、维修保养等一切费用由乙方（广东龙光奇岭城市服务有限公司）自行承担，乙方需做好车辆的维护保养及维修工作，并承担保管责任，建立相关台账，确保车辆正常运转并保持良好的车容车貌，事故车辆湘 B*****勾臂垃圾车系该租赁协议中的车辆。中标后芦淞区城乡生活垃圾清运及垃圾站点管理市场化服务项目由株洲市奇岭环境服务有限公司芦淞区分公司负责实施。

2026 年 2 月 14 日凌晨 4:00 多，[王]**对石宋桥垃圾中转站的垃圾进行转运，通过湘 B*****勾臂垃圾车自带的遥控器利用勾臂液压泵将垃圾装至箱体，直接开往株洲市公用环保能源有限公司，4:57 在株洲市公用环保能源有限公司完成称重，显示毛重：19860Kg，超过注册登记机动车总质量 18000Kg 即超载。随后驶入卸料大厅将垃圾卸入垃圾池。

（四）事故车辆基本情况

涉事车辆为勾臂垃圾车，车牌号：湘 B*****，制造企业是中振汉江装备科技有限公司，车辆品牌：中振汉江牌，车辆制造日期：2025 年 5 月 12 日，合格证编号：GB*****7，发证日期：2025 年 5 月 12 日，车辆型号：HJZ*****F，外廓尺寸（mm）：7240/2500/3150，注册日期：2025 年 7 月 23 日，受理注册单位：湖南省株洲市公安局交通警察支队，档案编号：430*****73，所有人：株洲市芦淞区环境卫生服务中心，使用性质：非营运，核定载人数：3 人，总质量 18000Kg，整备质量：7390Kg，核定载质量：10415Kg，强制报废期止：2040 年 7 月 23 日，检验有效期至 2026 年 7 月。该车交强险有效期至 2026

年 7 月 18 日 24 时 00 分，商业保险有效期至 2026 年 7 月 18 日 24 时 00 分。垃圾压缩机的生产企业是湖南中佳华悦环保科技有限公司，产品型号：ZJ*****H,箱体容积：12M³,出厂编号：Y*****1,生产日期：2025 年 6 月，检验日期：2025 年 6 月，检验员：刘**，检验符合技术规范要求。该车辆分别于 2025 年 11 月 3 日、2025 年 12 月 9 日、2026 年 1 月 3 日、2026 年 2 月 2 日，进行了机油滤芯、刹车、后保险杠、四轮刹车片的更换、维修、保养。该车辆由株洲市芦淞区城市管理和综合执法局于 2025 年 7 月采购。截止事发日，该车辆未进行过润滑铰点、伸缩臂、液压系统、电气系统传感器的保养工作。

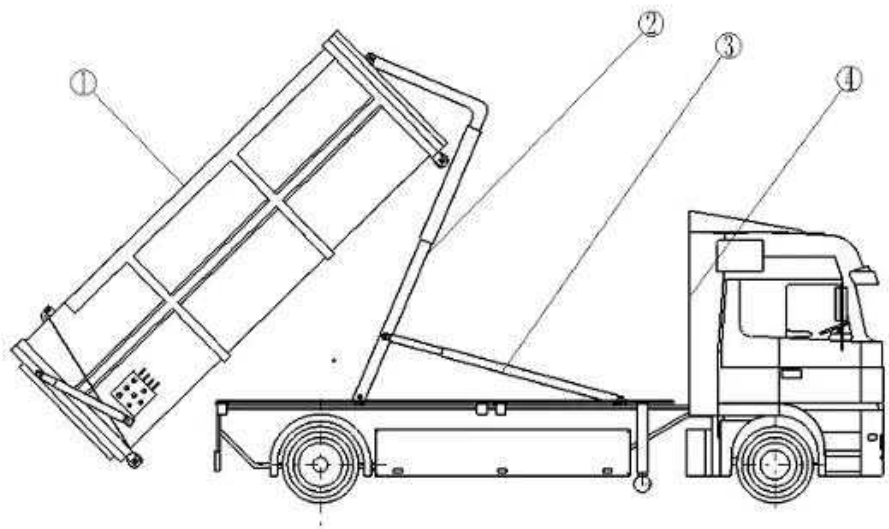


图 2-1 整体设计图

1、垃圾箱体 2、活动拉臂 3、拉臂油缸 4、车头框架

图 1 勾臂垃圾车设计参考图

勾臂垃圾车勾箱操作流程：启动车辆当压力达到 0.6MPa,踩下离合器，打开取力器，松开离合器，拿出遥控手柄，打开后液压支腿，将大臂向后滑动降下大臂，对接移动压缩箱的拉臂环，

升起大臂，勾起压缩箱，当箱体与车厢平行时将压缩箱向前牵引，直到大臂伸到指定位置，然后开启尾部锁紧装置，锁定垃圾箱，收起后支腿，踩下离合器，关闭取力器，抬起离合器，勾箱完成。

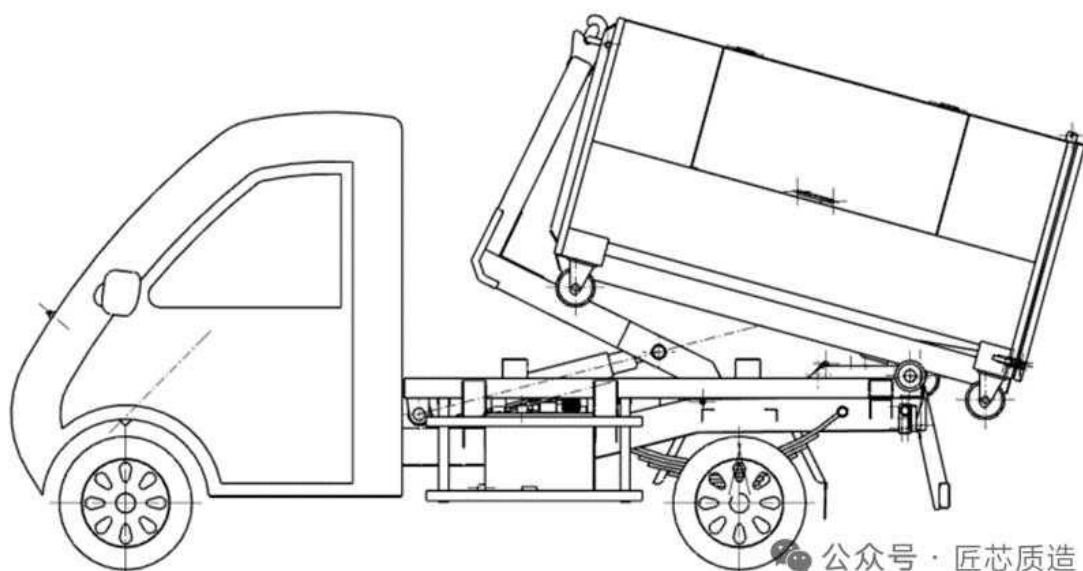


图 2 勾箱操作参考图

勾臂垃圾车卸货操作流程：启动车辆当压力达到 0.6MPa,踩下离合器，打开取力器，松开离合器，拿出遥控手柄，降下后液压支腿，连接快速接头（上液压油），打开手动开关，打开后门，开启锁紧装置，打开后门前注意车辆周围有无其他人员活动，并且操作员应和车辆保持一定的安全距离，避免发生事故，伸大臂和压缩垃圾箱，卸载压缩箱内的垃圾，垃圾卸完后落下大臂和压缩箱体，收起液压支腿，关闭锁紧装置，深踩离合器，关闭取力器，抬起离合器，驶离垃圾场。

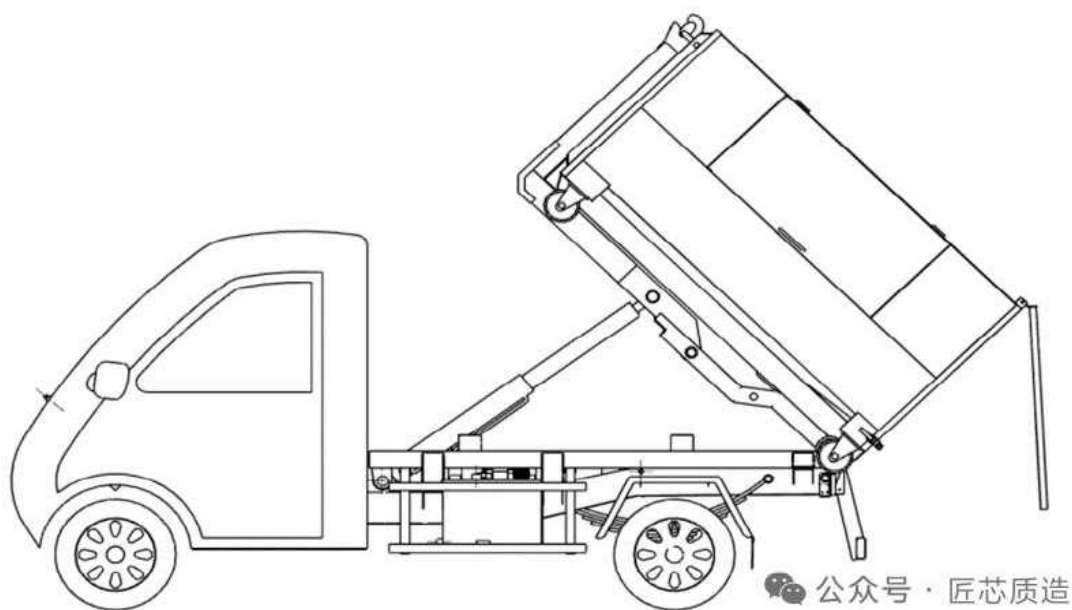


图 3 卸货操作参考图

勾臂垃圾车卸箱操作流程：启动车辆当压力达到 0.6MPa，踩下离合器，打开取力器，松开离合器，拿出遥控手柄，降下后液压支腿，开启箱体锁紧装置，将大臂向后滑动，降下大臂将压缩箱平稳放入地面后，稍微向前移动车辆，脱离拉臂环，收起液压支腿，收回大臂，深踩离合器，关闭取力器，抬起离合器，驶离作业点。在此操作过程中，锁紧装置是打开的，箱体和车体可以分离，当箱体落下地面时，拉臂勾旋转了 180 度，此时利用重力自动打开拉臂勾卡扣，才能完成卸箱操作。

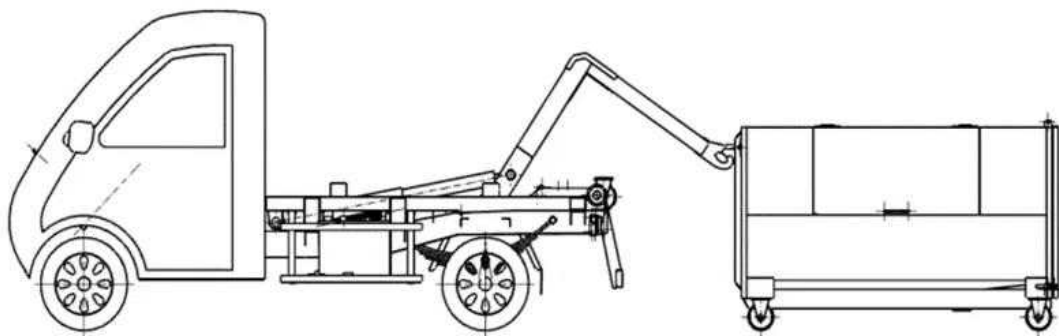


图 4 卸箱操作参考图

（五）事故单位安全管理情况

广东龙光奇岭城市服务有限公司（株洲市奇岭环境服务有限公司芦淞区分公司的直管单位）编制了《芦淞区清运项目管理规章制度》。制定了《驾驶员岗位职责》规定垃圾装运量应以车辆的额定荷载和有效容积为限，不得超重、超高运输；倾倒作业时，驾驶员必须下车并挂好地锚，远离安全位置才能操作。编制了《项目安全管理制度》、《公司内部岗位责任制》、《管理运作制度》包含了巡检制度、《安全规章制度》、《员工培训制度》、《安全生产责任制》、《勾臂垃圾车安全生产操作规程》、《生产安全事故应急救援预案》（含垃圾车倾倒）、《危险源辨识与风险评估清单》，于2026年2月12日组织了安全应急演练与培训。垃圾清运项目经理每月对各垃圾中转站和车队停车场进行巡查发现的问题已及时处理。2025年8月14日、2026年2月12日垃圾清运项目经理组织了驾驶员开展安全教育与培训，培训内容包含车辆及设备操作规程与注意事项，严格要求各驾驶员倾倒垃圾作业时必须下车并挂好地锚，确认货箱打开状态，人离开至安全位置才能操作。

（六）相关单位安全管理情况

株洲市公用环保能源有限公司编制了《安全生产责任制》、《安全管理制度》、《卸料平台管理制度》、《垃圾车辆入厂管理制度》、《垃圾吊、渣吊运行规程》、《垃圾车卸料安全操作规程》、《生产安全事故应急预案》、《厂内运输、安全管理规定》、《2026年安全教育培训计划》、《2026年安全生产预算

明细表》、《2025 年劳保防护用品》。其中《安全管理制度》包含隐患排查制度和安全风险分级管控制度，并制作了风险分级管控四色图，其中垃圾坑为较大风险。2025 年 3 月 11 日、12 日，开展垃圾运输车司机（含王**）安全培训，培训内容包括公司卸料平台安全管理制度、垃圾车卸料安全操作规程、垃圾车作业过程中的安全知识等。2025 年开展了垃圾筐着火应急处置演练、盐酸泄露应急演练、防暴雨雷电强对流天气专项应急预案演练、烧伤烫伤事故应急处置演练、锅炉缺水反事故演练、渗滤液管道泄露事故应急演练、厂用电中断应急处置演练、配电间触电事故应急演练、飞灰泄漏应急演练、有限空间中毒应急演练、废矿物油泄漏事故应急演练、低压配电室着火应急演练。

（七）相关人员基本情况

王**，男，身份证号：430*****015，住址：湖南省株洲市芦淞区***村*栋***号。湘 B*****勾臂垃圾车司机，株洲市奇岭环境服务有限公司芦淞区分公司员工，负责垃圾清运工作。2023 年 6 月 16 日王**与株洲市奇岭环境服务有限公司芦淞区分公司签订了《劳动合同》，本合同期限从 2023 年 6 月 16 日起至 2026 年 5 月 15 日止。

（八）事故发生经过

2026 年 2 月 14 日 4:58:50 湘 B*****勾臂垃圾车到达卸料大厅开始倒车，4:59:10 车倒至垃圾池卸料口，期间王**未下车悬挂地锚且未系安全带在驾驶室使用便携式遥控器操作卸料，4:59:25 用卸箱操作方式开启箱体锁紧装置，将大臂向后滑动，

4:59:35 升大臂，4:59:53 箱体与车辆大于 50 度时发生脱钩，4:59:54 箱体滑向垃圾池至车头受力失衡翘起，4:59:57 车头在翘起的惯性作用下撞向防坠横梁，5:00:00 因箱体脱钩后车头再次失衡反砸回地面。经两次撞击致王**失去知觉，旁边的另一车主第一时间拨打 120 急救电话，随后株洲市公用环保能源有限公司中控室丙职长孙**赶至现场，经咨询 120 医护人员后与另一位当班人员将王**转移至担架做了心肺复苏，约十余分钟后，120 救护车到达现场，经现场抢救无效后宣布死亡。

（九）事故现场情况

事故发生后，经现场查验：车头已严重损坏，箱体滑落至垃圾池。



图 5 现场图片



图 6 现场图片

（十）人员伤亡和直接经济损失情况

1. 人员伤亡情况：造成 1 人死亡，[王]**，男，身份证号：430*****015，住址：湖南省株洲市芦淞区***村*栋***号。

2. 直接经济损失情况：约 120 万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2 月 14 日 5 时 00 分，[王]**因勾臂垃圾车失衡受创后，旁边的另一车主随即拨打了 120 急救电话，株洲市公用环保能源有限公司中控室丙职长孙**通过大屏幕发现异常后，马上从控制室跑至卸料大厅，发现车斗不见了，地锚没挂，主驾车门已开，并打电话给黄*，经现场观察发现车斗掉进了垃圾池。于是孙**打开副驾车门上车查看，呼叫司机没回应，下车拍照留证，并通知地磅和门岗停止进车。几分钟后孙**电话咨询了 120，后按其提示与同事一起把[王]**抬下车放至担架上做心肺复苏无效，随后到来的 120 抢救半个小时后，宣布抢救无效死亡，然后 120 打了 110 报警电话。随后公安到达勘验现场，区应急管理局、区城管局、区科工信局、铜塘湾街道办事处等部门同时赶赴事发现场，开展事故勘查、取证和善后等工作。

（二）事故现场善后处置情况

目前逝者家属已与广东龙光奇岭城市服务有限公司达成赔偿协议，并赔付到位，逝者已安葬。

三、事故原因分析

(一) 直接原因

驾驶员王**操作湘 B*****勾臂垃圾车倾倒垃圾时未挂好地锚、下车打开卸料门，在人车未分离的状态用卸箱操作方式直接卸料，导致超载的箱体脱落至车头翘起撞向横梁，造成车辆伤害事故。

(二) 间接原因

驾驶员王**超载装运垃圾，磅单显示毛重：19860Kg，超过注册登记机动车总质量 18000Kg，超重 1860Kg。

广东龙光奇岭城市服务有限公司(株洲市奇岭环境服务有限公司芦淞区分公司是其三级分公司)未采取措施及时发现并消除驾驶员王**超载、未挂好地锚和下车打开卸料门、在人车未分离的状态用卸箱的操作方式进行卸料的事故隐患^[1]，未及时纠正王**的违章行为，未与株洲市公用环保能源有限公司签订安全生产管理协议^[2]，未指定专职的安全生产管理人员对作业区域内的安全生产状况进行检查。未定期对湘 B*****勾臂垃圾车的润滑铰点、伸缩臂、液压系统、电气系统传感器进行保养。

^[1] 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

^[2] 《中华人民共和国安全生产法》第四十八条：两个以上生产经营单位在同一作业区域内进行生产经营活动，可能危及对方生产安全的，应当签订安全生产管理协议，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施，并指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调。

四、有关单位存在的主要问题

（一）事故单位存在的主要问题

1. 驾驶员王**安全意识淡薄，安全知识和技能缺乏，在经过了专门的勾臂垃圾车实操培训后依旧违规使用卸箱的操作方式进行卸料，存在冒险作业的行为。

2. 广东龙光奇岭城市服务有限公司作为株洲市奇岭环境服务有限公司芦淞区分公司的直管单位安全管理存在盲区，未采取措施及时发现并消除驾驶员王**超载、未挂好地锚和下车打开卸料门、在人车未分离的状态用卸箱的操作方式进行卸料的事故隐患，未及时纠正王**的违章行为。在勾臂垃圾车驶入株洲市公用环保能源有限公司进行了过磅、倾倒等可能危及对方生产安全的生产经营活动，未与对方签订安全生产管理协议，未指定专职的安全生产管理人员对作业区域内的安全生产状况进行检查。未定期对湘B*****勾臂垃圾车的润滑铰点、伸缩臂、液压系统、电气系统传感器进行保养。

（二）相关单位存在的主要问题

株洲市公用环保能源有限公司进行了垃圾车过磅、垃圾大厅清扫、垃圾大厅设备设施维修等可能危及广东龙光奇岭城市服务有限公司生产安全的生产经营活动，未与对方签订安全生产管理协议，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施，并指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调^[3]。发现了湘B*****勾臂垃圾车超重 1860Kg 未及时上报并采取措施消除该

^[3] 《中华人民共和国安全生产法》第四十八条：两个以上生产经营单位在同一作业区域内进行生产经营活动，可能危及对方生产安全的，应当签订安全生产管理协议，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施，并指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调。

事故隐患。

（三）其他部门履职情况

1. 株洲市城市管理局：以《株洲市生活垃圾焚烧发电厂运营监管办法》为依据，建立了“企业自查、现场检查、专家问诊”相结合的闭环监管机制，定期组织安全环保专项检查。升级了智能监管能力，完善了垃圾处置监管信息化平台建设，在株洲市公用环保能源有限公司卸料区设置了远程控制及视频抓拍设备，实现对垃圾进场、处置、排放等环节的实时监测、动态管理。落实了班子成员每周带队巡查制度，聘请了专业安全、环保管家及行业专家，开展专项检查，排查潜在风险。未存在履职不到位的情况。

2. 芦淞区城市管理和综合执法局：每月对各市场化公司的安全生产工作进行考核；定期对各市场化公司进行环卫安全生产专项检查。2025年8月14日安排中振汉江装备科技有限公司派专人在芦淞区对使用车辆的驾驶员进行现场培训，培训内容包含了压缩垃圾箱的勾装、卸料、卸箱的实操。2026年2月12日，召开了芦淞区春节期间市场化环卫工作部署会议，组织环卫中心对各市场化公司进行春节前安全生产检查，要求各公司对检查出来的问题进行整改，强调加强安全生产工作，严格按流程作业。定期为湘B*****勾臂垃圾车进行年检和维保，确保了事发时车辆状态正常，驾驶员资质合规。作为芦淞区城乡生活垃圾清运及垃圾站点的行业主管部门，对芦淞区城乡生活垃圾清运项目监督存在盲区，未对勾臂垃圾车超重、卸料情况进行检查。

3. 石峰区城市管理和综合执法局：在长石村设立执法点，对进出株洲市公用环保能源有限公司的垃圾运输车辆的卫生状

况及“滴洒漏”问题实施动态监管与执法。督促瑞丰物业强化周边道路环境卫生监督考核，落实清扫保洁及遗落垃圾清理。严格机械化作业监管，规范了道路洗扫、洒水作业流程，及时清洗路面污渍。未存在履职不到位的情况。

4. 石峰区科技和工业信息化局：制定了年度全区工业企业检查计划，2025年1月7日组织专家对株洲市公用环保能源有限公司进行了安全检查，发现四处隐患督促其整改完成。2月19日、3月26日、10月14日分别组织相关企业和监管人员开展了工业企业复工复产、典型事故案例分析、全员安全责任制落实、老旧厂房租赁安全知识等内容的业务知识培训。未存在履职不到位的情况。

五、责任认定及处理建议

（一）事故责任人

王**，男，群众，湘B*****勾臂垃圾车驾驶员。安全意识淡薄，安全知识和技能缺乏，装载垃圾超载，在经过了专门的勾臂垃圾车实操培训后依旧违规使用卸箱的操作方式进行卸料致事故发生，负事故的主要责任。鉴于在事故中死亡，不予追究。

（二）事故责任单位

1. 广东龙光奇岭城市服务有限公司，安全管理存在漏洞，未采取措施及时发现并消除驾驶员**王****超载、未挂好地锚和下车打开卸料门、在人车未分离的状态用卸箱的操作方式进行卸料的事故隐患，未与株洲市公用环保能源有限公司签订安全生产管理协议，未指定专职的安全生产管理人员对作业区域内的安全生产状况进行检查。对本次事故负有次要责任，建议由应急部门依据

《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条^[4]的规定进行处罚。

2. 株洲市公用环保能源有限公司，未与广东龙光奇岭城市服务有限公司签订安全生产管理协议，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施，并指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调。发现了湘 B*****勾臂垃圾车超重 1860Kg 未上报并采取措施消除该事故隐患。建议由城管部门依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条^[5]、第一百零四条^[6]的规定进行处罚。

3. 芦淞区城市管理和综合执法局，作为芦淞区城乡生活垃圾清运及垃圾站点的行业主管部门，对芦淞区城乡生活垃圾清运项目监督存在盲区，未对勾臂垃圾车超重、卸料情况进行检查。对事故负有管理责任，建议责成其向株洲市城市管理局作出书面检查。

六、经验教训及整改防范措施

（一）安全生产不可心存侥幸，须时刻绷紧安全生产之弦

普通的垃圾清运作业，看似平常简单，但是只要有生产要素、机械操作、能量释放，就存在安全生产风险，就可能在最忽视的地方发生安全事故，对个人、生产经营单位都是重大损失，再次

^[4] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

^[5] 《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条：生产经营单位未采取措施消除事故隐患的，责令立即消除或者限期消除，处五万元以下的罚款；生产经营单位拒不执行的，责令停产停业整顿，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五万元以上十万元以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

^[6] 《中华人民共和国安全生产法》第一百零四条：两个以上生产经营单位在同一作业区域内进行可能危及对方安全生产的生产经营活动，未签订安全生产管理协议或者未指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调的，责令限期改正，处五万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业。

提醒我们安全生产任何时候、任何地点都不可心存侥幸，生产者、劳动者、管理者在生产经营活动中须时刻绷紧安全生产之弦，才是对人身、财产的最好保障。

（二）加强安全教育，提高安全意识，筑牢安全思想根基

广东龙光奇岭城市服务有限公司一是加强全员性安全教育，提高全员安全意识，使更多的勾臂垃圾车驾驶员增强安全意识和安全技术，扩大安全覆盖面。二是压实安全责任链条，深刻认识垃圾清扫、运输、卸货潜在风险，将安全生产要求贯穿于行业管理全过程，确保思想认识到位、责任落实到位，进一步完善管理制度、操作规程、风险辨识、应急预案，提升管理效力。

（三）落实处罚措施，加大巡查检查，防范安全风险

相关部门要依据本次事故原因，依法依规对责任人、责任单位处罚到位，城管部门要依据行业安全生产管理职责，针对垃圾清运工作开展巡查检查，压实企业安全生产主体责任，使用技术手段（如利用算法摄像头捕捉驾驶员违规卸垃圾的操作将触发报警系统或自动切断操作电源）发现问题隐患及时整改，提升垃圾清运工作的本质安全水平。

石峰铜塘湾株洲市公用环保能源有限公司

“2·14”一般车辆伤害事故调查组

2026年5月7日