

山西展俊机电设备安装有限公司

“7·16”事故调查报告

2025年7月16日20时许，藤县桂山石业有限公司设备技改安装项目劳务施工单位山西展俊机电设备安装有限公司作业人员在破碎车间对3号振动筛料槽（不属于藤县桂山石业有限公司藤县桂山石场建筑用砂岩矿范围拐点坐标内）进行焊接作业过程中发生一起事故，造成一人死亡。

事故发生后，山西展俊机电设备安装有限公司、藤县桂山石业有限公司均未按规定上报生产安全事故信息。县应急管理部门接到群众举报信息经核查后，建议县人民政府成立事故调查组开展调查。2026年1月6日，县人民政府依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规规定，成立了由县人民政府办公室、县应急管理局、县公安局、县自然资源局、县司法局、县人社局、县总工会，天平镇人民政府等单位派员组成的山西展俊机电设备安装有限公司“7·16”事故调查组（以下简称“事故调查组”）开展事故调查，并邀请县纪委监委机关、县检察院派员指导。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查询问、函询取证和综合分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和人员

的处理建议，并针对事故暴露出的问题提出了整改和防范措施建议。

经调查认定，山西展俊机电设备安装有限公司“7·16”事故是一起一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故相关单位、人员概况

1.建设单位：藤县桂山石业有限公司（以下简称“桂山公司”）

桂山公司位于藤县天平镇迴龙村，成立于2015年11月13日，统一社会信用代码：91450422MA5K9X3H1K，类型为其他有限责任公司，法定代表人陈浩恩。经营范围：矿产资源（非煤矿山）开采、港口经营、建筑用石加工、建筑材料销售、非金属矿及制品销售、土石方工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。持有《采矿许可证》（C4504222021037100151609）、《安全生产许可证》（编号：（桂D）FM安许证字[2024]Y0011号），许可范围：建筑用砂岩露天开采。为本次设备技改安装项目的建设单位。

2.劳务施工单位：山西展俊机电设备安装有限公司（以下简称“展俊公司”）

展俊公司位于山西临汾市尧都区尧庙镇杜村东大街一号，成立于2018年8月2日，统一社会信用代码：91141002MA0K63081P，类型为有限责任公司（自然人投资或控股

控股），法定代表人郝志民。经营范围：机电设备（不含特种设备）安装与维修、钢结构安装、水电暖安装、防腐保温工程、受委托房屋拆除、环保工程、机械设备租赁。为本次设备技改安装项目的劳务清包方，负责提供作业人员。

3.设备供应单位：奥瑞（天津）工业集团股份有限公司（以下简称“奥瑞公司”）

奥瑞公司位于天津市西青经济技术开发区赛达二大道二支路6号，成立于2006年4月18日，统一社会信用代码为91120111786360023C，类型为股份有限公司，法定代表人母长春。经营范围：金属结构制造、矿山机械制造、矿山机械销售、专用设备制造（不含许可类专业设备制造）。为本次设备（双层直线筛）技改安装项目设备供应商，并派技术人员参与现场设备安装指导。

4.电焊工：陈*苍

陈*苍，男，45岁，汉族，身份证号：142623*****4913，户籍所在地：山西省襄汾县襄陵镇**村**巷**号。展俊公司派驻桂山公司设备技改安装项目电焊作业施工人员，持有焊接与热切割特种作业操作证，证件有效期为2024年3月27日至2030年3月26日。

（二）相关合同签订情况

2025年5月15日，桂山公司与奥瑞公司签订《工业品买卖合同》《AHD4373直线筛技术协议》，订购2台型号规格为AHD4373的双层直线筛（振动筛），约定成套设备的安装与调

试为指导安装，交货日期为签订合同后 40 天，设备供货范围包括有关设备的技术参数、操作和维护手册、设备安装图等。

2025 年 6 月 15 日，桂山公司与展俊公司签订《设备技改安装项目劳务清包合同》，约定合同工期为 2025 年 6 月 15 日至 2025 年 7 月 30 日，本项目采取劳务清包的形式，桂山公司供应设备、钢材、油漆等主材及施工机械、工机具、氧气、乙炔、电焊条等辅材，展俊公司负责提供所需人工，对原有设备检修改造以人工费计，按 500 元/工结算。双方未签订专门的安全生产管理协议，仅在《设备技改安装项目劳务清包合同》中约定，施工中发生设备损坏和人身伤亡的由展俊公司自行承担，桂山公司不承担任何责任，未在合同中明确各自的安全生产管理职责。

（三）项目计划及施工进展情况

桂山公司根据奥瑞公司的供货情况，制订了公司《维修计划方案》。计划方案包括更换头筛 5 号振动筛、更换尾筛 1 号和 3 号振动筛、更换接堆场 1-2 带沙堆架、更换大机动板、更换三破进料带、维修沙泵更换沙罐。计划工期为 3 天，从 2025 年 7 月 15 日上午 7 时开始，安排本公司人员及外协单位人员配合，分日、夜班施工，公司日班负责人为破碎车间主管赖*森，夜班负责人为公司法定代表人陈*恩。按维修工段再细分，更换 5 号振动筛由公司辅助班组机修副班长金*带领本公司 4 个机修人员加外协单位 10 个施工人员分日、夜班施工，更换 1 号筛和 3 号振动筛由公司生产班组头筛尾筛机修班长赖*日带领本公司 4 个

机修人员加外协单位 13 个施工人员分日、夜班施工，更换动板由公司生产线日班机修班长周*芝带领本公司 10 个机修人员加外协单位 5 个施工人员负责，其余维修工作由桂山公司机修人员完成。维修计划方案敲定后，陈*恩、赖*森联系外协单位人员进场。7 月 13 日，展俊公司法定代表人郝*民安排张*亮前往桂山公司与赖*森对接设备技改安装项目具体事宜。7 月 14 日，赖*森与张*亮口头约定：7 月 15 日早上破碎车间生产线（见图 1）开始停工进行设备技改安装，将车间原有尾筛的 1 号

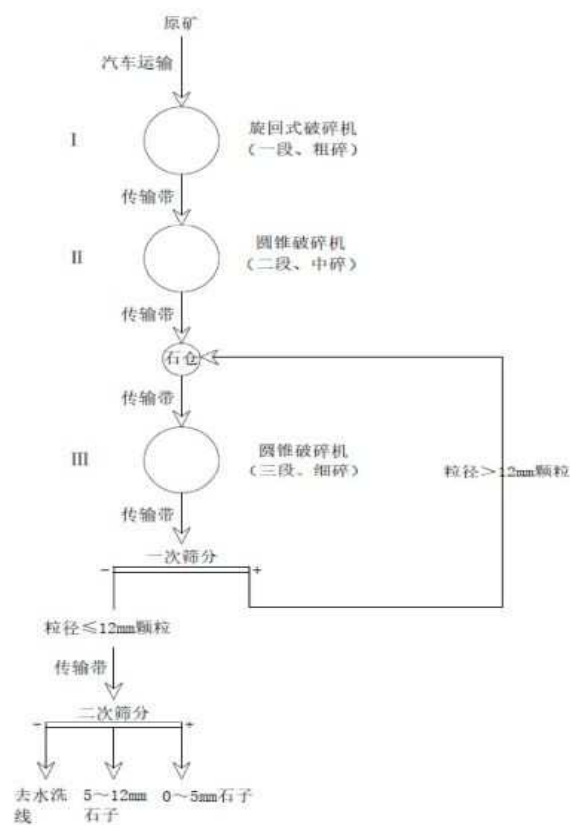


图 1 破碎车间生产工艺流程图

振动筛、3 号振动筛更换为奥瑞公司生产的双层直线筛，施工

人员分日班和夜班轮班作业，日班作业时间为 6：30 至 18：30，夜班作业时间为 18：30 至第二天早上 6：30，工期为 48 小时完成。7 月 14 日下午，展俊公司施工人员 12 人从广东清远工地赶到藤县与张*亮汇合。7 月 15 日早上，展俊公司张*亮等 13 个施工人员从县城驾车前往桂山公司，张*亮在桂山公司厂区内空旷位置对本公司进驻的施工人员进行约 20 分钟的简单例会和日班、夜班人员分班，并强调了一些安全事项。然后将这些施工人员带到桂山公司破碎车间，桂山公司赖*森、赖*日在破碎车间对展俊公司张*亮等 13 个施工人员介绍了拆、装车间振动筛的流程，并强调了安全事项，接着安排了展俊公司张*亮带领的日班人员开始对 3 号振动筛进行拆除作业，周*带领的夜班人员先回去休息。7 月 15 日，桂山公司更换尾筛带班人员现场指导旧振动筛拆除、吊运工作；在拆除旧振动筛后，现场作业人员在桂山公司更换尾筛带班人员指导下根据新振动筛（见图 2）的参

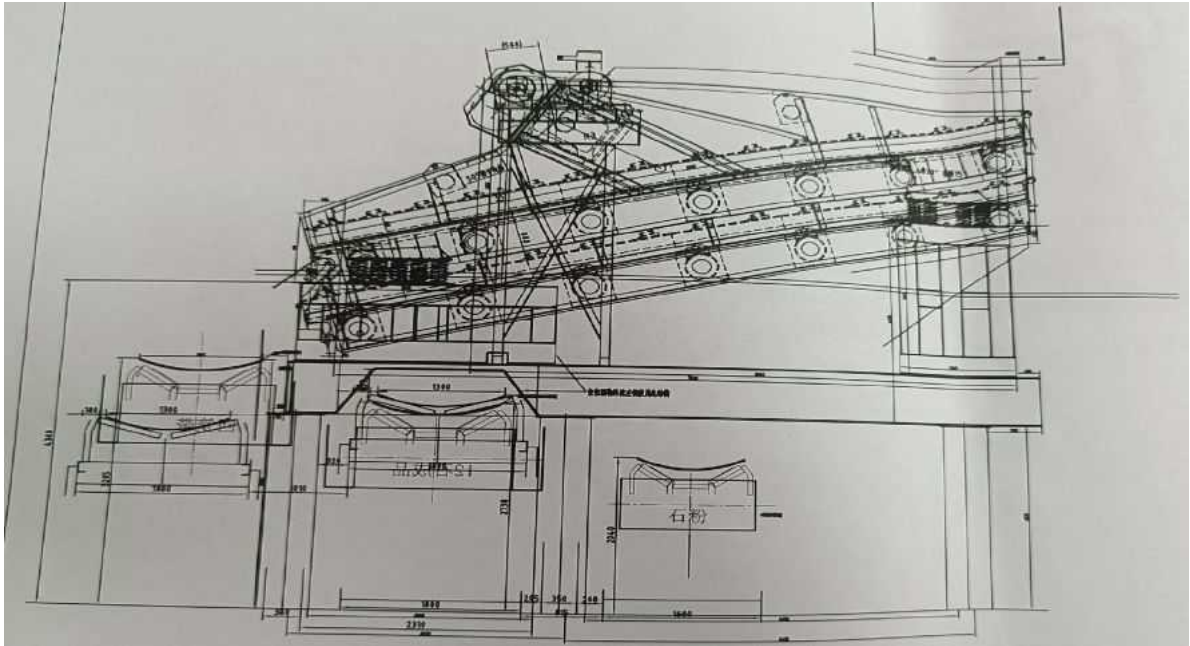


图 2 新振动筛设备安装图

数对旧振动筛支座进行了切割、焊接改造，桂山公司指派公司安全员黄*南作为本次设备技改安装更换尾筛动火作业监护人。

7月16日，奥瑞公司技术人员及桂山公司更换尾筛带班人员现场指导新振动筛安装，安装过程中需要机械、人员配合由桂山公司更换尾筛带班人员调配。

（四）事故发生经过

7月16日18时30分，新尾筛3号筛已经安装就位，展俊公司夜班班组长周*带领陈*苍、刘*强等作业人员按时接班，接班后的工作任务是配套改造漏斗和焊接新料槽。当班的桂山公司更换尾筛带班人员赖*日安排了部分施工人员负责改造新尾筛3号筛漏斗，安排周*、陈*苍、刘*强3人负责焊接新尾筛3号筛料槽。

周*、陈*苍、刘*强3人等待桂山公司机修人员将长约4米

多的料槽底板（钢板）吊运到破碎车间的输送带面上后，他们3人通过车间的吊装工具将料槽底板吊至预定位置。料槽底板安放到位后，持有焊接与热切割特种作业操作证（焊工证）的周*、陈*苍蹲在料槽底板两端，背对背使用上一班组作业人员遗留下来并已经接通电源的电焊机（桂山公司破碎车间原有设备）进行电焊作业，分别将钢板两端焊接到固定的支座（工字钢或槽钢）上。焊接作业途中，刘*强负责提供辅材协助周*、陈*苍作业，动火作业监护人黄*南没有在3号振动筛位置进行现场监护。焊接作业约10分钟后，周*听到陈*苍“啊”的叫声，扭头看过去，发现陈*苍屁股坐在料槽底板上，身上汗水湿透了衣服，右手拿着焊把，焊把上的焊钳夹着焊条，左手拿着与焊钳连通的焊条。周*看到陈*苍的同时，也听到刘*强叫喊“拉电闸，赶紧拉电闸”，周*跟着叫喊“拉电闸”。背向站在2号和3号振动筛之间通道的赖*日，听到叫喊声后，立即转身跑去拉下电焊机的总电闸。电闸拉下后，陈*苍身体向后仰倒在料槽底板上，周*和刘*强立即围到陈*苍身边，不断呼叫“陈*苍”的名字，周*和刘*强发现陈*苍睁了一下眼，但陈*苍的身体不能动弹嘴巴也不能说话。赖*日拉下电闸后，接着用对讲机呼叫了在车间附近的赖*森、陈*恩等人赶来现场，随后在场人员将陈*苍抬到输送带面上进行心肺复苏。在做心肺复苏期间，在场人员拨打了120急救电话，且考虑到120救护车从县城出发到达桂山公司也需要一定的时间，为了争取抢救时间，在场人员使用桂山公司的担架将陈*苍抬下车间，用桂山公司的皮卡

车将陈*苍送往藤县人民医院。途中，桂山公司送医的皮卡车与120急救中心派出的救护车相遇，陈*苍随转120救护车送至藤县人民医院抢救。

7月16日22时35分，藤县人民医院医护人员宣布陈*苍因抢救无效死亡。7月17日，藤县人民医院出具的《居民死亡医学证明（推断）书》显示，陈*苍的直接死亡原因为电击伤引起心源性休克。

（五）事故现场情况

事故发生在桂山公司破碎车间内正在进行焊接作业的3号振动筛料槽位置，破碎车间为钢结构的原料加工车间（见图3），作业区域周边为钢结构平台，作业的料槽底板为导电钢板（见图4）。事故发生时使用的电焊机为上一班组使用后遗留下来已经通电的设备，在使用前未进行安全检查，且在同一车间内有多人同时进行电焊作业。作业时段为高温酷暑三伏天气，陈*苍作业时穿戴绝缘手套、绝缘鞋等劳动防护用品，作业时汗水湿透衣物，屁股坐在导电的钢板上更换焊条。



图 3 破碎车间尾筛区域布局图



图 4 料槽底板焊接后的现场作业图

(六) 人员伤亡和直接经济损失情况

1. **人员伤亡情况：**事故造成 1 人死亡。死者：陈*苍，男，45 岁，展俊公司电焊工。

2. **直接经济损失：**依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T 6721）核定，事故造成直接经济损失约人民币 213 万元。

（七）事故信息接报及尸体处置情况

1.事故报告情况

2025 年 7 月 16 日 20 时 30 分许，周*向展俊公司法定代表人郝*民电话报告了事故情况。郝*民接报后，未依法向事故发生地应急管理部门及负有安全生产监督管理职责的有关部门报告事故信息。桂山公司法定代表人陈*恩、破碎车间主管赖*森、机修班长赖*日等人参与了现场施救，但亦未向任何政府部门报告事故信息。

2025 年 12 月 15 日至 2026 年 1 月，死者家属通过国家安全生产举报系统、国家信访系统多次举报，要求彻查瞒报行为。县应急管理局接到举报后，启动核查程序，并于 2026 年 1 月 5 日提请县人民政府成立事故调查组。

2.尸体处置情况

2025 年 7 月 16 日 24 时许，郝*民赶到藤县人民医院后，安排了张*亮在医院办理陈*苍死亡医学证明等相关手续。郝*民向医院提出要将尸体运回山西省处理，医务人员向其告知国家对殡葬事项有相关的法律法规规定，遗体需进行火化处理。郝*民

以“尚未联系到患者直系亲属”为由，不同意尸检、不同意将尸体送殡仪馆、不同意将尸体火化处理。

7月17日凌晨2时许，郝*民自行安排车辆将陈*苍尸体从藤县人民医院运离，连夜驶往山西省方向。7月17日23时许，尸体运到山西后，存放于山西省临汾市尧都区某殡仪馆。

8月22日，展俊公司（甲方）在4个中间人的见证下，与死者的5个近亲属（乙方）签订了《和解协议书》，协议约定展俊公司分批支付人民币213万元（含死亡补偿金、丧葬费、抚恤金、被扶养人生活费、精神抚慰金、保险理赔金等）给乙方，乙方在签署协议并收到12万元款项后，处理善后。目前，协议款项支付完毕，善后清楚。

二、事故原因分析

（一）直接原因

陈*苍坐在导电的钢板上更换焊条，左手拿焊条^[1]右手握焊把，焊把上的焊钳夹着焊条瞬间，因陈*苍臀部与钢板大面积接触^[2]，导致电流经其身体形成回路触电死亡，是造成事故的直接原因。

1. 物的不安全状态

作业环境无绝缘隔离措施，作业平台为导电钢板，现场未设置绝缘垫；个人防护用品使用不当，陈*苍虽穿戴绝缘鞋、手套，但其臀部直接接触导电钢板。

2. 人的不安全行为

陈*苍作为持证焊工，在作业时汗水湿透衣物，极大降低了人体电阻，在未采取绝缘隔离措施的情况下，坐在导电钢板上更换焊条，是造成事故的直接责任人。

（二）间接原因

1. 展俊公司未全面落实安全生产主体责任是造成事故的一个间接原因。一是未建立健全现场安全生产管理制度，未对施工人员进行全面、规范的安全培训教育，仅进行 20 分钟简单安全交底，未针对高温焊接作业、触电防范等开展专项安全培训。二是现场安全管理缺失，班组长未履行安全管理职责，未对作业设备、作业环境进行安全检查，未及时制止焊工坐在导电钢板上作业的危险行为。

2. 桂山公司安全生产统一协调、管理责任严重缺失是造成事故的另一个间接原因。一是未与劳务分包单位展俊公司签订专门的安全生产管理协议，未在劳务清包合同中明确双方安全生产管理职责，现场安全管理职责划分混乱。二是现场安全监管缺失，项目负责人、车间主管、机修班长未对施工过程进行有效安全监管，未及时排查作业现场电焊机存在的风险隐患，未制止作业人员的危险操作。三是未针对高温酷暑天气下的焊接动火作业制定专项安全施工方案，未落实高温作业安全防护措施，未对作业人员进行高温作业安全提醒。

三、有关责任单位存在的主要问题

（一）展俊公司

（1）未健全安全生产责任制，未配备安全生产管理人员：
未建立健全全员安全生产责任制^[3]和电焊作业操作规程，未设置安全生产管理机构或配备专职、兼职的安全生产管理人员^[4]。

（2）制度执行不力，现场管理混乱：制定了安全生产管理规章制度，但制度与实际执行完全脱节，未对桂山公司提供的电焊机进行入场前安全检查^[5]，未配备或安排专门人员对危险作业进行现场监护^[6]。

（3）未依法报告事故信息：作为事故当事人的用人单位和管理单位，事故发生后故意瞒报^[7]，且擅自转运尸体^[8]，造成事故报告违法。

（二）桂山公司

（1）项目外包安全管理职责模糊：未与承包单位签订安全生产管理协议，未在合同中明确各自安全管理职责^[9]。

（2）外包安全管理制度执行不力：未按公司外包安全管理制度要求对外包单位施工人员进行管理^[10]，未有效开展安全教育培训和技术交底^[11]。

（3）现场安全监督缺位：设备技改安装作业未按安全设施设计要求进行，动火、动电和带电作业审批、监护流于形式^[12]，现场管理人员、危险作业监护人员未落实岗位管理职责，未对电焊机等设备安全状况进行检查确认，未发现并纠正违章作业行为^[13]。

（4）未依法报告事故信息：作为建设单位，事故发生后未依法报告^[14]，参与瞒报^[15]。

四、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）因在事故中死亡免予追究责任人员

陈*苍，男，展俊公司电焊工

其对自身安全防护不足、违章作业负有直接责任，鉴于已在事故中死亡，建议免予追究责任。

（二）对事故责任人员的行政处罚建议

1. 郝*民，男，展俊公司法定代表人、主要负责人

未履行安全生产管理职责^[16]，导致本公司安全生产管理制度完全空转，人员违章作业，对事故发生负有主要领导责任；事故发生后，明知已发生亡人事故，故意隐瞒不报。建议由县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项^[17]、第一百一十条第（二）款^[18]的规定对其进行处理。

2. 陈*恩，男，桂山公司法定代表人、主要负责人

将项目发包后，未落实本公司安全生产规章制度和操作规程，未及时消除生产安全事故隐患，对事故发生负有重要领导责任；事故发生后，隐瞒不报，构成瞒报。建议由县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项、第一百一十条第（二）款的规定对其进行处理。

3. 黄*南，男，桂山公司专职安全生产管理人员、尾筛动火作业监护人

作为动火作业监护人，未履行现场安全管理职责，未全程监护 3 号振动筛动火作业过程，未及时发现、制止作业人员危险操作，是本次事故发生的重要直接责任人员。建议由县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条^[19]的规定对其进行处理。

4. 周*，男，展俊公司夜班班组长

未履行现场安全管理职责，未检查作业设备，未制止陈*苍的危险作业行为，导致事故发生，对事故发生负直接管理责任。建议由县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定对其进行处理。

5. 赖*日，男，桂山公司机修班长

现场安排焊接动火作业，未检查作业设备及作业环境，未确认监护人是否在岗履职，未落实现场安全监护措施，未及时制止危险作业行为，对事故发生负直接监管责任。建议由县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定对其进行处理。

6. 赖*森，男，桂山公司破碎车间主管、设备技改项目日班负责人、动火作业负责人

未落实现场安全监管职责，未对承包单位施工过程进行有效安全管控，未对动火作业监护人履职情况进行监督，未排查现场安全隐患，对事故发生负重要管理责任。建议由县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定对其进行处理。

（三）对事故有关责任单位的行政处罚建议

1.展俊公司

作为事故当事人的用人单位和管理单位，在此事故中负主要的管理责任，建议由县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项^[20]的规定进行处罚。

事故发生后，故意隐瞒不报事故信息。建议由县应急管理局依据《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十六条第（一）项^[21]的规定，对其瞒报事故的行为进行处罚。

2.桂山公司

作为建设单位和事故当事人的用工单位，在此事故中负有重要的管理责任，建议由县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项的规定进行处罚。

事故发生后，未依法依规主动报告事故信息，或督促施工单位（用人单位）依法依规上报事故信息，构成瞒报。建议由县应急管理局依据《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十六条第（一）项的规定，对其瞒报事故的行为进行处罚。

（四）其他处理建议

1. 建议藤县公安局、卫生健康局依据部门职能对在本次事故中违反尸体运输和殡葬管理等有关规定的违法违规行为进行查处，如发现有相关公职人员涉及其中的，移送藤县纪委监委机关依法处置。

2. 建议山西省临汾市民政局对相关殡仪馆在本次事故中违法违规接收异地尸体的行为予以查处。

五、事故主要教训

（一）安全发展理念不牢固，法治意识淡薄

涉事两家企业重生产、轻安全，重效益、轻安全投入，为赶进度忽视安全程序，事故发生后，未依法向事故发生地县级应急管理部门及负有安全生产监督管理职责的有关部门报告事故信息。

（二）企业安全生产主体责任悬空，规章制度形同虚设

展俊公司、桂山公司虽制定了安全生产管理制度，但相关制度未有效传导至车间、班组及作业岗位，制度执行与监督流于形式，未得到有效落实。

（三）漠视国家标准，焊接作业安全管理失控

《焊接与切割安全》（GB 9448-1999）为焊接作业强制性国家标准。事故调查显示，从企业主要负责人、现场管理人员至作业人员，均未严格执行国家标准规范，现场安全管控缺失，危险作业常态化，最终导致事故发生。

（四）发包方安全生产管理制度未严格执行，现场管理安全责任落实不到位

桂山公司作为建设单位，在项目发包后，未与承包单位签订安全生产管理协议，动火作业安全检查不彻底，现场安全管理不到位。

六、事故整改和防范措施

为深刻吸取本次事故教训，严防同类事故再次发生，结合事故暴露出的动火作业监护缺失、危险作业管控不严、安全管理人员履职不力等核心问题，提出以下整改和防范措施建议：

（一）压实企业安全生产主体责任，完善危险作业管理制度

1. 桂山公司、展俊公司要立即全面开展安全生产整顿，严格落实《中华人民共和国安全生产法》等法律法规，建立健全安全生产管理制度、安全操作规程和应急预案，明确各级管理人员及作业人员的安全生产职责，将安全责任落实到岗、到人。

2. 重点完善动火、临时用电、吊装等危险作业专项管理制度，明确危险作业的审批流程、现场监护要求、设备检查标准、应急处置措施，制定《动火作业监护人履职管理办法》，明确监护人的法定职责、脱岗追责条款，建立监护人履职全程监督和考核机制。

3. 建设单位与承包单位必须签订专门的安全生产管理协议，明确双方在危险作业中的安全管理职责，严禁将工程发包给不具备安全生产条件的单位；承包单位要严格落实现场安全管理责任，严禁违法分包、转包工程。

（二）强化动火作业全流程管控，落实监护人全程履职要求

1. 企业开展焊接、切割等动火作业时，必须严格执行危险作业审批制度、现场监护制度、设备使用前检查制度，动火作业前需核查作业人员资质、设备安全状况、现场防护措施，明确指定专职监护人并签订《动火作业监护责任书》。

2. 动火作业监护人必须全程坚守作业现场，不得擅自离岗、兼做其他工作，实时监督作业操作是否符合安全规范，及时制止违章作业行为；监护人离岗必须提前报备并安排接替人员，未完成交接不得离开作业现场，违反者一律从严追责。

3. 同一作业区域开展多项作业时，要采取有效的隔离、防护措施，严禁违规交叉作业；作业现场配备充足的应急救援器材，监护人需熟练掌握应急处置方法，确保发生突发情况时能够及时处置。

（三）加强安全管理人员和作业人员培训，提升履职能力

1. 企业要对安全管理人员开展专项培训和考核，重点培训危险作业监护职责、现场风险辨识、应急处置等内容，考核合格后方可任命其担任监护人；建立安全管理人员持证上岗和定期继续教育制度，提升专业履职能力。

2. 对全体从业人员开展三级安全生产教育培训，针对不同岗位、不同作业类型开展专项安全培训，重点培训焊接等危险作业的安全操作规程、触电事故防范、高温作业防护等内容，确保作业人员具备相应的安全生产知识和操作技能。

3. 强化特种作业人员管理，严格核查特种作业操作证有效性，定期组织特种作业人员参加继续教育培训，严禁无证上岗、持过期证上岗；通过事故案例警示教育，让作业人员充分认识危险作业的危害性，自觉遵守安全操作规程。

（四）严格执行生产安全事故报告制度，杜绝瞒报谎报行为

1. 各企业要组织全员学习《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规，严格执行事故报告制度，发生生产安全事故后，现场有关人员必须立即向本单位负责人报告，单位负责人接到报告后必须于 1 小时内向当地应急管理部门及相关监管部门报告。

2. 严禁瞒报、谎报、迟报事故，严禁故意破坏事故现场、毁灭有关证据；对瞒报、谎报事故的行为，依法从严追究企业及相关人员的责任，涉嫌犯罪的一律移送司法机关处理。

3. 建立企业内部事故报告奖惩机制，鼓励作业人员及时报告安全隐患和突发事故，对瞒报事故的相关责任人一律予以开除处理。

（五）强化部门监管责任和属地管理责任，加大执法检查力度

1. 县应急管理局要按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的要求，将危险作业管控作为执法检查的重点内容，加大对非煤矿山、机电设备安装等行业企业的现场检查力度，重点核查动火作业审批、监护人履职、设备安全检查等制度的落实情况。

2. 对发现的未安排专人监护危险作业、监护人脱岗等违法行为，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零一条规定依法从严处罚，对屡教不改的企业责令停产停业整顿。

3. 天平镇人民政府要落实属地安全生产管理责任，加强对辖区内企业的安全生产日常监管，定期开展安全生产排查，及时

发现和督促整改安全隐患，加强安全生产宣传教育，提升辖区企业安全生产意识。

（六）完善事故应急处置和善后工作机制，提升应急处置能力

1. 企业要完善生产安全事故应急预案，配备必要的应急救援器材、设备，定期组织开展触电、火灾等事故应急演练，重点培训作业人员和监护人的应急处置能力，确保发生事故后能够及时、有效开展施救，减少人员伤亡和财产损失。

2. 规范事故善后处理工作，依法妥善处理死者家属赔偿事宜，保障死者家属合法权益，维护社会稳定；事故发生后要积极配合政府部门开展调查，不得阻挠、干涉事故调查处理工作。

附件：1.脚注法律条文

2.山西展俊机电设备安装有限公司“7·16”事故调查组名单

山西展俊机电设备安装有限公司

“7·16”事故调查组（代章）

2026年3月5日

附件 1：脚注法律条文

- [1] 《焊接与切割安全》(GB 9448-1999) 第 11.5.7.1 条：禁止焊条或焊钳上带电金属部件与身体相接触。
- [2] 《焊接与切割安全》(GB 9448-1999) 第 11.5.7.2 条：焊工必须用干燥的绝缘材料保护自己免除与工件或地面可能产生的电接触。在坐位或俯位工作时，必须采用绝缘方法防止与导电体的大面积接触。
- [3] 《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款：生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，确保安全生产。
- [4] 《中华人民共和国安全生产法》第二十四条第二款：前款规定以外的其他生产经营单位，从业人员超过一百人的，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员；从业人员在一百人以下的，应当配备专职或者兼职的安全生产管理人员。
- [5] 《山西展俊机电设备安装有限公司安全管理规章制度》第 5 条：所有设备、机具均需定期检查维修，保持安全防护性能良好。在施工作业前对所有使用的工机具必须先检查确认状态良好、完好无损、安全可靠后方可使用。
- [6] 《山西展俊机电设备安装有限公司安全管理规章制度》第 12 条第（九）项：焊割现场必须配备消防器材，应有专人现场监护。
- [7] 《中华人民共和国安全生产法》第八十三条第二款：单位负责人接到事故报告后，应当迅速采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失，并按照国家有关规定立即如实报告当地负有安全生产监督管理职责的部门，不得隐瞒不报、谎报或者迟报，不得故意破坏事故现场、毁灭有关证据。
- [8] 《民政部 公安部 外交部 铁道部 交通部 卫生部 海关总署 民航局关于尸体运输管理的若干规定》（民事发〔1993〕2 号）第二条：在火葬区或土葬改革区的死亡人员，其家属要及时与当地殡葬管理部门联系，由殡葬管理部门按照卫生部、公安部、民政部《关于使用〈出生医学证明书〉、〈死亡医学证明书〉和加强死因统计工作的通知》〔卫统发(1992)第 1 号文件〕精神，凭卫生、公安部门开具的《居民死亡殡葬证》办理运尸手续，并依据当地殡葬管理有关规定进行火化或土葬。尸体的运送，除特殊情况外，必须由殡仪馆承办，任何单位和个人不得擅自承办。
- [9] 《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款：生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。
- [10] 《藤县桂山石业有限公司外包安全管理制度》第 4.1.3 条：督促检查承包方安全组织机构、安全管理人员配置、安全技术管理措施及安全生产制度的落实情况。

- [11] 《藤县桂山石业有限公司外包安全管理制度》第 4.1.2 条：负责和承包方签订生产施工合同及安全生产管理协议，并与承包方进行安全生产技术交底。
- [12] 《藤县桂山石业建筑用石加工项目（二期）安全设施设计》第 5.1.2.6.1.2.18 条：未经主管领导同意，一律不准带电操作，在特殊情况下从事高压、配、变电操作和低压带电作业，必须严格执行审批和操作监护制度。
- [13] 《中华人民共和国安全生产法》第四十三条：生产经营单位进行爆破、吊装、动火、临时用电以及国务院应急管理部门会同国务院有关部门规定的其他危险作业，应当安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实。
- [14] 《生产安全事故报告和调查处理条例》第九条：事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应当于 1 小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。
- [15] 《生产安全事故罚款处罚规定》第五条第（四）项：《生产安全事故报告和调查处理条例》所称的迟报、漏报、谎报和瞒报，依照下列情形认定：（四）隐瞒已经发生的事故，超过规定时限未向应急管理部门、矿山安全监察机构和有关部门报告，经查证属实的，属于瞒报。
- [16] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（七）及时、如实报告生产安全事故。
- [17] 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。
- [18] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十条第二款：生产经营单位的主要负责人对生产安全事故隐瞒不报、谎报或者迟报的，依照前款规定处罚。
- [19] 《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。
- [20] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。
- [21] 《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十六条第（一）项：事故发生单位及其有关人员有下列行为之一的，对事故发生单位处 100 万元以上 500 万元以下的罚款；对主要负责人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员处上一年年收入 60%至 100%的罚款；属于国家工作人员的，并依法给予处分；构成违反治安管理行为的，由公安机关依法给予治安管理处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任：（一）谎报或者瞒报事故的。

