

广西中***纺织有限公司“6·4” 一般触电事故调查报告

2026年6月4日，位于福绵节能环保生态产业园区内在玉林市广西中***纺织有限公司内发生一起意外触电事故，造成1人经抢救无效死亡。

依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规的规定，经玉林市福绵区人民政府批准，成立广西中***纺织有限公司“6·4”一般触电事故调查组（以下简称事故调查组），依法依规开展事故调查工作。事故调查组由分管安全生产工作的区委常委、副区长和分管工业园区工作的副区长担任组长，区人民政府办公室副主任、区应急管理局局长担任副组长，成员由樟木镇人民政府、玉林市公安局福绵分局、区工业园区管委、经科局、应急管理局、人力资源和社会保障局、总工会等部门有关人员组成，全面负责事故调查工作。事故调查组下设技术应急评估组、责任追究组和综合组。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验和询问调查，查明事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失，初步认定事故性质和责任，提出对有关责任人和责任单位的处理建议，并针对

事故原因及暴露出的突出问题，提出事故防范措施和建议。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）事故相关单位情况

1.租户：广西中***纺织有限公司（以下简称中***纺织公司），成立于2024年，注册地位于广西壮族自治区玉林市福绵区樟木镇中村****厂房，法定代表人为陆某某，统一社会信用代码：914509*****D。经营范围包括一般项目：针纺织品及原料销售；针纺织品销售；服装辅料销售；面料印染加工；面料纺织加工；产业用纺织制成品制造；产业用纺织制成品销售；家用纺织制成品制造；纺纱加工；合成纤维制造；合成纤维销售；针织或钩针编织物及其制品制造；国内贸易代理；货物进出口。

（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2.业主：玉林市新****有限公司（以下简称新**公司），成立于2018年，注册地位于玉林市福绵区樟木镇中村，法定代表人为覃某某，统一社会信用代码：914509*****L。经营范围包括机织服装、服饰、棉印染、毛印染、麻印染、丝印染、化纤织物染整、针织或钩针编织物印染的制作及销售；物业管理；自有房屋、自有土地出租。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

3.玉林市新****有限公司制定了安全生产规章制度和操作规程、编制了应急救援预案，建立了本单位安全生产责任制，与

所有承租人均签订了租赁合同且合同中明确了双方安全生产责任，约定了各自的安全生产管理职责；同时，平时在会议上对单位的员工进行安全生产教育和培训，并且组织指导人员对车间（包括租户车间）进行安全生产检查和机器设备维护保养工作，依法履行业主监督指导责任。

二、合同签订情况

（一）租赁合同

2024年，新****公司（甲方）和中***纺织公司（乙方）签订了车间租赁合同，租期为拾年零伍个月。租赁合同中约定：“6.2 租赁期间，乙方对租赁物及附属物负有妥善使用、保管及维护之责任，对各种可能出现的故障和危险应及时消除，以避免一切可能发生的隐患。并配合甲方的日常维护及检修。6.5 员工由乙方雇请，工资乙方负担，乙方应按《劳动合同法》与员工完善相关事宜，否则责任由乙方负担。乙方的员工与甲方不存在劳动关系，乙方及乙方的员工产生一切法律责任、安全责任、事故责任、经济责任等均由乙方承担，与甲方无关。”

三、事故发生经过和现场应急救援、善后情况

（一）事故发生经过

2026年6月4日，任某某（死者）在中***纺织公司车间内操作脱水机进行浆染纱布的脱水工作，在操作脱水机的启停开关时不慎触电并粘黏在不锈钢外壳开关操作电箱上。

一会后，任某某（死者）因自身重力因素自然脱离涉事的
锈钢开关操作电箱，任某某（死者）的妻子发现任某某（死者）
倒在脱水机与开关操作电箱之间的空地处。

法人陆某某和厂长魏某某闻讯赶到现场，魏某某马上拨打了
120 急救电话，同时陆某某、魏某某二人对任某某（死者）进行
心肺复苏和人工呼吸等急救措施。急救中心医护人员到达现场后
接手抢救工作，后经现场施救的医护人员宣布伤者经抢救无效死
亡。之后，陆某某拨打了 110 报警电话，同时联系了玉林市殡仪
馆，殡仪馆车辆到达后将死者遗体运往玉林市殡仪馆暂存。

（二）现场应急救援情况

现场人员发现发生事故后立即实施抢救，并拨打 110 和 120
电话。同时，樟木镇、公安、应急、园区管委、经科等部门立即
赶赴现场进行应急处置工作。救护车到达事故现场，医生对伤者
全力抢救，最终抢救无效死亡。

接到事故报告后，区委区政府主要领导和分管领导高度重视，
一致要求要全力做好救援处置工作，迅速组织力量全力抢救伤者，
妥善处理善后，认真查明原因，严肃追责问责，举一反三，排
查安全隐患，坚决防范类似事故再次发生。

此次救援及时，未造成二次事故，经综合评估，此次应急救
援得当。

（三）事故善后处理

事故发生后，福绵区政府高度重视事故善后处理工作，督促中***纺织公司积极与死者任某某家属沟通，做好相关善后处理工作，做好与家属的赔偿协商。目前该事故善后及赔偿工作已完成。

四、事故人员伤亡及直接经济损失情况

（一）事故造成 1 人死亡。

任某某（死者），男，河南省上蔡县*****，公民身份证号：41*****。经法医鉴定：死者任某某因暴露于未特指的电流下(未特指场所)触电死亡。

（二）直接经济损失


依据《生产安全事故直接经济损失统计要求》等标准，核定事故造成直接经济损失为：人民币壹佰贰拾捌万元(1280000 元)。

五、事故现场勘查情况

为客观、真实还原事故发生情况，事故调查组对事故现场进行仔细勘查，对事发场所进行专项调查和技术分析。

主要针对导致人员触电的原因进行现场勘查。


（一）事故现场勘查，见图一、图二、图三。

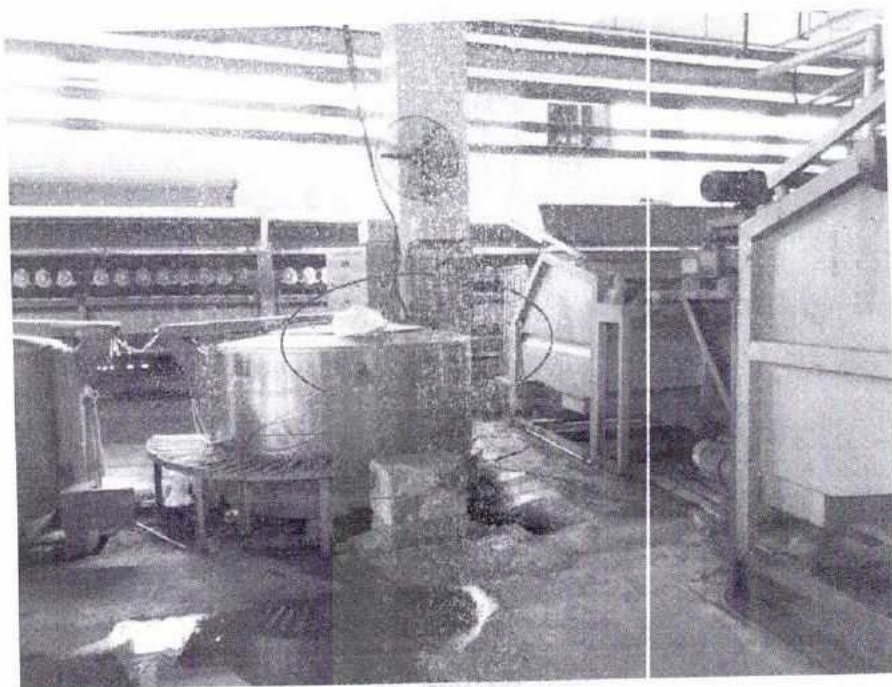

图一：涉事不锈钢外壳开关



图二：涉事不锈钢外壳开关操作电箱

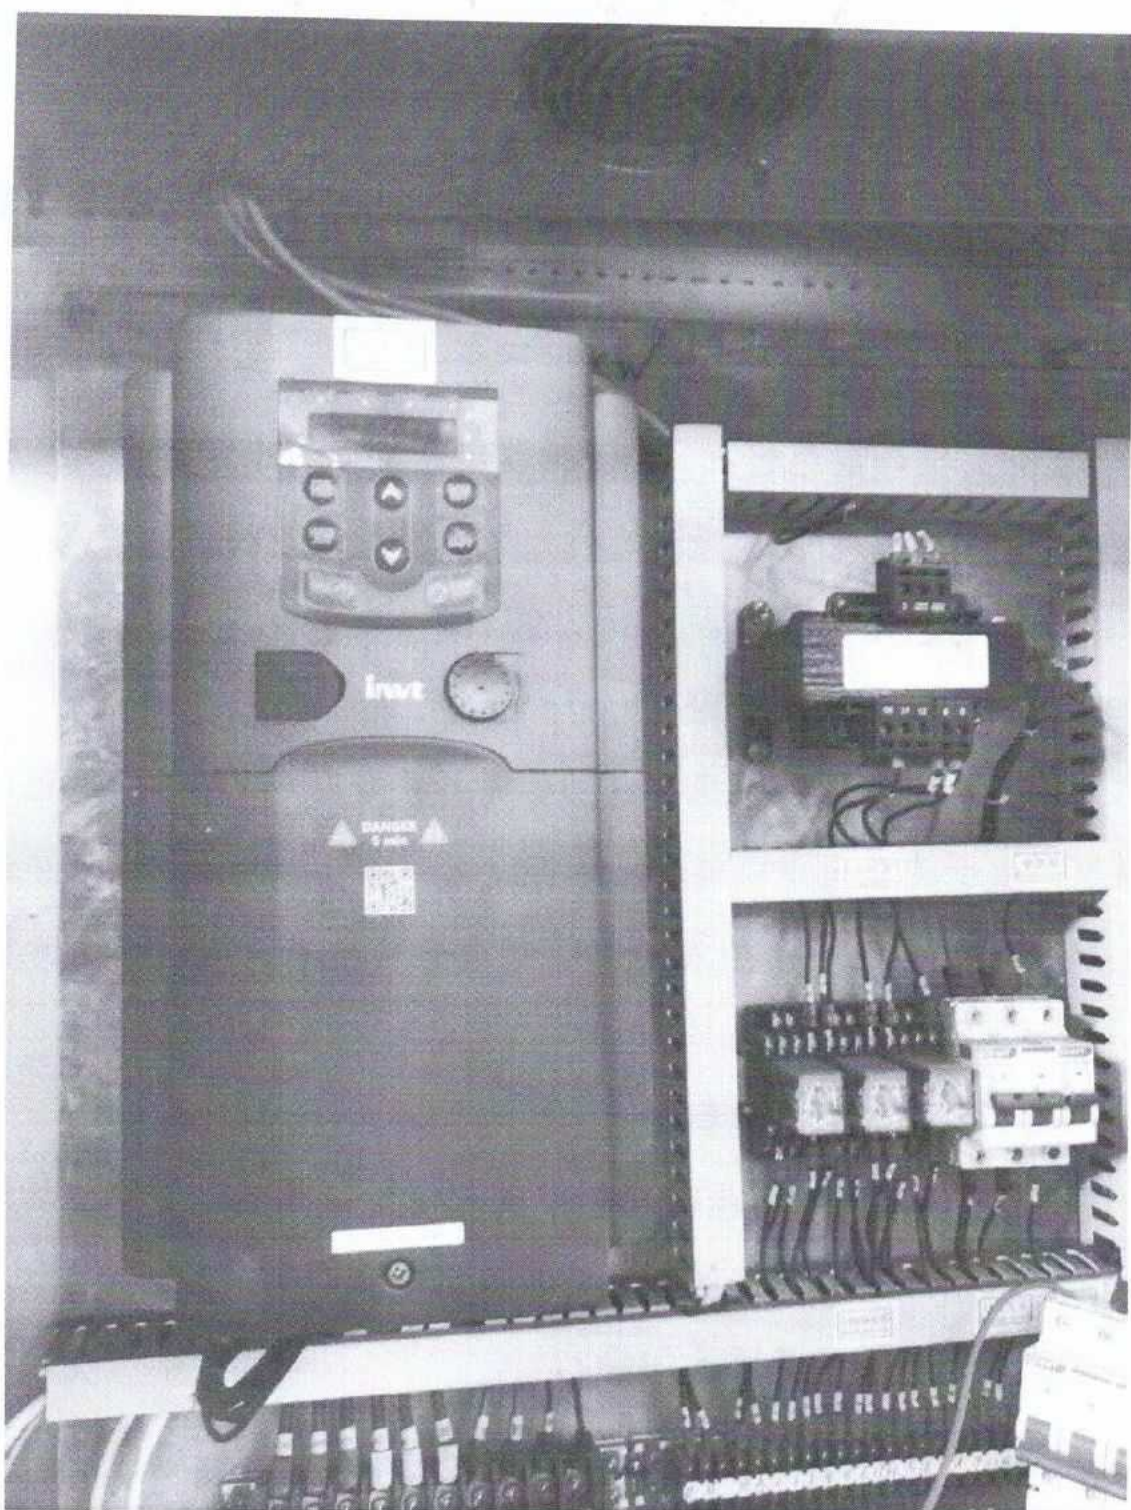

图三：涉事不锈钢外壳开关操作电箱内部

(二) 事故现场情况

1.事故现场环境。事发地点为中***纺织公司一楼生产车间（如图一、二），两台脱水机旁的柱子上安装有两个不锈钢外壳开关电箱，为脱水机启停开关。脱水机操作场所地面有少量积水，地面排水能力较弱。

2.开关操作电箱情况。开关操作电箱外壳为不锈钢金属材质，电箱未接地线，电箱外壳设有操作脱水机开关的按钮。

六、事故发生的原因分析及性质

(一) 事故直接原因

任某某在操作脱水机不锈钢外壳开关电箱时，开关操作电箱漏电，由于其安全意识淡薄，麻痹大意，操作不规范，在未穿着上衣和未戴绝缘手套个人安全防护用品双手潮湿的情况下操作开关，导致其触电。

(二) 事故间接原因

广西中***纺织有限公司现场管理混乱、不规范，作业场所地面潮湿未采取有效防护措施，设备维护保养不到位。

(三) 其他可能因素排除

经玉林市公安局福绵分局的现场勘查、法医检验和询问任某某（死者）的家属及工友的调查，没有发现有突出的矛盾、纠纷、冲突，排除他杀。

（四）事故性质

事故调查组经调查认定，中***纺织公司“6·4”一般触电事故是一起一般生产安全责任事故。

七、事故单位暴露出的问题

中***纺织公司，未建立健全劳动防护用品全流程监督管理机制，未督促作业人员规范佩戴符合国家标准的绝缘手套等防护装备；对潮湿作业场所的安全风险辨识不到位，未采取有效的触电隔离防护措施；设备日常维护保养制度执行流于形式，未按规程开展定期巡检和隐患排查，设备本质安全保障能力不足。

八、有关监管部门履职情况

（一）樟木镇人民政府

樟木镇人民政府严格落实安全生产属地监管职责，推进治本攻坚三年行动及2026年隐患排查治理专项行动。一是常态化下沉开展全覆盖安全执法检查，累计专项检查10次，覆盖重点场所100余家，排查一般隐患40余处，下发整改通知书30余份，闭环整改；组织安全生产专题培训1场。二是深化镇园协同，联合多部门对玉林（福绵）节能环保产业园及圩镇开展综合治理，2025年至今配合园区组织企业负责人安全专题会7次，其中新****公司按要求参会共3次，并对其进行联合检查2次。通过落实属地监管衔接、联合巡查、隐患督办，樟木镇常态化整治安全

风险、压实企业主体责任，依法履行了属地安全生产监管职责。

（二）福绵区经济贸易和科学技术局

福绵区经科局扎实推进安全生产治本攻坚三年行动和 2026 年隐患排查治理行动，对福绵区规模以上工业企业 131 家开展隐患排查，其中累计到新****公司、中***纺织公司所在的广西壮族自治区玉林市玉林（福绵）节能环保产业园 12a 地块开展包含安全生产工作在内的走访活动共计 4 次。2026 年以来累计面向各规上企业共排查出 26 项安全隐患，其中一般隐患 26 项，重大隐患 0 项；累计参加集中宣传活动 5 场，发放安全生产、消防宣传资料 300 余份，覆盖人群 230 余人次。检查限上企业、加油站及商超 6 次。福绵区经济贸易和科学技术局依法履行了行业监管职责。

（三）福绵区工业园区管委

福绵区工业园区管理委员会扎实推进安全生产治本攻坚三年行动及 2026 年度隐患排查治理专项行动，检查累计指导服务企业 79 家，排查各类安全隐患 390 项，其中一般隐患 387 项，重大隐患 3 项。2025 年以来，福绵区工业园区管理委员会组织企业主要负责人安全生产专题会议 7 次，新****公司企业负责人参加了 2025 年第二、四季度安全生产专题会议和 2026 年第二季度两次安全生产专题会。2025 年 12 月 18 日，福绵区工业园区

管理委员会联合多部门对新****公司开展安全生产检查。福绵区工业园区管理委员会切实依法履行园区安全生产行业监管职责。

（四）福绵区应急管理局

福绵区应急管理局扎实推进安全生产治本攻坚三年行动和2026年隐患排查治理行动，开展专家指导服务1次，指导服务企业10家，共排查出276项隐患，其中一般隐患266项，重大隐患10项。组织各镇、各区安应委成员单位开展安全生产知识培训1次，组织企业主要负责人开展安全生产培训1次。其中，对新****公司检查共5次，发现安全隐患8项，已整改8项，组织安全生产方面培训共2次。福绵区应急管理局依法履行了行业监管职责。

九、事故责任认定及处理建议

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令493号）等法律法规有关规定，建议对中***纺织公司“6·4”一般触电事故有关责任人做出如下处理：

（一）不再追究责任人员

任某某由于安全意识淡薄，麻痹大意，操作不规范，在未穿着上衣和未戴绝缘手套个人安全防护用品双手潮湿的情况下，操作脱水机不锈钢外壳开关操电箱，违反《中华人民共和国安全生

产法》第五十七条规定，导致事故的发生，对事故负有责任，鉴于其已死亡，建议不再追究其责任。

（二）对相关责任单位的处理建议

1.广西中***纺织有限公司未监督从业人员任某某在作业的过程中佩戴符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品（绝缘手套），作业场所地面潮湿未采取有效防护措施，设备维护保养不到位，导致事故发生，对事故负有责任，建议由区应急管理部门按照《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条的相关规定对其进行行政处罚。

2.玉林市新****公司作为业主方虽与事故的发生没有直接因果关系，但建议有关部门依据自身职责对其开展大排查、大整治行动，对检查出来的隐患问题责令其限期整改。

（三）其他处理建议

陆某某，作为广西中***纺织有限公司法人，全面负责公司的运营和安全工作，未有效履行督促、检查本单位的安全生产工作职责。对事故的发生负有责任，建议由区应急管理部门按照《中华人民共和国安全生产法》第九十五条的相关规定对其进行行政处罚。

十、事故防范和整改措施

（一）强化企业安全生产管理。中***纺织公司应进一步落

实安全生产主体责任，完善企业内部安全培训制度，加强员工的安全培训力度，未经安全培训的从业人员不得上岗作业。

（二）落实安全生产责任制。中***纺织公司要加强安全生产责任制的落实，完善各作业岗位安全操作规程，对生产经营活动过程中存在各种违章操作行为，要及时制止并督促改正。

（三）完善企业安全生产隐患排查制度。中***纺织公司应组织有关管理人员全面开展生产安全隐患大排查，对排查出的问题要编制整改方案落实整改，特别是生产区域与生产设备存在的安全隐患，要采取切实有效措施整改到位。中***纺织公司必须对同类型的不锈钢外壳开关操作电箱进行整改，确保漏电开关合规有效，消除其设计不当、结构不符合安全要求的事故隐患，达到安全要求。

（四）强化安全生产专项整治力度。樟木镇和区经科、工业园区管委、应急管理、人社、总工会等部门要认真履行属地、行业监管职责，加强对基层安全监管，发挥基层作用，加强对辖区内生产经营单位巡查、检查力度，进一步消除生产安全事故隐患，防止类似事故发生。

