

和龙天信矿业有限公司“11·10”一般车辆 伤害事故调查报告

和龙天信矿业有限公司
“11·10”车辆伤害事故调查组

2023 年 12 月 1 日

和龙天信矿业有限公司“11·10”一般车辆伤害事故调查报告

2023 年 11 月 10 日 23 时许，和龙天信矿业有限公司鸡南铁矿西区露天矿组临时贮矿场，一辆非公路宽体自卸车卸矿期间发生一起一般车辆伤害事故，造成 1 人死亡，直接经济损失人民币 184 万元。

11 月 13 日，依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第 493 号）和《吉林省安全生产条例》等法律法规和规章的规定，和龙市人民政府立即组织成立了由市应急局牵头，八家子森林公安局和市总工会组成的“11·10”车辆伤害事故调查组（以下简称事故调查组），邀请国家矿山安全监察局吉林局执法三处、市纪委监委参与，全面开展事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过勘查事故现场、调查询问当事人、查阅有关证件和资料以及综合分析论证，查明了事故发生的经过和原因，经事故调查组认定，该起事故为一般生产安全责任事故，并提出对事故有关责任人员和责任单位的处理建议，针对事故中暴露出的问题，提出了下一步防范措施建议。现将有关调查情况报告如下：

一、事故基本情况

（一）事故单位概况及相关单位概况

1.发包单位概况:

和龙天信矿业有限公司: 成立于 2011 年 12 月 26 日, 公司法定代表人张玉良, 注册资本壹亿伍千万元整, 统一社会信用代码 9122240658464073XJ; 公司类型有限责任公司 (非自然人投资或控股的法人独资); 经营范围: 金属矿产品, 销售、技术咨询。

和龙天信矿业有限公司鸡南铁矿西区露天矿组: 该项目 2023 年 2 月 14 日开工建设, 7 月 24 日通过安全验收。《安全生产许可证》编号: (吉) FM 安许证字[2023]HY5002, 有效期至 2026 年 7 月 23 日。采用自上而下台阶式露天开采, 台阶高度 12 米。开采高度 168m(+816m~+648m), 该项目采用公路开拓, 单一汽车运输, 设计产量 100 万吨/年, 服务年限 5 年。采矿许可证编号 C2200002013092110131273。事故发生前处于正常生产阶段。

2.承包单位概况:

兖州中材建设有限公司: 营业执照 91370882166080362Y, 法定代表人为柯升, 安全生产许可证编号 (鲁) FM 安许证字[2023]00-0003, 矿山工程施工总承包壹级资质, 2022 年 7 月 18 日成立兖州中材建设有限公司和龙第三项目部, 履行和龙天信矿业有限公司鸡南铁矿西区露天采矿工程承包合同, 任命姜*为该项目部经理, 项目部现有工人 96 人。

(三) 事故发生单位安全管理情况

和龙天信矿业有限公司持有吉林省应急管理厅颁发的安全生产许可证, 设有矿长、安全科长、安全员组成的安全

生产管理机构；制定了《安全教育培训计划》、《三级教育培训制度》、《安全操作规程》、《全员安全生产责任制》、《安全事故隐患排查治理制度》等相关制度；对各施工项目制定了专项施工方案，建立了事故防范措施。

（四）事故发生经过

2023年11月10日23时许，和龙天信矿业有限公司鸡南铁矿西区露天矿组临时贮矿场，兖州中材建设有限公司和龙第三项目部晚班运矿车司机陈*11月10日18时上班后，驾驶8号运矿车运送矿岩。23时左右，8号运矿车向临时贮矿场运送矿岩，行驶至临时贮矿场上部时，根据现场指挥人员马*描述：我指挥8号运矿车倒车，他（陈*）掉完头准备卸车，离挡车墙1米多左右我就通过对讲机喊他停车了，他也停了，我也不知道什么原因他又倒车，倒到车右后轮压到挡墙上又停车，他准备向前开，没有开动，右后轮的挡墙就塌陷了，车辆就掉下去，我就从临时贮矿场运矿道往下跑，边跑边用对讲机喊有车辆掉下去了，向下跑的过程看见一个钩机，我就通过对讲机喊安全员，听见对讲机里安排救援，安全员叫我去拿切割设备，然后我开车去修理班取切割设备，修理班的工人说已经拿上去了，我害怕然后就没有上去。根据现场安全员丛*描述：我听对讲机喊有车掉下去了，然后我就问哪个车掉下去了，有人喊说是8号车（事故车辆），我就往事发地赶，同时我拿对讲机喊就近的设备赶往事发地点，然后我给初经理打电话，我说出事了，他问怎么样，我说我也没有到现场，他说立即组织救援。

（五）事故现场勘查情况

事故地点为和龙天信矿业有限公司鸡南铁矿西区露天矿组临时贮矿场，临时贮矿场卸载平台标高+709.43m；事故车辆坠落至标高+694.78m，高差 14.65m。经调查：事故救援前车辆侧翻至+694m 平台，驾驶侧车门位置在下。现场勘察时，事故车辆（8 号运矿车）已由侧翻扶正，临时贮矿场卸载平台车挡已和事故车辆同时坠落至+694m 平台。

依据《和龙天信矿业有限公司吉林省和龙市鸡南铁矿西区（地下开采改露天开采）变更安全设施设计》，距卸载平台边缘 1m 处，设固定的挡车墙，挡车墙采用碎石堆砌，其高度不小于运输车辆轮胎直径的 1/2，车挡顶宽和底宽分别不小于轮胎直径的 1/4 和 4/3 倍。现场实际勘察：车挡设置在卸料平台边缘，未按照设计规定设置在离卸料平台边缘 1 米处；事故车辆轮胎直径为 1300mm（同力牌），其它车辆轮胎高度 1440mm（SANY 牌），车挡顶宽 710mm、车挡底宽 1400mm、车挡高度 720mm，车挡底宽小于轮胎直径的 4/3 倍，不符合设计要求。


依据《金属非金属矿山排土场安全生产规则 AQ2005-2005》，排土作业区域照明系统应完好，照明角度应符合要求，夜间无照明禁止排土。灯塔与排土车挡距离应大于等于车辆视觉盲区+10m。现场实际勘察：现场照明设备不亮且距离作业地点 56.15m，不符合规则要求。

依据《和龙天信矿业有限公司吉林省和龙市鸡南铁矿西区（地下开采改露天开采）变更安全设施设计》，设计临时

贮矿场台阶坡面角为 40° ，现场实际勘察点①： $37^\circ 6'$ ；点②： $35^\circ 35'$ ；点③： $35^\circ 21'$ ，符合设计要求。

依据《兖州中材建设有限公司和龙第三项目部露天矿山安全操作规程》，排土场平台内设置 $2\% \sim 5\%$ 的反坡，现场实际勘察：现场反坡角为 2.14% ，符合规程要求。

事故现场勘察示意图

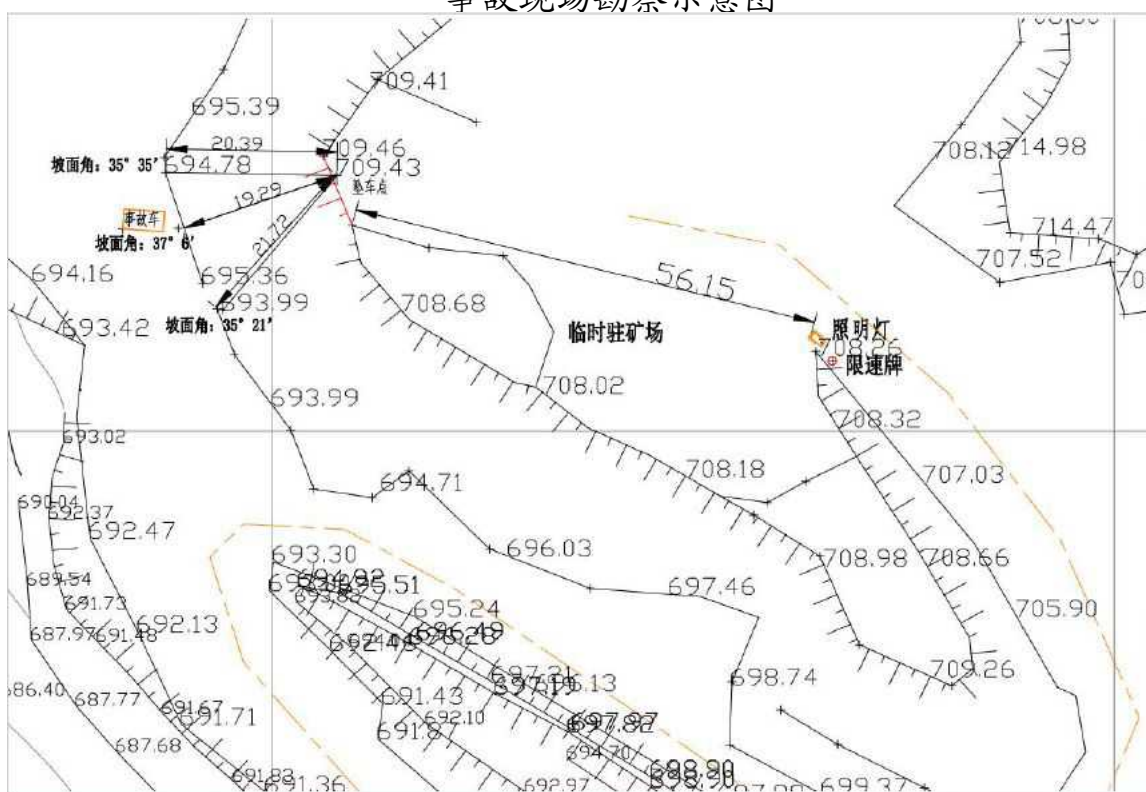

(六) 人员伤亡和直接经济损失情况

1、伤亡情况：一人死亡

2、事故等级：一般事故

陈*，男，39岁，身份证号：222*****72。

死亡原因：重度颅脑损伤死亡。

家庭住址：吉林省和龙市文化街二居三组。

工作单位：兖州中材建设有限公司和龙第三项目部。

驾驶证准驾车型 A1、A2、D，有效期 2014-10-25 至

2024-10-25。

3、直接经济损失：直接经济损失人民币 184 万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报（响应）和事故现场应急处置情况

2023 年 11 月 10 日 23 时许，现场指挥人员(马*)在车辆坠落后通过对讲机喊安全员（丛*），丛*接到通知后赶往事发地点，同时拿对讲机喊就近的设备赶往事发地点，并给项目副经理初*打电话，初*要求立即启动应急预案组织救援并赶到现场，到达现场后初*组织 5 名现场工作人员（2 号挖掘机王*、5 号挖掘机张*、安全员丛*、车队队长徐*、调度人员肖*）进行救援（企业现场组织 2 辆挖掘机进行救援，先将 8 号运矿车由侧翻扶正，再将驾驶员陈*从车内救出），并向和龙天信矿业有限公司鸡南铁矿西区露天矿组矿长潘*报告、拨打 119 救援电话和 120 急救电话。23 时 40 分左右将被困人员救出（未发生衍生灾害）后，立即送往和龙市人民医院进行抢救。11 月 11 日 0 时 34 分许，陈*经抢救无效死亡。

11 月 10 日 23 时 54 分，和龙市应急管理局接到兖州中材建设有限公司和龙分公司经理石*电话报告和龙天信矿业有限公司鸡南铁矿西区露天矿组发生事故。接到报告后，和龙市应急管理局第一时间派出非煤矿山相关工作人员赶赴现场，在抵达现场初步了解情况后，向市委市政府、州应急管理局、国家矿山安全监察局吉林局执法三处汇报了事故相关情况和现场处置情况。

（二）医疗救援和善后情况

11月10日23时40分左右将被困人员救出后，120救护人员对陈*采取急救措施并立即用救护车将陈*转运至和龙市人民医院进行抢救；11月11日0时34分许，陈*经抢救无效死亡；11月11日上午10时，由市应急管理局牵头成立善后工作领导小组，协调相关部门和企业开展善后工作，未发生网络舆情和炒作现象，死者家属情绪稳定。

（三）事故应急处置评估

事故发生后，和龙天信矿业有限公司鸡南铁矿、兖州中材建设有限公司和龙第三项目部立即启动应急预案，将现场2台挖掘机调入现场（2台挖掘机相互配合将侧翻车辆扶正，扶正后，5号挖掘机用铲斗扶住车辆防止侧翻，2号挖掘机将护顶板及驾驶室进行起吊），为救援工作提供便利环境，并立即组织现场施工人员进行紧急救援，截至救援结束，未发生衍生事故和救援人员伤亡情况。

从应急处置效果上看，现场指挥人员能够快速制定救援方案，指挥救援工作有序开展，及时将被困人员救出。

三、事故原因分析

事故调查组通过现场勘察、查阅资料、调查询问、综合分析等法定程序，认定了此次事故的责任。

（一）直接原因

陈*，兖州中材建设有限公司和龙分公司第三项目部自卸车司机，负责运输、卸载矿岩。其违反劳动纪律，未听从现场指挥人员指挥，在现场指挥人员指挥其停车卸矿后，停

车后又向后倒车，致右后轮压到未按照安全实施设计施工的车挡上，车挡和卸料平台边缘塌陷，致使车辆翻滚下卸矿平台，导致事故发生。负直接责任。

（二）事故的间接原因

兖州中材建设有限公司和龙第三项目部现场照明设备不亮且距离作业地点 56.15 米，未起到有效辅助作用；未严格落实隐患排查治理制度，未能及时消除事故隐患，确保施工现场作业安全；项目部设置两班作业制，每班工作时长约 10 小时。事故当天两班进行倒班，死者陈*当天已经间断工作时长超 10 小时；项目部对员工培训流于形式，没有针对性的培训内容，员工对培训内容和岗位职责不清楚，未达到培训目的。其违反了《中华人民共和国安全生产法》第四条①、第二十二条②、第二十八条③、第四十一条④之规定。

丛*，兖州中材建设有限公司和龙分公司第三项目部专职安全员，负责第三项目部安全管理工作。未能有效的开展隐患排查，消除隐患；安全生产教育培训工作流于形式，没有针对性的培训内容，员工对培训内容和岗位职责不清楚。

①《中华人民共和国安全生产法》第四条 生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。

②《中华人民共和国安全生产法》第二十二条 生产经营单位的全员安全生产责任制应当明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容。生产经营单位应当建立相应的机制，加强对全员安全生产责任制落实情况的监督考核，保证全员安全生产责任制的落实。

③《中华人民共和国安全生产法》第二十八条 生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

④《中华人民共和国安全生产法》第四十一条 生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。……

违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（五）项①之规定。

初*，兖州中材建设有限公司和龙分公司第三项目部副经理，负责第三项目部的安全生产全面工作。未严格落实隐患排查治理制度，未能及时消除事故隐患；违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（五）项之规定。

姜*，州中材建设有限公司和龙分公司第三项目部经理，负责第三项目部的全面工作。对员工培训工作监管不到位，开展隐患排查不全面，导致发生生产安全事故。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第五项②之规定。

和龙天信矿业有限公司对现场监管不到位，对现场的设施设备检查不仔细，现场挡墙位置和照明位置的隐患没有及时排查。在教育培训中没有起到有效的监督检查，抽查检查培训的过程中，检查内容简单不全面，没有起到有效的验收培训效果的目的。违反了《中华人民共和国安全生产法》第四条、第二十二条、第二十八条、第四十一条规定。

宋*，天信矿业有限公司鸡南铁矿安全科长，负责安全生产工作。未严格按照隐患排查计划开展工作，对现场检查不全面。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第五项之规定。

潘*，天信矿业有限公司鸡南铁矿矿长，负责全面工作。对现场安全检查不到位；对培训教育工作监督检查不全面。

① 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第五项 检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议。

② 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第五项 组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第五项之规定。

全*，和龙市应急管理局监督检查一科科长，负责和龙天信矿业有限公司日常安全监管工作，未履行好安全监管职责，对监管企业安全教育培训督导不足，对施工单位现场监督检查不力。

四、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）对相关责任人责任认定及处理建议

1.陈*，鉴于已在事故中死亡，故不予以追究。

2.丛*，建议和龙市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条^①之规定，处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款的行政处罚。

3.初*，建议和龙市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定，处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款的行政处罚。

4.姜*，建议和龙市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项^②之规定，处上一年年收入百分之四十的罚款的行政处罚。

5.宋*，建议和龙市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定，处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款的行政处罚。

^① 《中华人民共和国安全生产法》第九十六条生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

^② 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项 生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

6.潘*, 建议和龙市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项之规定, 处上一年年收入百分之四十罚款的行政处罚。

7.全*, 建议和龙市应急管理局免去其监督检查一科科长职务。

(二) 对事故单位责任认定及处理建议

1.兖州中材建设有限公司, 建议和龙市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项^①之规定, 处三十万元以上一百万元以下的罚款。

2.和龙天信矿业有限公司, 建议和龙市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项之规定, 处三十万元以上一百万元以下的罚款。

五、事故防范和整改措施

(一) 承包单位。应建立健全安全生产责任制, 严格落实规章制度操作规程, 组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划, 确保培训内容有效实施, 施工人员未经安全生产教育培训不得上岗作业, 主要负责人, 分管安全生产工作及安全管理机构相关人员要督促, 检查本单位的安全生产工作, 要建立隐患排查治理制度, 及时消除安全生产事故隐患, 严格按照安全设施设计要求施工, 杜绝作业人员蛮干施工, 作业人员违章作业, 确保不发生各类生产安全事故。

(二) 发包单位。应履行安全生产主体责任, 应当

^① 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条 发生生产安全事故, 对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外, 由应急管理部门依照下列规定处以罚款: (一) 发生一般事故的, 处三十万元以上一百万元以下的罚款……

将施工单位项目部的管理，纳入本单位安全管理体系实行统一管理，做好隐患排查与治理、安全教育与培训、事故应急救援、安全检查与考评工作。及时发现和处置安全隐患，制止“三违”行为，应定期进行安全检查考核，每月至少对项目部的安全生产条件、履行安全生产协议等情况开展一次全面检查，每季度对项目部至少一次安全教育培训与考核，严谨督导考核内容，确保考核内容真实有效。

（三）行业主管部门。要认真贯彻习近平总书记关于安全生产的重要论述，树牢“人民至上、生命至上”理念，强化行业监管责任，构建好从上到下、从政到企、无缝链接的责任体系；要结合安全生产重大事故隐患排查整治行动，严格落实国家有关法律法规和规范标准要求，加强对安全隐患的排查治理，加密安全检查频次，严厉打击安全生产违法行为，防止类似事故再次发生。