

平顶山天安煤业煤股份有限公司七星选煤厂 “1·13”一般机械伤害事故调查报告

平顶山天安煤业股份有限公司七星选煤厂
“1·13”一般机械伤害事故调查组
2026年4月7日

目 录

一、事故单位基本情况	1
(一) 七星选煤厂基本情况	2
(二) 事故地点情况	3
二、事故发生及现场救援经过	4
(一) 事故发生经过	4
(二) 救援经过	5
三、事故原因和性质	6
(一) 事故直接原因	6
(二) 事故间接原因	7
(三) 事故性质	8
四、对事故有关责任人员及责任单位的处理建议	8
(一) 建议不再追究责任人员 (1 人)	8
(二) 建议移送司法机关人员 (1 人)	9
(三) 建议给予行政处罚责任人员 (12 人)	9
(四) 对事故责任单位的行政处罚建议	13
五、事故主要教训	14
(一) 安全发展理念不牢	14
(二) 规章制度形同虚设	14
(三) 员工安全培训失效	14
(四) 安全监管层层失守	14
六、事故防范和整改措施	14
(一) 七星选煤厂要提高政治站位	14
(二) 严格落实规章制度和操作规程	15
(三) 加强车间现场管理工作	15
(四) 深化安全教育培训与意识提升	15
(五) 加强安全生产监督与考核	15

平顶山天安煤业煤股份有限公司七星选煤厂 “1·13”一般机械伤害事故调查报告

2026年1月13日17时56分许，平顶山天安煤业股份有限公司七星选煤厂（以下简称“七星选煤厂”）储运车间筛分楼二楼南台破碎机发生一起机械伤害事故，造成1人死亡，直接经济损失约178.7万元（不含行政处罚）。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第493号令）《河南省生产安全事故报告和调查处理规定》（省政府第143号令）等法律法规，2026年1月15日，新华区人民政府成立由新华区应急管理局牵头的事故调查组，会同新华公安分局、新华区总工会开展事故调查，并邀请新华区纪委监委派员参加。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘察、调查取证、人员问询等方式，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡、直接经济损失等情况，认定了事故的性质和责任，提出了对有关责任人员、责任单位处理建议和事故防范措施，形成了事故调查报告。

一、事故单位基本情况

（一）七星选煤厂基本情况

1. 七星选煤厂概况

七星选煤厂位于平顶山市新华区西市场南 300 米，于 1995 年 6 月正式投产。原设计为矿井型炼焦煤选煤厂，设计处理能力为 90 万吨/年。经过多次改扩建和技术升级，目前原煤处理能力 450 万吨/年。七星选煤厂外来原煤主要是平煤集团十一矿、五矿、四矿、六矿、九矿、二矿等矿井原煤。选煤工艺为：原煤脱泥无压三产品重介旋流器分选，粗煤泥分选，煤泥浮选联合工艺。

2. 七星选煤厂安全管理情况

七星选煤厂设有党委书记、厂长，并配备总工程师和分管安全、机电、生产的副厂长以及党委（纪委）副书记、总会计师、工会主席。设有安全环保部、生产技术部、调度中心等安全生产管理部室负责安全生产管理工作。党群工作部、经营管理部、纪检审计部等综合部室协同配合。厂建立有安全生产责任体系，制定有安全生产规章制度和操作规程。


3. 储运车间概况

储运车间主要是翻卸、储存原煤、筛分除杂与煤泥装车外运的生产车间，是七星选煤厂的第一道工序。位于七星选煤厂东北部，车间整体呈现东西狭长。现有干部职工 79 人，管理人员 6 名，支部书记一名，车间主任一名，工会主席一名，副主任三名。设置四个班组，三个运转班（事故当班为运转三班），一个检修班。车间主要设备有翻车机、调车机、扫车机各一台，给煤机两台，三部

主要运输带，一部振动筛、一部滚轴筛和两台破碎机，一部煤泥皮带，三部刮板，五个原煤仓。

（二）事故地点情况

事故发生地点为：七星选煤厂储运车间筛分楼二楼南台破碎机（编号：A260，型号：2PGCS500X1500，有两个观察孔，南侧观察孔：600mm*800mm，西侧观察孔：600mm*700mm，体积：4290mm*1985mm*700mm，启停开关在南墙上，距离南破碎机大概一米）。

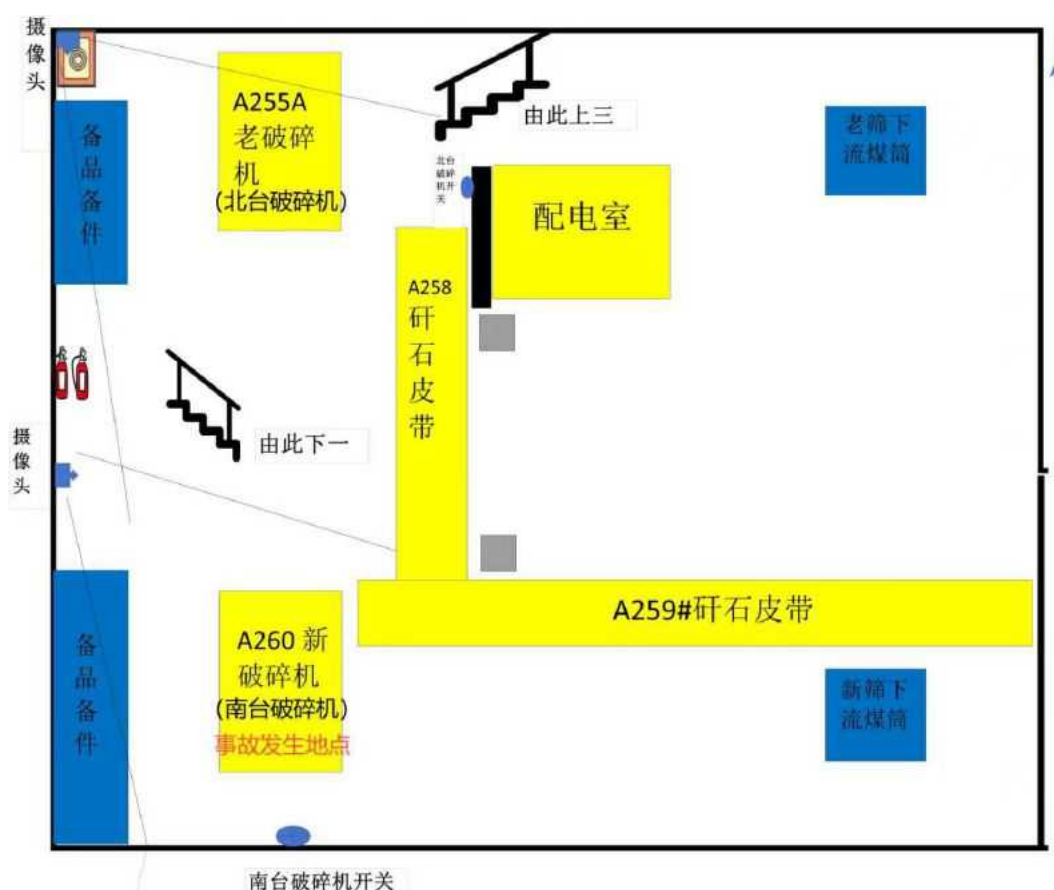

附图 2 储运车间筛分楼系统图

二、事故发生及现场救援经过

（一）事故发生经过

2026 年 1 月 13 日四点班，储运车间运转三班出勤 13 人。当班班长祁**在原煤仓开 256#皮带，蒋**为翻车机司机，副班长何**为把钩工，赵**在筛分楼四楼开 251#皮带和 252#刮板输送机。李**、刘*、司**为筛分楼三楼手选皮带司机。

运转三班 16 点接班，16 点 44 分左右李**一个人到筛分楼三楼开手选皮带，刘*和司**在煤泥棚边上的休息室休息，16 点 50 分开始翻车卸煤。李**独自开手选皮带，未开启北台破碎机，至 17 点 40 分左右发现北台破碎机压死，并通知赵**关停 251#皮带和 252#刮板输送机，李**与赵**商议开启南台破碎机。

17 点 42 分赵**在班组微信工作群发语音消息要求开启南台破碎机，同时在微信群里喊人过来清理北台破碎机。17 点 44 分李**开启南台破碎机。

17 点 47 分南台破碎机跳闸停车，同时，李**在微信群发消息通知班组所有人关停皮带，随即李**打开南台破碎机西侧观察孔并进入检查。接收到李**的消息后，蒋**关停甲带和 201 皮带。17 点 48 分赵**到达南台破碎机并叫出李**。之后赵**与前来查看情况的副班长何**去清理北台破碎机，南台破碎机处只留李**一

人。

17 点 49 分李**在微信群发消息说让送南台破碎机的电。17 点 52 分蒋**给李**打微信电话询问南破碎机的情况，李**说南破碎机里面是空的，没有杂物，让电工送一下电，蒋**告诉李**已经给电工汤**打过电话。

17 点 55 分李**打开南台破碎机南侧观察孔，随即从南侧观察孔进入南台破碎机检查情况。同时蒋**在微信群发文字消息通知李**南台破碎机的电送上了，让李**进行测试。大概半分钟后蒋**没有收到李**的回复，于是给李**打微信电话，李**没有接通。

17 点 56 分赵**看到班组微信群蒋**发的送电试车消息后，从北台破碎机径直走到南台破碎机开关处，未观察南台破碎机现场安全情况，开启南台破碎机，造成李**右腿腰部以下被挤进南台破碎机齿辊，后经平煤集团总医院抢救无效死亡。

（二）救援经过

事故发生后，储运车间现场人员向上汇报，厂长王**到现场后启动《平顶山天安煤业股份有限公司七星选煤厂生产安全事故及突发事件应急预案》，并确定现场救援方案：破拆南台破碎机，安排人员打 120 急救电话救援。厂长王**安排调度室组织储运车间、机修车间、电修车间、安全环保部、生产技术部相关人员到现场救援，并调配氧气乙炔，切割工具等救援物资破拆设备。21 点 25 分左右切割开南台破碎机箱体，21 点 40 分左右救援人员将李**抬下破碎机，送往平煤集团总医院抢救，现场抢险救援结束。



附图3 南台破碎机破拆前（左图）后（右图）对比图

三、事故原因和性质

（一）事故直接原因

直接原因：李**未按规定检修破碎机，冒险进入危险场所；赵**在未确保破碎机周边环境安全的情况下，违规开启南台破碎机，致使李**卷入破碎机齿辊中。

（二）事故间接原因

1. 事故当班违章作业。当班接班后，根据工作安排李**、刘*、司**三人为储运车间筛分楼三楼手选皮带岗位司机，但实际只有李**一人在岗在位，其余两人脱岗；李**作为手选皮带司机，未按规定开启北台破碎机，造成北台破碎机压死，未及时汇报，而是与赵**商议启用南台破碎机。

2. 现场安全管理不到位。安全生产职责、安全管理规章制度执

行、落实不到位；安全管理人员对班组、车间等基层单位“三违”情况未及时发现和制止。作业现场安全监护缺失，未落实有效的安全监管措施；安全监管上存在责任层层落实递减的问题。

3. 未严格执行内部安全管理制度。七星选煤厂制定有《平煤股份七星选煤厂生产安全事故隐患排查治理及责任追究实施细则》、《安全生产责任制》及《2025年岗位安全操作规程》，但在实际操作中工作人员违规开启非本岗位设备、违反设备操作规程，存在执行不严、监管不力、责任落实不到位的问题。同时，储运车间破碎机操作规程在内容上存在不完善、没有针对性的问题。

4. 日常安全教育培训不到位。储运车间年度安全培训无针对性，开展有七星选煤厂《破碎机安全操作规程》培训，但培训没有针对性，未对破碎机检修操作流程等进行专项培训。

5. 企业主体责任落实不到位。安全生产隐患排查不到位、不彻底；主体责任虚化，责任传导断层，未有效落实到基层一线班组；职工安全意识淡薄，当班班组长未切实履行组织、指挥、协调职责履职不到位；厂各级存在“重生产、轻安全”的错误思想。储运车间长期存在通过微信群安排工作和发送工作指令的情况，车间及各级部门未对储运车间微信群进行有效监管，致使储运车间长期存在违章行为，且惯性违章作业，厂各级管理部门存在失职失察问题。

（三）事故性质

经调查认定，平顶山天安煤业股份有限公司七星选煤厂

“1·13”机械伤害事故是一起一般生产安全责任事故。

四、对事故有关责任人员及责任单位的处理建议

（一）建议不再追究责任人员（1人）

李**，男，群众，七星选煤厂储运车间运转三班职工，事故当班手选皮带司机，负责手选皮带的正常运行。工作期间违反《七星选煤厂储运车间手选皮带输送机操作规程》第2条^[1]、《平煤股份七星选煤厂生产安全事故隐患排查治理及责任追究实施细则》（平煤股份七选目2025 21号）第150条第8款^[2]、《七星选煤厂安全生产责任制》^[3]、《储运车间破碎机岗位安全规程》第2条^[4]、《七星选煤厂停送电制度》第6条^[5]以及《选煤厂安全规程（GB 43203-2023）》第7.1.1.b^[6]对事故发生负有直接责任，鉴于其在事故中死亡，建议免于追究责任。

（二）建议移送司法机关人员（1人）

赵**，男，群众，七星选煤厂储运车间运转三班职工，事故当班负责操作251#皮带和252#刮板输送机。在未检查破碎机区域环境安全情况下开启非本岗位的设备，违反《平煤股份七星选煤

^[1]《七星选煤厂储运车间手选皮带输送机操作规程》第2条：必须遵循逆煤流方向启动，开车，前边不开后边不准开。

^[2]《平煤股份七星选煤厂生产安全事故隐患排查治理及责任追究实施细则》（平煤股份七选202521号）第150条第8款：发现隐患不及时处理也不上报，冒险作业的。

^[3]《七星选煤厂安全生产责任制》（平煤股份七选202159号）中《储运车间手选胶带输送机岗位安全生产责任制》第5条：负责检出所有铁器，严禁进入破碎机，破碎机损坏要追查检矸人员责任。

^[4]《储运车间破碎机岗位安全规程》第2条：破碎机运转过程中，禁止清理箱体内存煤，清理箱体内存煤时，必须执行停电挂牌制度。

^[5]《七星选煤厂停送电制度》第6条：需要作业的设备，除在配电室相应开关上挂上“有人作业，禁止送电”牌外，同时在相应的操作箱上操作按钮上，也要挂上“有人作业禁止操作”的警示牌。

^[6]《选煤厂安全规程（GB 43203-2023）》第7.1.1.b款：手选作业点至少有2人作业，互相监护和第7.3.5款：清理破碎机内杂物或进行检修时，加楔子防反转，应停电挂牌，并有专人在外监护。

厂生产安全事故隐患排查治理及责任追究实施细则》（平煤股份七选日2025 21号）第142条第5款^[7]、七星选煤厂《破碎机操作规程》第1条^[8]、《选煤厂安全规程（GB 43203-2023）》第15.5.2^[9]以及《中华人民共和国安全生产法》第五十七条^[10]的规定，对事故发生负有直接责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条^[11]及《中华人民共和国刑法》第一百三十四条^[12]的规定，涉嫌重大责任事故罪，建议移送司法机关。

（三）建议给予行政处罚责任人员（12人）

1. 刘*，男，群众，事故当班手选皮带司机，负责手选皮带的正常运行，完成生产任务。未认真履行岗位职责，在工作期间擅自离开岗位。对事故的发生负主要责任，建议暂停其洗选运转工证两个月，建议七星选煤厂按照厂规对其给予行政处分。

2. 司**，男，群众，事故当班手选皮带司机，负责手选皮带的正常运行，完成生产任务。未认真履行岗位职责，在工作期间擅自离开岗位。对事故的发生负主要责任，建议暂停其洗选运转工证两

^[7] 《平煤股份七星选煤厂生产安全事故隐患排查治理及责任追究实施细则》（平煤股份七选(2025)21号）第142条第5款：开动非本岗位设备。

^[8] 七星选煤厂《破碎机操作规程》第1条：检查破碎机、电机、减速机情况、各处螺栓的紧固情况和各润滑部位的润滑情况及周边环境及各种安全防护是否满足启车条件。

^[9] 《选煤厂安全规程（GB 43203-2023）》第15.5.2款：停送电审批系统应对申请停电、送电人员身份进行验证，确保停、送电申请人为同一人，如有变更，需经相关负责人审核，否则不执行，并提示、报警。

^[10] 《中华人民共和国安全生产法》第五十七条：从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

^[11] 《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条：生产经营单位的从业人员不落实岗位安全责任，不服从管理，违反安全生产规章制度或者操作规程的，由生产经营单位给予批评教育，依照有关规章制度给予处分；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

^[12] 《中华人民共和国刑法》第一百三十四条：在生产、作业中违反有关安全管理的规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，处三年以下有期徒刑或者拘役；情节特别恶劣的，处三年以上七年以下有期徒刑。

个月，建议七星选煤厂按照厂规对其给予行政处分。

3. 蒋**，男，群众，事故当班翻车机司机，负责配合把钩工将外来煤翻车。违反《七星选煤厂停送电制度》^[13]，对事故发生负主要责任，建议暂停其洗选运转工证两个月，建议七星选煤厂按照厂规对其给予行政处分。

4. 祁**，男，中共党员，事故当班班组长，是当班安全生产工作的第一责任人。负责班组安全生产工作，完成生产任务，对筛分楼二楼两台破碎机存在的隐患，未及时上报、整改。对事故的发生负主要责任，建议暂停其班组长证两个月，建议七星选煤厂按照厂规对其给予行政处分。

5. 刘**，男，中共党员，七星选煤厂储运车间主任，是储运车间安全生产工作的第一责任人。未有效履行安全生产管理人员职责，未及时发现车间职工存在违章行为，致使隐患长期存在和重复出现。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（五）（六）项^[14]的规定，对事故的发生负主要责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条^[15]的规定，建议暂停其安全生产知识和管理能力考核合格证一个月，并给予2025年年收入百分之二十

^[13]《七星选煤厂停送电制度》第5条：停送电要有专人联系，并填写停送电记录或操作票，严禁电话联系或约时停送电，联系停送电必须是同一人。

^[14]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为。

^[15]《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

五的行政处罚，建议平煤集团安监局对其给予行政处分。

6. 徐**，男，中共党员，七星选煤厂储运车间党支部书记，事故当天车间值班领导。负责车间党建和设备的维护、检修等工作，未及时制止值班期间车间职工存在的违章作业行为，疏于对储运车间职工的管理。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（五）（六）项的规定，对事故的发生负主要责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定，建议暂停其安全生产知识和管理能力考核合格证一个月，并给予 2025 年年收入百分之二十五的行政处罚，建议平煤集团安监局对其给予行政处分。

7. 石**，男，中共党员，七星选煤厂生产技术部副部长，主管储运车间和洗煤车间。督促储运车间落实安全生产规章制度上有差距，对车间现场管理失去有效监督。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（五）项的规定，对事故的发生负主要责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定，建议给予其 2025 年年收入百分之二十五的行政处罚，建议平煤集团安监局对其给予行政处分。

8. 王*，男，中共党员，七星选煤厂安全环保部部长。负责厂级及车间级安全生产情况督查检查、安全管理规章制度制定及落实等工作，对全厂安全生产负有监督检查职责。没有发现储运车间存在的违章行为，未有效履行安全管理人员职责。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（五）项的规定，对事故的发生负重要责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规

定，建议给予其 2025 年年收入百分之二十五的行政处罚，建议平煤集团安监局对其给予行政处分。

9. 刘*，男，中共党员，七星选煤厂总工程师，负责全厂安全生产方面的技术工作，联系储运车间等工作。未及时发现储运车间长期存在的三违行为，存在安全监管不严、监督不到位的问题。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（五）项的规定，对事故的发生负主要领导责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定，建议给予其 2025 年年收入百分之二十五的行政处罚，建议平煤集团安监局对其给予行政处分。

10. 胡*，男，中共党员，七星选煤厂安全兼机电副厂长，负责制定全厂安全管理规章制度，做好全厂的安全生产监督管理、全厂设备的维护保养等工作。未及时发现并纠正车间长期存在的违章行为，监管车间落实安全生产制度不到位。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（五）项的规定，对事故的发生负领导责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定，建议给予其 2025 年年收入百分之二十五的行政处罚，建议平煤集团安监局对其给予行政处分。

11. 王**，男，中共党员，七星选煤厂厂长，七星选煤厂安全生产第一责任人，全面负责全厂的安全生产工作。未有效履行安全生产管理人员职责，没有摆正生产与安全的关系，存在“重生产轻安全”的心理，没有将安全摆在首位。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（五）项的规定，对事故的发生负重要领

导责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项^[16]的规定，建议给予其 2025 年年收入百分之四十的行政处罚，建议平煤集团安监局对其给予行政处分。

12. 张**，男，中共党员，七星选煤厂党委书记，主持全厂党委工作。安全管理意识松懈，落实到基层存在差距，存在安全生产管理责任层层递减、落实不到位的问题。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（五）项的规定，对事故的发生负领导责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项的规定，建议给予其 2025 年年收入百分之四十的行政处罚，建议平煤集团安监局对其给予行政处分。

（四）对事故责任单位的行政处罚建议

依据《中华人民共和国安全生产法》（2021 年修正版）第一百一十四条第（一）项^[17]和《应急管理行政处罚裁量权基准》第二部分第 95 条裁量阶次 B^[18]，对责任单位七星选煤厂处 60 万元罚款。

以上对事故责任单位和事故责任人的罚款由新华区应急管理局实施。

五、事故主要教训

¹⁶[?] 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：

（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

¹⁷[?] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

¹⁸[?] 《应急管理行政处罚裁量权基准》第二部分第 95 条裁量阶次 B：造成 1 人死亡，或者 3 人以上 6 人以下重伤，或者 300 万元以上 500 万元以下直接经济损失的。具体标准：处 50 万元以上 70 万元以下的罚款；情节特别严重、影响特别恶劣的，可以按照上述罚款数额的二倍以上五倍以下对负有责任的生产经营单位处以罚款

（一）安全发展理念不牢

全厂上下未能真正树立“生命至上”的理念，安全让位于生产，作业前风险研判流于形式，未落实设备上锁等安全措施，安全理念的淡漠，为造成事故埋下隐患。

（二）规章制度形同虚设

设备操作规程、岗位安全规程、停送电等制度被完全架空，全员安全生产责任制流于形式，制度失去刚性约束。

（三）员工安全培训失效

安全培训未能使职工真正敬畏风险、掌握技能，从业人员安全意识淡薄，遇到隐患无措施应对，致使违章操作长期存在。

（四）安全监管层层失守

从班组到车间、再到厂级，监管链条出现严重断点。车间职工默许违章，车间负责人回避矛盾，企业内部检查走过场，管理层考核重痕迹轻实效。

六、事故防范和整改措施

（一）七星选煤厂要提高政治站位

牢固树立红线意识，严格遵守安全生产法律法规及有关规定和要求，深刻吸取“1·13”机械伤害事故教训，举一反三，立即开展专项检查，排查机电设备存在的突出问题及安全隐患，查找漏洞，完善措施，狠抓落实，有效防范同类生产安全事故发生。

（二）严格落实规章制度和操作规程

一是车间值班、现场跟班人员要督促作业人员严格落实各项

安全操作规程，督促员工及时上岗，严禁出现空岗、缺岗的现象。二是严禁带电作业，全面落实停送电制度，对所有电气设备等隐患进行检修、维护时，必须严格执行停送电程序，严禁电话联系或其他方式联系送电。

（三）加强车间现场管理工作

一是现场作业人员必须严格执行《洗煤厂安全规程》（GB 43203-2023）、操作规程和全员安全生产责任制，杜绝违章作业；二是严禁工作人员开启非岗位设备，遇到隐患及时上报。三是认真排查并及时消除事故隐患，杜绝违章指挥，遇到隐患及时上报，严禁私自操作，并及时纠正职工习惯性违章。

（四）深化安全教育培训与意识提升

一是深刻汲取“1·13”事故教训，组织全体员工召开事故警示教育会，提高全体员工安全意识，杜绝“三违”行为；二是开展专项安全技能培训，对现场作业人员开展设备安全操作规程、停送电制度标准程序以及应急处置能力培训。

（五）加强安全生产监督与考核

一是各级安全管理人员要下沉一线，加强对作业现场的巡查，加大现场安全监管与违章查处力度；二是对因管理不到位、制度不落实、培训走过场而导致安全隐患或事故的各级管理人员，进行严肃追责问责，倒逼管理责任落实；三是强化安全考核，通过奖惩制度，全面提升全员安全意识、安全能力和安全素质。

平顶山天安煤业股份有限公司七星选煤厂
“1·13”一般机械伤害事故调查组