



请输入关键字搜索



首页

政务公开

公共服务

番禺招商

公众互动

禺城风采

您当前所在位置：首页 > 政务公开 > 重点领域信息公开目录 > 安全生产 > 生产安全事故调查报告信息

番禺桥南可逸江畔小区“10·27”一般高处坠落事故调查报告

来源：番禺区应急管理局 发布时间：2026-03-05 09:07:29 阅读次数：187 字体大小：大 中 小

番禺桥南可逸江畔小区“10·27”一般高处 坠落事故调查报告

2025年10月27日10时40分左右，位于广州市番禺区桥南街南城路689号的可逸江畔小区1期发生一起人员高处坠落事故，造成1人重伤，1人轻伤，直接经济损失8.86869万元。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令493号）的有关规定，经区人民政府授权，成立了由区应急管理局郭建业局长任组长，市公安局番禺分局、区住建局、区卫健局、区总工会、桥南街道办事处有关人员组成的“10·27”一般高处坠落事故调查处理组（以下简称“事故调查组”）开展事故调查处理工作。事故调查组邀请了广东省安全生产协会专家协助调查组工作，对该起事故的技术原因进行调查分析。

事故调查组坚持“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、专家论证、技术鉴定、对事故涉及单位相关人员的问询取证和有关原始资料的调查分析，查明了事故发生的经过、原因、人员受伤和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对相关责任人员和责任单位的处理建议，分析了事故暴露的突出问题和教训，提出了加强和改进工作的措施建议。

经调查认定，本起事故是作业人员未持证违规进行特种作业、安全意识淡薄、安全防护用品和施工器具使用不规范而导致

1人高处坠落受伤，另1人连带受伤的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）室内装修项目与外墙防水补漏关系情况

1. 室内装修项目名称：广州市番禺区桥南街可逸江畔1期4栋604房室内装修项目。

2. 室内装修项目合同签订情况：

（1）2025年4月8日，业主高桐与广州艾美装饰工程有限公司^[1]（以下简称“艾美公司”）签订了《装饰合同书》，工程内容包括拆改已交付柜体、拆改已交付岛台、新安装柜体、更换地砖/地板（含通铺）、墙面改造（刷油漆/施工内容：扇灰等）、改造水电点位（水管/插座等）、更换电器、洁具卫浴、安装空调、全屋刷油漆、水电重做、厨房卫生间阳台做防水、房间木地板、客厅卫生间阳台厨房贴地等，采用全包方式，合同预算价为30.6万元。艾美公司承接的装修施工内容未包括高处外墙渗漏维修。

（2）2025年5月5日，艾美公司与孙仲秋签订了《工程承包合同》，采用半包方式，将事发房屋的旧房拆除、铺地砖、现场木工、水电安装，刮腻子刷油漆等施工内容分包给孙仲秋，合同最终价为17.179万元。

[1]广州艾美装饰工程有限公司成立于2013年05月20日，注册地位于广州市海珠区新滘中路583号大院2号202房（仅限办公），统一社会信用代码为9144010106819071XB，法定代表人为吴爱华，经营范围包括景观和绿地设施工程设计服务；工程施工总承包；室内装饰设计服务；其他工程设计服务；风景园林工程设计服务；房屋建筑工程设计服务；建筑工程后期装饰、装修和清理；商品信息咨询；广告业；建材、装饰材料批发；会议及展览服务；市场营销策划服务；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；企业管理咨询；室内装饰、装修；网络技术的研究、开发；计算机零配件零售；房屋建筑工程施工；建筑结构防水补漏；市政公用工程施工；建筑施工废弃物治理。

3. 事发房屋外墙防水补漏工程情况:

室内装修项目推进过程中,2025年9月20日,孙仲秋发现事发房屋主卧房间东北角窗台的上方有渗水痕迹,便将该情况告知业主高桐、刘洋夫妇,让他们去找外墙防水补漏的人处理。10月20日,孙仲秋发现主卧房间墙面上的渗水面积已经扩大到约一平米仍未处理,于是再次向高桐夫妇反映情况,刘洋咨询孙仲秋后,其推荐负责事发房屋室内防水施工的邓华与刘洋对接补漏事宜。10月23日,刘洋加了邓华微信并将渗水点的照片发给邓华,邓华不熟悉外墙防水,便将这些照片及业主的联系方式发给了彭培祥,由彭培祥直接与刘洋对接商议外墙补漏。彭培祥与金哲兵二人合作承接后,于事发当天进行事发房屋外墙防水补漏施工。

(二) 相关单位基本情况

1. 事发房屋业主:高桐、刘洋夫妇。业主委托亲属(徐博,刘洋的表弟)负责对接日常装修事项,实施装修前,刘洋已通过“悦秀会小程序”阅读《可逸江畔项目装修须知》,签署《装修管理服务协议》《装修施工承诺书》《装修施工防火责任书》等文件,办理了房号为04栋0604的《装修施工许可证》,2025年6月份,事发房屋空调安装涉高处作业前,向广州越秀物业发展有限公司^[2](以下简称“越秀物业”)提交了申请资料,业主

[2]广州越秀物业发展有限公司成立于1992年01月02日,注册地址位于广州市天河区珠江东路28号4301房、4401房自编13单元、4401房自编14单元、4401房自编15单元、4401房自编16单元,统一社会信用代码为914401011904664097,法定代表人为张成皓,经营范围包括物业管理;非居住房地产租赁;住房租赁;房地产评估;房地产经纪;房地产咨询;柜台、摊位出租;餐饮管理;市政设施管理;专业保洁、清洗、消毒服务;医院管理;停车场服务;劳务服务(不含劳务派遣);广告设计、代理;项目策划与公关服务;企业形象策划;市场营销策划;人力资源服务(不

未就该次事故涉及的高处外墙补漏施工向越秀物业申请,违反了事发房屋所在小区《项目装修须知》第一条第3项^[3]的规定。

2. 艾美公司,事发房屋室内装修承包单位,主营业务为房屋室内装修。法定代表人吴爱华,负责艾美公司的全面工作;张问玄,为艾美公司对事发房屋装修工程负责人;孙仲秋,为事发房屋部分装修施工内容的分包方。该公司制定了施工安全管理条例,明确了现场施工责任人,明确了现场的安全具体事项;制定了施工管理制度,编制了施工现场10不准等制度。

3. 越秀物业是可逸江畔小区1期的物业管理企业,主营物业管理。黄慧慧,为越秀物业可逸江畔小区1期的物业管理项目经理,负责该小区物业管理的全面工作。该公司制作了《越秀服务(广州)五大高危作业精益安全管理手册》《项目装修管理作业指导书》《广州越秀物业发展有限公司危险作业安全管理细则》等文件规范小区管理工作,实施装修前,已与事发房屋业主签署相关承诺书、责任书,为该房屋办理《装修施工许可证》,将该项目管理整理成台账,定时开展检查。

含职业中介活动、劳务派遣服务);业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);房屋拆迁服务;园区管理服务;企业管理;品牌管理;单位后勤管理服务;供应链管理服务;集贸市场管理服务;商业综合体管理服务;物业服务评估;工程管理服务;建筑物清洁服务;餐饮器具集中消毒服务;洗车服务;大数据服务;信息系统集成服务;棋牌室服务;礼仪服务;家政服务;住宅水电安装维护服务;咨询策划服务;仓储设备租赁服务;科技中介服务;互联网数据服务;信息技术咨询服务;创业空间服务;健身休闲活动;园林绿化工程施工;组织文化艺术交流活动;集中式快速充电站;机构养老服务;养老服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;新材料技术推广服务;软件开发;居民日常生活服务;安全系统监控服务;安全技术防范系统设计施工服务;外卖递送服务;城乡市容管理;城市公园管理;水污染治理;防洪除涝设施管理;环保咨询服务;城市绿化管理;白蚁防治服务;林业有害生物防治服务;公园、景区小型设施娱乐活动;森林公园管理;护理机构服务(不含医疗服务);会议及展览服务;装卸搬运;航空运输货物打包服务;航空商务服务;航空运营支持服务;国内货物运输代理;公共事业管理服务;动物园管理服务;植物园管理服务;水族馆管理服务;游览景区管理;汽车租赁;高危险性体育运动(游泳)(仅限分支机构经营);城市生活垃圾经营性服务(仅限分支机构经营);食品经营;小餐饮、小食杂、食品小作坊经营;小餐饮;餐饮服务(不产生油烟、异味、废气)。

[3]《项目装修须知》第一条第3项:“一、装修申请:……3、涉及特种作业类 需要提供特种作业证复印件(如电工证、高空作业证、焊工证等)。”

4. 彭培祥，男，51岁，通过邓华推荐，直接与刘洋对接承接了事发房屋的外墙防水补漏施工后，与金哲兵合作承接该施工工作，负责联系安排高处外墙防水补漏施工人员及辅助涉及的室内和地面协助工作。无相关安全管理过程记录等情况。

5. 金哲兵，男，46岁，与彭培祥合作承接事发房屋的外墙防水补漏施工，负责高处作业施工并提供高处作业相关器材。无相关安全管理过程记录等情况。

（三）事故发生经过

10月26日下午，彭培祥联系刘洋约定27日上午前往事发房屋。随后，彭培祥微信联系金哲兵，询问金哲兵能否提供高处作业的补漏人员，约定10月27日早上到事发房屋进行室外补漏。

10月26日晚上，金哲兵回电话彭培祥，无其他师傅可安排，他本人也是专业做防水的，可由其本人作业，约定两人一起承接事发房屋的外墙补漏施工，施工收益由两人共同分配。

10月27日9时50分左右，彭培祥、金哲兵到达可逸江畔1期小区，通过刘洋提供的密码进入事发房屋确定外墙面渗水位置后便着手开始施工。两人一同上到1期4栋顶层，将金哲兵所带的1条工作绳一头捆绑在屋面女儿墙构架上，另一头连接一副座板吊具。金哲兵通过座板吊具从顶层13楼下降到6楼，彭培祥回到事发房屋指引其对主卧房间东北角窗边外墙进行补漏。

10月27日10时40分左右，金哲兵将外墙渗水点修补完成后，使用座板下降打算回到地面，彭培祥也到施工点下方地面准

备接应金哲兵。当彭培祥到达施工点下方地面时，看到金哲兵下降到了四楼至五楼之间的位置，但整个人已经脱离了座板，身体悬空，双手抓住绳子。彭培祥见状一边呼叫一边用双手想要去接金哲兵，金哲兵双手无法抓稳绳子从高空坠落砸到彭培祥。

10月27日10时42分，越秀物业工作人员接报小区4栋东北角有人受伤后到达现场并拨打120急救、110报警电话，同时联系刘洋告知施工现场发生人员受伤情况。

（四）事故现场勘查和资料查阅情况

1. 现场勘查情况

（1）事发现场位于广州市番禺区桥南街可逸江畔小区1期4栋东北角，事发当时金哲兵与彭培祥受伤分别躺坐于地上。

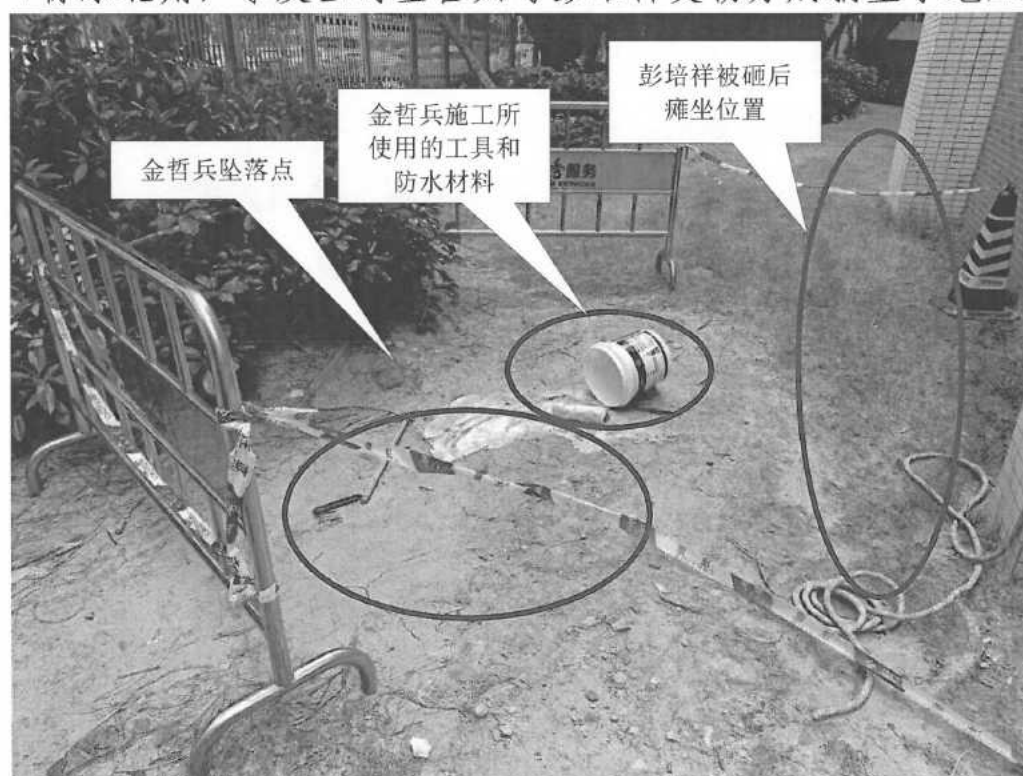


图1 事发现场示意图

(2) 事发房屋东侧主卧飘窗顶部有大片渗水痕迹，彭培祥和金哲兵为了解决渗水问题于是从4栋楼顶通过座板进行室外高处作业，到达事发房屋东北角飘窗外墙面上进行防水补漏作业。

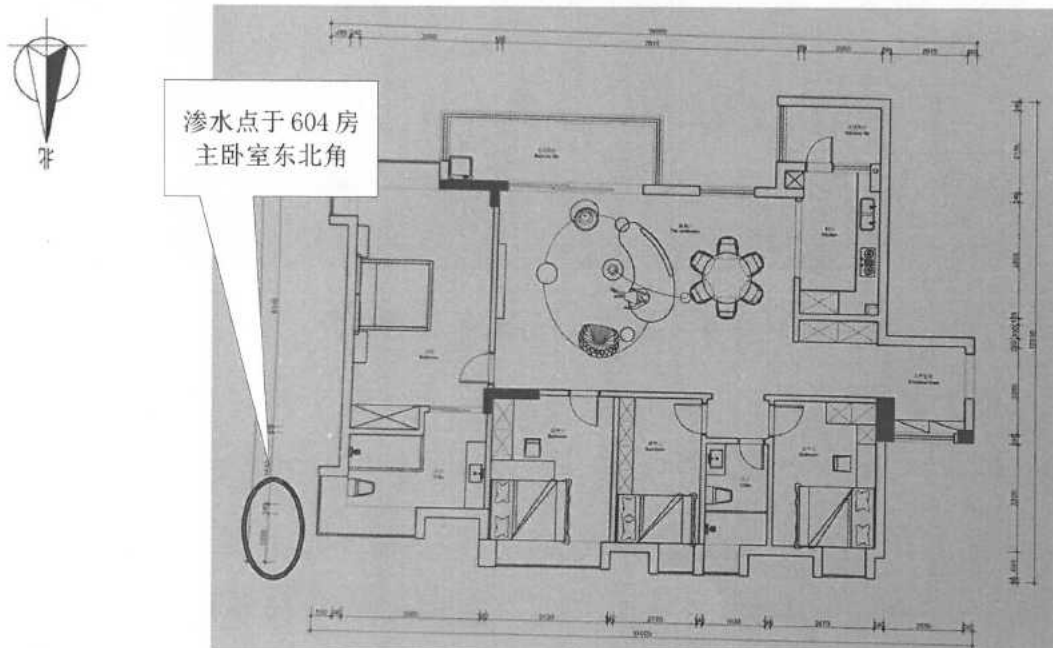


图2 事发房屋平面图

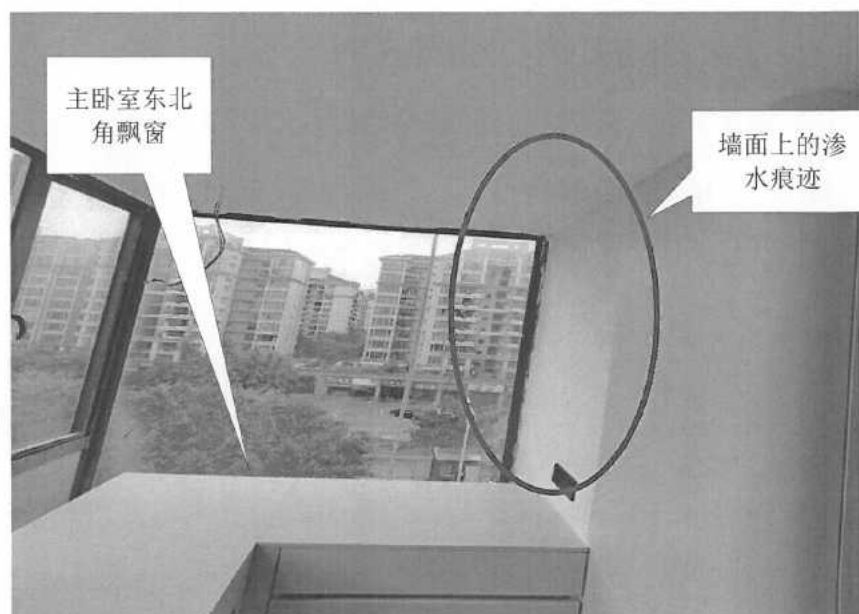


图 3 事发房屋主卧东北角飘窗现场照片

(3) 事发地位于 1 期 4 栋的东北角, 在其东侧有一棵直径约为 50cm 大型乔木, 乔木距 4 栋东北角外墙面的距离约 2.5m, 1 期 4 栋东侧靠近小区道路边, 采用镂空式金属围墙分隔, 4 栋东侧外墙距金属围墙的距离约为 8.38m, 围墙内侧为绿化带。

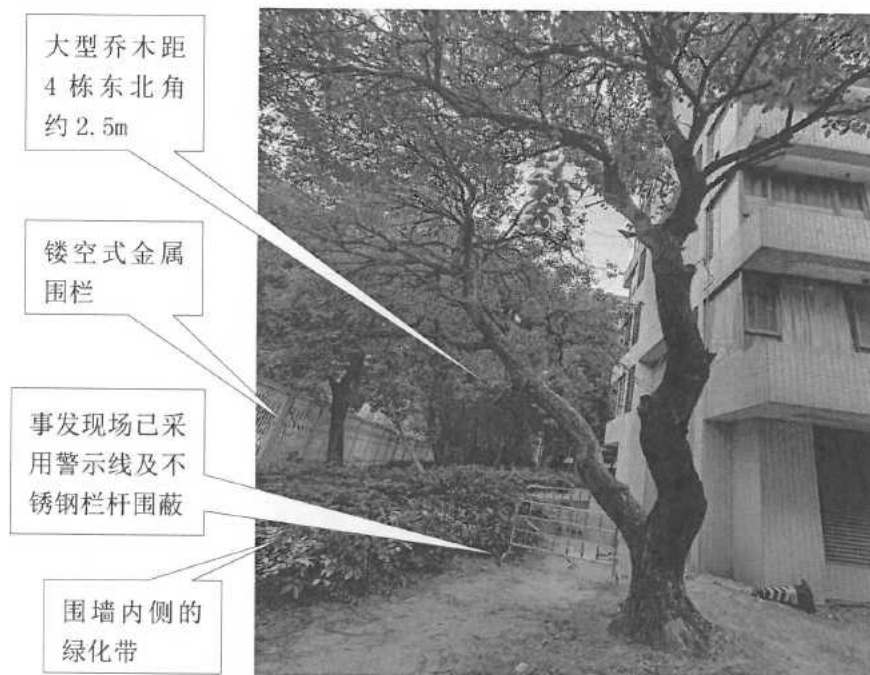


图4 4栋东北角现场照片

(4) 从现场地面观察，4栋东北角外墙面上悬挂有一条尼龙绳，尼龙绳上吊有一个单人座板吊具，位置大约在4层与5层之间，在6层604房的外墙面上可以看到有一块用防水涂料涂刷过的痕迹，可以确定是金哲兵事发时的作业路线。

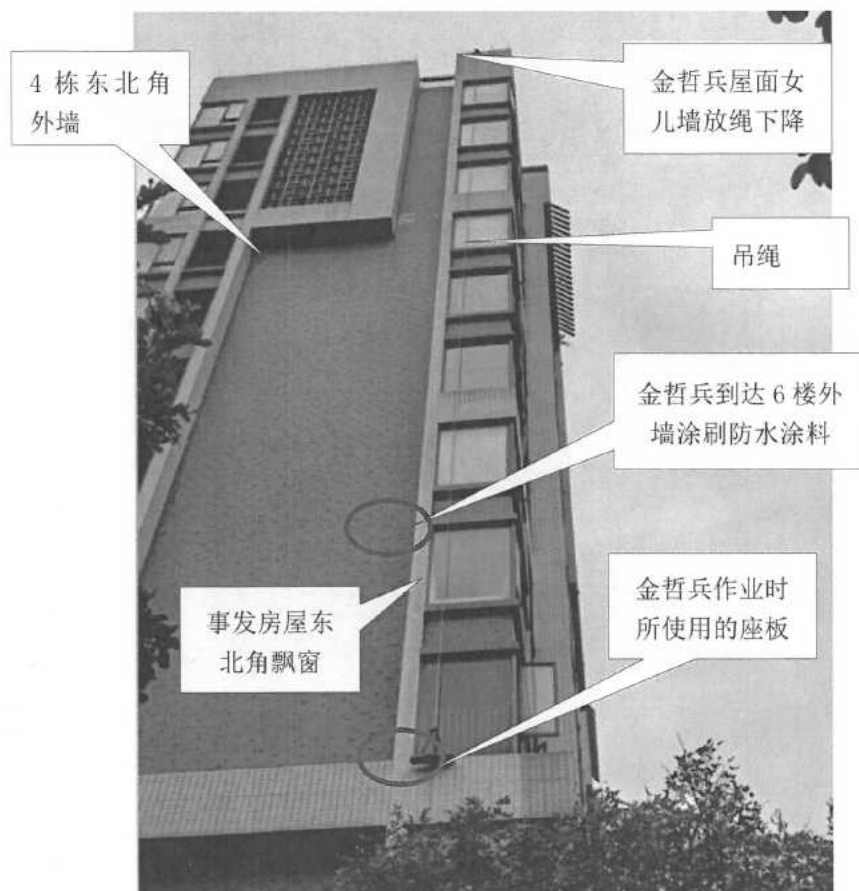


图 5 金哲兵作业路线图

(5) 通过观察，金哲兵使用的吊具为座板式单人吊具，但仅采用一条工作绳进行连接，座板装置上缺少拦腰带；未设置由柔性导轨、自锁器、安全短绳和坠落悬挂安全带组成的坠落保护系统，吊具关键零部件和安全防护装置缺失，严重违反了《座板式单人吊具悬吊作业安全技术规范》（GB 23525-2009）第 3.1、3.3 和 3.4 条^[4]的相关要求。

[4] 《座板式单人吊具悬吊作业安全技术规范》（GB 23525-2009）：

3.1 座板式单人吊具：个体使用的具有防坠落功能、沿建筑物立面自上而下移动的无动力载人作业用具。注：由挂点装置、悬吊下降系统和坠落保护系统组成。

3.3 悬吊下降系统：通过手控下降器沿工作绳将座板下移或固定在任意高度进行作业的工作系统。注：由工作绳、下降器、连接器、座板装置组成。



图 6 金哲兵施工时所使用的吊具

(6) 通过 4 栋屋面进行勘查，金哲兵将工作绳随意捆绑在 4 栋顶层的框架构件柱上，且构件柱上还设有 $\phi 10$ 镀锌圆钢避雷线，构件凸缘和转角未设衬垫保护，挂点装置设置不规范，不符合《座板式单人吊具悬吊作业安全技术规范》(GB 23525-2009) 第 3.2 和 7.1.3 条^[5]的相关要求。

3.4 坠落保护系统：发生坠落时保护作业人员安全的系统。注：由柔性导轨、自锁器、安全短绳、坠落悬挂安全带组成。

[5] 《座板式单人吊具悬吊作业安全技术规范》(GB 23525-2009)：

3.2 挂点装置：固定工作绳或柔性导轨的装置。注：有屋面固定架、固定(屋面、地面)栓固点、锚固点、配重物、配重水袋等形式。

7.1.3 每次作业前应检查的项目见表 2。检查应有记录，每项检查应由检查责任人签字确认。



图 7 事发吊具挂点设置图（一）

表 2 安全检查项目表

检查项目	内 容
建筑物支承处	能否支承吊具的全部重量
工作绳、柔性导轨、安全短绳	是否有腐蚀、磨损断股现象
屋面固定架	配重和销钉是否完整牢固
自锁器	动作是否灵活可靠
坠落悬挂安全带	是否损伤
挂点装置	是否牢固可靠,承载能力是否符合要求,绳结应为死结,绳扣不能自动脱出
建筑物的凸缘或转角处的衬垫	是否垫好;在作业过程中随时检查衬垫是否脱离绳索
劳动保护用品	是否穿戴



图 8 事发吊具挂点设置图（二）

（7）金哲兵在室外高处作业时，既没有佩戴安全帽，也没有佩戴安全带，违反了《建筑与市政施工现场安全卫生与职业健康通用规范》（GB 55034-2022）第 3.2.1 条^[6]、《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80—2016）第 3.0.5 条^[7]和《座板式单人吊具悬吊作业安全技术规范》（GB 23525-2009）第 7.2.5、7.2.7 和 7.2.12 条^[8]的要求。

2. 资料查阅情况

[6] 《建筑与市政施工现场安全卫生与职业健康通用规范》（GB 55034-2022）：3.2.1 在坠落高度基准面上方 2m 及以上进行高空或高处作业时，应设置安全防护设施并采取防滑措施，高处作业人员应正确佩戴安全帽、安全带等劳动防护用品。

[7] 《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80—2016）：3.0.5 高处作业人员应按规定正确佩戴和使用高处作业安全防护用品、用具，并应经专人检查。

[8] 《座板式单人吊具悬吊作业安全技术规范》GB 23525-2009：

7.2.5 作业人员应按先系好安全带，再将自锁器按标记箭头向上安装在柔性导轨上，扣好保险，最后上座板装置。检查无误后方可悬吊作业。

7.2.7 作业时应佩戴符合 GB 2811 要求的安全帽。

7.2.12 在垂放绳索时，作业人员应系好安全带。绳索应先在挂点装置上固定，然后顺序缓慢下放，严禁整体抛下。

金哲兵未取得特种作业操作证（高处作业）从事高处作业，违反了《中华人民共和国安全生产法》（2021 修正，下同）第三十条第一款^[9]的规定。

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

1. 人员伤亡情况

（1）金哲兵，男，湖北省公安县人。2025 年 10 月 27 日送至广医附属番禺中心医院进行救治。12 月 26 日，广东华生司法鉴定中心出具鉴定意见，其损伤程度为重伤二级。

（2）彭培祥，男，湖北省石首市人，2025 年 10 月 27 日送至广医附属番禺中心医院进行救治，11 月 6 日出院回住处休养，12 月 26 日，广东华生司法鉴定中心出具鉴定意见，其损伤程度为轻伤一级。

2. 直接经济损失情况

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721）及《国家安全监管总局印发关于生产安全事故调查处理中有关问题规定的通知》（安监总政法〔2013〕115 号）等规定，经调查组统计事故直接经济损失为 8.86869 万元。

（六）其他情况

1. 气象情况

根据区气象局提供的记录，2025 年 10 月 27 日，番禺区多云，气温介于 20.8℃至 26.2℃之间，相对湿度介于 54%至 67%

[9] 《中华人民共和国安全生产法》第三十条：《中华人民共和国安全生产法》第三十条第一款：“生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。”

之间，东北偏北风为主，平均风速为 2.4 米/秒（2 级），极大风速为 7.2 米/秒（4 级），出现在 10 月 27 日 13 时 12 分；离事发地最近的气象观测站为番禺区沙湾街涌口村气象观测站，2025 年 10 月 27 日 11 时，该站点没有录得降雨，气温为 24.5℃，小时内极大风速为 6.9 米/秒（4 级），经综合分析，排除气象因素对本起事故的影响。

2. 区住建局履职情况

一是物业小区住宅室内装饰装修监管制度建设，2022 年 4 月 27 日印发了既有住宅小区室内装饰装修的监管工作方案和工作指引；二是履行日常巡查职责，2025 年 9 月 23 日对可逸江畔小区进行了检查；三是业务指导和技术培训，2025 年 9 月 29 日，组织区城管、区物管协会、各镇街、居委会、物业公司负责人参加物业管理工作例会。

3. 桥南街道办事处履职情况

制定了《桥南街高处作业专项整治行动工作实施方案》，重点对施工现场高处作业安全开展检查。对辖区内涉高处作业工程定期开展安全专项检查，2025 年共出动 54 人次，检查各类高处作业 27 处，发现安全隐患 40 条，发出整改通知书 25 份。以及组织辖内各物业服务公司、各社区负责人等召开季度物业管理工作会议。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报、响应及现场应急处置情况

10 时 40 分，越秀物业工作人员接报小区 4 栋东北角有人受伤后，立即派员核实。

10 时 42 分，越秀物业工作人员到达现场并拨打 120、110 报警，同时联系业主告知现场发生情况。

10 时 45 分，区急救医疗指挥中心接到急救电话在番禺区桥南街可逸江畔 1 期 4 栋发生一起高处坠落事故，要求“120”出车前往救治。

10 时 46 分，区急救医疗指挥中心受理呼救信息完毕后，立即调度广医附属番禺中心医院救护车前往救治。

10 时 47 分，广医附属番禺中心医院救护车出车。

10 时 48 分，区急救医疗指挥中心联系报警者，进一步了解现场情况。

10 时 54 分，广医附属番禺中心医院救护车到达现场，对彭培祥和金哲兵进行初步救治。

10 时 57 分，区急救医疗指挥中心调派何贤纪念医院救护车前往增援。

11 时 05 分，广医附属番禺中心医院救护车将金哲兵送院救治。

11 时 08 分，何贤纪念医院救护车到达现场。

11 时 11 分，金哲兵被送至广医附属番禺中心医院，启动多学科联合会诊，手术处理。

11 时 19 分，番禺区委区政府总值班室接报并通知相关职能

部门和属地镇街作出响应。

11 时 29 分，何贤纪念医院救护车将彭培祥送至广医附属番禺中心医院住院救治。

11 时 58 分，桥南街道办事处分管领导，街综合行政执法二分队负责人以及桥南派出所等部门相关负责人到场处置。

12 时 30 分，区应急管理局值班人员到达现场处置。

14 时 45 分，区住建局派员到达事故现场了解情况。

（二）医疗救治和善后情况

1. 医疗救治情况

11 时 11 分，伤者金哲兵被送至广医附属番禺中心医院急救；医院启动多科联合会诊，现场神经外科决定绿色通道手术治疗。

11 时 29 分，彭培祥被送至广医附属番禺中心医院急诊科医治。

11 时 38 分，金哲兵送达手术室进行手术治疗。

14 时 00 分，彭培祥收入创伤骨科住院，创伤骨科予以保守治疗。

15 时 00 分，金哲兵术后转入 ICU，给予气管插管呼吸机辅助呼吸、脱水降颅压、抗感染等治疗。

2. 善后处置情况

事故发生后，桥南街迅速组织开展善后工作，多次组织伤者家属和业主委托人等召开善后协调会，经多次释法调解，各方仍未就善后方案达成共识，后续有关善后赔偿事宜将通过相关法律

程序解决。

（三）事故应急处置评估

事故发生后，相关职能部门根据自身职责，赶赴现场开展应急处置工作，响应及时、处理得当，符合应急处置措施程序及要求。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

金哲兵在自身不具备高处作业资格的情况下，使用不符合安全规范的座板式单人吊具在事发房屋东北角高处外墙进行防水补漏服务时，身体从座板上滑脱坠落到地面，并砸中在地面准备接应的彭培祥，造成两人受伤是导致事故的直接原因。

（二）其他可能因素排除

通过事故现场勘察、询问和气象资料分析，排除人为故意伤害、自身身体健康状况、突发灾害、极端气象等因素影响。

（三）间接原因分析

1. 金哲兵安全意识淡薄，未充分辨识高处作业安全风险，未采取必要的安全措施保证作业安全，未佩戴安全帽和安全带等个人劳动防护用品。

2. 彭培祥安全意识淡薄，未对金哲兵特种作业操作资质进行核查，合作承接涉及高处作业的外墙防水补漏时，没有提醒、督促金哲兵注意安全防范。

四、有关单位存在的主要问题

（一）金哲兵，不具备特种作业操作资格从事高处作业，违反了《中华人民共和国安全生产法》第三十条第一款^[10]的规定；未对高处作业进行风险辨识和管控，使用不符合安全规范的座板式单人吊具，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第一款^[11]的规定；未按规定使用、佩戴符合标准的劳动防护用品进行高处作业，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十五条^[12]的规定。

（二）彭培祥，未对金哲兵特种作业操作资质进行核查，合作承接涉及高处作业的外墙防水补漏，违反了《中华人民共和国安全生产法》第三十条第一款的规定。

五、对有关责任人员和单位的处理建议

（一）对事故有关责任单位和责任人员的行政处罚建议

1. 金哲兵，男，群众，对事故发生负有责任，鉴于其合作承接高处作业且造成自身重伤二级，根据《关于一般安全生产事故行政处罚有关问题的复函》（安监总厅政法函〔2014〕136号）的规定，造成1至2人重伤或者300万元以下直接经济损失生产安全事故的，一般不对事故发生单位给予罚款处罚。建议免于追究其相关责任。

2. 彭培祥，男，群众，对事故发生负有责任，鉴于其合作承

[10] 《中华人民共和国安全生产法》第三十条第一款：“生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。”

[11] 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第一款：“生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。”

[12] 《中华人民共和国安全生产法》第四十五：“生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。”

接高处作业且造成自身轻伤一级，根据《关于一般安全生产事故行政处罚有关问题的复函》（安监总厅政法函〔2014〕136号）的规定，造成1至2人重伤或者300万元以下直接经济损失生产安全事故的，一般不对事故发生单位给予罚款处罚。建议免于追究其相关责任。

六、事故主要教训

（一）严格持证上岗，落实安全防护。作业人员侥幸心理严重，法律和安全意识淡薄，在不具备高处作业资格，未经过专业培训和考核，对高处作业的危险性认识不足的情况下，凭经验施工，未进行充分的风险辨识和采取必要的安全措施，未消除座板式单人吊具不符合安全规范的隐患，未佩戴安全帽和安全带等个人劳动防护用品，无资质、无防护、盲目冒险是该起事故的直接祸根。

（二）压实各方责任，严禁以包代管。施工项目层层转包，形成了一个松散、临时性的作业链条，安全责任模糊不清，没有任何一方对最终作业者的资质、方案、安全措施进行实质性审核和把关，安全责任在“推荐”和“联系”中被彻底忽视，安全管控完全缺失大大增加事故发生的风险。

（三）强化施工监管，警惕擅自施工。此类民宅外墙补漏为代表的“小散”工程，金额小、工期短、人员流动性大，往往脱离正规建筑市场和安全管理体制，容易成为监管的灰色地带。从业主到作业人员应提高对“小散”工程的危险性及规范要求的认

识，作业前主动向物业报备，物业应完善巡查、发现和制止的监管机制，做到安全监管无死角、安全管控零容忍。

七、事故整改和防范措施

本次事故反映出有关单位在室外装修高处作业安全管理方面存在问题。为了认真吸取事故教训，防止类似事故发生，提出以下对策措施和建议：

（一）彭培祥、金哲兵

一是严禁聘请无资质特种作业人员从事涉特种作业工作；二是做好生产安全的隐患排查工作，防范再出现因人员、作业工具不具备安全生产条件的事故；三是从事特种作业人员必须参加专门机构组织的培训，取得相应的从业资格方可上岗作业。

（二）事发房屋业主，积极主动学习熟悉物业小区房屋装修的相关规定，遵守项目装修须知、装修施工承诺书、装修施工防火责任书的约定，增强家居装修、维修的安全意识。

（三）区住建局

一是结合安全生产治本攻坚三年行动的有关部署要求，坚持问题导向，突出普遍性、典型性问题，针对建筑行业生产安全事故频发、高发的现象，深入推进建筑施工行业领域的安全专项整治行动，坚决整治、查处、打击建筑施工行业领域中存在的问题；二是进一步强化对物业小区住宅室内外装饰装修的监督检查力度，严格安全监督检查工作的闭环管理，对主体责任不落实、作业现场管理混乱、违章违规操作等行为坚决查处；三是严格督促

建设施工单位依法履行主体责任，建立健全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，加强作业现场的检查巡查，开展全方位、动态化的风险辨识和隐患排查治理，有效防范建筑施工行业领域生产安全事故；四是完善物业小区考评机制，将高处作业管控、现场安全巡查、隐患整改等内容纳入考评。

（四）各镇街

一是认真落实属地管理职责，加强辖区内各类小额工程项目的巡查、检查，督促施工单位深入开展生产安全事故隐患排查治理，从源头上确保施工安全；二是加强辖区内物业小区住宅室内外装饰的监督管理，督促企业严格落实安全生产主体责任，严格规范执行各项安全规章制度；三是指导企业建立内部安全隐患举报奖励机制，提高企业发现隐患和消除隐患的能力；四是要认真吸取同类事故教训，举一反三，督促辖区内生产经营单位细致开展隐患排查治理，有效消除事故隐患。

番禺桥南可逸江畔小区“10·27”

一般高处坠落事故调查组

2026年3月2日

[返回顶部](#)

[打印页面](#)

[关闭本页](#)

[网站地图](#) | [隐私声明](#) | [站点帮助](#) | [关于本站](#) | [联系我们](#)

广州市番禺区人民政府 版权所有 主办单位：广州市番禺区人民政府办公室 广州市番禺区政务服务和数据管理局

承办单位：广州市番禺区政务服务和数据管理局 备案号：粤ICP备20058359号-1

网站标识码：4401130002  粤公网安备 44011302000073号 您是第107220758位访客

