

紫云贵州忠顺石材开发有限公司“11·22” 一般车辆伤害事故调查报告

编制单位：紫云自治县人民政府事故调查组

编制时间：2026 年 2 月 5 日

目 录

一、事故基本情况	- 2 -
(一) 事故发生单位概况	- 2 -
(二) 事故发生单位安全管理情况	- 2 -
(三) 涉事车辆有关情况	- 4 -
(四) 事故发生经过	- 5 -
(五) 事故现场情况	- 7 -
(六) 人员伤亡及直接经济损失	- 7 -
(七) 其他情况	- 8 -
二、事故应急处置及评估情况	- 8 -
(一) 事故信息接报及响应情况	- 8 -
(二) 事故现场应急处置情况	- 8 -
(三) 医疗救治及善后情况	- 9 -
(四) 事故应急处置评估	- 9 -
三、事故原因分析	- 9 -
(一) 直接原因分析	- 9 -
(二) 其他可能因素排除	- 10 -
(三) 间接原因分析	- 10 -
四、事故责任单位存在的主要问题	- 10 -
五、有关部门(单位)监管情况	- 11 -
六、有关责任人员和责任单位的处理建议	- 12 -
(一) 对事故责任人员的处理建议	- 12 -
(二) 对事故责任单位的处理建议	- 13 -
七、事故整改和防范措施	- 14 -
(一) 强化主体责任落实, 切实防范化解事故发生	- 14 -
(二) 加强现场安全管理, 切实消除事故风险隐患	- 14 -
(三) 加强安全教育培训, 切实提升从业安全意识	- 15 -
(四) 严格执法检查力度, 切实履行安全监管职责	- 15 -

紫云贵州忠顺石材开发有限公司“11·22” 一般车辆伤害事故调查报告

2025年11月22日9时36分许，紫云自治县猫营镇贵州忠顺石材开发有限公司（加工厂）3车间发生一起一般车辆伤害事故，造成1人死亡。直接经济损失153.78万元。

事故发生后，县委、县政府高度重视，县政府有关领导作出指示，要求迅速查清原因，积极稳妥做好善后处置工作，举一反三，吸取教训。按照县委、县政府安排，县应急管理局、县公安局、产业园区管委会、猫营镇先后组织人员赶赴现场开展处置工作。市安委办有关领导带队到事故单位对善后处置和事故调查工作进行现场督导，市安委办对该起事故进行挂牌督办。

2025年11月27日，根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规，县人民政府成立了由县应急管理局为组长单位，县公安局、县总工会、县人力资源和社会保障局为成员单位的贵州忠顺石材开发有限公司“11·22”一般事故调查组（以下简称“事故调查组”），对事故进行调查，并邀请县纪委监委派员参与事故调查。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和事故调查“四不放过”的原则，通过开展现场勘验、查阅资料、调查询问等工作，查清了事故发生的经过、原因、人员伤

亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关人员和单位的处理建议及事故防范措施。

经调查认定，紫云贵州忠顺石材开发有限公司“11·22”一般车辆伤害事故是一起因加工厂主要负责人龙**盲目进入轮式装载机作业视线不良区域进行石材大料挑选，轮式装载机驾驶员杨**违反操作规程，未对作业场所及周围环境进行检查造成的一般车辆伤害生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位概况


贵州忠顺石材开发有限公司，成立于2019年8月7日，注册资本：贰亿元整，类型：有限责任公司（自然人投资或控股），法定代表人：李*，统一社会信用代码：*****，主要经营：饰面石材开采、加工及销售；砂石、轻钙、石灰石、重钙粉加工及销售。登记机关：紫云自治县市场监督管理局。

（二）事故发生单位安全管理情况

1. 企业组成及安全管理架构。贵州忠顺石材开发有限公司在猫营镇黄鹤营村设加工厂一座，加工厂设置3个车间，分别配备1条生产线，事故发生在加工厂3号车间内。加工厂成立了安全生产管理组织机构，由加工厂主要负责人龙**担任组长，安全管理人员吴**任副组长，综合办公室负责人鲜**、生产车间主管郑**、电工安*、叉车驾驶员卓**任成员。龙**持有主要负责人安全生产知识和管理能力考核合格证，证号：*****，主要职

责是对加工厂安全生产工作全面负责；吴**持有安全管理人员安全生产知识和管理能力考核合格证，证号：*****，主要职责是配合主要负责人开展好日常安全管理工作。

(加工厂) 安全管理机构框架示意图

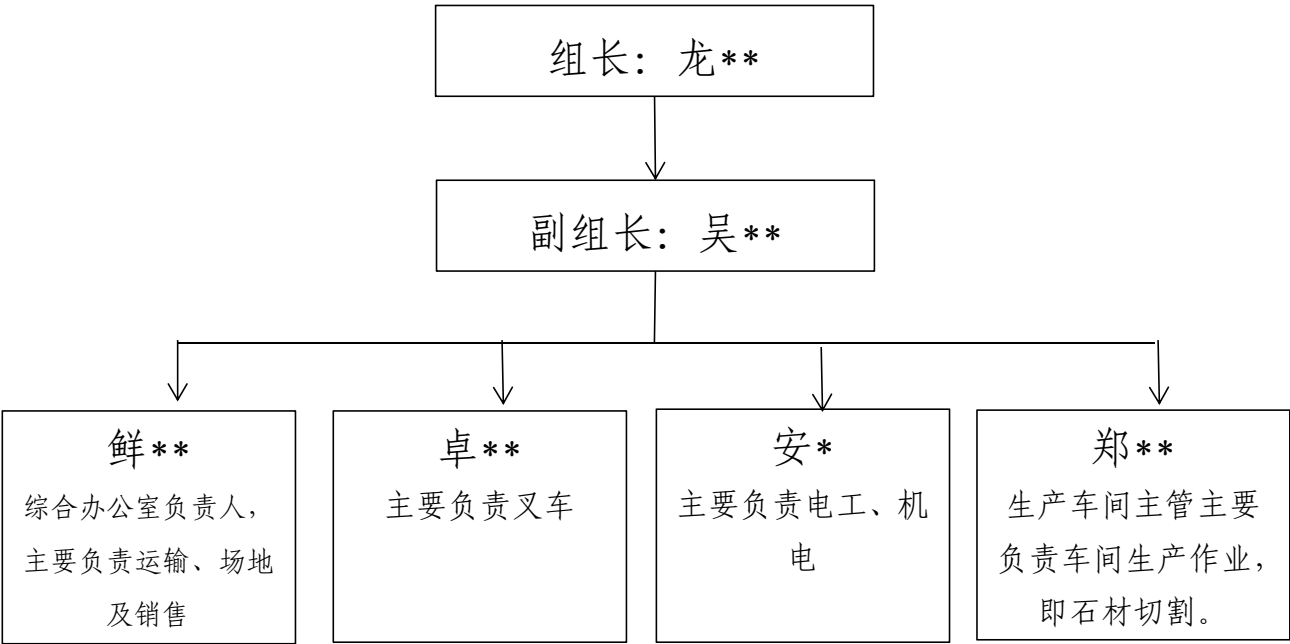

2. 安全管理制度建立情况。制定了《安全管理机构与人员任命管理制度》、《安全生产费用提取和使用管理制度》、《安全生产检查及事故隐患的排查治理制度》、《安全生产例会制度》、《安全措施奖惩制度》、《“三违”行为管理制度》、《警示标志和安全防护管理制度》、《安全生产事故管理制度》、《安全培训教育制度》、《安全风险评估和控制管理制度》、《特种作业安全管理制度》、《危险作业安全管理制度》等 38 个制度。

3. 安全管理工作开展情况。公司董事长李*每周到加工厂通过座谈或当面安排了解生产经营情况，并到车间查看生产和安全

工作。加工厂主要负责人龙**会同安全员吴**每月定期召开安全生产会议，安排部署安全生产工作，组织制定了安全生产培训计划和应急演练工作计划，每月开展一次安全教育培训，2025年5月10日开展触电应急演练。安全员吴**每天组织开展安全巡查，建立隐患整改台账，2025年累计排查问题隐患37条；组织对有限空间作业场所进行排查，排查有限空间作业场所1个；组织对设施设备进行保养和维护，并建立台账管理，台账有通用式起重机1台、叉车4台、轮式装载机2台，叉车驾驶员和轮式装载机驾驶员均持有相匹配证照。公司2025年4月投保了团体意外保险。

（三）涉事车辆有关情况

涉事车辆为龙工牌轮式装载机，整车出厂合格证号：YH638021505953，制造企业：龙工（上海）机械制造有限公司，车辆型号：LGFT28，车辆识别代号/车架号：*****，发动机型号：WP10G240E341，燃油种类：柴油，整备质量29380kg，额定载质量28000kg，外形尺寸（mm）：8663×3025×3601，转向形式：方向盘，最高设计时速37km/h，车辆制造日期：2021年05月13日。轮式装载机发动机、车架、前叉等车辆构件均是原车设计的，未进行后期改装。轮式装载机驾驶员杨**，持有全国建设工程机械行业节能操作员证书，证书编号：*****，期限2020年8月17日至2026年8月17日，主要负责轮式装载机驾驶工作，包括石材大料转运和石料装卸，其工作由龙**直接安

排。涉事车辆每年由龙工销售公司一年保养一次，日常维护保养经贵州忠顺石材开发有限公司负责。2025 年，涉事车辆共进行维修保养六次，9 月 22 日龙工销售公司进行一次全车保养，主要更换机滤、燃油精滤、空滤和发动机油底壳垫；贵州忠顺石材开发有限公司分别在 4 月 10 日给轮胎充气、8 月 15 日维修防滑链、10 月 16 日加注液压油、11 月 15 日更换防冻液、12 月 26 日加装倒车雷达。



涉事车辆正面



涉事车辆侧面

（四）事故发生经过

2025 年 11 月 22 日上午 7 时 50 分许，贵州忠顺石材开发有限公司加工厂主要负责人龙**通过电话安排轮式装载机驾驶员杨**进行石材大料转运作业。按照工作安排，杨**驾驶轮式装载机（型号 LGFT28）将料场的石材大料转运至 3 车间，在先转运两三块石材大料后。8 时 30 分许，有外来车辆来料场拉废料，杨**驾驶轮式装载机给外来车辆装废料。装完废料后，杨**继续驾驶轮式装载机向 3 车间转运剩余的石材大料，每次将石材大料转运到 3 车间时由张**、林**2 名工人负责支垫木头。9 时 36 分

许，加工厂主要负责人龙**在 3 车间杨**转运石材大料堆放的作业区域挑选石材，杨**因视线不良未发现龙**在 2#、3#石材大料之间，在转运堆垛石材大料时，将龙**挤压在 2#、3#石材大料之间，未发现龙**被挤压，然后继续转运石材大料。10 时许，杨**转运石材大料结束，驾驶轮式装载机到 3 车间南侧进行防滑链维修，直到中午加工厂下班都没有修完。11 时 30 分许，加工厂下班，杨**等工人去吃饭并休息，期间依然没有人发现龙**不在。

2025 年 11 月 22 日 13 时 30 分许，加工厂开始上班，员工到各自岗位开展工作。13 时 37 分许，张**、林**2 名工人在 3 车间协同运用龙门吊吊石材大料进行切割作业，在用铁链捆扎 4#石材大料准备吊时，发现龙**站立在 2#、3#石材大料之间，面部青紫。张**跑去叫人来救龙**，安全员吴**、电工安*、叉车工卓**等几名工人跑来参与救援，张**和林**协同把 4#石材大料吊开，安全员吴**、电工安*、叉车工卓**把龙**从 2#、3#石材大料之间往外拉进行救援。13 时 45 分许，经救援，龙**被救出来，并扶在旁边躺下。随后，电工安*拨打了 120 急救电话，现场人员拨打了 110 报警，安全员吴**电话向董事长李*汇报。13 时 47 分许，董事长李*接到安全员吴**电话报告，立即从矿山赶到加工厂，安排向县应急管理局、猫营镇进行报告，并开展有关处置工作。14 时 2 分许，猫营镇卫生院到达现场，对龙**进行现场抢救，经 120 急救确认龙**因窒息无生命体征。

（五）事故现场情况

贵州忠顺石材开发有限公司加工厂布置一座办公楼、一座宿舍和一座厂房，厂房按照东北至西南方向布置，由北到南依次为1车间、2车间、3车间，其中3车间长144m、宽23.8m。事故发生处位于厂房3车间内，现场有石材大料10余块，距离3车间东门约9m，紧临2车间，呈现不规则堆放，其中龙**出事周围有石材大料4块，由外到内依次为1#石材大料、2#石材大料、3#石材大料、4#石材大料（在救援过程中已吊运开），4块石材大料长1.95m、宽1.96m、高2.16m。事发时龙**站立2#石材大料与3#石材大料之间，佩戴有安全帽，2块石材大料间距为0.27m，呈现平行交错堆放。附图如下：



加工厂布置图



事故现场图

（六）人员伤亡及直接经济损失

1.人员伤亡情况。事故造成1人死亡，具体信息为：龙**，男，身份证号码：*****，贵州省黔西市*****人。

2. 直接经济损失。依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》《贵州省生产安全事故调查处理程序暂行规定》的规定，核算本次事故造成的直接经济损失为 153.78 万元。

（七）其他情况

事故发生在加工厂厂房内，气象条件对事故无影响。发生事故的 3 车间，通道宽 11.6 米，可正常通行轮式装载机。事故发生后，贵州忠顺石材开发有限公司积极开展应急处置和善后事宜，未发生舆论舆情。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2025 年 11 月 22 日 13 时 47 分许，贵州忠顺石材开发有限公司董事长（法定代表人）李*接到事故报告后，立即应急响应，开展应急处置工作，并安排安全员吴**向应急管理部门报告。14 时 07 分，县应急管理局指挥中心接贵州忠顺石材开发有限公司和县公安局指挥中心报告，立即启动应急响应，随后调度猫营镇、产业园管委会等有关部门核实情况。同时，县应急管理局、县公安局、产业园管委会、猫营镇等有关单位立即组织有关人员赶赴现场处置。14 时 14 分，县应急管理局指挥中心将事故信息分别报送至县委总值班室、县政府总值班室、市应急管理局指挥中心。

（二）事故现场应急处置情况

2025 年 11 月 22 日 13 时 37 分许，林**、张**2 名工人在 3 车间吊石材大料切割时，发现龙**站立 2#石材大料与 3#石材大

料之间，便立即通知加工厂安全员吴**，并叫来了电工安*、叉车工卓**等几名工人参与救援，经救援，13时45分许龙**被救出，随即扶在旁边躺下。同时，电工安*拨打了120急救电话，现场人员拨打了110报警，安全员吴**向董事长李*报告情况，安全员吴**根据安排向县应急管理局报告情况。15时许，县应急管理局、县公安局、产业园管委会、猫营镇陆续到达现场，县应急管理局、县公安局随即对事故现场进行初步勘查，并指导现场处置工作。

（三）医疗救治及善后情况

2025年11月22日14时2分许，猫营镇卫生院120急救赶到现场，经现场抢救，确认受伤人员龙**因窒息无生命体征。17时许，120急救车将死者遗体运往紫云殡仪馆。

事故发生后，县应急管理局、产业园区管委会、猫营镇分别派出有关人员，督促指导善后处置事宜。25日上午，贵州忠顺石材开发有限公司与死者家属达成赔偿协议，随后死者家属将死者运回家中办理丧事，善后处置工作结束。

（四）事故应急处置评估

此次事故救援过程行动迅速、效果明显，参与救援的无人员伤亡，未发生次生事故。善后处置工作迅速有效，未引发社会舆论和其他不稳定因素。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

经事故调查和综合分析，认定该事故直接原因是：龙**作为加工厂主要负责人未进行作业现场管理安全风险辨识，盲目进入轮式装载机作业视线不良区域进行石材大料挑选；且轮式装载机驾驶员杨**违反操作规程，未对作业场所及周围环境进行检查。

（二）其他可能因素排除

经公安机关对有关人员进行询问、走访，排除人为故意伤害致龙**死亡的可能。

（三）间接原因分析

1. 主要负责人龙**安全意识淡薄，安全管理能力不足，在安排轮式装载机进行石材转运和石材大料挑选作业时，未对作业现场安全风险进行辨识。

2. 3 车间石材大料的堆垛不满足“五距”要求，2#石材大料与 3#石材大料之间垛距为 0.27m，且堆垛杂乱。

3. 作业现场安全管理缺失，作业现场未安排专人负责现场安全管理。

4. 事故隐患排查流于形式，未发现堆垛和违章作业的事故隐患，并及时消除。

5. 安全教育培训不到位，轮式装载机驾驶员对《装载机工安全操作规程》不熟悉。

四、事故责任单位存在的主要问题

贵州忠顺石材开发有限公司。一是加工厂主要负责人安全意识淡薄，在安排轮式装载机转运作业时，盲目进入作业区挑选石

材大料，缺乏现场管理能力^[1]。二是轮式装载机在进行转运石材大料作业时，轮式装载机驾驶员未对作业场地和周围环境进行检查^[2]。三是轮式装载机在进行石材大料作业区域内，未安排专人负责现场安全管理^[3]。四是未认真组织安全风险辨识，对石材大料挑选和石材大料转运交叉作业安全风险辨识不足，现场作业无安全管理措施^[4]。五是3车间石材大料的堆垛不满足“五距”要求，2#石材大料与3#石材大料之间垛距为0.27m^[5]，且堆垛杂乱。六是事故隐患排查流于形式，未发现石材大料堆垛和轮式装载机违规作业的事故隐患^[6]。七是安全教育培训不到位，企业虽组织对《装载机工安全操作规程》等操作规程进行培训，但轮式装载机驾驶员对操作规程不熟悉^[7]。

五、有关部门（单位）监管情况

1. 紫云自治县产业园区管委会。2025年1月26日，贵州省人民政府批准设立紫云经济开发区，开发区目前按照原产业园区

^[1] 《中华人民共和国安全生产法》第二十七条第一款“生产经营单位的主要负责人和安全生产管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力。”

^[2] 贵州忠顺石材开发有限公司《装载机工安全操作规程》第一条“装载机进入作业场地时，应认真检查场地内及周围环境情况。”

^[3] 《中华人民共和国安全生产法》第四十三条“生产经营单位进行爆破、吊装、动火、临时用电以及国务院应急管理部门会同国务院有关部门规定的其它危险作业，应当安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实。”

^[4] 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第三项“生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（三）组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；”

^[5] 《仓储场所消防安全管理通则》（*F 1131-2014）6.8 “6.8 库房内堆放物品应满足以下要求：a）堆垛上部与楼板、平屋顶之间的距离不小于0.3m（人字屋架从横梁算起）；b）物品与照明灯之间的距离不小于0.5m；c）物品与墙之间的距离不小于0.5m；d）物品堆垛与柱之间的距离不小于0.3m；e）物品堆垛与堆垛之间的距离不小于1m。”

^[6] 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第五项“检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；”

^[7] 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条“生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。”

管委会进行管理；设立安全生产监督管理办公室（行政机构）和管理服务中心安监部（事业机构）共同承担园区安全生产工作；定期组织召开党工委扩大会议、专题会议、党组会议等传达安全生产会议和文件精神，安排部署安全生产工作；2025年3月，组织对辖区小微石材企业开展安全教育培训，并联合多家县直部门对辖区小微石材开展专项检查；在春节、五一、中秋、国庆等重点时段，印发工作提示，督促辖区企业强化安全生产工作；2025年4月、10月、11月、12月四次对贵州忠顺石材开发有限公司开展检查。

2. 紫云自治县应急管理局。设立安全生产基础股，承担非煤矿山、工矿商贸行业安全生产监管工作。通过召开党委会、例会、专题会等传达学习有关安全生产会议及文件精神，安排部署安全生产工作。组织非煤矿山企业、工贸企业召开安全生产工作会议和培训会议5次。制定年度执法检查计划，按计划对贵州忠顺石材开发有限公司加工厂开展执法检查2次，计划完成率100%，对检查发现问题进行责令限期整改消除。开展安全生产指导帮扶3次。组织企业开展主要负责人安全教育培训2次。在重点时段、重点节日通过工贸企业微信群及时转发安全生产文件和工作要求，并调度工作开展情况。

六、有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）对事故责任人员的处理建议

1. 龙，男，群众，贵州忠顺石材开发有限公司加工厂主要**

负责人，安全意识淡薄，对作业现场安全风险辨识不足，未落实作业现场安全管理措施，在轮式装载机作业期间，盲目进入轮式装载机作业区域进行石材大料挑选，对事故负主要责任，鉴于已在事故中死亡，建议免于追究其责任。

2. 李*，男，群众，贵州忠顺石材开发有限公司法定代表人，未履行公司主要负责人安全生产责任，未认真组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，对事故发生负有责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条规定，建议由县应急管理局对其处以上一年年收入百分之四十的罚款。

3. 吴**，男，群众，贵州忠顺石材开发有限公司加工厂安全管理人员，组织安全教育培训不到位，未认真开展安全风险辨识，未落实作业现场安全管理措施，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条规定，建议由县应急管理局对其暂停安全生产知识和管理能力考核资格，并处以上一年年收入百分之二十的罚款。

4. 杨**，男，群众，贵州忠顺石材开发有限公司加工厂轮式装载机驾驶员，在驾驶轮式装载机时，未严格落实岗位安全责任，未按照装载机工操作规定进行操作，建议由公司依照内部管理规定进行处理。

（二）对事故责任单位的处理建议

贵州忠顺石材开发有限公司。安全生产主体责任落实不到位。主要负责人安全意识淡薄，安全风险辨识不足，未落实作业现场安全管理措施，事故隐患排查流于形式，安全教育培训不到位，

从业人员违规操作轮式装载机。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条规定，建议由县应急管理局对其进行行政处罚。

七、事故整改和防范措施

（一）强化主体责任落实，切实防范化解事故发生

贵州忠顺石材开发有限公司要进一步完善安全生产组织体系，建立完善安全生产制度并落实，制定生产安全事故隐患排查治理制度，加强公司层面安全生产责任制建设，配好配强加工厂主要负责人，并确保取得相适应的安全生产知识和管理能力，严格落实主要负责人“七项”安全生产职责。企业主要负责人要将安全生产工作纳入重点议事日程，与企业发展同安排、同部署，定期带队检查企业安全生产工作，要把重大事故隐患、重点环节和重点部位的事故隐患纳入检查重点。

（二）加强现场安全管理，切实消除事故风险隐患

贵州忠顺石材开发有限公司要深刻汲取事故教训，开展安全警示教育。认真组织自查自纠工作，加强现场作业安全风险辨识，分析作业岗位安全风险，完善现场作业风险提示和防范措施。严格落实岗位操作流程、安全注意事项等，加强工作现场的监督、检查和管理，及时发现和纠正作业人员的违规操作行为。要强化事故隐患排查治理工作，加强对重点环节、重点部位、重点设施设备检查力度，及时发现并消除事故隐患，预防生产安全事故的发生。

（三）加强安全教育培训，切实提升从业安全意识

贵州忠顺石材开发有限公司要认真组织安全教育和培训，主要负责人及安全管理人员，要切实学习安全生产有关法律法规和行业标准规范，增强管理人员安全意识。要完善岗位安全教育培训体系，根据不同岗位的特点和风险，制定个性化的安全教育培训内容，重点培训岗位操作流程和安全注意事项。对于装载机等危险作业岗位，注重培养作业人员的安全风险意识和自我保护意识，确保作业人员清楚了解作业现场存在的风险类型、危险程度、防范措施等情况，定期组织作业人员进行安全知识考试和实操技能考核。

（四）严格执法检查力度，切实履行安全监管职责

紫云自治县产业园区管委会要按照《省安全生产委员会关于加强园区安全生产工作的意见》（黔安〔2019〕19号）要求，加强安全监管力量，积极组织对安全生产法律法规和有关标准的学习，切实提升安全监管能力水平。要结合入园企业情况，按照重点、一般进行分类，编制年度执法检查计划，明确年度检查任务和内容，强化对企业监督检查，加强与行业管理部门联合检查力度。**紫云自治县应急管理局**要认真组织工贸企业开展警示教育，举一反三吸取事故教训，组织企业主要负责人开展一次安全教育培训。要履行工贸安全监管职责，全面排查辖区内工贸企业，并纳入年度执法监管计划，加大执法检查力度，对检查发现的事故隐患责令企业限期整改，并加强跟踪，确保整改落实到位，严厉

打击各类违法违规行为。要加大对企业开展安全风险隐患排查指导，积极帮助企业开展安全隐患排查整治工作，督促企业加强现场安全管理、车辆管理和设施设备管理，整治从业人员违规违章和违反操作规程的行为，进一步压实企业安全生产主体责任。

附件：

直接经济损失统计表

序号	项目	金额（万元）	备注
1	丧葬、抚恤及死亡赔偿金	139.88	
2	处理事故的事务性费用	6.3	
3	处理企业工作环境费用	7.6	
	合计	153.78	