

中国政府网

湖南省政府网

长沙市政府网

长沙市应急管理局

Department of Emergency Management of Changsha City

请输入关键词

首页

政务公开

解读回应

政务服务

互动交流

[首页](#) > [专项工作](#) > [事故调查](#)

浏阳颐和隆烟花制造有限公司“11·12”爆燃事故调查报告

来源：调查评估统计处 发布时间：2026-02-03 14:46 字体大小：[A⁺](#) [A](#) [A⁻](#)

浏阳颐和隆烟花制造有限公司“11·12” 爆燃事故调查报告

2025年11月12日9时24分许，浏阳市颐和隆烟花制造有限公司146栋空筒点尾车间发生一起燃烧事故，过火面积约140m²，造成3人重伤，2人轻伤，直接经济损失93.3万元。

事故发生后，省市领导高度重视，省长毛伟明，省委常委、市委书记吴桂英书记，省委常委王道席，省应急厅党委书记、厅长杨昆等作出批示。

依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规及上级要求，市人民政府决定提级调查，成立浏阳颐和隆烟花制造有限公司“11·12”爆燃事故调查组（以下简称事故调查组），由市应急管理局副局长刘瑶任组长，市应急管理局政治部主任李湘平、浏阳市人民政府常务副市长王磊任副组长，市应急管理局、市公安局、市总工会、浏阳市人民政府为成员单位，邀请市纪委监委派员参加，邀请有关技术专家参与事故调查。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、资料审核、专家分析和综合分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济

损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理意见，并针对事故原因以及调查发现的有关问题，提出事故防范和整改措施建议。

经调查认定，浏阳颐和隆烟花制造有限公司“11·12”爆燃事故是因风险辨识和隐患排查不到位、违规将维修施工项目发包给不具备资质的个人以及违反动火作业规定要求等因素导致的爆燃事故，是一起生产安全责任事故。

一、基本情况

（一）涉事企业有关情况

浏阳市颐和隆烟花制造有限公司（以下简称颐和隆烟花公司），统一社会信用代码：91430181MABY3WGE8J，经济类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），注册地址：浏阳市官渡镇田郊村，法定代表人：林×；安全生产许可证编号：（湘）YH安许证字〔2025〕059054，许可范围：组合烟花（B、C级）、升空类（旋转升空，C级），引火线。其中，生产一区（主生产区）的许可范围为：组合烟花类（B、C级）、升空类（旋转升空，C级），生产二区（东利引线区）的许可范围为：引火线类（安全引火线、快速引火线），许可证有效期：2025年9月29日至2028年9月28日。

颐和隆烟花公司生产一区（原名浏阳市昌顺烟花制造有限公司）位于浏阳市官渡镇田郊村，厂区占地面积700亩，该公司于2022年6月由湖南省泰衡民用爆破工程安全设计咨询有限公司

进行整改设计，共设计有各类建（构）筑物 404 栋（处）。2025 年 8 月，湖南联群安全环保科技有限公司对其进行安全现状评价，评价报告结论为：“浏阳市颐和隆烟花制造有限公司具备组合烟花类（B、C 级）、升空类（旋转升空，C 级）、引火线类（安全引火线、快速引火线）产品的安全生产条件，其中该企业生产一区（主生产区）具备组合烟花类（B、C 级）、升空类（旋转升空，C 级）产品的安全生产条件。”

（二）涉事有关人员情况

1.李×，身份证号码：430181198301××531，住址：浏阳市官渡镇田郊村南边片拱桥组，颐和隆烟花公司安全厂长；

2.黄×根，身份证号码：43018119821××85533，住址：浏阳市官渡镇田郊村南边片和平组 172 号，颐和隆烟花公司车间主任；

3.罗×，身份证号码：43018119890××55975，住址：浏阳市沿溪镇沙龙村塘田片民主组 077 号，维修作业人员（项目承包人）；

4.张×近，身份证号码：4301811971××050617，住址：浏阳市永和镇菊香村竹山组，维修作业人员（电焊操作人员）；

5.罗×秋，身份证号码：4301231975××155979，住址：浏阳市沿溪镇沙龙村民主组，维修作业人员。

经查，罗×、张×近、罗×秋均未取得电焊特种作业操作证，罗×未取得叉车特种设备作业操作证。

（三）协议签订情况

2025 年 8 月 8 日，颐和隆烟花公司（甲方）与罗×（乙方，个人）就“放假期间厂内维修及少量新建工程以包工包料方式承包”事项签订了《维修施工协议》，对“维修项目及施工要求、价格及付款方式、双方安全及义务”等进行约定。协议明确：施工前由甲方安全员湿好水、搬离相关物品，锁好门等，方可施工。

（四）涉事工房及工艺流程情况

1.涉事工房位置及周边情况。涉事工房为筑药一线 146 号空筒蘸药工房，该工房位于厂区中南部，其朝向为坐西北朝东南。其东北面为 147 号调湿药工房和 148 湿药中转间，其北面为 149 空筒蘸药工房和 150 号蘸药中转间，其西南面为 145 号蘸药中转间，其东南面为一条厂内道路，其区域位置及周边情况如图 1 所示。



图 1 涉事工房区域位置及周边情况

2.涉事工房建筑结构及其内部设备设施情况。146号空筒蘸药工房为钢筋混凝土现浇结构承重结构，墙体为24cm实心墙，建筑尺寸为10.7m×5.5m，一栋两间。西南侧一间内中部靠安全窗的位置有固定水泥工作台1个。

3.涉事工房工艺流程情况。146号空筒蘸药的上游（东北方向）依次是226号机械药混合、227号药物中转、154号药物中转、147号调湿药、148号湿药中转等，其生产工艺下游（西南方向）为145号蘸药中转等，该工序的工艺流程如图2所示。

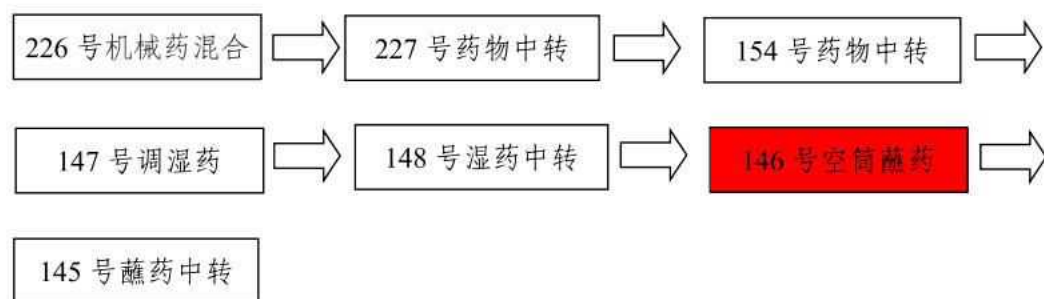


图2 事故工房工艺流程图

4.涉事工房定人定量情况。该工房危险等级1.3级，定员4人，定量20KG药物。

（五）安全管理及安全监管情况

1.企业安全管理情况。经查，颐和隆烟花公司建立安全管理机构配备了专职安全生产管理人员4人、兼职安全员12人，成立了应急救援组织机构。建立了安全生产责任制以及《余（废）药物处理制度》《安全风险分级管控制度》《动火作业安全管理制度》等制度，2025年8月4日取得长沙市应急管理局颁发的安全生产标准化三级企业证书（编号为：湘（长）AQBYHIII202500051）。

2025 年 9 月 29 日，该企业负责人林×组织 290 名员工开展安全培训。在动火作业前，颐和隆烟花公司员工黄×根提交了《动火作业审批表》，颐和隆烟花公司签字后，颐和隆烟花公司林×于 2025 年 11 月 11 日审批同意，动火部位为蘸尾车间（146 栋），动火类型为烧电焊，动火作业级别为二级，动火作业时间为 2025 年 11 月 12 日。

2.安全监管情况。长沙市应急局统筹推进烟花爆竹专项整治，2025 年 8 月 26 日印发的《关于切实做好复工复产期间安全生产工作的通知》明确提出“要严格落实动火作业内部审批制度，药物未安全转移前，不得进行焊接、打磨等可能产生火焰、火花和炽热表面的临时性施工作业”等要求，按规定编制的 2025 年度计划执法检查纳入礼花弹、黑火药、引火线生产企业以及前 2 年事故单位共 30 家企业（不含颐和隆烟花公司）。浏阳市应急管理局组织开展大排查大整治及复工验收工作，将 207 家企业（不含颐和隆烟花公司）纳入 2025 年年度执法计划，该局烟花爆竹安全监察大队东区中队开展计划执法 27 家次、“双随机”检查 8 家次，均对企业作业安全管理情况进行了检查。截止事发前，官渡镇官渡镇平安法治和应急管理办公室贺志勇等先后 5 次对颐和隆烟花公司进行执法检查。

3.属地管理情况。浏阳市政府召开政府常务会议 4 次研究安全生产工作，召开应安委会统筹调度安全生产工作，浏阳市应安委办统筹推进烟花爆竹行业安全生产大排查大整治专项行动，就“烟花爆竹产品规格质量及余废药物、半成品、成品”等安全管理

进行提示提醒，督促烟花爆竹生产企业落实主体责任，抓实抓细动火作业安全管理。官渡镇召开党委会议 11 次、专题会议 9 次研究并调度安全生产工作，统筹推进烟花爆竹行业安全生产大排查大整治、工业建筑室内违规加建等专项行动，督促内设机构开展执法检查，对企业违规动火、超量储存等违法违规行为进行立案处罚。

二、事故发生经过及应急处置情况

（一）事故发生经过

2025 年 11 月 11 日，颐和隆烟花公司生产一区筑药一线的企业微信群下达停止生产作业指令。11 月 12 日上午 8 时 45 分，罗×驾驶颐和隆烟花公司的叉车到达 146 号空筒蘸药工房，具体见图 3），张×近、罗×秋同时到达现场后开始连接电焊机（型号为埃尔法 ZX7-418K，罗×于 2024 年 5 月购买，于事发前携带至事发现场），黄×根到达现场开始对地面进行湿水作业，李×在工房前的运输道路上监督，随后，罗×、张×近、罗×秋等 3 人开始对工房西南侧的排水天沟进行焊接修补作业。



图3 罗×无证驾驶颐和隆烟花公司叉车图

9时18分许，在完成第一焊接点的作业后，罗×等3人将叉车移至工房中间的隔墙处，开始对涉事工房钢制排水天沟破损部位进行修补，张×近站在搭在叉车货叉上的木板上电焊作业，罗×蹲在叉车左前方的地面辅助，罗×秋站在工房西南侧电闸位置处辅助，黄×根再次湿水作业后站在工房内侧位置用彩条布遮挡防护工房内的生产物料，李×在工房前的道路上监护，事发时现场作业见图4（视频监控截图）。



图4 事发时现场作业图

9时24分许，电焊作业掉落的焊渣溅落至工房门口处的药桶（桶内有药垢未清洗干净）和导静电橡胶板（导静电橡胶板上有药物结块）上产生爆燃，进而引燃工房内存放空饼中的尾药和引线，造成现场5名人员不同程度受伤，事发前人员位置见图5。

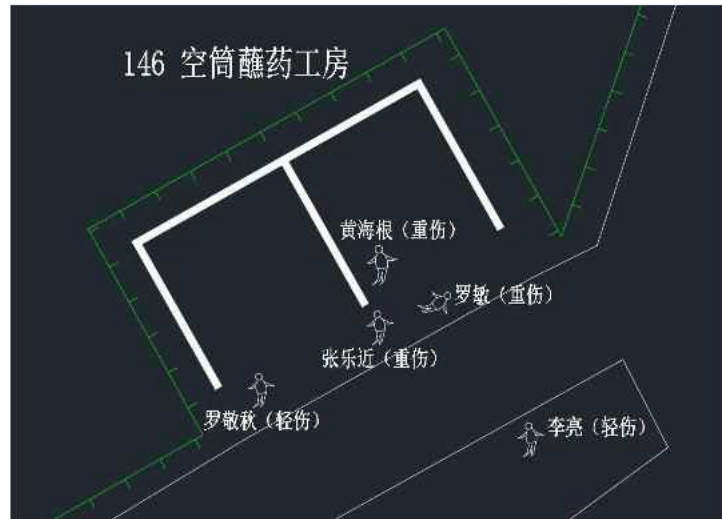


图 5 事发前人员位置图

（二）应急处置

事故发生后，颐和隆烟花公司林×接到事故电话，立即组织人员赶赴现场处置及救援，同时拨打 120 急救电话。5 分钟后赶到现场对火势进行扑救，火势很快得到控制。约 20 分钟后，将受伤人员送医救治。接报事故后，浏阳市委、市政府及有关部门领导迅速赶赴现场做好现场处置工作。

（三）人员救治及善后情况

事故发生后，长沙市调度浏阳市迅速成立救治工作小组，邀请专家会诊，截至 12 月 25 日，罗×秋已出院，其他 4 名伤者进行创面换药或植皮治疗，生命体征平稳。经浏阳市中医院诊断证明，伤情如下：

张×近，全身大面积硝火烧伤 93%、TBSA 深Ⅱ度-Ⅲ度（其中深Ⅱ度约 30%，Ⅲ度约 63%），根据最高人民法院等 5 部门关

于《人体损伤程度鉴定标准》5.12.1^[1]之规定，属于重伤一级；

罗×，全身大面积火焰烧伤85%、TBSA深Ⅱ度-Ⅲ度（其中深Ⅱ度约55%，Ⅲ度约30%），根据最高人民法院等5部门关于《人体损伤程度鉴定标准》5.12.1之规定，属于重伤一级；

黄×根，全身大面积火焰烧伤85%、TBSA深Ⅱ度-Ⅲ度（其中深Ⅱ度约50%，Ⅲ度约35%），根据最高人民法院等5部门关于《人体损伤程度鉴定标准》5.12.1之规定，属于重伤一级；

李×，全身大面积火焰烧伤23%、TBSA深Ⅱ度-Ⅲ度（其中深Ⅱ度约20%，Ⅲ度约3%），根据最高人民法院等5部门关于《人体损伤程度鉴定标准》5.12.3^[2]之规定，属于轻伤一级；

罗×秋全身多处火焰烧伤12%、TBSA深Ⅱ-Ⅲ（其中浅Ⅱ度9%、深Ⅱ度2%，Ⅲ度1%），根据最高人民法院等5部门关于《人体损伤程度鉴定标准》5.12.3^[3]之规定，属于轻伤二级。

浏阳市成立善后工作专班，未发现负面舆情。

三、事故现场勘查情况

（一）事发前作业情况

[1] 最高人民法院 最高人民检察院公安部 国家安全部 司法部等5部门关于《人体损伤程度鉴定标准》5.12.1 重伤一级 a): 深Ⅱ以上烧烫伤面积达体表面积70%或者Ⅲ面积达30%。

[2] 最高人民法院 最高人民检察院公安部 国家安全部 司法部等5部门关于《人体损伤程度鉴定标准》5.12.3 轻伤一级 a)Ⅱ以上烧烫伤面积达体表面积20%或者Ⅲ面积达5%。

[3] 最高人民法院 最高人民检察院公安部 国家安全部 司法部等5部门关于《人体损伤程度鉴定标准》5.12.5.12.4 轻伤二级 a)Ⅱ以上烧烫伤面积达体表面积5%或者Ⅲ面积达0.5%。

2025 年 11 月 11 日下午 3 时 30 分许，146 号空筒蘸药工房操作工人杨×丽像往常一样准备下班，清扫了“全自动礼花内筒点尾撒硝一体机”，用塑胶刮片清理了盛装湿药的药桶内壁，但未按要求用水进行清洗（因当天下午该车间清洗水龙头停水），将药桶放置在工房东北侧一间内靠中间隔墙的墙角处，并将一块导静电橡胶板盖在桶上，该橡胶板平时铺设于点尾机工作台上，用于软化工作台面、防止药物溅到工作台上，因长期未清洗，橡胶板上有湿药残留并结块。经勘查，事发前该工房西南侧一间内有 YBJ-IT-DWSXJ-WX 型“全自动礼花内筒点尾撒硝一体机”1 台，工具架 1 个，空板车 3 架；东北侧一间内有药桶 1 个（其上盖有橡胶板），空板车 1 架，已蘸药的空饼 570 饼（每饼 51 发），未蘸药的空饼 130 饼，相关物品情况如图 6 所示。



图 6 事发前 146 号工房内的物品情况

（二）涉事工房药量情况

事故现场所涉药物有用于蘸药的尾药和引火线中引药，其成

分与药量如下：

1.尾药：

配方：军工粉 75%、高氯酸钾 15%、碳素粉 10%。用有机溶剂或水将其调制成浆糊状，尾药干燥后，其火焰感度比黑火药的更高，极易引起燃烧。

药量：每发尾药 0.5g。570 饼已蘸药的尾药药量为： $51 \text{ 发/饼} \times 570 \text{ 饼} \times 0.5 \text{ g/发} \div 1000 = 14.55 \text{ kg}$ 。

2.引线药物：

配方：高氯酸钾 65%、木炭粉 20%、硫磺 15%。

药量：万米引线含药量 8kg，单发内筒的引线长度为 3cm。700 饼空饼的引线药量为： $51 \text{ 发/饼} \times 700 \text{ 饼} \times 0.03 \text{ m} \times 8 \text{ kg/万米} \div 10000 = 0.86 \text{ kg}$ 。

3.爆燃总药量为 15.41kg，但不包含药桶内残余的药物和橡胶板上结块的药物量，总药物量未超定量 20kg。

（三）事发时天气情况

浏阳当地气象资料显示，2025 年 11 月 12 日官渡镇无降水，阴天，最高气温 20℃，平均气温 12℃；相对空气湿度为 76%，不易产生静电。

四、事故原因分析

（一）事故直接原因

企业在停产期间对厂房检维修动火作业前，岗位操作人员未按照规定将生产工房内的半成品转移至中转间内，未严格按照岗

位安全操作规程对工器具进行清理清洗，导致药桶内有药垢残留、橡胶板上有药物结块；动火作业时，仅用一块油布盖在带引线和尾药的空筒上，蘸尾用药桶未全面覆盖，焊接产生的火花飞溅至蘸尾用药桶，造成药桶内未清洗干净的蘸尾药及导静电橡胶板上的结块药物剧烈燃烧引发事故。

（二）间接原因

1.管理制度执行不到位。颐和隆烟花公司对维修施工把关不严，将维修工程发包给不具备相应资质的个人。李×未认真履职，导致动火作业审批制度形同虚设，对电焊作业人员持证情况把关不严。

2.隐患排查不到位。颐和隆烟花公司 146 号空筒蘸药工房杨彦丽未按照岗位安全操作规程对工器具进行清理清洗，导致药桶内有残留药垢、电橡胶板上有药物结块，未及时将已蘸药的空饼转运至中转间，给动火作业留下安全隐患。

3.现场管理不到位。颐和隆烟花公司对作业员工器具清洗不彻底等违章违规行为未发现、未制止，生产管理调度不及时导致半成品违规堆放在涉事工房。颐和隆烟花公司相关管理人员明知电焊作业存在严重安全隐患，仍然违章指挥无证人员进行电焊作业。

4.安全教育培训不到位。事故暴露出对颐和隆烟花公司相关管理人员培训教育不到到位，对维修工作特殊性和复杂性认知欠缺。维修人员张×近没有参加专业培训，未取得电焊工特种作业资格证，不具备必要的安全技能及安全常识，难以辨识岗位存在

的危害因素和风险。

五、对有关责任人员和单位的处理意见

（一）建议移送公安机关调查处理的人员

1. 张×近，男，群众，维修作业人员（电焊操作人员），未取得电焊特种作业操作证，违规从事电焊作业导致事故发生，造成3人重伤、2人轻伤、直接经济损失93.3万元的严重后果，对事故的发生负有直接责任，其行为涉嫌违反《中华人民共和国消防法》第二十一条^[4]之规定，建议浏阳市公安机关依法查处。

（二）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议

1. 颐和隆烟花公司，安全生产主体责任落实不到位，未及时排查并消除生产安全事故隐患，对检维修作业人员安全教育培训不到位，对动火作业现场管理不到位，对事故的发生负有责任。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（五）款、第二十八条第（二）款、第四十三条、第四十九条第（一）款之规定，建议由浏阳市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）款第（一）项^[5]之规定予以行政处罚。

[4] 《中华人民共和国消防法》第二十一条：禁止在具有火灾、爆炸危险的场所吸烟、使用明火。因施工等特殊情况需要使用明火作业的，应当按照规定事先办理审批手续，采取相应的消防安全措施；作业人员应当遵守消防安全规定。进行电焊、气焊等具有火灾危险作业的人员和自动消防系统的操作人员，必须持证上岗，并遵守消防安全操作规程。

[5] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项 发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

2. 林×，中共党员，颐和隆烟花公司法定代表人兼厂长，未认真履行安全生产主要负责人的职责，组织督促、检查本单位安全生产工作不到位，未及时消除生产安全事故隐患，对事故发生负有责任。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项的规定，建议由浏阳市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项^[6]之规定予以行政处罚。

3. 李×，群众，颐和隆烟花公司安全厂长，未认真履行安全生产管理人员职责，未及时排查并消除动火作业前涉事工房生产安全事故隐患，对电焊作业人员特种作业操作证未查验的情况下，冒险组织动火作业，造成 5 人受伤、直接经济损失 93.3 万元的严重后果，对事故的发生负有管理责任，建议由浏阳市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条^[7]之规定予以处理。

4. 黄×根，群众，颐和隆烟花公司筑药一线车间主任，未认真履行安全生产管理人员职责，检查筑线一线车间安全生产工作不到位，未及时组织将已蘸药的空饼转运至中转间，动火作业前未及时消除生产安全事故隐患，未及时制止纠正无证电焊作业行

[6] 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第五项：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

[7] 《中华人民共和国安全生产法》第九十六条第五项：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产相关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

为，对事故发生负有责任。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（五）、第（六）项之规定，建议由浏阳市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之的规定予以处理。

5.罗×，群众，检维修作业人员（项目承包人），未取得《特种设备安全管理和作业人员证（叉车司机）》，违反规定操作叉车，建议由浏阳市市监部门依法查处。

（三）对有关公职人员处理

对于在事故调查过程中发现的地方党委政府及有关部门的公职人员履职方面的问题线索及相关材料，移交市纪委监委机关调查处理。

六、事故防范和整改措施建议

（一）深刻吸取事故教训，全面压实企业主体责任。烟花爆竹生产企业要深刻吸取本次事故教训，严格落实主要负责人安全生产第一责任人的责任，建立健全包括项目施工、检维修作业、动火作业、临时用电等在内的安全管理制度，加强关键少数及管理人員的培训教育，坚决杜绝企业管理人员知法犯法、违规指挥违规作业和违反劳动纪律等行为。加强外委单位和临聘人员安全教育培训，督促其严格执行本单位安全生产规章制度和操作规程，掌握相关工艺流程、操作知识、应急处置和安全注意事项。

（二）紧盯重点环节部位，加强行业全链条安全管理。严格按照“三管三必须”要求全面履行行业监管责任，紧盯本次事故暴

露出来“点尾药筒未中转、药桶及橡胶垫残留药物未清理、外委作业发包及检维修项目施工不规范”等突出问题，全面加强烟花爆竹生产全链条安全管理中，以及动火作业、高空作业、临时用电、外委作业、检维修作业、涉药工序等全流程管理，从严从细落实“四个一律”措施，坚决防范类似事故发生。

（三）强化属地统筹管理，全面排查整治风险隐患。浏阳市组织召开现场警示教育大会，让涉事企业以案说法、以案说责，放大警示效果。属地政府要进一步加强安全生产工作组织领导，要全面分析本辖区安全生产状况和特点，聚焦重点领域、重要环节、突出问题，夯实安全生产基础，加大督查检查力度，督促行业部门强化安全监管力量，采取更加严厉措施，督促企业全员、全过程、全方位落实安全生产法定责任。



分享到



扫码关注
长沙市应急管理局
微信公众号

