



首 页

政务动态

魅力娄星

信息公开

网上办事

解读回应

互动交流

热点专题

工作机构

站内搜索



请输入关键字检索

搜索



智能语音



当前位置： 首页 > 工作机构 > 政府工作部门 > 娄星区应急管理局 > 事故调查 > 事故调查报告

黄泥塘运输装卸大队“7.25”机械伤害事故调查报告

文章来源：娄底市娄星区应急管理局

发表时间：2024-05-07 09:18

浏览次数：7

2023年7月25日，娄底市娄星区黄泥塘办事处道路运输装卸大队在涟钢炼铁厂中和场车间配料室9号仓皮带进行清扫作业时，发生一起事故，造成1人死亡，直接经济损失XXX.X万元。

娄星区应急管理局接到报告后，立即派员赶到事故现场勘查，询问事故发生经过和原因，并就现场安全处置、汲取事故教训和做好有关善后处理工作提出了具体要求。

根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规的规定，经娄星区人民政府批准，成立了由区应急管理局局长任组长，区应急管理局、钢城公安分局、区总工会、黄泥塘办事处为成员单位，邀请区纪委监委并聘请专家参加的娄底市娄星区黄泥塘办事处道路运输装卸大队“7·25”事故调查组（以下简称：事故调查组），对该起事故开展调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查取证、查阅资料、综合分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对事故责任者和责任单位的处理建议，并针对存在的问题，提出了事故整改和防范措施建议。

经调查认定：娄底市娄星区黄泥塘办事处道路运输装卸大队“7·25”一般机械伤害事故，是一起因作业人员违反操作规程而导致的一般生产安全责任



一、事故基本情况

（一）事故发生经过

2023年7月24日晚班，娄底市娄星区黄泥塘办事处道路运输装卸大队安排李某春到炼铁场车间配料室称重平台进行漏料、散料清扫。



7月25日7时50分，李某春临下班时，发现9#仓散料装置辊轴上缠绕杂物，在没停机的状况下，徒手进行清理，在清理过程中，手臂不慎被扒杆勾住卷入，旋转的散料装置扒杆将李某春拖入散料装置辊轴下，被卡在辊轴和皮带机头之间。

（二）应急处置情况

中和场车间配料室运输皮带巡检工徐某雄在交接班后，对A12-1输送皮带进行巡检。7时52分左右，徐某雄巡检经过9#仓时，看到9#仓拉式皮带称机头处有人卡在散料装置辊轴下，马上对9#仓运行皮带进行了紧急停车，随后来到李某春边上后，对其进行呼喊，没有回应，立即电话向中和场车间混匀作业区作业长谢某青进行报告。

7时52分，谢某青在作业区办公室接到电话报告后，立即叫上班长樊某明赶往现场，并安排樊某明随即拨打“120”急救电话和涟钢厂内“119”救援电话，谢某青电话向车间主任易某凯和车间安全员聂某田报告了事故情况。

7时54分，谢某青赶到事故现场，看到李某春卡在散料装置辊轴和拉式皮带称机头之间，安全帽掉落在一旁，身上的衣服和裤子有破损。谢某青马上联系车间机修钳工来现场处理，机修钳工来现场查看情况后，不敢冒然施救。

8时13分，“120”急救医生赶到了现场，医护人员对李某春进行检查，8时20分，宣布其死亡。随后车间机修钳工将散料装置切割拆除，现场救援人员和“120”医护人员将李某春抬到了救护车，送至娄底市第一人民医院太平间。

（三）事故信息报告情况

8时43分，娄底市娄星区黄泥塘办事处道路运输装卸大队总经理凡某燕向黄泥塘街道办事处进行了事故情况电话报告，随后黄泥塘街道办事处向娄星区应急局进行了事故情况电话报告。

（四）事故善后处理情况

经娄星区黄泥塘街道办事处人民调解委员会调解，2023年7月27日，娄底市娄星区黄泥塘办事处道路运输装卸大队与死者家属达成赔偿协议，并签订了《人民调解协议书》（娄娄黄人调〔2023〕37号），娄底市娄星区黄泥塘办事处道路运输装卸大队一次性赔偿死者家属XXX.X万元。



二、事故相关情况

(一) 事故单位基本情况

娄底市娄星区黄泥塘办事处道路运输装卸大队（以下简称“黄泥塘装卸大队”）是一家主
劳务服务的企业，成立于1992年9月23日，统一社会信用代码为9143XXXXXXXXXXXXXX，
表人为阳某兵，注册资金为XX万元，企业类型为集体所有制，企业住所为湖南省娄底市娄星区黄泥
塘办事处办公楼，经营期限为长期，经营范围：管道安装及维修、支架搭拆;搬运、装卸、货物运
输、劳务输出服务。



黄泥塘装卸大队现有员工100人左右，其中管理人员4人，班组管理人员7人。由凡某燕担任总
经理，负责全面工作；阳某兵为法定代表人，协助总经理工作；王某兵担任安全部部长，负责安全
生产管理工作。黄泥塘装卸大队成立了安全生产领导小组，凡某燕任组长，阳某兵、阳某、王某兵
任副组长，各班组管理人员任成员。

(二) 相关单位情况

湖南华菱涟源钢铁有限公司成立于2005年6月22日，统一社会信用代码为
9143XXXXXXXXXXXXXX，法定代表人为严某新，注册资本为XXXXXX.XXXX万元整，企业类型为
有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），营业期限为长期，住所为湖南省娄底市黄泥
塘。经营范围：钢材、钢坯、生铁及其它黑色金属产品的生产经营；氧气、煤气、氩气、焦炭及副
产品的生产经营；热轧超薄带钢卷、冷轧板卷、镀锌板及相关产品的生产经营、技术咨询服务；机
制加工；机电维修、安装；政策允许的有色金属及矿产品、建材、五金交电、原材料、钢渣、化工
产品（不含危险品）经营；信息设备维修、经营；发电、交通运输、建筑安装设计；本公司产品进
出口业务、补偿贸易；电子平台秤的生产经营；自有房屋、厂房、土地租赁；机械设备、电气设
备、仪控设备、公辅设施、工艺设备租赁；防腐、地坪工程施工；计算机自动化、网络通讯系统技
术服务；软硬件产品销售及技术服务；机电一体化系统技术服务及产品销售。

炼铁厂是湖南华菱涟源钢铁有限公司的二级生产单位，现有员工1710人，设置有13个生产车间
和5个职能科室。

中和场车间为炼铁厂的生产车间，主要负责为烧结机供应混匀矿，现有员工167人，设有卸放
作业区、堆取作业区、混匀作业区。

(三) 劳务项目基本情况

2023年1月，黄泥塘装卸大队与湖南华菱涟源钢铁有限公司签订了劳务项目承包合同，合同编
号为6234XXXXXXXXX。项目名称为炼铁厂内装卸转运清理及区域卫生清扫。项目内容：卸汽车矿
及外购含铁原料，扎架及协助皮带胶接，水沟沉淀池
热装线及水渣、干渣清理，布袋更换，



放应急焦、矿环保除尘管道、仓、斗清理，炼铁厂原料场、四烧车间皮带区域及规定区域卫生清扫，雨季料场垮堆、料仓泻料及皮带翻料清理等。合同有效期：2023年1月1日至2023年12月31日。2023年1月1日，黄泥塘装卸大队与湖南华菱涟源钢铁有限公司炼铁厂签订了《施工安全保、5S协议》，明确了双方安全管理责任。



黄泥塘装卸大队对该项目编制了《炼铁厂区域劳务项目施工方案》，并报业主单位审批，黄泥塘装卸大队负责劳务项目施工作业人员的管理。黄泥塘装卸大队负责中和场车间配料室17、18号料仓的堵仓疏通清理，1-18号仓的称重皮带平台的余料、散料清扫工作。黄泥塘装卸大队安排了4人在中和场车间配料室，进行1-18号仓称重平台的余料、散料清扫工作，由班组长王某负责管理，采用四班三倒工作制，早班8时~16时，中班16时~0时，晚班0时~次日凌晨8时。

（四）事故地点基本情况

事故发生在炼铁厂中和场车间混匀作业区配料室9#料仓散料装置处。

中和场车间位于涟钢厂区东南角，涟水河西岸，由东往西依次布置有6个堆场、取料场，配料室布置在料场中央。

配料室为长方形水泥混凝土框架结构建筑，南北向布置，长130m，宽10m，高15m，共分三层，从上往下分别为一、二、三层，第一层安装两条带式输送机（配3、配4号皮带），将从一次料场运送过来的铁矿粉分别向下方配料仓配送；第二层（称重皮带平台）安装有18个配料仓，配料仓出口安装了拉式皮带称对出料进行称重；第三层安装一条A12-1号皮带，将称重配比均匀的粉料输送到A5-1和A5-2皮带，通过A5-1和A5-2皮带将粉料输送至二次料场。

（五）事故现场勘察情况

事故调查组对事故现场进行了勘察，勘察情况如下：

- 1、拉式称重皮带上堆放有铁矿粉料，皮带机头处的料堆中遗留有脚印和被压的凹陷痕迹。
- 2、称重皮带机头上方安装的散料装置已切割拆除，仅留有两根立柱，拆下的散料装置放置在8#仓称重平台上。
- 3、称重皮带机头处皮带上残留血痕，西侧操作平台上留有一把长柄弯刀。
- 4、称重平台走廊上，称重皮带旁边留有一把清扫漏料、散料的铁铲。

（六）散料装置基本情况

因料仓下料后，料型经规料槽规整后下料成间歇性整块坍塌掉落，影响下料连续性，在拉式皮带称机头上方处安装有散料装置，下料的连续性得到



支撑，宽0.5m，在辊轴上安装有扒杆，扒杆长0.6m，装置由交流电机驱动，功率2.2kw，辊轴转速0.388r/s。

拉式称皮带宽1.0m，由交流电机驱动，功率2.2kw，辊轴转速0.388r/s。拉式称皮带机有防护栏，西侧设置有一操作平台，平台宽0.4m，长1.5m，高0.4m。



（七）有关单位安全管理

1、黄泥塘装卸大队

黄泥塘装卸大队成立了安全生产领导小组；各作业班组长与作业人员签订了年度安全生产责任书；公司建立了全员安全生产责任制，明确了各岗位的责任、责任范围和考核标准；公司建立了安全生产管理制度；公司建立了各岗位安全操作规程；公司每月组织各部门负责人和各作业班组长召开了安全生产例会；王某作业班组由王某每周组织作业人员召开了安全学习会议；公司制定了《2023年度安全教育培训计划》；公司不定期对各作业班组进行安全检查。

存在的问题：黄泥塘装卸大队未按照《2023年度安全教育培训计划》组织作业人员开展安全教育培训，作业人员对本岗位的安全操作规程不熟悉；黄泥塘装卸大队现场安全检查隐患排查不到位，未及时发现并制止在未采取停机断电挂牌措施的情况下清扫设备传动部位卫生的行为；黄泥塘装卸大队清扫作业人员未按照制定的《中和场车间利废班劳务人员岗位重点安全操作规程》的要求，对设备传动部位进行卫生清扫。

2、湖南华菱涟源钢铁有限公司炼铁厂

炼铁厂成立了安全生产委员会；炼铁厂建立了全员安全生产责任制和考核办法；炼铁厂制定了安全管理制度和各岗位操作规程；炼铁厂制定了《相关方岗位安全作业卡、安全检查卡、安全应急卡》和《相关方职业健康安全检查监督管理办法》；炼铁厂制定了《散料辊岗位白班清理职责》和《散料辊岗位晚班清理职责》；炼铁厂制定了《2023年中和车间对相关方安全管理细则》、《2023年中和场车间安全工作计划和奖惩管理办法》、《皮带卫生清扫岗位安全操作规程》、《皮带运输、巡检岗位安全操作规程》；炼铁厂中和厂车间对黄泥塘装卸大队项目进场作业前进行了安全交底，并进行了安全教育培训和考试；中和场车间每周组织车间所有作业人员和外协劳务人员进行安全学习；中和场车间每周组织对所有作业区域进行周检；中和场车间相关领导不定期对车间进行安全巡查；炼铁厂每月对相关方进行现场检查考核并进行通报。

湖南华菱涟源钢铁有限公司炼铁厂履行了《施工安全、环保、5S协议》规定的相关方安全管理职责。

三、死者基本情况和直接经济损失



（一）死者基本情况

此起事故共造成1人死亡。死者基本情况：李某春，男，汉族，58岁，身份证号码为43250119XXXXXXXXXX，住址为湖南省娄底市娄星区某某镇某某村某某组。系黄泥塘装卸工。



（二）事故直接经济损失

依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）等标准和规定统计，核定此起事故造成直接经济损失XXX.X万元。

四、事故类别

根据《企业职工伤亡事故分类》GB6441-1986的规定，经事故调查组认定，此次事故为机械伤害事故。

五、事故原因

（一）直接原因

作业人员李某春违章作业，未按《中和场车间利废班劳务人员岗位重点安全操作规程》的要求，在未采取停机断电挂牌措施的情况下，违章对散料装置辊轴上的杂物进行清理，运行旋转的散料装置扒杆将李某春拖入散料装置辊轴下被卡住，伤害致死。

（二）间接原因

- 1、黄泥塘装卸大队安全教育培训不到位。未按照《2023年度安全教育培训计划》组织作业人员开展安全教育培训，作业人员对本岗位的安全操作规程不熟悉；
- 2、黄泥塘装卸大队现场安全检查隐患排查不到位。未及时发现并制止在未采取停机断电挂牌措施的情况下清扫设备传动部位卫生的行为；
- 3、黄泥塘装卸大队督促从业人员执行安全操作规程不力。清扫作业人员未按照《中和场车间利废班劳务人员岗位重点安全操作规程》的要求，对设备传动部位进行卫生清扫。

六、对有关责任单位和人员的处理建议

（一）免予责任追究人员

- 1、李某春，黄泥塘装卸大队卫生清扫工。李某春违章作业，未按《中和场车间利废班劳务人员岗位重点安全操作规程》的要求，在未采取停机断电挂牌措施的情况下，违章对散料装置辊轴上



的杂物进行清理，运行旋转的散料装置扒杆将李某春拖入散料装置辊轴下被卡住，伤害致死，对事故的发生负有直接责任。鉴于其在事故中死亡，建议免予责任追究。

（二）建议给予行政处罚的单位



2、黄泥塘装卸大队，安全教育培训不到位，安全检查隐患排查不到位，督促从业人员全操作规程不力。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款，第四十一条第二款和第四十四条第一款的规定，对事故的发生负有责任，建议由娄星区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项的规定给予行政处罚。

（三）建议给予行政处罚的个人

3、凡某燕，女，黄泥塘装卸大队总经理，负责全面工作。未全面履行主要负责人安全生产工作职责，组织实施安全生产教育和培训计划不力，督促、检查本单位安全生产工作不力。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（三）、（五）项的规定，对事故的发生负有主要领导责任，建议娄星区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条（一）项的规定给予行政处罚。

（四）建议公司内部处理人员

4、王某兵，男，黄泥塘装卸大队安全部部长，负责安全生产管理工作。作业现场检查隐患排查不到位，督促从业人员执行安全操作规程不力，对事故的发生负有管理责任，建议黄泥塘装卸大队按照内部管理规定处理。

5、王某，女，黄泥塘装卸大队中和场车间作业班班长，负责中和场劳务项目现场管理。作业现场安全管理不到位，督促从业人员执行安全操作规程不力，对事故的发生负有管理责任，建议黄泥塘装卸大队按照内部管理规定处理。

七、事故整改和防范措施建议

为深刻汲取事故教训，杜绝类似事故的再次发生，特提出如下建议：


1、黄泥塘装卸大队要进一步落实企业安全生产主体责任，建立健全并落实全员安全生产责任制，及时完善修订安全生产规章制度和安全操作规程，切实提高企业安全生产管理水平。

2、黄泥塘装卸大队要立即开展一次全面的安全大检查，特别是要加大对作业人员违章作业、冒险作业、安全防护等方面的检查力度。

3、黄泥塘装卸大队要加大作业现场安全管理力度，特别是对各岗位作业人员是否执行公司制定的安全管理制度和安全操作规程等进行严格管理。



4、黄泥塘装卸大队要加大对从业人员的安全教育培训，根据制定的安全教育培训计划开展教育培训，特别是要对公司制定的安全生产管理制度和安全操作规程组织学习，保证从业人员熟悉安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能；切实提高从业人员安全意识，确保生产安全。

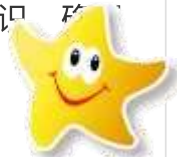

5、涟钢炼铁厂要对散料装置辊轴活动部位进行研判，设置防人员卷入装置，从技术层面提升本质安全水平。

娄底市娄星区黄泥塘办事处道路运输装卸大队

“7·25”事故调查组

[返回顶部](#)

[分享](#)

[联系我们](#) | [网站地图](#) | [友情链接](#) ▼

主办单位：娄底市娄星区人民政府 承办：娄底市娄星区数据局 区门户网站联系电话：0738-8223867
地址：娄底市娄星区长青西街与金星路交汇处  湘公网安备43130202000032号 湘ICP备17000903号-1
网站标识码：4313020018

