



八步区人民政府

GUANGXI HUOCHU SI BAZHU QI
YINZMINZ CUNGFUJ MWNZHU

www.gxbabu.gov.cn

请输入搜索内容



首页 走进八步 八步资讯 网上办事 八步视听 政府信息公开 互动交流 数据服务

当前位置：首页 > 政府信息公开 > 重点领域信息公开 > 其他重点信息 > 安全生产 > 安全事故调查报告

八步里松贺州久源矿业有限公司 2023年“10·26”车辆伤害事故调查报告

2026-02-13 16:25 来源：八步区应急管理局



【字体：大 中 小】

打印

2023年10月26日11时00分许，贺州久源矿业有限公司在+995中段（斜坡道掘进）出碴作业过程中发生一起车辆伤害事故，造成1人轻伤一级^①。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令493号）《生产安全事故罚款处罚规定》（应急管理部令14号）等有关法律法规，经八步区人民政府批准，成立八步里松贺州久源矿业有限公司2023年“10·26”一般车辆伤害事故调查组。事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，深入开展各项调查工作。通过反复的现场勘查、检测鉴定、调查取证，查明了事故经过、原因、人员伤亡和直接经济损失，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，分析了事故暴露出的突出问题和教训，提出了加强和改进工作的意见建议。

事故调查组认定，八步里松贺州久源矿业有限公司2023年“10·26”事故是一起由于生产安全事故隐患排查不到位，在较大危险因素的场所未设置明显的安全警示标志，以及当事人安全意识不强所引发的生产安全轻伤事故，但未达到一般生产安全责任事故。

①《司法鉴定意见书》广西盛邦司鉴中心〔2025〕临鉴字594号 六、鉴定意见：被鉴定人刘帅的损伤构成轻伤一级。

一、事件基本情况

（一）事件发生经过及救援情况

事故调查组通过事后到现场了解情况和对相关人员的调查询问，以及查阅相关资料，基本还原事故发生经过：

2023年10月26日9时开始上班，当天作业内容是对+995中段（斜坡道掘进）出碴，覃x成开耙机，刘x（伤者）、赵x扬开矿山运输车，作业线路为从硐内运碴出来，到硐外卸碴场卸碴。由于碴场靠东南角侧部分碴土被拉走用去修路，矿长杨x堂（现已离职）安排刘x将碴土倒去碴场靠东南角侧位置。11时00分许，刘x在卸碴将车箱扬起时，运输车右边后车轮下陷，碴堆边沿发生垮塌，致使人和车一起顺着碴坡滑下到坡底，中途刘x被甩出滚落受伤。至此，事故发生。

事故发生后，现场人员立即报告矿部。接到报告后，矿部立即派人到现场进行抢救，随即安排张x勇、刘x东将伤者刘x护送至贺州市人民医院接受治疗。至此，救援工作结束。

（二）事故现场情况

1.事故发生地点

事故发生在位于八步区里松镇贺州久源矿业有限公司广西贺州市八步区冲坪矿区石英萤石矿。



（图1 2023年10月26日事故场所：+1025m卸碴场）


2.事故现场勘察情况

根据事发后到现场查看，因年事已久，事故第一现场已不存在，经安排该公司副总经理丘x华现场指认，综合当时该公司2023年10月28日的《刘x工伤事故调查报告》内容，记录如下：

- 1.卸碴场坡边从左至右有约20米长范围内均有碴石垒成的拦车挡墙，在靠东南角侧无拦车挡墙。
- 2.卸碴场右边坡斜高约20米，坡顶边沿松动，存在边坡略有悬空。
- 3.现场未设置有防止坠落、防止滑坡、注意安全等安全警示标志（标志牌、警示线）。



（图2 2023年10月26日卸碴位置全景）

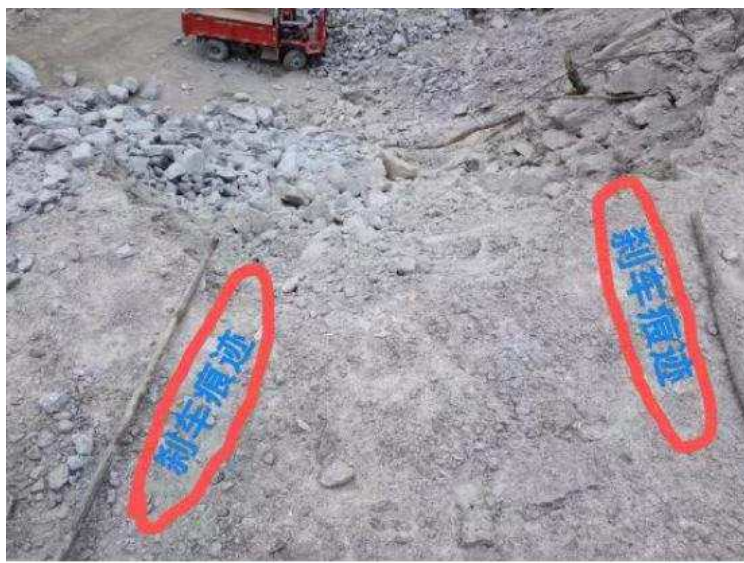

（图3 2023年10月26日车辆滑坡位置）



（图4 2023年10月26日事故车辆）



（图5 2025年9月16日公司副总经理丘x华指认当时事故现场）

（三）人员受伤情况

该事故造成1人受伤。伤者：刘x，男，1987年07月07日出生，身份证号码：21140219870707xxxx，家庭住址：辽宁省葫芦岛市连山区杨杖子莲花山小区。

二、事故发生原因

（一）事故直接原因

刘x安全意识淡薄，在卸碴场无车挡区域未确认安全条件的情况下卸碴作业，车辆后车轮压在悬空的边坡位置，碴堆边沿发生垮塌，致使人和车辆一起顺着碴坡滑下到坡底，中途刘x被甩出滚落受伤。以上是造成本次车辆伤害事故的直接原因。

（二）事故间接原因

贺州久源矿业有限公司：落实安全生产主体责任不到位。一是未在有较大危险因素的生产经营场所设置明显的安全警示标志。卸碴场存在有高处坠落、滑坡、车辆伤害等较大危险，未设置明显的安全警示标志牌或警示线。二是生产安全事故隐患排查治理不到位。未能及时发现并消除卸碴场右侧边坡无车挡；边坡边沿松动，存在悬空安全隐患问题。三是未及时、如实报告生产安全事故。2023年10月26日11时00分许事故发生后，未在1小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

三、事故应急处置情况

（一）事故信息接报及响应情况

2025年9月1日16时09分许，八步区应急管理局接到12345政务服务便民热线平台工单，编号：XT1202509011958。根据诉求人反映的事故情况，9月8日经区应急管理局执法人员到贺州久源矿业有限公司现场核查诉求问题，根据具体情况向八步区人民政府进行了报告。

（二）善后处理情况

2024年4月10日，贺州市八步区人力资源和社会保障局对刘x受到的事故伤害（受伤），认定为工伤，出具《认定工伤决定书》（八步工伤认定〔2024〕30号）。2025年3月11日，贺州市劳动能力鉴定委员会出具了《初次鉴定结论书》（贺劳鉴伤字〔2025〕24号），鉴定结论为：伤残等级玖级，无生活自理障碍。2025年9月5日，贺州市八步区劳动人事争议仲裁委员会下达了《仲裁裁决书》（八步劳人仲字〔2025〕150号）。2025年12月3日，八步区应急管理局委托广西盛邦司法鉴定中心对刘x进行了伤情鉴定，于2026年1月27日出具了《司法鉴定意见书》。

四、事故责任单位相关情况

贺州久源矿业有限公司：《营业执照》统一社会信用代码:91450103782104276L（1-1），注册资本：捌仟贰佰叁拾伍万贰仟玖佰肆拾壹圆整，类型：其他有限责任公司，成立日期：2005年11月03日，法定代表人：詹x，营业期限：长期，住所：贺州市太白社区贺州大道39号，经营范围许可项目：矿产资源勘查；矿产资源（非煤矿山）开采（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：非金属矿物制品制造；矿物洗选加工；选矿；非金属矿及制品销售；金属材料销售；建筑材料销售；固体废物治理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。持有《采矿许可证》，证号：C4511002019046210147836，有效期限：2019年4月18日至2027年1月18日；《安全生产许可证》，编号：（桂）FM安许证字〔2025〕0049号，有效期：2025年10月13日至2028年10月12日。

五、对单位处理建议

贺州久源矿业有限公司：存在安全生产主体责任落实不到位。一是未在有较大危险因素的生产经营场所设置明显的安全警示标志。卸碴场存在有高处坠落、滑坡、车辆伤害等较大危险，未设置明显的安全警示标志牌或警示线。二是生产安全事故隐患排查治理不到位。未能及时发现并消除卸碴场右侧边坡无车挡；边坡边沿松动，存在悬空安全隐患问题。三是未及时、如实报告生产安全事故。2023年10月26日11时00分许事故发生后，

未在1小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。建议八步区应急管理局依据安全生产法律、法规规定，对其给予行政处罚。

六、事故防范和整改措施建议

为深刻汲取事故教训，避免类似事故的再次发生，提出如下防范及整改措施：

（一）贺州久源矿业有限公司要深刻吸取2023年“10·26”车辆伤害事故教训，举一反三，严格落实《中华人民共和国安全生产法》等法律、法规要求，加强安全生产管理工作。一是要建立并落实安全风险分级管控制度，认真开展生产安全事故隐患排查治理工作。二是要加强从业人员安全生产教育培训工作，增强从业人员安全意识，增强事故预防和应急处理能力。三是要严格落实生产安全事故报告制度，及时、如实报告生产安全事故。

（二）里松镇人民政府要落实安全生产属地管理责任有关工作要求，加强对辖区企业安全生产法律法规宣传和企业安全生产管理体系指导服务工作，督促生产经营单位严格落实安全生产主体责任。

（三）各行业主管部门要认真落实安全生产“三管三必须”要求，切实加强日常企业安全生产监督管理工作，切实做好行业领域重大事故隐患排查治理工作，切实督促生产经营单位将安全生产防范措施落实到位，防范各类事故发生。

八步里松贺州久源矿业有限公司

2023年“10·26”车辆伤害事故调查组

2026年2月6日

网站地图 |

主办：贺州市八步区人民政府办公室 电话：0774-5282332

地址：广西壮族自治区贺州市向阳路1号



桂公网安备 45110202000028号 桂ICP备20003892号 网站标识码：4511020005