



老城区人民政府

WWW.LYLC.GOV.CN

登录 | 简 | 繁 | 三

无障碍阅读

进入适老

请输入要搜索的内容

网站首页

政务公开

政务服务

政民互动

魅力老城

数据老城



网站首页>政务公开>重点领域信息公开>安全生产>安全生产事故信息

老城邙山雅悦苑工地“11·27”一般事故调查报告

日期：2024-02-29 作者：

老城邙山雅悦苑工地“11·27” 一般事故调查报告（网上公示稿）

2023年11月27日上午9时05分许，洛阳市老城区雅悦苑工地7号楼发生一起1人死亡的事故，直接经济损失1825670.12元。

事发后，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《河南省生产安全事故报告和调查处理规定》（省政府令第143号），经洛阳市老城区人民政府同意，成立了由区应急局牵头，洛阳市公安局老城分局、区总工会、区住建局、邙山街道办事处为成员的事故调查组，并邀请有关专家对此次事故进行调查。

调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是，注重实效”和“四不放过”要求，依照老城区“11·27”事故调查工作方案，技术组、管理组相继查阅现场各单位安全管理资料，调阅了洛阳市中心医院出具的“陈某死亡医学证明”；通过现场勘查、调查问询、现场分析推理等方法，查清了事故发生的经过和原因，认定了事故的性质和责任；并对事故暴露的问题提出了防范整改措施，现将调查情况报告如下：

一、工程概况

洛阳雅悦苑工地包括1#、2#、3#、5#、6#、7#、8#、9#、10#、11#、12#、B1#楼及地下车库工程，共8栋高层、4栋配套

组成，总建筑面积 205549.78 m²，建设地点位于老城区邙岭大道与二乔路交叉口西北角。

二、事故发生单位及相关单位情况

（一）建设单位

洛阳展鹏置业有限公司，成立于 2021 年 01 月 08 日，注册资本金 5000 万元；统一社会信用代码：91410300MA9G8UFJ4B，法定代表人为李小波。地位于河南省洛阳市老城区王城大道 86 号 4 楼 419 室，经营范围包括许可项目：房地产开发经营一般项目，建筑材料销售，非居住房地产租赁。

（二）施工单位

郑州开泰建筑设备有限公司，成立于 2014 年 5 月 15 日，注册资金：1000 万元人民币，法定代表人：户仲达，统一社会信用代码：914101053999692188，经济类型：有限责任公司（自然人投资或控股），注册地：河南省郑州市高新技术产业开发区电厂路 70 号 2 号楼 26 层 935 号，安全生产许可证：（豫）JZ 安许证字[2021]007370，资质证书编号：D341364629，资质类别及等级：起重设备安装工程专业承包叁级。

（三）监理单位

洛阳金诚建设监理有限公司，法定代表人：何聃，统一社会信用代码：91410300735534687P，经济类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），详细地址：洛阳市涧西区西苑

路1号，成立日期：2002年3月5日，注册资金：500万元人民币，资质证书编号：E341008864-4/1，资质类别及等级：矿山工程监理乙级、电力工程监理乙级、机电安装工程监理乙级、可以开展相应类别建设工程的项目管理、技术咨询等业务。

三、事故发生经过

郑州开泰建筑设备有限公司计划11月27日上午顶升雅悦苑工地10号楼施工电梯（计划11月28日顶升7号楼施工电梯），11月27日8时00分许，顶升班组于10号楼接受当日顶升作业安全教育及安全技术交底工作，之后开始顶升作业，8时30分许，10号楼电力故障停电，致使顶升作业无法施工，开泰公司予以停止当日顶升作业。顶升班组成员刘某前、陈某（死者）擅自进入7号楼对次日施工电梯顶升前的现场进行检查。9时05分许电梯升至八层左右，陈某独自爬到电梯顶棚上部查看，由于电梯的震动致使螺杆突然坠落击穿陈某头部安全帽并打击至陈某头部，事发后现场人员第一时间拨打120急救电话，120救护车到达事发7号楼后将陈某（伤者）送往洛阳市中心医院，经30分钟抢救，10时00分许陈某由于伤情较重经抢救无效死亡。

四、应急处置及评估情况

（一）事发信息接报及响应情况

9时05分许事故发生。

9 时 08 分许，拨打 120 救援电话。

9 时 20 分许，120 救护车到达事故现场。


（二）医疗救治及善后情况

120 救护车到达事发现场后，把陈某（伤者）送往洛阳市中心医院，经 30 分钟抢救，10 时 05 分许医生宣布陈某经抢救无效死亡。

陈某（死者），男，系郑州开泰建筑设备有限公司施工电梯安装拆卸工，补偿金及其他赔偿均已完成给家属的赔付工作。

（三）事发现场勘察情况

事发电梯井及示意图如下：

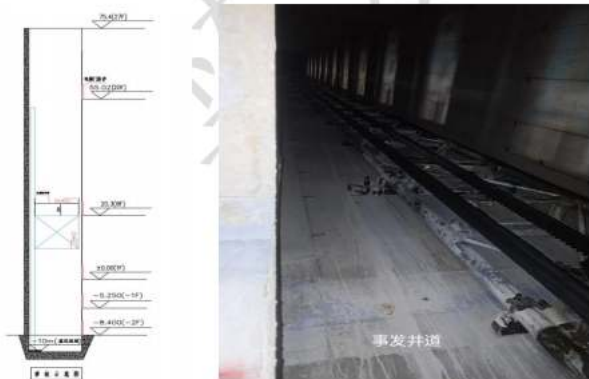

调查组成员于 2023 年 12 月 21 日下午 15 时 10 分许到达雅悦苑工地 7 号楼事发井道施工电梯处，经过现场勘察及证人指认，井道施工电梯事发前可运行至 20 层，事发时电梯位于 8 层

位置，井道施工电梯顶部防护棚高度 2 米，陈某位于防护棚上部，于该处发生此次事故。

五、人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成 1 人死亡，直接经济损失 1825670.12 元。

六、相关单位事故安全管理情况

（一）郑州开泰建筑设备有限公司安全管理情况

郑州开泰建筑设备有限公司建立健全了安全生产责任制，组织制定了各项安全生产规章制度和操作规程。设置了安全生产管理机构，配备了专职的安全生产管理人员。组织指定并实施了安全生产教育培训计划。过程中落实安全环境管理和安全生产费用的投入。定期开展施工现场安全检查和隐患排查治理。对进场作业人员进行入场安全教育交底全覆盖，确保所有人员经教育合格后方可进场作业。组织制定了各项安全生产规章制度和操作规程。每日开展施工现场安全检查和隐患排查。按要求落实每个工人都进行入场前培训教育工作。每日开展班前早会，提示施工现场作业风险。对现场动火、用电、临边作业、高空作业等各种风险源进行日常管理。

（二）洛阳金诚建设监理有限公司安全管理情况

洛阳金诚建设监理有限公司制定了项目监理部安全管理岗位职责，监理人员具有相关执业资格。监理部制定了监理规划、

监理实施细则。建立了监理例会、周安全隐患检查制度、监理月报制度、现场危大工程巡视制度、总监带班等制度。管理过程中督促总包单位，落实对现场作业人员进行安全教育和交底。

七、事发原因及性质认定

经调查问询有关证人、现场指认、现场勘查、核验现场照片、查阅现场相关资料、医院诊断抢救记录等情况进行综合技术分析，认定了该起事故发生的直接原因、间接原因。

（一）直接原因

事故直接原因是电梯导轨架上的螺栓在长期电梯轿厢运行震动的作用下不断位移，当11月27日陈某擅自进入电梯顶棚上部时，由于电梯的震动致使螺杆（系施工电梯螺杆）突然坠落穿透陈某头部安全帽并打击至陈某头部，致使陈某颅脑损伤经抢救无效死亡。

（二）间接原因

事故间接原因是陈某安全意识淡薄，擅自进入电梯顶棚上部，导致自身暴露在不安全环境中。

（三）事故性质

经调查认定，老城区雅悦苑工地“11·27”事故是一起因陈某安全意识淡薄，擅自进入7号楼施工电梯顶棚上部导致的非责任事故。

八、防范措施建议

为深刻汲取本次一般事故教训，杜绝类似安全事故再次发生，保障人民群众和人民生命财产安全，提出以下防范措施和建议：

（一）落实安全生产主体责任

郑州开泰建筑设备有限公司、洛阳金诚建设监理有限公司，等各单位要举一反三，进一步强化落实企业安全生产主体责任，建立健全安全生产管理制度和安全管理机构，足额配备安全管理人员，加强对从业人员的安全教育培训和安全技术交底，落实劳动保护措施，提升职工安全防范意识和自救互救能力，强化安全双重预防体系，真正发挥安全双重预防的防火墙作用。

（二）强化监管责任落实

行业监管部门和属地办事处需严格落实“管行业必须管安全，管业务必须管安全，管生产经营必须管安全”原则，依法依规落实监督管理责任，加大对本行业领域违法违规行为的处罚和惩戒力度，对检查中发现的问题和隐患要做到整改责任、整改措施、整改时限、整改资金和应急预案“五落实”，严防各类事故发生。

（三）严格落实事故应急规定

行业监管部门要严格督促辖区内生产经营单位及时修订安全事故应急预案，根据规定适时开展应急演练，根据演练暴露的问题及时修订各应急预案，进一步熟悉事故救援流程，明确事故报告环节，严格落实生产安全事故双报告制度，规范事故报告时

间及事故上报范围，及时、准确上报事故信息。

（四）严格落实警示教育

全区各单位要对“11·27”事故暴露的突出问题进行深刻反思，认真分析查找安全生产管理中存在的突出问题，制定针对性的安全防范措施，开展“警示教育、风险防范”活动，有效提升一线作业人员安全意识和应急救援技能。

- 8 -

【打印本页】

【关闭本页】

中央人民政府门户网站

河南省人民政府网站

洛阳市人民政府网站

县区政府网站 ▼

关于我们 | 免责声明

版权所有：老城区政府 网站联系电话：0379-63953262 地址：洛阳市老城区环城西路58号

建议使用1366*768及以上分辨率，IE8及以上版本浏览器 网站维护：老城区人民政府信息中心 网站标识码：4103020002

豫ICP备11030960号-1 豫公网安备41030202000038号

