



陆丰市人民政府
www.lufengshi.gov.cn

网站首页

政务公开

政民互动

政务服务

走进陆丰

请输入您要搜索的关键词

搜索

首页 > 陆丰市人民政府门户网站 > 重点领域信息公开 > 安全生产信息公开 > 生产安全事故调查报告

陆丰南塘“6·22”一般触电事故调查报告

2025-10-20 14:50

来源：本网

发布机构：陆丰市人民政府门户网站

陆丰南塘“6·22”一般触电事故调查报告

2025年6月22日11时30分许，在陆丰市南塘镇发生一起作业工人在建造钢结构厂房时触电从高处坠落事故，造成1人死亡，直接经济损失75万元。

事故发生后，陆丰市人民政府根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令493号）等有关规定，以及《汕尾市安全生产委员会办公室 汕尾市应急管理局关于对陆丰南塘“6·22”一般触电事故调查处理工作挂牌督办的函》（汕安办函〔2025〕35号）要求，成立了由市应急管理局局长任组长，市应急管理局、市公安局、市总工会、市住房城乡建设局、汕尾陆丰供电局、南塘镇人民政府抽调人员组成的陆丰南塘“6·22”一般触电事故调查组，开展事故调查。事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘察、调查取证、人员询问、调取资料等方式，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人和责任单位的处理建议，并针对事故暴露出的突出问题，提出了事故整改和防范措施建议。

经调查认定，陆丰南塘“6·22”一般触电事故是一起因施工现场安全管理不到位，高处焊接作业人员无证上岗、未正确佩

1

戴和使用劳动防护用品造成的生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关人员情况

陆丰市河西珠道建材销售部，为钢结构厂房搭建的施工组织单位。统一社会信用代码：92441581MA7NJ8B06R；经营者：沈*道；企业类型：个体工商户；成立日期：2022年4月8日，营业期限：长期；注册地址：陆丰市河西镇湖田村委会旁边；经营范围：批发、零售：不锈钢、建筑材料、装饰材料、五金；钢结构搭建。

1. 沈*道，男，系陆丰市河西珠道建材销售部经营者，钢结构厂房搭建的施工组织人（包工头，包工不包料），负责组织钢结构搭建施工（包括组织工人、安排工人施工、发放工人工资等）。事故发生时在铁皮墙外的窗户打玻璃胶。

2. 叶*校，男，系沈*道雇佣的焊接工人，事故发生时触电后坠落地面。

（二）事故相关单位及人员情况

1. 陆丰市瑞造建材有限公司，为钢结构厂房工程的承包单位。统一社会信用代码：91441581MADFQU3C5K；法定代表人：黄

*锐；企业类型：有限责任公司(自然人独资)；成立日期：2024年4月12日，营业期限：长期；注册地址：陆丰市东海镇炎龙管区月宝路尾右侧4号厂房；经营范围：一般项目：五金产品制

2

造；五金产品零售；五金产品批发；金属制品销售；金属切削加工服务；钢压延加工；淬火加工；门窗制造加工；电泳加工；喷涂加工；电镀加工；金属表面处理及热处理加工；家用电器零配件销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；电力设施器材销售；输变配电监测控制设备销售；太阳能热利用装备销售；非电力家用器具销售；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；机械电气设备销售；建筑砌块销售；建筑用石加工；轻质建筑材料销售；建筑用金属配件销售；建筑陶瓷制品销售；建筑陶瓷制品加工制造；建筑工程用机械销售；建筑防水卷材产品销售；建筑用钢筋产品销售；建筑用木料及木材组件加工；建筑工程机械与设备租赁；金属材料销售；金属结构制造；电线、电缆经营；密封用填料销售；高品质特种钢铁材料销售；金属结构销售；普通机械设备安装服务；砼结构构件制造；砼结构构件销售；轴承销售；消防器材销售；消防技术服务；安防设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

黄*锐，男，系陆丰市瑞造建材有限公司法定代表人，钢结构厂房工程承包人，同时负责提供建筑材料。

2. 汕尾超发包装有限公司，为钢结构厂房建设单位。统一社会信用代码：91441581MAE7ENXY6W；法定代表人：黄*发；企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)；成立日期：2024年12月30日，营业期限：长期；注册地址：陆丰市南塘镇西苑新

3

城区一村元兴社区西二巷38号；经营范围：一般项目：包装服务；专业设计服务；平面设计；互联网销售（除销售需要许可的商品）；日用品批发；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；日用木制品销售；日用品销售；纸制品销售；软木制品销售；珠宝首饰零售；珠宝首饰制造；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；软木制品制造；工艺美术彩灯制造；纸制品制造；纸制造；纸和纸板容器制造；塑料包装箱及容器制造；国内贸易代理；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

（1）黄*发，男，系汕尾超发包装有限公司法定代表人。

（2）郑*超，男，系汕尾超发包装有限公司法定股东。

（三）事故项目情况

事故项目为汕尾超发包装有限公司在南塘镇四梓湖路口招

资建设的钢结构厂房，预算建设面积 3093 平方米。2025 年 3 月，黄*锐通过熟人介绍与汕尾超发包装有限公司股东黄*发、郑*超取得联系，以包工包料的形式承包了钢结构厂房搭建项目，并以陆丰市瑞造建材有限公司的名义于 2025 年 4 月 7 日与汕尾超发包装有限公司签订《钢结构工程合同》。因黄*锐与沈*道认识，且沈*道注册的陆丰市河西珠道建材销售部经营范围有钢结构搭建，于是将钢结构厂房搭建工作转包给沈*道，双方口头约定由

4

黄*锐提供建筑材料，沈*道负责组织施工，施工成本按屋顶一平方 45 元，墙面一平方 20 元结算，扣除成本后钢结构厂房搭建利润黄*锐与沈*道双方平分。2025 年 4 月 8 日上午，黄*锐安排建筑材料进场，下午开始施工。

（四）事故现场基本情况

事故现场位于陆丰市内南碣公路南塘镇四柱湖路口（原南塘镇交通服务站场地），依托原本交通服务站建筑物搭建钢结构厂房，整体建设面积约 3035.29 平方米，基本完成了架构搭建工作，已完成部分围墙和屋顶铺设工作。事发地点为钢结构屋顶工字钢尾端，高 8.2 米，距离 10 千伏高压线（裸线）约 1.6 米。

事故发生当天，现场天气情况：6 月 22 日 10 时至 13 时，多云到阴天，偏南风，极大风速在 5.5m/s（4 级）至 8.5m/s（5 级）之间，气温 30.7-32.4℃，无降雨。



图 1 事故项目现场照片

5





图 2 事故项目钢结构厂房面积约 3035.29 平方米

(五) 事故发生经过

2025 年 6 月 22 日上午 8 时，沈*道带领 4 名工人（叶*校、沈*星、李*河、黄*城）到南塘镇四柱湖路口继续开展钢结构厂房搭建工作，当天任务是完成靠近路边区域的横梁焊接工作。临近中午，沈*道安排沈*星出去打饭。11 时 30 分许，沈*道坐在升降架上给铁皮外墙的窗户打玻璃胶，李*河、黄*城在约 6 米高的脚手架上焊接钢管。叶*校在屋顶完成拉力管和工字钢尾部焊接作业，坐在工字钢尾端（离地面约 8.2 米）准备将用来校准的

6

六米方形镀锌管放下地面后下来，其将六米方形镀锌管往路边方向抽拉，好通过拉力管的间隙往下放。方形镀锌管放下过程中，其中一端靠近 10 千伏高压线（裸线）时，高压线放电，通过方形镀锌管、叶*校握住方形镀锌管的双手、身体和工字钢形成回路导致叶*校触电，因叶*校未按规范系挂安全带，导致其被电击后从距地面约 8.2 米高的工字钢尾端摔落至地面。

7





图 3 事故现场照片

8



图 4 死者坠落位置及安全带照片

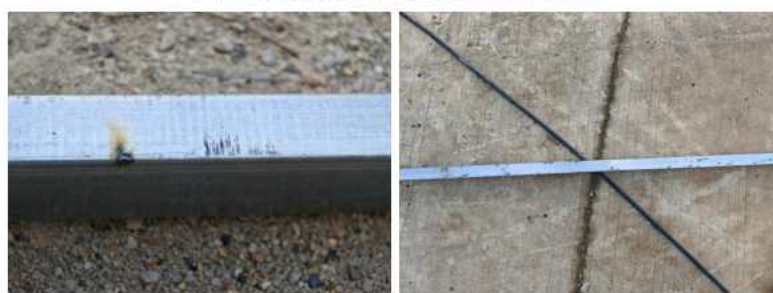


图 5 涉事方形镀锌管照片

(五) 人员伤亡和直接经济损失情况

1. 人员伤亡情况

9

此次事故造成1人死亡（叶*校，男）。经尸表检验，符合触电后高坠死亡特征。

2. 直接经济损失情况

此次事故造成直接经济损失约75万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故应急处置救援情况

事故发生时，现场工人李*河听到持续几秒的电流滋滋声，扭头一看，发现叶*校已摔倒地面上，于是大喊“快来人，阿校摔下去啦”，沈*道、李*河、黄*城立即放下手中工作到地面查看情况，发现叶*校仰躺在地上，耳朵和鼻孔正往外渗血。沈*道上前蹲下后用手扶起叶*校的头并呼喊叶*校，叶*校有回应，沈*道和李*河先后拨打120急救电话。在等救护车的过程中，沈*道打电话给黄*锐说明现场情况，问是否有车可以快点送伤者去医院。黄*锐拨打120电话询问救护车情况，并打电话给黄*发说工地有人摔下来，要抓紧送他去医院，之后便马上开车赶往现场。黄*发与120救护车先后赶到现场，众人将叶*校抬上救护车，李*河跟随救护车送叶*校前往陆丰市第三人民医院救治，黄*发开车载着沈*道一同前往医院。12时，救护车将叶*校送达陆丰市第三人民医院抢救；12时40分许，叶*校经抢救无效宣告死亡。

（二）事故应急处置评估

事故发生后，有关人员第一时间组织开展救援工作，及时拨

10

打120急救电话，并配合医疗救护人员将伤者送往医院进行抢救，积极主动处理善后事宜，签订了调解协议书并赔付到位，取得了死者家属的谅解，未造成次生事故和社会不良影响。

三、事故原因分析

根据事故调查组调查询问、综合分析，以及相关部门证明材料，现场无突发灾害及其他影响因素，无人为故意情况，排除他杀。

（一）事故直接原因

叶*校安全意识淡薄，在高处施工过程中未正确佩戴安全带^[1]，开展高处焊接作业未取得特种作业资格证，未仔细观察施工区域周边情况，放下方形镀锌管时不慎触电后跌落。

（二）事故间接原因

1. 现场施工组织人沈*道未履行安全生产工作职责^[2]，未对聘用的施工人员作业资质进行审核^[3]，现场安全隐患排查治理不到位^[4]，未开展安全教育培训^[5]，未提供符合国家标准或者行业

[1] 《中华人民共和国安全生产法》第五十七条 从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

[2] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案，（七）及时、如实报告生产安全事故。

【3】《中华人民共和国安全生产法》第三十条第一款 生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。

【4】《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款 生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

标准的劳动防护用品并监督作业人员正确佩戴和使用^[6]。

2. 承包单位陆丰市瑞造建材有限公司未与陆丰市河西珠道建材销售部签订安全生产管理协议，对沈*道组织的施工活动安全生产工作统一协调管理不到位，未定期进行安全检查。

四、事故有关企业安全管理情况和存在的问题

（一）事故发生单位安全管理情况

陆丰市河西珠道建材销售部，落实安全生产主体责任不到位，未建立健全安全生产规章制度，未对从业人员开展安全生产教育和培训，现场从事高处焊接作业的施工人员未取得相应特种作业证，对施工现场隐患排查不到位，未提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品并监督作业人员正确佩戴和使用，未落实施工现场安全生产防护措施。



图 6 叶*校特种作业操作证查询截图

【5】《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款 生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

【6】《中华人民共和国安全生产法》第四十五条 生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

（二）事故相关单位安全管理情况

1. 陆丰市瑞造建材有限公司。承包了钢结构厂房工程后，将钢结构厂房搭建工作交由陆丰市河西珠道建材销售部负责，且口头约定：由黄*锐提供建筑材料，沈*道负责组织施工，包括组织工人、安排工人施工、发放工人工资等。但未与其签订安全生产管理协议明确双方安全生产管理职责，对沈*道组织的施工活动安全生产工作统一协调管理不到位^[7]，未定期进行安全检查，未认真查阅沈*道带领的施工人员的作业资质，未建立健全安全生产规章制度。

2. 汕尾超发包装有限公司。与陆丰市瑞造建材有限公司签订了《钢结构工程合同》，合同中有明确陆丰市瑞造建材有限公司要负责施工现场的管理，做好安全防护措施，确保施工安全。6月11日，黄*发去现场查看施工进度，发现现场施工人员未按要求佩戴安全带，专门拍视频发给黄*锐，要求通知包工头加强现

场安全管理。但未依法履行基本建设程序进行钢结构厂房建设，在未取得建设工程规划许可证和建筑工程施工许可证^[8]的情况下擅自施工建设。

五、有关单位履职情况

[7] 《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款 生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

[8] 《中华人民共和国建筑法》第七条第一款 建筑工程开工前，建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证；但是，国务院建设行政主管部门确定的限额以下的小型工程除外。

13

（一）南塘镇人民政府

制定了《南塘镇安全生产和自然灾害隐患排查整治专项行动工作方案》《南塘镇安全生产治本攻坚三年行动实施方案（2024-2026年）》，部署推动辖区安全生产工作。利用乡村大喇叭播报安全提示，建立镇-村-企业三级微信联络群，定期推送事故警示案例和政策法规，提高安全意识。近一年，共开展建筑行业安全生产大检查和专项整治行动5次，累计出动321人，排查并消除隐患9处，提醒注意3次；开展经常性检查46次，累计出动183人次，排查并消除隐患62处，提醒注意57次。该事故项目为租用土地进行违法建设，没有履行报建等手续，钢结构厂房主体建筑搭建在楼房后面被遮挡到，日常网格巡查没有及时发现该项目违法建设行为。2025年4月29日，南塘镇综合行政执法队在巡查过程中，途径内南碣公路四柱湖路口，发现该路段楼房背后有一部机械正在进行施工，便进入检查，发现了该项目违法建设，立即向业主黄*发开具了《责令停止违法建设通知书》（陆丰南塘责停〔2025〕4-17号），并要求溪南村委加强巡查监管，一旦发现抢建行为，马上报告镇政府依法处置。但镇、村两级网格化巡查管控责任落实不到位，未能及时发现该事故项目违法建设行为；在作出责令停建后，对该事故项目未严格落实闭环管理。

（二）陆丰市住房和城乡建设局

14

一是加强组织领导，召开专题会议部署推动安全生产工作，要求在建项目建设单位、施工单位、监理单位切实提高政治站位，牢固树立红线和底线思维，深入开展安全隐患大排查大整治。二是精研方案措施，印发《陆丰市住房和城乡建设领域2025“隐患治理年”行动方案》《陆丰市房屋建筑和市政基础设施工程“质量管理年”行动方案》《陆丰市住房和城乡建设局关于切实加强龙舟水及端午节期间建筑工地、自建房和既有建筑玻璃幕墙安全防范的通知》等文件，组织指导建筑工程安全生产等工作开展。三是加强日常监管，按职责定期对全市在建钢结构厂房工程进行

检查，主要针对危险性较大的分部分项工程、建筑起重机械、高处作业坠落、施工消防安全及临电临边防护等方面进行重点检查，并对有关企业单位及责任人员到岗履职情况进行抽查，督促建立健全安全生产责任制，加大建设工程管理力度。2025年，全市在建钢结构厂房项目9个，累计检查工程项目128项次，出动检查人员384人次，发现一般安全隐患37处，已整改落实37处。但对各镇街开展违法建设行为的巡查管控指导不到位。

六、对有关单位和人员的处理建议

（一）对事故相关责任人员的处理建议

1. 叶*校，男，焊接工人，安全意识淡薄，未取得熔化焊接与热切割作业、高处作业特种作业操作证，在高处施工作业过程中未正确佩戴和使用安全带，未仔细观察施工区域周边情况，对

15

事故发生负有直接责任，鉴于其在事故中死亡，建议免于追究责任。

2. 沈*道，男，陆丰市河西珠道建材销售部经营者，钢结构厂房施工组织者，未履行安全生产工作职责，未对聘用的施工人员作业资质进行审核，未开展现场安全隐患排查，未开展安全教育培训，未提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品并监督作业人员正确佩戴和使用，对事故的发生负有责任。因涉嫌犯罪，已被司法机关采取强制措施。

（二）对事故相关责任单位的处理建议

1. 陆丰市瑞造建材有限公司，作为钢结构厂房工程承包单位，将钢结构厂房搭建工作分包给陆丰市河西珠道建材销售部后，未与其签订专门的安全生产管理协议，对沈*道组织的施工活动安全生产工作统一协调管理不到位，未定期进行安全检查，未认真查阅沈*道带领的施工人员作业资质，未建立健全安全生产规章制度。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款等有关规定，建议由陆丰市住房和城乡建设局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款^[9]的规定予以行政处罚。

2. 汕尾超发包装有限公司，作为本次事故钢结构厂房的建设

[9] 《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款 生产经营单位未与承包单位、承租单位签订专门的安全管理协议或者未在承包合同、租赁合同中明确各自的安全生产管理职责，或者未对承包单位、承租单位的安全生产统一协调、管理的，责令限期改正，处五万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿。

16

单位，未依法履行基本建设程序进行钢结构厂房建设，在未取得建设工程规划许可证和建筑工程施工许可证的情况下擅自施工建设，建议由南塘镇人民政府、陆丰市自然资源局、陆丰市住房和城乡建设局按照职权依法进行处理。

（三）对其他有关人员的处理建议

对于在事故调查过程中发现的有关公职人员履职方面存在的问题及相关材料，移交陆丰市纪委监委处理。

（四）对其他有关单位的处理建议

1. 建议南塘镇溪南村委会向南塘镇人民政府作出深刻检查。
2. 建议南塘镇人民政府向陆丰市人民政府作出深刻检查。
3. 建议陆丰市住房和城乡建设局向陆丰市人民政府作出深刻检查。

七、事故整改和防范措施

为深刻汲取事故教训，防止类似事故发生，特提出以下事故整改和防范措施建议：

（一）强化属地安全监管责任落实

南塘镇人民政府要深刻吸取事故教训，举一反三，全面开展建筑施工领域大排查大整治行动，严肃查处辖区内违法用地、违法建设行为，加强对辖区内在建工程项目的监督检查，督促辖区内各建设单位严格落实安全生产主体责任，加强对从业人员作业资质审查，强化安全教育和培训，深入开展安全隐患排查整治工

17

作，对发现安全隐患的要严格落实闭环管理，确保整改到位，防范事故发生。

（二）全面开展在建施工项目大排查大整治

市住房和城乡建设局要立即部署开展专项排查整治行动，全面排查施工现场各类安全隐患，落实落细各项安全防范措施，坚决遏制各类生产安全事故发生。要压实建筑施工单位主体责任，加强施工现场安全管理，加强对从业人员的安全教育培训，监督、教育从业人员正确佩戴和使用劳动防护用品，建立健全各项安全生产管理制度。要加大建筑施工安全生产执法检查力度，严肃查处各类未批先建、未经许可擅自施工、无资质承揽工程、违法发包、违法分包和施工现场违章指挥、违规操作、特种作业人员无证上岗等行为。

（三）严厉打击各类违法建设行为

市住房和城乡建设局、市自然资源局等部门要突出问题导向，指导各地深入开展违法占地、违法建设等专项整治行动，加大对“两违”行为的查处力度，严厉打击违法用地、违法建设等行为。对责令停建的，要强化动态巡查，消除监管盲区，严防各类偷建、抢建、违法生产等行为发生，严防同类事故再次发生。

版权所有：陆丰市人民政府门户网站
 地址：广东省汕尾市陆丰市政府大院
 粤ICP备15034643号

主办：陆丰市人民政府办公室
 邮编：516500
 粤公网安备 44158102000013号

承办：陆丰市政府网站管理中心
 网站标识码：4415810001
[网站地图](#) | [联系我们](#)

