



文昌市人民政府

wenchang.hainan.gov.cn

中文域名: 文昌市人民政府办公室.政务

繁 EN 无障碍浏览 | 关怀版

请输入您要搜索的关键词



首页 市领导 新闻 信息公开 政务服务 互动 数据 市情

文昌市应急管理局 > 信息公开

分享到:

索引号: 75438310-8/2025-96664

主题分类:

发文机关: 文昌市应急管理局

成文日期: 2025-11-12 08:46

标 题: 文昌东郊卫星间激光终端制造中心项目“9·10”一般物体打击事故调查报告

文 号:

发布日期: 2025-11-12 08:46

时 效 性: 有效

文昌东郊卫星星间激光终端制造中心项目 “9·10”一般物体打击事故调查报告

2025年9月10日19时15分许，文昌市东郊镇文昌国际航天城火箭卫星产业集群-卫星星间激光终端制造中心项目工地发生一起物体打击事故，造成2名工人死亡，直接经济损失约为269万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）《海南经济特区安全生产条例》等有关法律法规规定，文昌市人民政府成立由市应急局、市公安局、市总工会、市综合行政执法局、市住建局、市市场监督管理局、东郊镇政府等组成的文昌东郊卫星星间激光终端制造中心项目“9·10”一般物体打击事故调查组（以下简称：事故调查组）开展事故调查工作。事故调查组邀请市人民检察院、市监察委参加事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、查阅视频、调查取证、综合分析，查明了事故经过、原因和人员伤亡情况，认定了事故性质，提出了事故防范措施。

经调查认定，文昌东郊卫星星间激光终端制造中心项目“9·10”一般物体打击事故系因混凝土泵车违规改装和未定期检修导致泵车转盘断裂，天泵臂架倒塌砸死作业人员的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故相关单位情况

1. 海南文昌航投混凝土有限公司（以下简称航投混凝土公司），混凝土供应方。成立于2023年6月8日，法定代表人为：裴安青，注册资本为：3000万人民币，统一社会信用代码为：91460000MACKA63X73，企业注册地址位于海南省文昌市文城镇滨湾路177号航天城产业服务中心5楼B区501；经营范围包含：水泥制品销售；水泥制品制造；建筑砌块制造等。

2. 任丘家和建筑劳务有限公司（以下简称任丘家公司），混凝土运输公司。成立于2019年4月12日，法定代表人为：籍晨溢，注册资本为：1200万人民币，统一社会信用代码为：91130982MA0DEWNB9D，企业注册地址位于河北省沧州市任丘市梁召镇西段村10号，经营范围包含：道路货物运输（不含危险货物）等。

3. 中铁十二局集团有限公司（以下简称中铁十二局），施工总承包单位。成立于1986年05月12日，法定代表人为：李天胜，注册资本为：506067.734万人民币，统一社会信用代码为：911400001100711840，企业注册地址位于太原市万柏林区西矿街130号；经营范围包含：建设工程施工；建设工程设计；人防工程设计；建设工程勘察；房地产开发经营；对外劳务合作；建设工程质量检测等。

4. 海南征腾建筑工程有限公司（以下简称海南征腾公

司），施工劳务分包单位。统一社会信用代码：91460100742597600P；成立日期：2003年2月24日；法定代表人：雷锋，注册资本为：3000万人民币，地址：海南省海口市美兰区大英山东一路9号海阔天空国瑞城（爵士苑）3#幢一单元二十层2001房；经营范围：许可项目：建筑劳务分包；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；住宅室内装饰装修等。

（二）事故相关设备情况

事故混凝土泵车：系任丘家和建筑劳务有限公司所有，车牌：琼 A92161；混凝土泵车；车辆识别代号：LZZ8BMVF3LC333605；设备型号：ZLJ5350THBKF；设备商标：中联牌；发证日期：2021年1月21日。该设备是一种利用压力将混凝土沿管道连续输送的机械，由泵体和输送管组成，泵体装在汽车底盘上，再装备可伸缩或曲折的布料杆。混凝土泵车通过动力分动箱将发动机的动力传递给液压泵组，液压泵推动活塞带动混凝土泵工作，利用泵车上的布料杆和输送管，将混凝土输送到一定的高度和距离。


事故混凝土泵车购买情况：该车辆生产日期为2020年9月，交验时期为2021年3月，由固始县恒固水泥构件制品有限公司购买。2023年12月29日任丘家和建筑劳务有限公司从侯金龙（个人）购入该车辆。截止事故发生时，该事故混凝土泵车投入使用时长为4年6个月。

事故混凝土泵车主要技术参数：最大理论输送量 180m³/h；混凝土最大出口压力 12MPa；上料高度 1540mm；料斗容积 600L；最大布料半径 43.6m；最大布料深度 34.6m；末端软管长度 3m。


事故混凝土泵车检修保养情况：未查到该事故混凝土泵车到中联重科股份有限公司指定的保障中心检修¹记录。

事故混凝土泵车配件更换情况：1. 加装钢制软管接头²。该软管接头为钢铁材质，重量大且位于臂架末端，该臂架长度约 45 米，因此对底架圆筒结构造成额外负载。2. 更换非原厂输送管³。臂架上更换的非原厂输送管为普通钢材制造的输送管，重量及尺寸偏差超过原厂输送管，对底架圆筒结构造成额外负载。

-
1. 《中联重科混凝土泵车维修保养手册》2-4 页 整机交付后满三年的两个月内，须到我公司指定的保障中心进行检修，其后每满一年须到我公司制定的保障中心进行检修……客户须严格按上述保养项目和保养周期对产品进行保养，如未遵守上述规定，使用过程中产生的任何后果均由客户自行负责。
 2. 《中联重科混凝土泵车安全提示》1.3 页 布料臂端部禁止加接管路和其他装置。
 3. 《中联重科混凝土泵车操作手册》2-14 页 泵车上的混凝土输送管及管卡必须使用原厂配件。

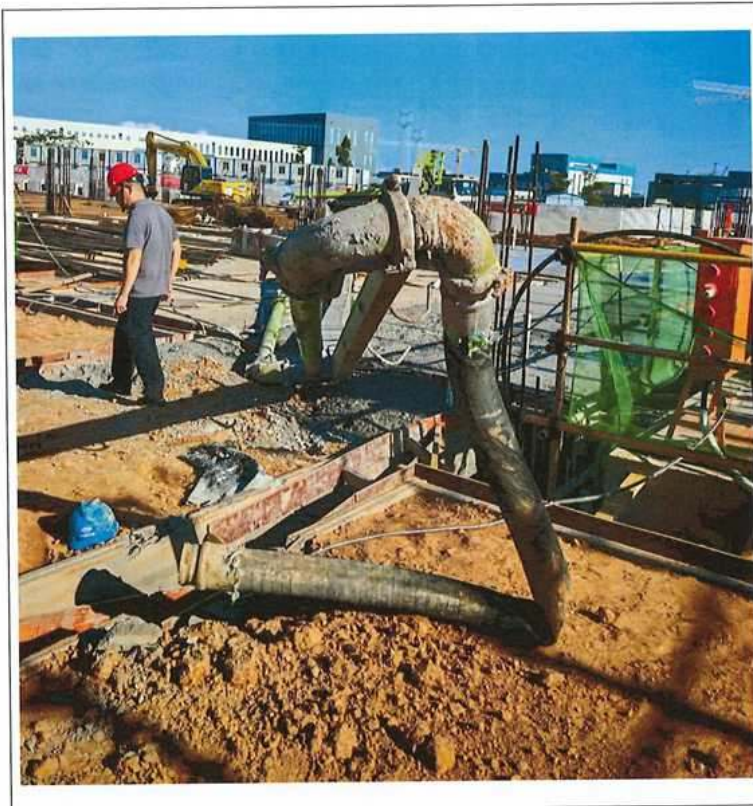

加装钢制软管接头

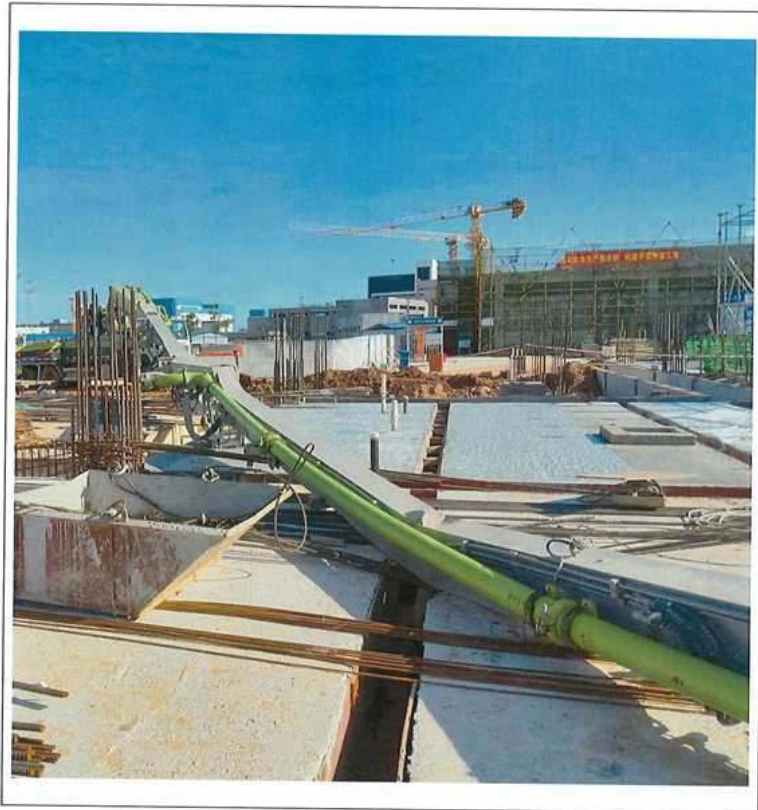

更换非原厂输送管

（五）事故发生经过

2025年9月10日14时，任丘家公司司机高卓、李正奎根据车队长安跃宗安排，驾驶混凝土泵车（琼A92161）前往文昌东郊卫星间激光终端制造中心项目。

15时，到达该项目，然后就开始浇筑混凝土，高卓负责操作天泵，李正奎负责前后观察。

18 时 50 分，就在高卓调整天泵臂架高度和方向时，泵车转盘突然发生断裂，导致臂架倒塌，砸中下方两名作业人员。施工现场人员立即打 120、119、110 报警。约半小时 120、119、110 陆续到达现场，随即对现场进行隔离。经抢救无效，急救人员现场宣布两人死亡。

（六）事故伤亡情况

本次事故共造成 2 人死亡。

死者情况：胡德友（死者 1），男，53 岁，住址：重庆市奉节县，身份证号码：XXXX，生前系海南征腾公司工人；敖春节（死者 2），男，44 岁，住址：广西省隆林各族自治县，身份证号码：XXXX，生前系海南征腾公司工人。

二、事故应急处置情况

事故接报后，文昌市人民政府立即组织应急、公安、住建等部门及东郊镇政府开展应急处置工作。各部门和属地镇政府通力协作、密切配合、应急响应及时、救援行动迅速。

事故发生后，在东郊镇政府的协调下，事故相关方与两名死者家属达成赔偿协议，并支付了经济赔偿。事故善后赔偿工作已经完成。

三、事故直接原因

（一）直接原因：

事故直接原因：混凝土泵车转盘断裂，天泵臂架倒塌砸到作业人员导致两名作业人员死亡的一般生产安全责任事故。

（二）间接原因：

事故间接原因：1. 未定期检修保养混凝土泵车；2. 对事故混凝土泵车违规更换配件；3. 对混凝土泵车存在断裂的事故隐患排查治理不到位，未及时发现并消除隐患；

（三）其他可能因素排除：

通过事故现场勘查、询问和气象资料分析，排除人为故意破坏、突发灾害因素。

四、相关单位和个人存在的主要问题

（一）事故发生企业和相关人员存在问题

1. 任丘家和公司。安全生产主体责任不落实，未按规定对混凝土泵车进行定期维护检修和保养。事故隐患排查治理制度落实不到位，未及时发现并消除混凝土泵车存在的事故隐患，对此起事故的发生负有主要责任。

2. 籍晨溢（任丘家和公司法人），作为企业主要负责人，对本单位安全生产工作督促检查不力，未及时消除事故隐患。

3. 安跃宗（任丘家和公司车队长），作为安全生产管理人员，未及时发现并消除混凝土泵车存在的安全隐患。

（二）其他企业存在问题

航投混凝土公司。未能有效督促合作方任丘家和公司对混凝土泵车进行定期维修与保养，反映出该公司对合作企业的安全生产监督方面存在薄弱环节。

中铁十二局集团有限公司、海南征腾建筑工程有限公司。对进场作业的其他合作企业统筹管理存在薄弱环节。

五、对相关单位和个人的处理建议

（一）建议给予行政处罚的单位和个人

1. 任丘家公司，安全生产主体责任不落实，对事故混凝土泵车存在的事故隐患排查治理不到位。违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款⁴之规定，导致事故发生，对本起事故负有主要责任。建议文昌市综合行政执法局按照《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条第三项⁵之规定给予其行政处罚。

2. 籍晨溢，男，群众，任丘家公司主要负责人。履行主要负责人安全生产管理职责不到位，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第五项⁶之规定，对事故发生负有领导责任。建议文昌市综合行政执法局按照《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项⁷之规定给予其行政处罚。

3. 安跃宗，男，群众，任丘家公司安全生产管理人员。履行安全生产管理人员职责不到位，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第五项⁸之规定，对事故发生负有

4. 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款 生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

5. 《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条第三项 事故发生单位对一般事故负有责任的，依照下列规定处以罚款：（三）造成2人死亡，或者6人以上10人以下重伤，或者500万元以上1000万元以下直接经济损失的，处70万元以上100万元以下的罚款。

6. 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第五项 （五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

7. 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项 生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：

（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

8. 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第五项 （五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；

领导责任。建议文昌市综合行政执法局按照《中华人民共和国安全生产法》第九十六条⁹之规定给予其行政处罚。

（二）建议约谈对象

1. 中铁十二局集团有限公司。建议由市防灾减灾救灾和安全生产委员会办公室对项目部主要负责人进行约谈。

2. 海南征腾建筑工程有限公司。建议由市防灾减灾救灾和安全生产委员会办公室对主要负责人进行约谈。

3. 航投混凝土公司。建议由市防灾减灾救灾和安全生产委员会办公室对主要负责人进行约谈。

六、事故防范和整改措施

（一）任丘家公司须进一步压实安全生产主体责任，加快建立并有效运行安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制。要制定并严格执行水泥泵车的定期维护、保养与检修计划，确保设备处于安全运行状态。

（二）航投混凝土公司应切实履行合作方管理职责，督促合作企业依法依规对车辆进行检修保养，从源头防范设备安全隐患。


（三）市住建局要落实行业管理职责，加强对全市在建房屋市政工程开展督导检查。市交通运输局、市公安局应加强运输企业和车辆的监管。

（四）东郊镇政府要深入开展安全生产治本攻坚三年行动，结合辖区施工项目特点，有针对性地组织开展安全生产

9. 《中华人民共和国安全生产法》第九十六条 生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

宣传教育和事故警示教育活 动，筑牢基层安全防线。

文昌东郊卫星星间激光终端制造中心项目
“9·10”一般物体打击事故调查组
2025 年 11 月 7 日

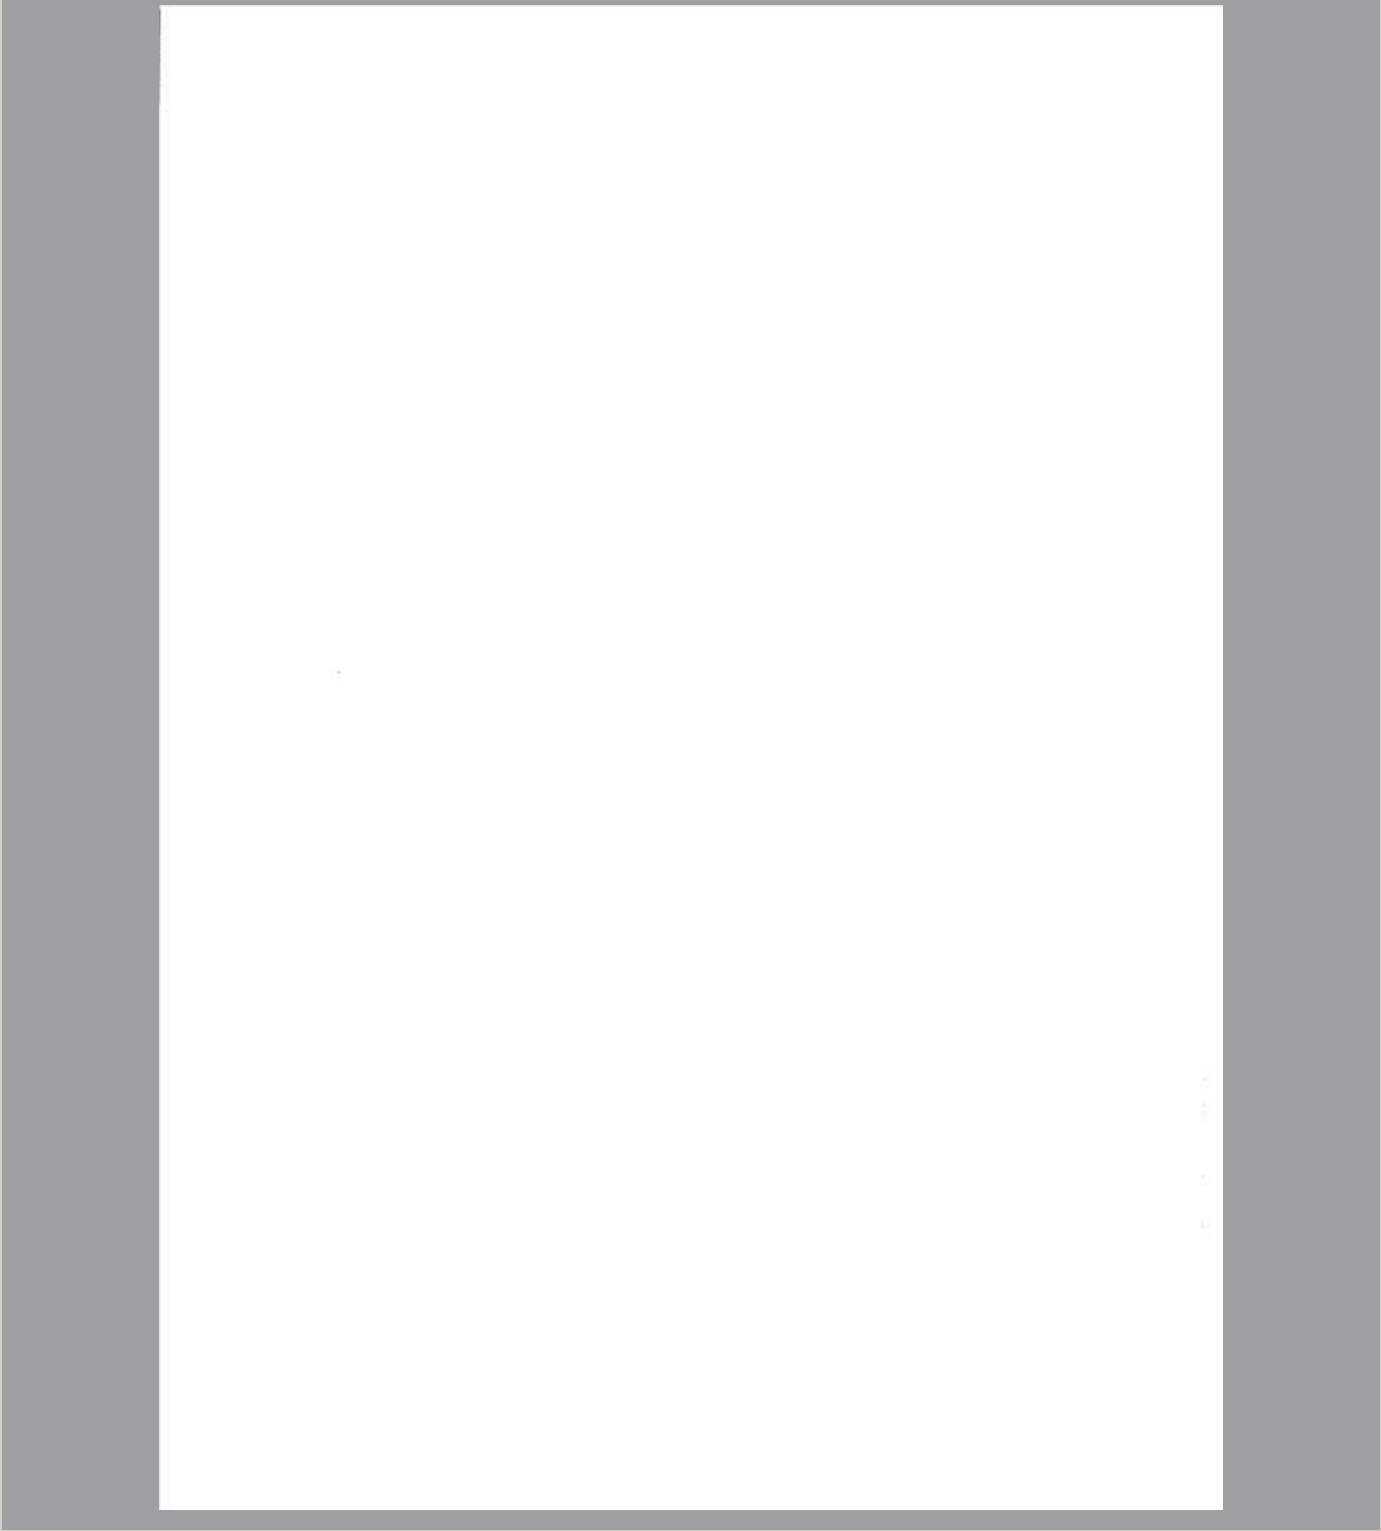

扫一扫在手机打开当前页



[【TOP】](#) [【打印页面】](#) [【关闭页面】](#)

链 接  中国政府网  海南省政府网  市人大

[国家部委](#) [省直部门](#) [市县政府](#) [市政府机构](#) [各镇政府](#) [其他](#)

[关于我们](#) | [网站地图](#) | [联系我们](#) | [网站支持IPV6](#)

版权所有@文昌市人民政府办公室 中文域名：文昌市人民政府办公室.政务

主办：文昌市人民政府办公室 运行维护：文昌市政府网站管理中心

琼ICP备2025063607号 政府网站标识码：4690050001  琼公网安备 46900502000106号

网站违法和不良信息举报电话：0898-63292628、0898-12345

