

齐齐哈尔市通用技术齐齐哈尔二机床有限 责任公司“2·4”一般车辆伤害 事故调查报告

2026年2月4日上午10时12分许，位于齐齐哈尔市龙沙区的通用技术齐齐哈尔二机床有限责任公司重加分厂二车间员工在实施吊装作业时发生一起一般车辆伤害事故，造成1人死亡，直接经济损失181万余元。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令493号）相关规定，齐齐哈尔市人民政府成立了由市应急管理局、市公安局、市总工会和龙沙区人民政府组成的事故调查组，同时邀请市人民检察院参加，邀请市纪委监委介入调查。事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，经过现场勘验、查阅资料、调查取证、检测检验等，查明了事故发生经过、原因，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员 and 责任单位的处理建议，并针对事故暴露出的问题提出了防范和整改措施。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）事故发生单位基本情况

通用技术齐齐哈尔二机床有限责任公司（原齐齐哈尔二机床（集团）有限责任公司，2024年8月21日更名，以下简称齐二

机床公司），法定代表人：吴某宇，现任公司总经理、党委副书记。成立日期：1999 年 5 月 17 日，类型：其他有限责任公司，注册资本：贰拾亿贰仟叁佰肆拾万圆整，统一社会信用代码：91230200711088838G。住所：黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区永安大街 371 号。经营范围一般项目：金属切削机床制造；金属成形机床制造；增材制造装备制造；海洋工程装备制造；智能基础制造装备制造；试验机制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；通用设备制造（不含特种设备制造）；机床功能部件及附件制造；通用零部件制造；机械零件、零部件加工；模具制造；金属结构制造；木制容器制造；金属表面处理及热处理加工；喷涂加工；通用设备修理；专用设备修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；普通机械设备安装服务；软件开发；机械设备的研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；住房租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；金属切削机床销售；金属成形机床销售；增材制造装备销售；海洋工程装备销售；智能基础制造装备销售；试验机销售；机械设备销售；机械电气设备销售；机床功能部件及附件销售；机械零件、零部件销售；模具销售；金属结构销售；木制容器销售；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）许可项目：供暖服务；道路货物运输（不含危险货物）。

（二）事故发生单位安全管理情况

齐二机床公司总经理负责公司全面工作，是公司安全生产工作主要负责人；设分管安全副总经理，协助主要负责人组织落实、综合监管公司安全生产各项工作；公司下设安全环保部等职能部门以及技术、制造、培训、营销等 4 个中心。其中安全环保部设部长、副部长各 1 名，专职安全员 3 名。

制造中心设主任、副主任各 1 名，兼职安全联络员 1 名，厂内运输车辆及驾驶员由制造中心负责管理；制造中心下辖配套、主机、锻压和重加 4 个生产分厂，各分厂均设专职安全员 1 名，车间主任和班组长均兼任安全员。其中重加分厂下设一车间、二车间和质量室，二车间下设二班、三班和实效班等 3 个班组。该事故发生发生在重加分厂二车间实效班组作业现场。

齐二机床公司建有较为完备的安全管理制度体系和岗位操作规程。企业标准《车辆管理办法》（Q/Q2G09.08-2023）于 2023 年 7 月 10 日发布实施；企业标准《安全操作规程汇编》（Q/Q2G12.59-2022）于 2022 年 8 月 5 日发布实施。

2021 年 10 月 27 日，更名前的齐齐哈尔二机床（集团）有限责任公司金结涂装分厂焊接车间曾发生一起同类型一般车辆伤害事故。

（三）事故有关设施设备情况

肇事车辆所有人齐齐哈尔二机床（集团）有限责任公司，车辆类型：重型普通货车，车辆型号：大通 SH1280，车辆识别代号：LSH1MALB84A000002，发动机号 040470714748，发动机型号：

W0615.67A，外廓尺寸：长 11975mm 宽 2500mm 高 3220mm，总质量：27900 kg，核定载质量：15605 kg，车身颜色：红色，上海汇众汽车制造有限公司制造，车辆出厂日期 2004 年 4 月 17 日。

车辆号牌为黑 B10042（黄色），机动车登记证书编号：230000439373，使用性质：货运，首次登记日期：2004 年 7 月 28 日，发证机关：黑龙江省齐齐哈尔市公安局交通警察支队。该车曾持有《中华人民共和国道路运输证》（交运管齐字 230202008987 号），经营许可证号：230201000138，经营范围：道路普通货物运输，发证机关：龙沙区交通运输局，发证日期：2014 年 4 月 29 日。



车身概况



车头




车尾

该车辆 2014 年 4 月 18 日通过购买方式，登记所有人由富裕县翔宇运输有限责任公司转移至齐齐哈尔二机床（集团）有限责任公司。至 2016 年 7 月，该车辆按期进行了车辆检验并购置交强险。2016 年 7 月起，齐二机床公司决定不再使用该车辆实施道路普通货物运输，将该车辆专门用于厂内零件转运，不再悬挂

号牌，纳入设备管理，设备编号 246-32，由车辆管理单位定期进行日常检查和维护保养，保证车辆各项性能处于正常使用状态。2026 年 2 月 4 日事故发生前，该车辆于 2026 年 1 月 26 日进行了车辆状况每周安全检查，车辆管理单位制造中心《厂内机动车辆安全检查表》显示，车辆存在“漏水、灯光外壳破损”问题，进行了“少量补充”和“维修恢复”，车辆转向、制动系统无问题。

肇事车辆驾驶员王某，齐二机床公司制造中心驾驶员。持有证号为 23*****1717 的《中华人民共和国机动车驾驶证》，初次领证日期 1998 年 8 月 5 日，准驾车型 A2，有效期限 2020 年 8 月 5 日至长期，发证机关黑龙江省齐齐哈尔市公安局交通警察支队。

（四）事故现场情况

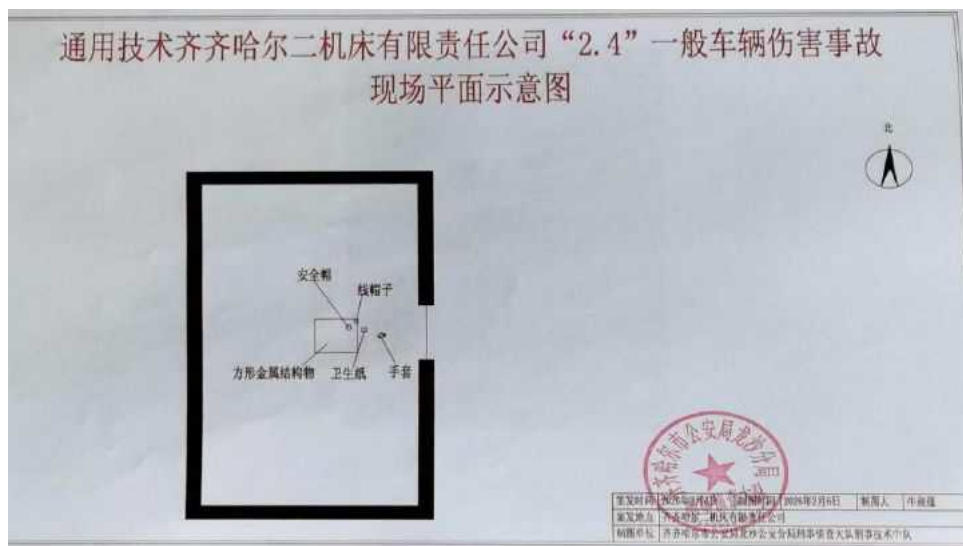

现场平面示意图

事故现场位于齐二机床公司重加分厂二车间小时效密厂房。该厂房南北长 103.4 米，东西宽 25 米，高度 17.2 米。厂房内南北走向设置天车轨道，距地面 8 米，有 30/5 吨（南侧）、20/5 吨（北侧）在用天车各一台共用该轨道。厂房大（东）门宽 4.3 米，高 5 米。事故发生时厂房内光源为自然光，现场能见度良好。



现场俯瞰图（西向东）



金属结构物（东向西）

事故中心现场位于该厂房大（东）门内，距离（东西向）厂房大（东）门 800 厘米。厂房地面摆放一方形金属结构物，南北长 250 厘米，东西宽 240 厘米，南侧高 108 厘米，北侧高 120 厘米。

该厂房东北方向停放有一辆红色重型普通货车，型号为大通 SH1280。货车长 1200 厘米，宽 240 厘米，车尾高 135 厘米，车尾金属板厚度 10 厘米。

二、事故发生经过及救援情况

2026 年 2 月 4 日上午 9 时 43 分，重加分厂计划调度员曹某波电话联系制造中心运输班驾驶员王某，通知其到小时效密厂房转运工件。10 时 11 分许，王某驾驶货车到达小时效密厂房院外，倒车进院后继续倒车进入厂房大（东）门内。当时，司索工姚某平（班长）和姚某林站在工件北侧整理吊具准备实施吊装作业。王某在工件东侧停车，向前（厂房大门方向）行驶 3 至 4 米后，再次倒车，将此时移动到工件东侧，面对工件背对车辆，正在实施挂钩作业的姚某林挤在工件上。姚某平见状冲到车辆尾部北侧大声呼喊，王某即驾驶车辆向前行驶 2 至 3 米后停车，姚某林受伤倒地。10 时 12 分，曹某波拨打 120 急救电话，同时向分厂领导报告事故情况。10 时 24 分许，救护车赶到现场，将姚某林送往市第一医院北院抢救。11 时 9 分，姚某林经抢救无效死亡。经哈尔滨医科大学大庆校区司法鉴定中心尸体检验认定，姚某林符合交通事故致多器官复合损伤而死亡。

事故发生后，现场人员立即拨打 120 急救电话，医疗救护人

员到场、转运、抢救及时；公司及有关单位领导第一时间赶到现场指挥救援工作，事故报告时间符合法定要求。

三、事故发生原因和事故性质

（一）直接原因

肇事车辆驾驶员王某违反 GB4387-2008《工业企业厂内铁路、道路运输安全规程》6.4.11¹、齐二机床公司企业标准 Q/Q2G09.08-2023《车辆管理办法》5.1.6²和《厂内机动车安全操作规程》6.5.4³规定，到达小时效密厂房后未联系请车人员引导指挥，在现场无指挥员指挥作业且未查明周围情况并确认安全的情况下，冒险驾驶车辆倒车进入厂房内，是事故发生的直接原因。

（二）间接原因

1. 齐二机床公司对安全生产相关制度和岗位安全操作规程执行情况监督检查不到位。有关管理人员⁴和现场作业人员⁵未及时发现和纠正厂内运输车辆驾驶员违章冒险作业行为；请车人员违反制度规定直接向驾驶员安排任务⁶。

2. 齐二机床公司安全生产教育培训工作未收到应有效果，员

1 GB4387-2008《工业企业厂内铁路、道路运输安全规程》6.4.11：机动车倒车时，驾驶员须先查明周围情况，确认安全后，方准倒车。在货场、厂房、仓库、窄路等处倒车时，应有人站在车后的驾驶员一侧指挥。

2 Q/Q2G09.08-2023《车辆管理办法》5.1.6：车辆到达用车地点后，驾驶员联系请车人员，由请车人员引导指挥、联系装卸作业，同时确保用车环境安全。

3 《厂内机动车安全操作规程》6.5.4：作业中的安全要求，按指挥信号和指挥员指挥作业。

4 《安全生产责任管理》1.3.19：定期组织机动车辆司机及其它作业人员进行安全技术培训，及时申请办理特种作业操作证，严禁无证人员上岗作业，严格执行安全操作规程和有关交通安全规定，对日常执行情况进行检查考核。

5 《安全生产责任管理》1.3.16.14：督促班组人员严格遵守安全技术操作规程和各项规章制度，制止和纠正违纪违规行为。

6 Q/Q2G09.08-2023《车辆管理办法》5.1.4：用车单位指定1名请车人员（原则上为计调员及以上岗位）负责向制造中心提出用车申请，不得直接向驾驶员安排任务。

工安全意识淡薄。基层单位长期存在安全生产教育培训“以会代训”且未及时组织考试的问题，教育培训实效性不强，涉事员工对公司有关安全生产制度和岗位操作规程具体内容不了解、不掌握。

3. 齐二机床公司事故隐患整改措施落实不到位。未全面落实《齐齐哈尔二机床（集团）有限责任公司“10·27”车辆伤害一般生产安全事故调查报告》事故防范和整改措施建议，教育培训效果总结评估不到位，现场安全管理不到位，“三违”行为持续发生；2024年公司购进具有倒车提示装置新货车后，未及时停用不具有倒车提示装置的车辆，未能通过技术手段应用避免事故发生。

（三）事故性质

经事故调查组认定，齐二机床公司“2·4”一般车辆伤害事故是一起由于厂内运输车辆驾驶员违章冒险作业导致的生产安全责任事故。

四、对事故有关责任单位和责任人员的处理建议

（一）建议追究刑事责任人员

王某，齐二机床公司制造中心驾驶员。到达用车地点后未联系请车人员引导指挥，在现场无指挥员指挥作业、未查明周围情况并确认安全的情况下，违反 GB4387-2008《工业企业厂内铁路、道路运输安全规程》和该公司《车辆管理办法》《厂内机动车安全操作规程》相关要求冒险驾驶车辆倒车作业，对事故发生负有直接责任，其行为涉嫌重大安全生产责任事故罪，建议移送司法

机关依法追究刑事责任。

（二）建议给予政务处分人员

1. 姚某平，齐二机床公司重加分厂二车间时效班班长、兼职安全员、司索工。履行本岗位安全生产管理责任不到位，未采取有效措施制止和纠正驾驶员王某无引导员指挥擅自驾驶车辆倒车进入厂房内的违章行为，对事故发生负有责任，建议齐二机床公司按照《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条规定，给予批评教育并依照有关规章制度给予处分。

2. 曹某波，齐二机床公司重加分厂计划调度员。作为请车人员，未采取有效措施制止和纠正驾驶员王某无引导员指挥擅自驾驶车辆倒车进入厂房内的违章行为，违反该公司《车辆管理办法》有关规定直接向驾驶员安排任务，对事故发生负有责任，建议齐二机床公司按照《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条规定，给予批评教育并依照有关规章制度给予处分。

3. 赵某秋，齐二机床公司制造中心设备工具管理专员兼安全联络员，车辆管理员。未全面落实该公司《安全生产责任管理》要求，对机动车辆驾驶员安全操作规程日常执行情况检查不到位，落实《生产经营单位安全培训规定》以考促学要求不到位，对事故发生负有管理责任，建议齐二机床公司按照《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条规定，给予批评教育并依照有关规章制度给予处分。

4. 安某，齐二机床公司制造中心副经理，负责本单位安全生产培训工作，配合经理巡查安全隐患、监督整改落实。组织本单

位安全教育培训工作不力，采用“以会代训”形式开展安全教育培训，对部门员工掌握岗位安全生产知识和技能效果核验不到位，对事故发生负有管理责任，建议齐二机床公司按照《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条规定，给予批评教育并依照有关规章制度给予处分。

5. 姬某峰，齐二机床公司制造中心经理，制造中心安全生产工作主要负责人。对本单位安全生产教育培训实施不到位的情况失察，对事故发生负有领导责任，建议齐二机床公司按照《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条规定，给予批评教育并依照有关规章制度给予处分。

6. 李某辉，齐二机床公司安全环保部安环专工，负责公司安全生产综合管理业务。对制造中心安全生产教育培训实施不到位的情况失察，推进落实事故防范、整改措施建议和教育培训效果总结评估工作不到位，对事故发生负有管理责任，建议齐二机床公司按照《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条规定，给予批评教育并依照有关规章制度给予处分。

7. 吴某兴，齐二机床公司安全环保部部长，负责安全环保部全面工作，负责组织公司安全环保具体工作的贯彻落实。组织公司安全生产教育培训工作不到位，推进落实事故防范、整改措施建议不到位，对事故发生负有领导责任，建议齐二机床公司按照《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条规定，给予批评教育并依照有关规章制度给予处分。

8. 林某，齐二机床公司副总经理，分管公司安全生产工作，

负责协助公司主要负责人履行安全生产管理职责。对安全环保部、制造中心安全生产职责落实情况指导不到位，推进落实事故防范、整改措施建议不到位，对事故发生负有领导责任，建议齐二机床公司按照《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条规定，给予批评教育并依照有关规章制度给予处分。

9. 吴某宇，齐二机床公司总经理、党委副书记，负责公司全面工作，安全生产工作主要负责人。组织落实公司全员安全生产责任制不到位、安全生产规章制度和操作规程执行不到位、安全生产教育培训工作开展不到位，对事故发生负有领导责任，建议齐二机床公司按照《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条规定，给予批评教育并依照有关规章制度给予处分。

（三）建议给予行政处罚的责任单位

事故发生单位通用技术齐齐哈尔二机床有限责任公司现场安全管理不到位，安全生产教育培训工作实效性不强，推进落实事故防范、整改措施建议不到位，对事故发生负有责任，建议应急管理部门依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条（一）项和《生产安全事故罚款处罚规定》（应急管理部第14号令）第十四条（二）项规定，处通用技术齐齐哈尔二机床有限责任公司五十万元以上七十万元以下的罚款。

五、事故整改和防范措施建议

1. 齐二机床公司要进一步落实好企业主体责任，在依法修订和完善安全生产责任制、安全生产规章制度和操作规程等规章制度的基础上，以安全教育培训和事故警示教育为抓手，综合运用

好考核、奖惩、巡查等机制，督促各级主要负责人、安全管理人员和从业人员履职尽责，依规操作，推动将制度化要求转变为常态化习惯。要进一步强化风险辨识成果运用，将风险管控措施与日常隐患排查工作深度结合，明确分级管控、综合督查要求，形成工作合力，持续通过物防、技防措施，改善安全生产条件，提高本质安全水平。

2. 齐二机床公司要认真开展该事故警示教育，并将事故案例纳入全员安全培训和三级岗前安全培训教育重要内容，警示教育从业人员增加安全防范意识，确保遵章作业。要彻底改变安全生产教育培训“以会代训”的错误做法，通过强化书面和实操考试、考核等手段，不断完善安全生产教育培训成果验收评估措施，确保安全生产教育培训工作收到实际效果，让员工真正掌握本岗位有关安全生产标准规范、规章制度和操作规程，切实提高辨识风险和保证安全的能力。

3. 齐二机床公司要进一步研究落实声光报警、倒车影像、倒车雷达等提供盲区安全辅助功能的技术手段和措施，停用不具备相应功能的车辆，坚决杜绝同类事故重复发生。

齐齐哈尔市人民政府事故调查组

2026 年 4 月 13 日