

仁怀盐津北城混凝土有限公司“4·15”一般机械伤害事故调查报告

2026年4月15日，仁怀市盐津街道贵州仁怀北城混凝土有限公司发生一起一般机械伤害事故，造成1人死亡，直接经济损失150万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第493号令）等有关法律法规规定，仁怀市人民政府成立由市应急局、市公安局、市总工会、市住房城乡建设局等单位人员组成的仁怀盐津北城混凝土有限公司“4·15”一般机械伤害事故调查组，并邀请仁怀市检察院、仁怀市纪委监委派员参加调查。

事故调查组按照科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效和“四不放过”原则，通过现场勘验、调查取证、视频分析等，查明事故经过和原因，认定事故性质和责任，提出对事故责任单位和人员的处理建议，并针对事故暴露的突出问题提出整改和防范措施。

经调查认定，贵州仁怀北城混凝土有限公司在2026年4月15日发生的机械伤害事故是一起一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位

贵州仁怀北城混凝土有限公司：成立于 2018 年 10 月 12 日，注册地位于贵州省仁怀市盐津街道三百梯村，注册资本：3000 万元，企业类型：有限责任公司(自然人独资)，法定代表人为赵某杰。经营范围包括法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营（混凝土生产、砖、预制构件、水稳生产、粉煤灰、煤渣等生产销售，建筑材料、钢材、混、矿产品购销）。2024 年 12 月 18 日，遵义市住房和城乡建设局为其颁发《建筑业企业资质证书》。

该公司共有 30 名工作人员，其中谢某军担任生产副总，负责公司安全生产及技术质量管理；陈某华担任安全员，负责公司安全管理工作；刘某东为机修工，同时负责电工电焊等特种作业；牟某担任调度长，负责对接工地发混凝土、调度车辆；娄某负责前场协调管理。

由于没有业务订单，该公司从 2026 年 4 月 10 日开始停产，未向仁怀市应急管理局、仁怀市住房和城乡建设局、仁怀市盐津街道办事处报备，每天只有值班人员值班。事故发生当天，生产副总谢某军、安全员陈某华、机修人员刘某东、调度长牟某、工作人员娄某在企业值班，主要负责人赵某杰也在公司；安全员陈某华不知道刘某东检修 SIF 混凝土砂石分离机的事，没有人告知

他和安排他在此次检修工作进行安全管理。


（二）SIF 振动型混凝土砂石分离机

1. 设备用途。SIF 混凝土砂石分离机是该公司成立时安装的机械，主要用于混凝土搅拌运输车及泵车等的清洗，以及剩余混凝土中的沙子、石子、污水的分离、回收以便于再次利用。

2. 结构与原理。本套环保设备主要由分离系统、供水系统和电气控制系统三部分共同组成。混凝土搅拌运输车开上洗车台进行清洗，清洗下的废弃物倒入料槽机，废弃物料经料槽送进入一体机中的振动筛机进行清洗分离后，出来的石子经出石口直接排入料池，再由装载机等运料设备清运。沙子经振动筛落入分沙机中，由螺旋送往远处的落沙点。泻水口溢流出来的泥浆经逐级沉淀后再进入整个清洗、分离循环系统。



SIF 振动型混凝土砂石分离机现场图

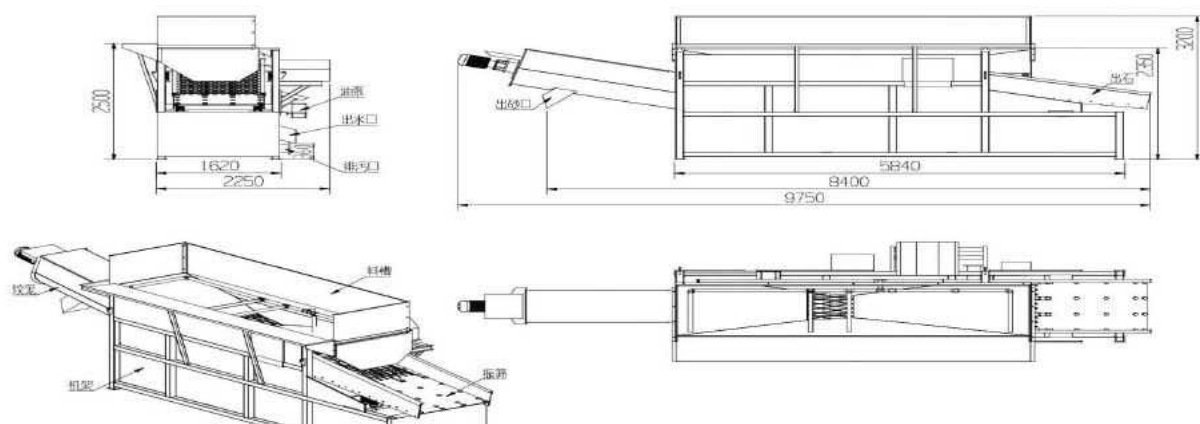

SIF 振动型混凝土砂石分离机装配图

3. 设备操作说明。操作面板分为自动和手动两种，可以自由转换、使用。

事故发生时，混凝土砂石分离机的预设自动启动运行时间大概为 10 至 15 分钟运行一次。



控制柜的操作面板分为自动和手动

（三）机修人员

刘某东，男，汉族，现年 59 岁，2019 年进入贵州仁怀北城混凝土有限公司工作，一直负责机械设备维修、焊接与切割等工作，取得建设工程机械职业技能鉴定中心颁发的《建设工程机械岗位操作证》（该证注明使用说明：1. 本证是岗位培训合格证书组成部分，应与培训合格证书联合使用，仅限持证者本人使用；2. 凡涉及特种设备、特种作业、特殊工种、特殊机种操作人员应遵从国家及作业地从业准入规定；3. 本证不得作为特种设备作业人员证及其他特种从业资格证件使用），未持电工、焊接与切割方面的《中华人民共和国特种作业操作证》；刘某东在本次事故中死亡。

（四）事故发生经过

2026 年 4 月 8 日 13 点 48 分，谢某军打电话给生产 SIF 混凝土砂石分离机的企业有关人员，咨询关于检修 SIF 混凝土砂石分离机的螺旋叶片的相关事宜。生产该设备的企业工作人员要求：先打开设备的筛网等部件，才能进行维修。谢某军亲自带刘某东到设备现场查看两次，并把生产厂家的检修要求告诉过刘某东。

根据公司安排，2026 年 4 月 15 日早上 8 点 30 分开始，刘某东开始对 SIF 混凝土砂石分离机的螺旋叶片进行检修，牟某和娄某帮助递工具，一直检修到上午 12 点。中午刘某东、娄某、牟某吃饭、休息。

2026 年 4 月 15 日 14 点左右，牟某到现场，刘某东已经进入

SIF 混凝土砂石分离机内部开始检修；14 点 10 分左右，娄某也到现场帮助递工具；14 点 25 分，牟某到企业外面小卖部买水，大概用了 5 分钟回到现场；过了几分钟，谢某军到现场检查完维修情况后离开；14 点 35 分左右，牟某离开现场回调度室处理其他事情，娄某在现场协助检修；14 点 55 分左右，刘某东到控制柜调试完机械后，未断开控制电源的空开，返回机械内部对机械的螺旋叶片进行焊接与切割；15 点 15 分左右，SIF 混凝土砂石分离机突然开始运行，将刘某东绞伤在分离机内，后经消防救援人员救出后，于 2026 年 4 月 15 日 17 点 11 分死亡。

（五）事故现场





（六）人员伤亡和直接经济损失

1. 人员伤亡情况。本次事故造成 1 人死亡。
2. 事故直接经济损失：150 万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及应急处置

事故发生后，该公司立即报警，仁怀市公安、消防、医疗、应急、住建等相关部门及时赶赴事故现场，积极开展事故救援和事故善后处置工作。

（二）事故应急处置评估

该事故应急救援迅速、科学处置得当，未造成社会负面舆情。

三、事故原因分析

经现场勘验、视频分析、调查取证，综合分析认定本次事故的直接原因为：

机修工刘某东检修 SJF 振动型混凝土砂石分离机时，未落实断电挂牌要求，未先断电，再进行检修^[1]，且 SJF 振动型混凝土砂石分离机处于自动运行状态；检修设备前，未按要求拆开振筛、料槽等零部件，违规从观察孔进入机械内部狭小空间冒险进行切割、焊接螺旋叶片；在检修过程中，SJF 振动型混凝土砂石分离机螺旋叶片在设定时间内自动旋转，导致在机械内部检修的刘某东被绞致死亡。

四、调查发现的主要问题

（一）企业主体责任方面

1. **风险管控不到位，安全意识淡薄。**企业未建立风险管控制度，对 SJF 振动型混凝土砂石分离机和检修存在的安全风险管控措施落实不到位^[2]；刘某东未按照生产厂家提出的检修要求进行检修，违章冒险带电开展检修作业^[3]，管理人员未采取措施制止^[4]，涉及检修的管理人员和员工安全意识极为低下，没有对检修安全工作引起足够重视。

2. **安全管理不到位，违章问题突出。**公司未发现刘某东持的《建设工程机械岗位操作证》不是特种作业操作证，违规任命刘某东为电工电焊等特种作业人员，从事机械设备维修、焊接与切

^[1] 《贵州仁怀北城混凝土有限公司设备检修作业管理制度》第一条第 4 点：断电挂牌：检修前必须关停机器设备，彻底切断设备电源，并在电源开关处悬挂“有人工作，禁止合闸”的警示牌，并设专人监护。

^[2] 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第一款：生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。

^[3] 《中华人民共和国安全生产法》第五十七条：从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

^[4] 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第六项：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为。

割作业^[5]；公司在开展检修前，未制定检修方案，没有对相关人员进行检修作业安全开展教育培训，未办理《设备检修作业许可证》^[6]；在检修过程中，未安排专职监护人对检修作业安全进行监护^[7]。

（二）部门监管责任方面

1. 仁怀市应急管理局在日常安全监管工作中，未发现刘某东未持《中华人民共和国特种作业操作证》从事电工、焊接与切割工作，未有效督促企业开展风险分级管控工作、落实风险管控措施。

2. 仁怀市住房和城乡建设局在日常安全监管工作中，未发现刘某东未持《中华人民共和国特种作业操作证》从事电工、焊接与切割工作，未有效督促企业开展风险分级管控工作、落实风险管控措施。

（三）属地责任方面

仁怀市盐津街道办事处在日常安全监管工作中，未发现刘某东未持《中华人民共和国特种作业操作证》从事电工、焊接与切割工作，未有效督促企业开展风险分级管控工作、落实风险管控

^[5] 《中华人民共和国安全生产法》第三十条第一款：生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》（2015年5月29日国家安全生产监督管理总局令第80号）第五条：特种作业人员必须经专门的安全技术培训并考核合格，取得《中华人民共和国特种作业操作证》（以下简称特种作业操作证）后，方可上岗作业。

^[6] 《贵州仁怀北城混凝土有限公司设备检修作业管理制度》第一条第1点：作业许可制度：所有非日常调整类的设备检修作业（如进入搅拌主机内部、电气系统维修、大型部件更换等）必须办理《设备检修作业许可》

^[7] 《贵州仁怀北城混凝土有限公司设备检修作业管理制度》第二条第1点：监护制度：检修作业期间必须设立专职监护人，监护人不得擅自离岗……。

措施。

五、有关责任单位及责任人员处理建议

（一）事故责任人

1. 刘某东，男，59岁，机修人员，主要负责机械设备维修、电工、焊接与切割工作。未持电工、焊接与切割方面的《中华人民共和国特种作业操作证》^[8]，未落实检修 SJF 振动型混凝土砂石分离机的要求，违章带电检修设备^[9]，导致发生机械伤害事故，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第三十条第一款、第五十七条规定，对事故发生负有责任。鉴于刘某东已在本次事故中死亡，建议免于责任追究。

2. 赵某杰，男，42岁，贵州仁怀北城混凝土有限公司法定代表人、主要负责人。未认真履行安全生产第一责任人责任，未组织建立风险分级管控制度，未及时消除刘某东违章检修 SJF 振动型混凝土砂石分离机的安全事故隐患^[10]，未发现刘某东未持电工、焊接与切割方面的《中华人民共和国特种作业操作证》从事电气设备维修、焊接与切割作业问题，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条规定，对事故发生负有责任，建

[8] 《中华人民共和国安全生产法》第三十条第一款：生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》（2015年5月29日国家安全生产监督管理总局令第80号）第五条：特种作业人员必须经专门的安全技术培训并考核合格，取得《中华人民共和国特种作业操作证》（以下简称特种作业操作证）后，方可上岗作业。

[9] 《中华人民共和国安全生产法》第五十七条：从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

[10] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

议由仁怀市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条规定实施行政处罚。

3. 谢某军，男，36岁，贵州仁怀北城混凝土有限公司生产副总，负责公司安全生产及技术质量管理工作。对特种作业人员持证工作不重视，导致刘某东未持电工、焊接与切割方面的《中华人民共和国特种作业操作证》从事电气设备维修、焊接与切割作业；未在检修SJF振动型混凝土砂石分离机前督促办理作业许可，未在检修设备过程中安排专业监护人，未有效监督和制止刘某东违章检修SJF振动型混凝土砂石分离机^[11]，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（六）项规定，对事故发生负有责任，建议由仁怀市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条规定实施行政处罚。

4. 陈某华，男，51岁，贵州仁怀北城混凝土有限公司安全员，负责公司安全生产管理工作。在日常安全管理工作中，未建立风险分级管控制度；未严格审查机修工刘某东的证件，导致其未持特种作业操作证在企业从事电工、焊工工作，建议贵州仁怀北城混凝土有限公司严格按照公司管理规定对其进行处理。

（二）责任单位

贵州仁怀北城混凝土有限公司，安全生产主体责任落实不到位，公司的机修人员刘某东未持《中华人民共和国特种作业操作

^[11] 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（六）项：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为。

证》，违规带电检修 SJF 振动型混凝土砂石分离机、开展焊接与切割作业^[12]；未建立安全风险分级管控制度，未及时发现并消除刘某东违章检修 SJF 振动型混凝土砂石分离机的安全隐患^[13]；未在检修 SJF 振动型混凝土砂石分离机前办理《设备检修作业许可证》，未安排专职监护人对检修作业安全进行监护，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第三十条第一款、第四十一条第一款规定，对事故发生负有责任，**建议由仁怀市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条规定实施行政处罚。**

（三）其他处理建议

1. 仁怀市应急管理局，对本次事故负有监督管理责任，建议向仁怀市人民政府作出书面检查。

2. 仁怀市住房和城乡建设局，对本次事故负有监督管理责任，建议向仁怀市人民政府作出书面检查。

3. 仁怀市盐津街道办事处，对本次事故负有属地管理责任，建议向仁怀市人民政府作出书面检查。

六、事故整改和防范措施

（一）坚持问题导向，进一步增强安全生产意识。盐津街道

^[12] 《中华人民共和国安全生产法》第三十条第一款：生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。

^[13] 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第一款：生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。

办事处、住建、应急等单位要针对该起事故暴露出的突出问题，举一反三查找自身存在的问题，结合实际研究制定有效措施，进一步提高安全监管能力。贵州仁怀北城混凝土有限公司要深刻剖析事故原因，组织职工召开警示教育会，学习典型事故案例，真正使企业从事故教训中受到教育和警醒，提高抓好安全生产工作的思想认识，时刻绷紧安全生产这根弦，从上到下全面增强安全生产意识。

（二）深入汲取教训，进一步强化安全风险管控。盐津街道办事处、住建、应急要深刻汲取这起事故教训，充分认清安全风险管控工作的重要性，督促企业落实主体责任、全面辨识风险、扎实抓好风险管控等工作；贵州仁怀北城混凝土有限公司要加强风险管控和隐患排查治理工作，特别是要认真学习风险管控业务知识，组织企业各部门人员对企业存在的安全风险进行全面辨识，将混凝土砂石分离机、罐车等纳入风险清单进行管理，落实好风险管控措施和责任，切实加强源头管理工作，有效预防事故发生。

（三）从严防微杜渐，进一步加强危险作业管理。盐津街道办事处、住建、应急等有关单位要牢固树立安全生产理念，将企业高处作业、临时用电作业、焊接与切割作业、动土作业、有限空间作业等作为监管执法的重点内容，采取执法检查、警示教育、督导整改等措施，督促企业加强作业前安全教育培训和风险辨识、严格落实作业许可和作业监护等，严厉查处无证作业或者证件不符合作业要求的问题，杜绝违章和冒险作业，坚决防范设备

检修等作业活动引发的各类事故。