

太谷区北城同鑫达玛钢有限公司 “5·13”一般机械致害事故调查报告

2026年5月13日凌晨4时45分许，太谷县同鑫达玛钢有限公司发生一起生产安全事故，造成一人死亡，直接经济损失约130万元。

区应急管理局当日接到事故报告后，及时上报区人民政府，并派人赶赴现场。区主要领导对此事高度重视，要求相关部门人员赶赴现场，协助、指导企业处置事故，并妥善处理善后事宜，查清事故原因。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《山西省安全生产条例》等有关法律法规，2026年5月13日太谷区人民政府成立了由区委常委、常务副区长担任组长，区纪委监委、区工信局、区应急管理局、市公安局太谷分局、区总工会和北城区等相关单位为成员的太谷县同鑫达玛钢有限公司“5·13”一般亡人事故调查组（以下简称事故调查组），对该起事故展开调查。事故调查组同时邀请区人民检察院派员参加，并聘请有关行业专家参与事故调查。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，先后调阅了事故单位的有关资料，对有关人员进行调查询问。通过现场勘验、查看监控视频、调查取证和综合分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直

接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人和责任单位的处理建议，并针对事故发生原因及暴露出的突出问题提出了事故防范措施建议。

经调查认定：太谷县同鑫达玛钢有限公司“5·13”机械致害事故是一起作业人员违规作业、设备防护缺失导致死亡的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况

太谷县同鑫达玛钢有限公司（以下简称同鑫达玛钢公司）位于山西省晋中市太谷县贾堡村北（原水秀机械厂），于**2012年11月9日**注册，统一社会信用代码：**9114××××××××××46P**，公司注册资本：柒佰万元整，法定代表人：张×，经营范围：球铁铸件、生铁铸件、球墨铸件等（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

同鑫达玛钢公司自**2020**年后，因太谷区计划征用公司土地和市场不景气等原因，其生产经营状况处于时开时停不正常状态，职工也由近**300**人到**2025年8月**复工复产仅剩**40**余名。公司下设综合办、生产部、销售部、安全部及铸造车间、熔炼车间、混砂车间。

（二）事故发生单位安全管理情况

同鑫达玛钢公司基本构建了安全生产管理体系，组建了安全

生产领导小组，设立了安全生产工作部门，确定了专职安全员，同时制定了全员安全生产责任制、安全管理制度和安全操作规程，编制了生产安全事故应急预案并在区应急管理局备案。企业聘任的总经理、专职安全员于**2024年7月**分别考取金属冶炼（黑色金属铸造）主要负责人、安全生产管理人员的安全生产知识和管理能力培训合格证。

但同鑫达玛钢公司未建立员工教育培训档案，安全管理以开会、口头教育培训为主，对员工落实安全管理制度和安全操作规程方面失察。

同鑫达玛钢公司的生产工艺流程如下：

造型—→化铁—→浇铸—→检验—→产品。

（三）事故发生经过

2026年5月13日4时30分左右，同鑫达玛钢公司员工陆续到公司，做生产前的准备工作。李×（死者，混砂工）更换工作服后，来到混砂车间二楼控制室，打开设备开关空载启动试运行，等运转正常后入料开始作业。待设备运转正常后，李×下楼巡视生产线，包括混砂机、提升机、磁选机、皮带机、六角筛等设备。

4时42分12秒（北京时间，监控录像显示时间**4时39分12秒**，下同）李×来到回砂坑区域，**4时42分35秒**打开回砂坑照明灯，并揭开流铁吊料口钢盖板，随后离开。

4时44分10秒，李×再次返回回砂坑区域，通过开启的流铁

吊料口钢盖板洞口观察下方设备运转情况，4时47分3秒，李×不知何故从流铁吊料口踩着磁选机设备边框下到坑里，发生滑跌，被运输皮带机滚筒的端部防护罩和皮带卡住（见图1），导致受伤。

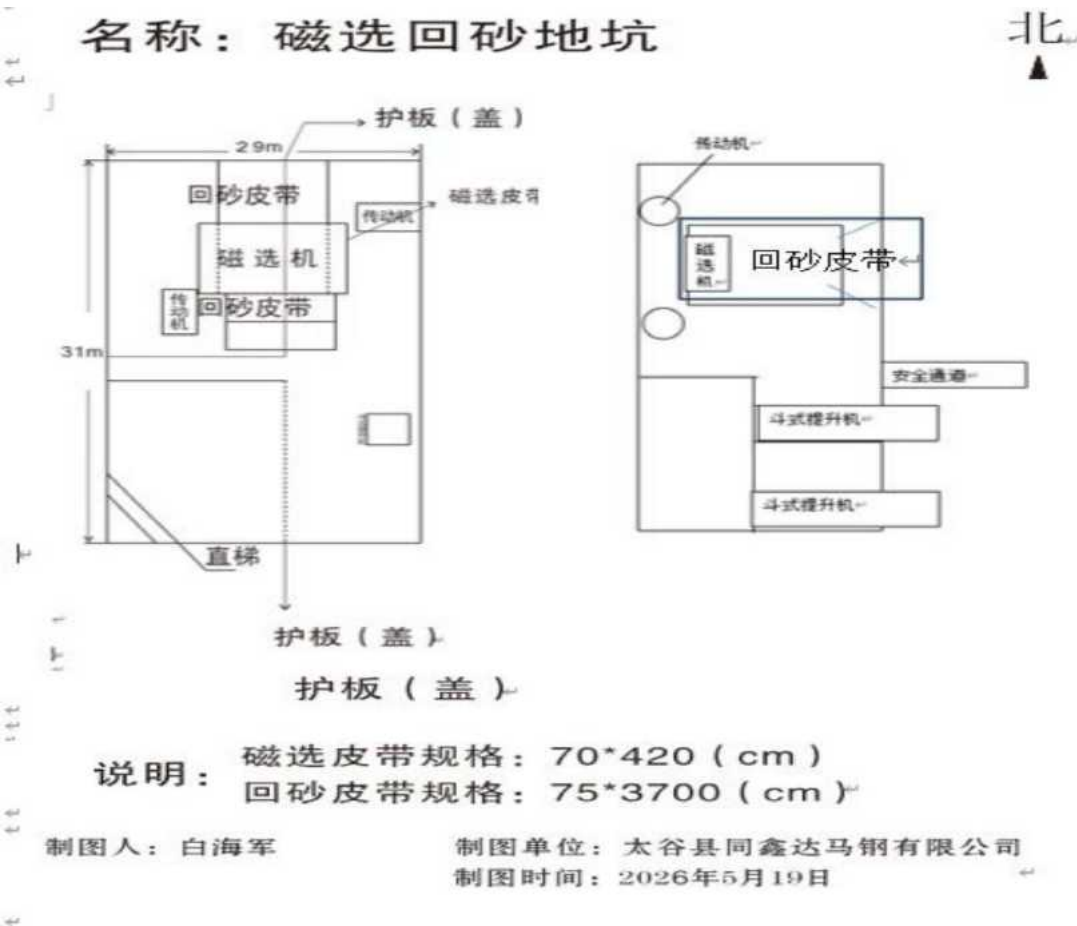


图1 事故现场平面示意图

（四）事故现场情况

事故现场位于山西省晋中市太谷区北城贾堡村村北，同鑫达玛钢公司铸造车间内。工厂大门朝西开，大门为电动推拉门，工厂内北侧为办公室，铸造车间内东侧为三条生产线，生产线南侧为除尘系统。除尘系统西侧有一个3.1m×1.4m×3.1m磁选回

沙地坑，坑口用钢板覆盖，共有两个洞口，南侧的洞口为 $0.7\text{m}\times 0.7\text{m}$ ，洞口下方安装爬梯作安全出口（见图 2）；北侧的洞口为 $0.7\text{m}\times 1.6\text{m}$ ，作为观察和吊流铁箱出口（见图 3）。坑内安装有照明灯、输送皮带机、磁选机、电动机、流体斜槽、流铁箱、1#斗式提升机。



图 2 回砂坑



图 3 流铁吊料口

地坑洞口至磁选机上边框高度为 0.3m ，磁选机上边框到皮带机的下皮带高度距离为 0.45m ，磁选机到坑底地面距离为 1.5m ，皮带机到坑底地面距离为 1.2m 。

运输皮带周长 37m 呈南北走向，皮带机机头在皮带坑的南端，皮带机东侧装有拉绳急停开关（见图 4），皮带机机头滚筒防护罩 $0.9\text{m}\times 0.6\text{m}\times 0.76\text{m}$ ，旁边有电机和减速器。磁选机长 $\times$ 宽 $\times$ 高 $1.9\text{m}\times 0.68\text{m}\times 0.35\text{m}$ ，在皮带机的上方，和皮带

机呈十字交叉两者水平距离 0.6m，运输皮带东边有 0.8m 宽的



图 4 输送机拉绳急停开关

维修通道。在运输皮带的东南边有 1#提升机的底部装置。混砂均匀地给在运输皮带上，当混砂经过上方磁力吸盘时，磁性铸铁颗粒被吸附，磁选机滚子上的皮带将铁颗粒扫落，掉到磁选机斜下方的槽体，再掉进铁箱内。铁箱在磁选机和皮带机端头的中间部位。回砂经过皮带输送进入到 1#斗式提升机（见图 5）。

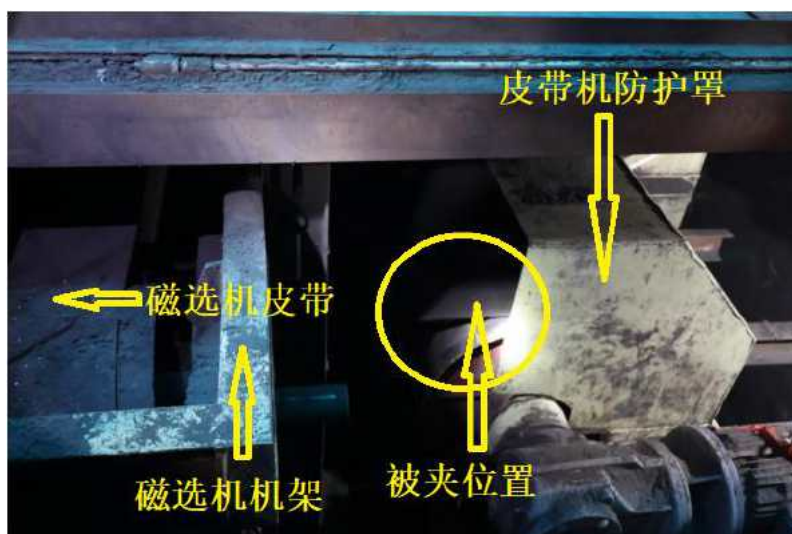


图 5 回砂坑磁选机、皮带机局部图

铸造车间生产线当天共有 7 名员工，赵××（车间主任）负责生产、安全管理工作。其余有白××（白班维修工），李×、王××（混砂工）俩人配合，一个人负责巡视生产线、一个人操控生产线控制屏幕，每天轮换一次。巡视生产线包括检查皮带轴承有无出现故障、流铁箱满了没有、混砂线机器运转是否正常等。如果皮带轴承损坏，皮带会出现跑偏现象，应把机器停运后进行轴承更换，更换时由维修工互相配合作业。当天，李×负责巡视生产线。

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

1.死者情况

本起事故造成一人死亡，死亡人员信息如下：

李 × ， 男 ， 汉 族 ， 群 众 ， 身 份 证 号 ：
1424××××××××××××115，户籍地：晋中市太谷县侯城乡申奉村永安路 10 号 1 队 115 户。2025 年 8 月与同鑫达玛钢公司签订劳动合同，混砂岗位。

2.直接经济损失

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T 6721），本次事故共造成直接经济损失约 130 万元，其中包括死亡人员医疗救治及丧葬和抚恤费等各种费用，不包括对公司生产安全事故行政罚款等。

（六）其他情况

1.气象情况

经事故调查组研判，本起事故发生在室内，因而本起事故的发生与当天气象条件无关。

2.舆论关注热点

同鑫达玛钢公司法人获悉李×在医院因抢救无效死亡后，积极安抚死者家属，取得了死者家属谅解，因而本起事故未形成社会舆论关注的热点。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故现场应急处置情况

5月13日5时18分许，白××（维修工）来到铸造车间回砂坑吊料口，看到地坑内照明灯具开启，吊料口盖板打开，通过吊料口看到李×的头部被卡在输送皮带机防护罩内，随即用随身携带的对讲机呼叫停机、救人。在二楼操控室工作的王××，从对讲机里听到呼救声，把回砂系统全部关机，并赶往回砂坑区域。听到对讲机呼叫的赵××、王××、白××等员工前后赶到现场、察看情况，随后员工们陆续赶到现场。随后赵××与王××、白××等人下到回砂坑里救人。下到坑底看到输送机西侧李×上半身斜侧着被防护罩和皮带卡着，下半身悬吊着，机器未看到异常情况。

5时22分，张×（法定代表人）赶到事故现场指挥救援，并拨打120急救电话。

5时29分，众人合力用安全绳将李×抬出地坑，并放在吨包袋上抬出车间等待120救护车。

（二）事故信息接报情况

事故发生后，张×在规定的时间内向区应急管理局报告了事故情况。

（三）医疗救治和善后情况

5月13日5时22分，晋中市第二人民医院120平台接到救援申请电话后，派出急救医护人员到达同鑫达玛钢公司事故现场，此时李×已被从坑里救出。急救医护人员立即对李×进行查体检查，发现其胸部塌陷，可见一软组织裂伤口，背部可见一软组织裂伤口。初步诊断为患者意识不清。5时38分转至晋中市第二人民医院急诊科继续抢救，因李×伤势过重，抢救无效，10时30分放弃抢救。

事故发生后，晋中市公安局太谷分局刑侦大队对事故现场进行了勘查及死者尸体进行了尸表检验。结合现场勘查及尸表检验，综合分析，晋中市公安局太谷分局认为死者李×系因挤压致胸部损伤死亡。

李×死亡后，同鑫达玛钢公司积极安抚稳定家属情绪，与家属沟通，死者家属经安抚情绪稳定。目前，赔偿工作已经完成。

（四）事故应急处置评估

经事故调查组调查分析研判，认为事故发生后，现场应急救援处置较为迅速、程序基本规范、方法基本可行，因而未造成事故进一步扩大，也未衍生其他事故。

三、事故原因分析

事故直接原因是：李×安全生产意识淡薄，对高处坠落和挤压部位的风险认识不足，在无任何安全防护措施情况下，违规从吊铁口进入运转的皮带机运输区域，滑跌后上身被运输皮带机卡住，导致挤压受伤致死，是该起死亡事故的直接原因。

（一）直接原因分析

1.人的不安全行为

李×违反同鑫达玛钢公司制定的《皮带输送机安全操作规程》中关于“清理工作：在清理物料堆积时，必须先停机，并等待设备完全停止后才可以进行清理工作”以及“禁止在皮带输送机上行走或穿越”的规定，未在皮带输送机停机状态下，未遵守公司规定，违章从吊铁的物料口进入回砂地坑，进行异常情况处理，是导致本次事故发生的直接原因。

2.物的不安全状态

同鑫达玛钢公司未按照《带式输送机 安全规范》GB 14784-2013 的要求，在回砂皮带运输机的“易挤夹部位”安装防护装置亦是导致本次事故发生的直接原因。

（二）其他可能因素排除

事故调查组通过对事故现场监控录像、现场勘验、询问相关人员、涉事企业提供的资料以及晋中市公安局太谷分局刑事技术大队提供的《李×尸表检验情况说明》和区气象局提供的《气象记录》，经分析研判认为，本起事故的发生可以排除人为故意及突发自然灾害的因素。

（三）间接原因分析

1.同鑫达玛钢公司未严格落实《安全生产法》第四十四条“生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施”的规定。亦违反《输送机械检查与维护规范 第1部分：带式输送机》GB/T 46089.1-2025 第4.3.2条“使用单位对输送机的检查人员和维护人员进行定期的业务培训和安全教育，考核合格后方可上岗。培训应包括但不限于以下内容：相关法律法规、安全技术规范及标准、本单位检查与维护管理要求、安全作业等”的规定。对本公司员工要严格执行公司规章制度和安全操作规程的落实不到位，安全教育培训不到位，员工安全意识不强，是造成本起事故的重要原因。

2.同鑫达玛钢公司未严格落实《安全生产法》第四十一条“生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施”的规定，亦未按照《带式输送机 安全规范》GB 14784-2013 第4.1.1条对带式输送机“易挤夹部位”安全风险充分辨识及管控，也是造成本起事故的重要原因。

四、有关责任单位存在的主要问题及履职情况

（一）同鑫达玛钢公司

同鑫达玛钢公司未全面落实安全生产主体责任，安全管理不到位，未按照《安全生产法》规定，建立安全风险分级管控制度，

同时督促公司员工严格执行本公司安全生产规章制度和安全操作规程^[1]的措施工作不力。

（二）有关监督管理部门履职情况

1. 区应急管理局

区应急管理局按照年初制定的年度执法计划以及《国务院办公厅关于严格规范涉企行政检查的意见》（国办发〔2024〕54号）的要求，规范开展分管行业企业的安全生产检查和执法活动以及帮扶企业工作。2025年8月，执法人员对该企业复工复产后的情况进行严格检查，督促该企业全面整改，较严格的履行安全监管职责，安全生产检查形成“闭环”。但是，履职过程中存在强调硬件建设多，对企业员工的违章行为督促检查少。

2. 区工信局

区工信局作为工业企业的行业安全管理部门，在严格落实《晋中市太谷区管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全实施细则》^[2]要求，履行安全管理职责方面弱化，对其企业安全生产督促指导检查不足，存在用会议安排代替实地检查的现象。同时，对企业存在的生产安全隐患不具备专业知识，

[1] 《安全生产法》第四十一条第一款：生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。

第四十四条第一款：生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

[2] 《晋中市太谷区管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全实施细则》（太安发〔2025〕10号）第五条：负有行业领域管理职责的主管部门（以下简称行业管理部门）要将安全生产工作作为行业领域管理工作的重要内容，切实承担起安全管理的职责，制定实施有利于安全生产的法规标准、政策措施，依法指导、检查和督促企事业单位加强安全防范。

存在安全管理不力的问题。

3.北城区

北城区作为属地安全管理部门,能够及时发现该企业复工复产,并及时通报监管部门,基本履行了协助安全监管的职责。但是,监管人员在安全监管的知识储备、能力配备方面尚达不到职责要求,履行属地安全管理责任方面存在差距,存在督促企业落实属地安全管理主体责任不到位问题^[3]。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

(一) 不予追究责任人员

李×,男,群众,同鑫达玛钢公司混砂工。其在巡视混砂系统运行时违规作业,在带式运输机未停机情况下,处置设备故障。对本起事故的发生负有直接责任。鉴于其已在本起事故中死亡,建议不予追究其责任。

(二) 有关公职人员处理建议

1.韩××,男,中共党员,区应急管理局副局长,分管城区工贸企业安全监管工作。其对事发企业安全监管存在不足,对本次事故的发生负有责任。建议其向区应急管理局作出深刻书面检查。

2.肖×,男,中共党员,区工业和信息化局局长,负责工业

[3] 《安全生产法》第九条第二款:乡镇人民政府和街道办事处,以及开发区、工业园区、港区、风景区等应当明确负责安全生产监督管理的有关工作机构及其职责,加强安全生产监管力量建设,按照职责对本行政区域或者管理区域内生产经营单位安全生产状况进行监督检查,协助人民政府有关部门或者按照授权依法履行安全生产监督管理职责。

和信息化局全面工作。其在工作中对工业企业安全管理松懈，对本次事故的发生负有责任。建议其向区工信局作出深刻书面检查。

3.叶××，女，汉族，群众，北城区社会事务服务中心安全办负责人，具体承办安全生产、消防、应急等工作。其对企业安全监管不到位，对本次事故的发生负有属地管理责任。建议其向北城区作出深刻书面检查。

（三）有关责任人员行政处罚建议

1.赵××，男，汉族，群众，太谷县同鑫达玛钢有限公司铸造车间主任，负责铸造车间的生产、安全、管理等工作。其督促、检查车间员工落实公司规章制度和安全操作规程工作不到位，并未能及时消除生产安全事故隐患，其行为违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（五）项^[4]之规定，对本起事故的发生负有领导责任。依据《生产安全事故罚款处罚规定》（应急部 令第 14 号）第二十条第（一）项^[5]之规定，建议由区应急管理局给予行政处罚。

2.张×，男，汉族，群众，同鑫达玛钢公司法定代表人，公司安全生产第一责任人，负责公司全面工作。其对公司安全生产工作失察，未构建公司“双重预防”工作机制，未能及时消除生

[4] 《安全生产法》第二十五条第五项：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；

[5] 《生产安全事故罚款处罚规定》（应急部 令第 14 号）第二十条第一项：发生一般事故的，处上一年年收入 20%至 30%的罚款。

产安全事故隐患，其行为违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项^[6]之规定，对本起事故的发生负有领导责任。依据《生产安全事故罚款处罚规定》（应急部 令第 14 号）第十九条第（一）项^[7]之规定，建议由区应急管理局给予行政处罚。

（四）事故责任单位的行政处罚建议

同鑫达玛钢公司发生一起生产安全责任事故，对此起事故的发生负有责任。依据《生产安全事故罚款处罚规定》（应急部 令第 14 号）第十四条第（二）项^[8]之规定，建议由区应急管理局给予行政处罚。

（五）其他建议

建议区应急管理局、工信局、北城区向区委政府作出深刻书面检查，同时要认真总结经验和汲取事故教训，严格落实行业监管、行业管理、属地监管责任，细化本单位安全生产责任分工，不留死角、盲区，进一步加强安全生产监督管理工作。

六、事故整改和防范措施

（一）全面落实安全生产主体责任

同鑫达玛钢公司要认真吸取事故教训，举一反三，落实企业

[6] 《安全生产法》第二十一条第五项：组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

[7] 《生产安全事故罚款处罚规定》（应急部 令第 14 号）第十九条第一项：发生一般事故的，处上一年年收入 40% 的罚款。

[8] 《生产安全事故罚款处罚规定》（应急部 令第 14 号）第十四条第二项：造成 1 人死亡，或者 3 人以上 6 人以下重伤，或者 300 万元以上 500 万元以下直接经济损失的，处 50 万元以上 70 万元以下的罚款；

安全主体责任；开展全员安全生产培训教育，强化事故警示教育，提高从业人员安全意识；落实安全生产管理职责，及时督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

（二）切实抓好隐患排查治理工作

同鑫达玛钢公司要进一步完善并严格执行安全生产隐患排查治理制度，定期组织隐患排查，切实加大作业现场安全检查力度，及时发现并制止作业人员的违章及危险行为。严格执行检维修停机和双人操作制度，杜绝违章操作，做到“四不伤害”。对于检查中发现的安全隐患问题，要采取有效措施，指定专人，明确时限进行整改，确保安全生产风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制体系落实到位，提升企业安全管理水平，杜绝类似事故再次发生。

（三）强化企业日常安全管理工作

同鑫达玛钢公司生产现场各岗位要经常开展自检、自查、互查和交接检查；班组现场作业前后，要对自身所处环境和工作程序进行安全检查，对存在较大危险因素作业场所张贴警示标识，及时发现并消除事故隐患。对事故隐患实行举报奖励制度，提高员工素质，保证公司安全发展。

（四）定期开展应急演练

同鑫达玛钢公司应按照规定，至少一年进行一次综合演练，每半年开展一次现场处置方案演练，提高员工自救和互救能力，做好最后一道防护。