



中卫市沙坡头区人民政府

www.spt.gov.cn

请输入您需要搜索的内容



首页

政府信息公开

新闻中心

政务服务

互动交流

当前位置：首页 > 政府信息公开 > 部门信息公开目录 > 沙坡头区应急管理局 > 法定主动公开内容 > 安全生产

[索引号]	640502001/2026-00106	[发文字号]	
[发布机构]	沙坡头区人民政府办公室	[责任部门]	沙坡头区消防救援大队
[有效性]	有效	[成文日期]	2026年07月25日

沙坡头镇罗宁夏林兴农业有限公司“3·11”一般火灾事故调查报告

时间：2026年07月25日 来源：沙坡头区人民政府办公室 访问量：78

字号：大 中 小

沙坡头镇罗宁夏林兴农业有限公司“3·11” 一般火灾事故调查报告

沙坡头区政府事故调查组
2026 年 7 月



目 录

一、基本情况	2	
(一) 事故发生单位概况	2	
(二) 事故发生单位安全管理情况	3	
(三) 事故发生经过及应急处置	4	
(四) 事故现场情况	5	
(五) 人员伤亡和直接经济损失情况	7	
(六) 其他情况		
二、事故应急处置情况		
(一) 事故信息接报及响应情况		
(二) 事故现场应急处置情况		
(三) 医疗救治和善后情况		
三、事故原因和性质	9	
(一) 直接原因分析	9	
(二) 火灾蔓延扩大原因	9	
(三) 其他可能因素排除	10	
(四) 间接原因分析	10	
(五) 事故性质	11	
四、有关责任单位存在的主要问题	11	

(一) 事故单位(宁夏林兴农业有限公司)	11
(二) 有关监管单位责任落实情况	12
(三) 消防产品质量责任落实情况	12
(四) 工程建设质量责任落实情况	12
五、对有关责任人员和责任单位的处理建议	13
(一) 建议移交司法机关处置人员(1人)	13
(二) 对相关责任单位的处理建议(1家)	13
(三) 对相关责任人员的处理建议(1人)	14
(四) 对监管部门的处理建议(两个部门)	15
六、事故防范和整改措施建议	16
(一) 吸取事故教训, 坚决落实消防安全责任。	16
(二) 立足火灾特点, 全域一体闭环整改火灾隐患。	16
(三) 加大隐患排查, 坚决稳控消防安全形势。	17
(四) 转变宣传方式, 全力提升群众自救意识。	18
(五) 加强消防基础建设, 全面配置简易自救器材。	18
(六) 提升预案效能, 健全应急处置响应机制。	18

2026年3月11日03时58分中卫市沙坡头区镇罗镇宁夏林兴农业有限公司蔬菜大棚发生一起一般火灾事故，过火面积约739.2平方米，造成1人死亡，1人受伤，火灾直接经济损失统计为2107614.17元人民币。

事故发生后，沙坡头区区委、区政府领导高度重视事故处置和善后工作。区委、区政府主要领导第一时间赶赴现场指挥消防、应急、公安等部门及属地乡镇进行火灾应急处置，避免了次生灾害的发生。

为深入调查事故原因，认定事故性质和责任，依据《中华人民共和国消防法》《国务院办公厅关于印发消防安全责任制实施办法的通知》《生产安全事故报告和调查处理条例》第十九条、第二十二条、第二十四条之规定，沙坡头区政府迅速成立事故调查组，由政府分管领导担任组长，区委政法委、网信办、社会工作部信访局，镇罗镇人民政府，区消防救援大队、应急管理局、民政局、农业农村局、公安分局、国网沙坡头区供电公司等单位工作人员为调查组成员，同时邀请区纪委监委派员同步参与，全面开展事故调查处理工作。

调查组坚持“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、问询谈话、检验鉴定、专家论证等方式，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任。同时，针对事故原因及暴露出的问题，提出了防范措施建议。

调查认定,宁夏林兴农业有限公司 11 号蔬菜大棚“3·11”火灾事故是一起因电气线路故障起火造成的一般火灾事故。

一、基本情况

(一) 事故发生单位概况

宁夏林兴农业有限公司: 该公司成立于 2018 年 8 月 30 日, 公司类型为有限责任公司(自然人独资), 统一社会信用代码: 91640500MA*****, 注册地位于中卫市沙坡头区*****, 法定代表人为李**。经营范围包括许可项目: 林木种子生产经营; 农作物种子经营。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动, 具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 一般项目: 人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务); 农业园艺服务; 农业专业及辅助性活动; 农作物栽培服务; 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 园艺产品种植; 农业机械服务; 灌溉服务; 非食用农产品初加工; 农作物病虫害防治服务; 农作物收割服务; 农业生产托管服务; 农作物秸秆处理及加工利用服务; 劳务服务(不含劳务派遣); 肥料销售; 化肥销售; 水果种植; 新鲜水果批发; 新鲜水果零售; 非主要农作物种子生产。(除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动)

宁夏林兴农业有限公司成立于 2018 年 8 月 30 日, 公司占地面积 135 亩, 共设置种植大棚 73 座, 11#大棚于 2008 年由镇罗镇政府统一组织建设, 2024 年该公司完成改造。



图 1 宁夏林兴农业有限公司照片 图 2 11#大棚整体过火情况

(二) 事故发生单位安全管理情况

1. 安全管理总体情况

宁夏林兴农业有限公司建立了安全管理制度、消防安全制度，制定了生产安全事故应急救援预案。公司无安全管理机构、无专职安全管理人员，安全生产工作由主要负责人李**管理。未制定 2026 年安全教育培训计划，2026 年未组织开展火灾应急演练。

2. 催芽作业安全管理情况

2026 年 2 月 2 日，宁夏林兴农业有限公司亢**与陆**通过电话及微信口头达成协议：由陆**自行联络育苗人员负责宁夏林兴农业有限公司瓜苗培育作业；宁夏林兴农业有限公司按 0.07 元/株标准向陆**结算育苗费用。双方未签订书面承包合同、安全生产管理协议及劳动合同。

陆**作为瓜苗培育作业牵头负责人，组织陆**、杨**、杨**、覃**、梁**等人从事催苗、育种等务工工作，并由陆**向上述人员发放劳动报酬。陆**、杨**、杨**、覃**、梁**五人均未与宁

夏林兴农业有限公司签订劳动合同。

3.催芽工作流程

将西瓜种子放入盛装温水的浸泡桶内，按配比加入专用浸种药剂浸泡处理，浸泡时长控制 12 小时。浸种达到规定时长后，捞出西瓜种子，进行脱水甩干处理，随后均匀装盘。种子装盘后有序摆放在电热线上方的隔离薄膜表面，表层覆盖保温薄膜及保温棉被，形成密闭恒温保温环境。经过 7~8 天恒温养护，待西瓜种子正常出苗、长势达到嫁接标准后，即可转入嫁接工序，完成种子催芽过程。

（三）事故发生经过及应急处置

2026 年 3 月 11 日 03 时 35 分许，宁夏林兴农业有限公司 11 号棚 8 到 11#立柱包含区域中第一个苗床西侧部位电气线路发生电热故障引燃可燃物引发火灾。火情发生后火势持续蔓延。3 时 50 分许，在 11 号棚彩钢房内留宿的陆**因体感不适惊醒，发现大棚起火后，当即叫醒同室熟睡的陆**，二人迅速撤离彩钢房从 11 号棚东侧大门向外逃生。

2026 年 3 月 11 日 03 时 58 分，中卫市消防救援支队指挥中心接警后，立即调派鸣沙路特勤消防救援站 3 辆消防车 18 名消防救援人员前往现场处置，到场后现场指挥员结合外部侦查情况，组织开展人员搜救和内攻灭火。04 时 25 分将受伤人员陆**移交 120 救护中心，被困人员陆**位于 11 号大棚东侧育苗室内，经 120 救护中心医护人员确认无生命体征后于 05 时 50 分运往中

卫市殡仪馆暂存。06 时 00 分，现场火势被全部扑灭，经消防救援人员排查无复燃可能后，对火灾现场进行封闭。


（四）事故现场情况

1. 大棚内部构造情况

11#大棚始建于 2008 年，2023 年完成改造。大棚坐北朝南，



建筑高度 5 米，呈东西走向，东西长约 66 米、南北宽约 11.2 米，建筑面积 739.2 平方米。大棚后墙与山墙均为土质墙体，棚体前部以钢管拱架搭建弧形坡面，棚面覆盖塑料薄膜，外侧配备卷帘保温被用于保温，大棚外南侧安装有卷帘机。棚内功能分区明确：东侧设育苗室、浸泡区及员工生活区；中部至西侧为育苗苗圃区域；苗圃下方依次铺设塑料薄膜、电热丝、棉毡，苗圃上方安装有补光白炽灯及保温棉毡。

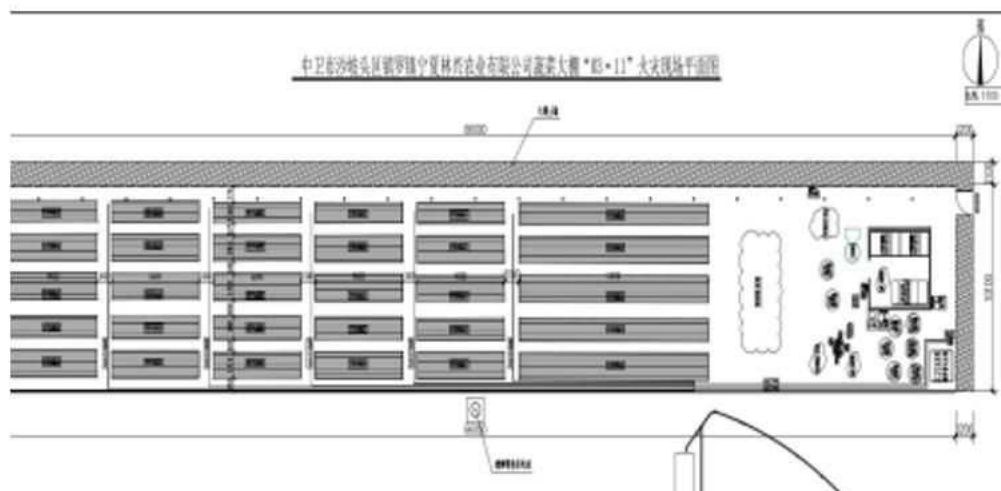

图为起火大棚现场平面图

2.火灾现场情况

大棚后墙及山墙受火灼烧，土墙局部脱落；棚体钢管拱架受热变形，其中东侧棚体钢管变形尤为严重；棚面塑料薄膜全部烧毁，外部卷帘保温被完全燃尽；棚外中间南侧卷帘机表面过火受损。棚内东侧育苗室、浸泡区及员工生活区均过火，顶部钢管拱架变形严重；大棚中部至西侧育苗苗圃区域过火，苗圃下方铺设的塑料薄膜、电热丝、棉毡呈不完全燃烧状态；苗圃上方补光白炽灯及保温棉毡过火，白炽灯燃烧痕迹明显，其上方覆盖的棉毡已完全烧毁。



图 1 大棚内彩钢板房烧毁情况



图 2 大棚内苗圃烧毁情况

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

该起事故造成 1 人死亡，1 人受伤。死者：陆**，男，身份证号码 450122*****4017。根据公安机关出具的《法医学尸体检验鉴定书》【中卫市公安局刑事侦查支队刑事技术大队（卫）公（刑）鉴（病理）字〔2026〕101 号】记载的死亡原因显示“烧死”。伤者：陆**，男，身份证号码 450122*****4035。经申报人申报及第三方财产损失鉴定评估，人身伤亡后所支出的费用，火灾直接经济损失统计为 2107614.17 元人民币。

（六）其他情况

2026 年 3 月 11 日 00 时至 06 时，根据中卫市沙坡头区镇罗镇气象观测站点记录的实况气象资料显示，该时段内当地整体天气状况为晴朗无云，天空状况良好。现场实测气温在 1.6 摄氏度至 6.1 摄氏度之间波动，整体气温偏低，空气相对湿度介于 36%至 47%，气象条件较为干燥。同时段内主导风向为东南风，现场风速稳定在 2.5 米/秒至 4.6 米/秒之间，风力平缓，气象条件整体清晰稳定。

二、事故应急处置情况

（一）事故信息接报及响应情况

经消防、公安部门调查走访情况显示。

2026 年 3 月 11 日 03 时 54 分左右，过路司机刘**驾车经过镇罗镇***宁夏林兴农业有限公司时，发现有大棚着火，立即向中卫市公安局指挥中心汇报火灾情况，接警后区公安分局镇罗派

出所立即赶往现场进行处置。

03 时 54 分，宁夏林兴农业有限公司工人李**发现公司 11 号棚着火，立即向公司主要负责人李**拨打电话汇报现场情况。

03 时 58 分，宁夏林兴农业有限公司工人覃**拨打 110 报警。

03 时 58 分，李**向中卫市消防救援支队指挥中心报警：中卫市沙坡头区镇罗镇宁夏林兴农业有限公司发生火灾，请求处置。

04 时 08 分，区公安分局镇罗派出所到达现场开展处置。

04 时 26 分，鸣沙路特勤消防站 3 辆消防车 18 名消防队员到达宁夏林兴农业有限公司进行火灾扑救。

04 时 40 分火灾现场明火处置完毕。

（二）事故现场应急处置情况

2026 年 3 月 11 日 04 时 08 分，区公安分局镇罗派出所到达现场开展处置。民警采取防火措施后，进入火场搜救陆**。

2026 年 3 月 11 日 03 时 58 分，中卫市消防救援支队指挥中心接警后，立即调派鸣沙路特勤消防救援站 3 辆消防车 18 名消防救援人员前往现场处置，到场后现场指挥员结合外部侦查情况，组织开展人员搜救和内攻灭火。04 时 25 分受伤人员陆**移交 120 救护中心，被困人员陆**位于 11 号大棚东侧育苗室内，120 救护中心医护人员确认无生命体征后于 05 时 50 分运往中卫市殡仪馆暂存。06 时 00 分，现场火势被全部扑灭，经消防救援人员排查无复燃可能后，对火灾现场进行封闭。

（三）医疗救治和善后情况

事故发生后镇罗镇人民政府立即成立善后处置小组，推进伤者医疗救治和善后处置工作。宁夏林兴农业有限公司主要负责人李**擅离职守，不积极配合事故调查、伤员救治、善后处置工作。镇罗镇人民政府耐心细致做好受害者家属安抚和善后处置工作，筹集资金 63 万元，保障重伤人员医疗救治需求和死者丧葬费用需要。

三、事故原因和性质

经现场勘验，结合证人证言、沙坡头区消防救援大队、区公安分局镇罗派出所调查走访、《用电记录》、应急管理部天津消防研究所出具的《电气熔痕鉴定书》等，综合分析认定起火原因为位于中卫市沙坡头区镇罗镇宁夏林兴农业有限公司 11#大棚中部第 8#立柱与第 11#立柱之间从北向南第一行苗圃处西侧电气线路故障引发火灾。

（一）直接原因分析

宁夏林兴农业有限公司 11 号大棚中部第 8#立柱与第 11#立柱之间苗圃西侧电气线路发生电热故障，引燃周边塑料薄膜、保温棉等可燃物，是本次火灾发生的直接原因。

（二）火灾蔓延扩大原因

1.起火大棚火灾荷载较大。大棚使用大量塑料薄膜、毛毡、保温棉、电热丝等物品及员工生活区的设置，造成大棚内火灾负荷大，发生火灾时，塑料薄膜、毛毡、保温棉等可燃物引燃后致使火势蔓延速度加快，火灾发生时，大棚内顶部塑料薄膜、保温

棉烧穿，大量新鲜空气涌入大棚内，大棚内形成良好的通风环境，火灾处于猛烈燃烧阶段，大量可燃物燃烧产生的热烟气从大棚内向东西两侧扩散，育苗人员发现火灾时火灾已处于猛烈燃烧阶段。

2. 培育种苗新工艺缺陷较大。大棚内育苗环境高湿，电热丝绝缘层易老化、破损，极易漏电伤人，大棚内线路未穿管保护且多路并联、总功率超标造成线路发热、绝缘融化、短路起火。

（三）其他可能因素排除

通过事故现场勘查、询问当事人分析，排除人为放火、遗留火种引发火灾、东侧彩钢房内用火不慎引发火灾的可能性。

（四）间接原因分析

宁夏林兴农业有限公司消防安全主体责任落实不到位，日常安全管理存在严重缺失。从业人员消防安全意识淡薄，火灾防范及疏散逃生自救能力普遍不足。起火农业大棚作为农业生产设施，夜间防火巡查、隐患排查频次偏低、11号大棚电子监控系统失效、值守管控缺位，初期火情未能被及时发现处置。火灾发生后仅依靠夜间住宿在11号大棚附近彩钢板房内的人员发现火情、报警求救，内部未形成常态化火情预警和应急处置机制。公司虽在厂区室外配置灭火器材，但器材配置品类单一、布局不合理，不足以应对初期火灾扑救需求。火灾突发后，现场员工不会熟练使用现有灭火器材开展初起火灾扑救；人员疏散逃生方式极不规范，仅简单以手捂口鼻盲目撤离，缺乏专业疏散逃生、自救互救基本技能，整体应急处置能力严重不足。

（五）事故性质

经调查认定，宁夏林兴农业有限公司“3·11”11号蔬菜大棚火灾是一起因企业消防安全主体责任不落实、电气线路故障引发的一般生产安全责任火灾事故。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）事故单位（宁夏林兴农业有限公司）

1.日常安全管理体系不健全，教育培训及应急演练缺失

公司未配备专职日常安全巡查人员，未建立安全隐患排查检查台账；未制定2026年度安全生产教育培训计划，仅简单开展灭火器使用单项培训，从未组织员工开展火灾应急疏散演练，安全教育和应急管理严重缺位。

2.用工管理不规范，未落实对人员的统一管控

公司工作人员亢**通过微信与自然人陆**达成协议，由陆**自行招募人员承担瓜苗培育作业，公司按0.07元/株标准给陆**结算育苗费用。双方未签订书面承包合同、安全生产管理协议及劳动合同，也未为陆**及育苗作业人员缴纳工伤保险；日常经营中，未将陆**所带育苗人员纳入公司统一安全管理体系，人员管控责任悬空。

3.隐患排查治理流于形式，放任隐患长期存在

公司隐患排查整治责任落实不力，对11号大棚电气线路安全隐患排查不彻底、整改不及时；明知大棚属于农业生产场所，

存在较大火灾风险，却对陆**等人在大棚内违规生活、住宿的行为不予劝阻、不予制止，放任安全隐患长期存在。

4.消防安全主体责任悬空，设施配置与应急能力严重不足

公司消防安全主体责任落实不到位，日常消防安全管理存在明显漏洞；从业人员消防安全意识淡薄，缺乏基本火灾防范常识和疏散逃生、自救互救技能。未建立常态化火情预警和应急处置机制，厂区消防器材配置品类单一、布设不合理，难以满足初期火灾扑救及应急处置实际需要。

（二）有关监管单位责任落实情况

1.镇罗镇：虽对该公司开展了检查工作，但对于大棚育苗的技术复杂、设施简单、管理缺失的情况排查不到位，对安全形势分析不足，对公司员工安全意识的普及还不够，消防安全宣传工作的方法单一。

2.沙坡头区农业农村局：履行行业安全监管职责不到位，农业设施安全生产工作指导不力、监督不严，未有效督促企业落实安全生产主体责任。

（三）消防产品质量责任落实情况

经核查，该公司在大棚外配备了灭火器。火灾发生时，没有人员第一时间使用灭火器进行火灾扑救，经消防部门对灭火器进行溯源跟踪，不存在假冒伪劣或者来源不明的情况，不存在消防产品质量问题。

（四）工程建设质量责任落实情况

蔬菜大棚于 2008 年建成使用，工程涵盖棚体搭建、材料铺设、水电管理布设等内容，2023 年翻新，此项工程主要针对棉被、钢架、后屋面进行改造，钢架经销商为中卫市元阔建材经销部，劳务单位为宁夏万建劳务有限公司，竹夹板经销商为中卫市金海建材经销部，棉被经销商为寿光市博强农业科技有限公司。未结合农业大棚易燃、密闭、管线密集的特性，在蔬菜大棚原有主体大棚内部私自二次搭建小棚、临时用房，违规用于人员居住、留宿值守，为火灾事故留下重大质量隐患。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）建议移交司法机关处置人员（1 人）

李：**宁夏林兴农业有限公司法人。安全意识淡薄，主要负责人安全管理职责落实不到位。未组织制定安全生产教育培训计划，及时组织人员开展全员安全教育培训，致使工作人员缺乏专业疏散逃生、自救互救基本技能。安全检查流于形式，放任安全隐患长期存在。在事故调查期间擅离职守，不积极配合善后处置工作，性质恶劣。对事故的发生负有管理责任。其行为已涉嫌构成重大责任事故罪，建议依法移交司法机关追究其刑事责任。

（二）对相关责任单位的处理建议（1 家）

宁夏林兴农业有限公司日常安全管理体系不健全，教育培训及应急演练缺失；用工管理不规范，未落实对人员统一管控；隐患排查治理流于形式，放任隐患长期存在；消防安全主体责任悬空，设施配置与应急能力严重不足；主要负责人在事故调查期间

擅离职守，未积极配合事故调查和善后处置工作。向员工提供存在较大安全隐患的作业环境。违反《中华人民共和国安全生产法》第四十一条（第一款、第二款）^[1]、第四十四条（第一款）^[2]，《中华人民共和国消防法》第十六条第二项、第五项、第六项^[3]。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项^[4]及《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条第二项^[5]的规定，建议对宁夏林兴农业有限公司作出罚款 70 万元的行政处罚。

（三）对相关责任人员的处理建议（1 人）

李**：未严格履行主要负责人安全生产管理职责，未组织制定并实施 2026 年安全教育培训计划，未及时督促、检查本单位

^[1] 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条：生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险等级采取相应的管控措施。生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。县级以上地方各级人民政府负有安全生产监督管理职责的部门应当将重大事故隐患纳入相关信息系统，建立健全重大事故隐患治理督办制度，督促生产经营单位消除重大事故隐患。

^[2] 《中华人民共和国安全生产法》第四十四条：生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。生产经营单位应当关注从业人员的身体、心理状况和行为习惯，加强对从业人员的心理疏导、精神慰藉，严格落实岗位安全生产责任，防范从业人员行为异常导致事故发生。

^[3] 《中华人民共和国消防法》第十六条：机关、团体、企业、事业等单位应当履行下列消防安全职责：（一）落实消防安全责任制，制定本单位的消防安全制度、消防安全操作规程，制定灭火和应急疏散预案；（二）按照国家标准、行业标准配置消防设施、器材，设置消防安全标志，并定期组织检验、维修，确保完好有效；（三）对建筑消防设施每年至少进行一次全面检测，确保完好有效，检测记录应当完整准确，存档备查；（四）保障疏散通道、安全出口、消防车通道畅通，保证防火防烟分区、防火间距符合消防技术标准；（五）组织防火检查，及时消除火灾隐患；（六）组织进行有针对性的消防演练；（七）法律、法规规定的其他消防安全职责。单位的主要负责人是本单位的消防安全责任人。

^[4] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；（二）发生较大事故的，处一百万元以上二百万元以下的罚款；（三）发生重大事故的，处二百万元以上一千万元以下的罚款；（四）发生特别重大事故的，处一千万元以上二千万元以下的罚款。发生生产安全事故，情节特别严重、影响特别恶劣的，应急管理部门可以按照前款罚款数额的二倍以上五倍以下对负有责任的生产经营单位处以罚款。

^[5] 《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条：（一）造成 3 人以下重伤（包括急性工业中毒，下同），或者 300 万元以下直接经济损失的，处 30 万元以上 50 万元以下的罚款；（二）造成 1 人死亡，或者 3 人以上 6 人以下重伤，或者 300 万元以上 500 万元以下直接经济损失的，处 50 万元以上 70 万元以下的罚款；（三）造成 2 人死亡，或者 6 人以上 10 人以下重伤，或者 500 万元以上 1000 万元以下直接经济损失的，处 70 万元以上 100 万元以下的罚款。

的安全生产工作，及时消除 11#大棚内安全隐患，导致火灾事故发生。在事故调查处理期间擅离职守，不积极配合善后处置工作。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第三项、第五项^[6]，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十条第一款^[7]、《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十五条第一项、第三项^[8]、《生产安全事故罚款处罚规定》第十一条第一项^[9]的规定，建议对李**处以上一年年收入 75% 的罚款的行政处罚。

（四）对监管部门的处理建议（两个部门）

镇罗镇人民政府：未严格落实属地安全生产管理责任，对辖区内农业大棚等重点场所火灾风险隐患排查整治不力，日常安全巡查不深不细，未及时发现并督促企业整改电气线路敷设不规范、易燃保温材料违规使用等突出问题。建议由镇罗镇人民政府

^[6] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；（七）及时、如实报告生产安全事故。

^[7] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十条：生产经营单位的主要负责人在本单位发生生产安全事故时，不立即组织抢救或者在事故调查处理期间擅离职守或者逃匿的，给予降级、撤职的处分，并由应急管理部门处上一年年收入百分之六十至百分之一百的罚款；对逃匿的处十五日以下拘留；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。生产经营单位的主要负责人对生产安全事故隐瞒不报、谎报或者迟报的，依照前款规定处罚。

^[8] 《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十五条：事故发生单位主要负责人有下列行为之一的，处上一年年收入 40% 至 80% 的罚款；属于国家工作人员的，并依法给予处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任：（一）不立即组织事故抢救的；（二）迟报或者漏报事故的；（三）在事故调查处理期间擅离职守的。

^[9] 《生产安全事故罚款处罚规定》第十一条：事故发生单位主要负责人有《中华人民共和国安全生产法》第一百一十条、《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十五条、第三十六条规定的下列行为之一的，依照下列规定处以罚款：（一）事故发生单位主要负责人在事故发生后不立即组织事故抢救，或者在事故调查处理期间擅离职守，或者瞒报、谎报、迟报事故，或者事故发生后逃匿的，处上一年年收入 60% 至 80% 的罚款；贻误事故抢救或者造成事故扩大或者影响事故调查或者造成重大社会影响的，处上一年年收入 80% 至 100% 的罚款；（二）事故发生单位主要负责人漏报事故的，处上一年年收入 40% 至 60% 的罚款；贻误事故抢救或者造成事故扩大或者影响事故调查或者造成重大社会影响的，处上一年年收入 60% 至 80% 的罚款；（三）事故发生单位主要负责人伪造、故意破坏事故现场，或者转移、隐匿资金、财产、销毁有关证据、资料，或者拒绝接受调查，或者拒绝提供有关情况和资料，或者在事故调查中作伪证，或者指使他人作伪证的，处上一年年收入 60% 至 80% 的罚款；贻误事故抢救或者造成事故扩大或者影响事故调查或者造成重大社会影响的，处上一年年收入 80% 至 100% 的罚款。

向沙坡头区人民政府作书面检查，针对相关工作人员的责任追究建议由纪检监察机关认定并依纪依规处理。

沙坡头区农业农村局：履行行业安全监管职责不到位，对农业设施安全生产工作指导不力、监督不严，未有效督促企业落实安全生产主体责任。建议由区农业农村局向沙坡头区人民政府作书面检查。针对相关工作人员的责任追究建议由纪检监察机关认定并依纪依规处理。

六、事故防范和整改措施建议

（一）吸取事故教训，坚决落实消防安全责任。各乡镇、各部门要深入学习贯彻落实习近平总书记关于防范化解重大风险和安全生产的重要论述，深刻吸取“3·11”火灾事故教训，坚持“人民至上、生命至上”，牢固树立安全发展理念，坚持统筹发展和安全。要按照“党政同责、‘一岗双责’、齐抓共管、失职追责”的要求，严格履行《中华人民共和国消防法》《宁夏回族自治区实施〈中华人民共和国消防法〉办法》规定的法定职责，全面落实《消防安全责任制实施办法》规定的工作责任。定期研判安全形势，加强工作交流，强化联合执法，消除监管盲区，进一步落实消防安全监管责任，提高消防安全管理水平，坚决杜绝类似事故再次发生。

（二）立足火灾特点，全域一体闭环整改火灾隐患。针对农业大棚易燃保温材料多、电气环境潮湿杂乱、连片易蔓延、明火加温隐患突出、可燃物与农资混存、消防通道水源不足、密闭排

烟逃生困难、人员值守消防能力薄弱等火灾特殊性，规范电气穿管敷设，禁止明线裸露、地面积水浸泡线路，棚内潮湿区域使用防水电缆、防火插座，卷帘机、增光机加装独立防水接线盒，每个大棚加装漏电保护。严控加温明火设备隔热防护，配套消防水池蓄水桶及足量灭火器材并保持畅通，落实加温时段 24 小时巡查值守，建立定期检测巡查台账并强化大风干燥天气重点管控，形成建筑防火、电气管控、明火治理、消防设施、人防值守、长效管理一体化精准整改措施。

（三）加大隐患排查，坚决稳控消防安全形势。各乡镇、各部门要按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的总要求，在各自职责范围内全面开展消防安全隐患排查，全力防范化解重大火灾风险，全领域做好本地区、本行业、本系统的消防安全工作，全方位保障广大人民群众生命财产安全。其中，农业农村局要加大对农业相关企业的行业指导排查，乡镇、社区要强化网格力量排查，发挥多种形式队伍工作优势，全面开展特殊敏感时段“敲门行动”排查消除火灾隐患，消防救援部门要加强对各行业部门、派出所、乡镇消防工作的业务指导，提升社会面“四个能力”建设。各部门要坚持严格执法，切实加大监管执法力度，敢于动真碰硬，对不符合消防安全生产基本条件、存在严重违法违规行为的企业，要严格按照“四个一律”要求依法严惩，坚决确保辖区消防安全形势平稳。

（四）转变宣传方式，全力提升群众自救意识。通过广播电视、报纸、互联网、新媒体等传播途径，加大防火提示和消防公益广告播放力度；要利用好我区已建成的消防科普宣传教育基地，通过真实的消防器材、生动的火灾案例及丰富的操作内容，分批次针对不同场所、不同知识水平、不同职业的人群有针对性地进行培训，切实强化社会群众的消防安全意识，全面提升群众自救能力。

（五）加强消防基础设施建设，全面配置简易自救器材。农业企业基础设施薄弱，人员流动性较强，要督促指导农业企业对大棚、生产车间的电气线路开展全面自查整改，杜绝电气线路敷设不符合要求，杜绝电气线路超负荷使用，杜绝员工在大棚、生产车间内住宿。增配必要的灭火器材和逃生防护面罩，确保发生火灾后，能够第一时间进行初期火灾扑救和逃生。配置专（兼）职安全员，做好日常的火灾预防和火灾预警工作。

（六）提升预案效能，健全应急处置响应机制。就大棚火灾事故来看，务农人员往往是发现火灾的第一人，该类人员是否能够正确地处置事故至关重要。但由于该类人员年龄较大、文化程度不高，且部分农业企业未配备足够的安全巡查人员，导致火灾无法第一时间被发现和扑救。同时，从该起事故中可以看出，由于农业大棚的特殊性及务农人员的流动性较大，农业企业自主开展灭火疏散演练主动性不强，应通过媒体、宣传图册、入户上门、邀请到消防科普宣传教育基地参观等方式，提高务农人员的消防

知识普及率，了解火灾扑救常识和疏散演练逃生知识，充分发挥群众的主观能动性，主动接受并积极参与安全教育培训、紧急避险逃生和应急处置演练，自觉遵守安全规范和操作规程，从“要我安全”向“我要安全”转变，形成“人人讲安全、人人保安全、人人享安全”的安全生产氛围。





扫一扫在手机上查看当前页面

各省市区政府网站 ▼

自治区各部门网站 ▼

宁夏各市县政府网站 ▼

[网站地图](#) [联系我们](#)

主办：沙坡头区人民政府 承办：沙坡头区政务公开办公室

地址：中卫市沙坡头区鼓楼西街沙坡头区人民政府办公大楼 电话：0955-8806090 E-Mail：zwsptqrmzf@163.com

 宁公网安备64050202000099号 宁ICP备17000517号 政府网站标识码：6405020001



顶部