

中铁电气化局集团有限公司丰台站改建工程
站区站后二标段项目经理部临建箱式房
“9·24”火灾事故调查报告

丰台区事故调查组

2026 年 1 月 6 日

目 录

一、基本情况.....	2
（一）项目情况.....	2
（二）项目驻地建设及使用情况.....	2
（三）相关单位情况.....	3
（四）起火建筑情况.....	5
（五）审批情况.....	7
（六）事故发生经过.....	9
（七）事故现场情况.....	10
（八）受伤人员信息.....	12
（九）事故应急处置情况.....	13
二、事故直接原因.....	14
（一）原因分析.....	14
（二）其他可能因素排除.....	15
三、有关责任单位存在的主要问题.....	15
（一）有关企业.....	15
（二）有关部门.....	16
（三）属地政府.....	18
四、对有关责任人员及责任单位的处理建议.....	19
（一）对政府相关部门、公职人员.....	19
（二）事故涉及有关单位和人员的行政处罚.....	19
五、事故暴露问题.....	20
（一）防范化解风险意识没有牢固树立.....	20

（二）企业主体责任未落实.....	20
（三）规划部门监管履职不到位.....	20
（四）监管盲区导致行业主管部门缺失.....	20
（五）属地政府日常开展检查不到位.....	21
六、相关措施及工作意见.....	21
（一）牢固树立安全发展理念.....	21
（二）织牢织密行业监管责任.....	22
（三）对薄弱环节开展全链条整治.....	22
（四）积极优化日常检查效能.....	22
（五）压实培训演练工作效能.....	23

2025年9月24日2时00分(接警时间),丰台区看丹街道建新路50号^[1],中国中铁电气化局集团有限公司丰台站改建工程站区站后工程二标段项目经理部临建箱式房发生火灾,2时38分明火被扑灭,过火面积20平方米,燃烧物为办公室内桌椅、纸张和门厅沙发等杂物,直接经济损失11.8万元。现场有28人进行了疏散,其中9人有就医需求,由120送往天坛医院。经诊断,9人生命体征平稳,均无生命危险,当日11时,已有5人自行离院,其余4人留院观察(2人中度伤,2人轻度伤),9月30日,又有2人出院。

事故发生后,市委、市政府领导和区委、区政府领导均作出批示指示,当日市防火委办公室挂牌督办此起火灾事故调查,丰台区政府高度重视,迅速成立由区政府领导任组长,区消防救援局、区应急管理局、区公安分局、区住建委、区规自分局、区总工会、区人力社保局和看丹街道办事处组成的事故调查组,组织开展事故调查处理工作。同时,邀请区纪委区监委同步开展相关调查工作。

事故调查组认真贯彻落实市领导重要指示批示精神,按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则,通过现场勘验、调查取证、视频分析、检测鉴定等,查清了事故经过、发生原因、人员受伤、直接经济损失和有关单位情况,查明了有关部门和单位存在的问题和责任,总结分析了事故主要教训,提出了整改和防范措施建议。

[1] 起火当日报警地址为:看丹街道建新路52号。经核实,起火单位常用通讯地址为建新路50号。建新路50号、52号均未向当地派出所提交申请备案。

调查认定，中国中铁电气化局集团有限公司丰台站改建工程站区站后工程二标段项目经理部火灾是一起因企业主体责任落实不力、超期使用临时用地、擅自改变使用性质、日常管理缺失、应急处置能力不足，生产企业违规敷设电气线路，属地政府监管不到位，行业监管存在盲区而导致的一般火灾责任事故。

一、基本情况

（一）项目情况

北京铁路枢纽丰台站改建工程，于 2016 年 6 月 19 日取得《中国铁路总公司、北京市人民政府关于北京铁路枢纽丰台站改建工程可行性研究报告的批复》（铁总计统函〔2016〕450 号，附件 1）。2017 年 12 月 28 日中国中铁北京局集团有限公司向中国铁路总公司进行丰台站改建工程站区工程开工备案（京铁建〔2017〕580 号，附件 2）。2018 年 8 月 6 日，中铁电气化局集团有限公司中标北京铁路枢纽丰台站改建工程站区站后二标段工程（以下简称“二标段”）施工。2018 年 9 月，组建中铁电气化局集团有限公司丰台站改建工程站区站后二标段项目经理部（以下简称“项目部”），负责北京铁路枢纽丰台站改建工程站区站后二标段施工。

（二）项目驻地建设及使用情况

2019 年 1 月，项目部与大厂回族自治县金建彩钢结构工程有限公司签订采购安装合同，购买集成箱式房（生产厂家：山东易安居集成房屋有限公司）进行现场组装。2019 年 1 月，定州市润福建设工程有限公司敷设室外水路、电路。2019 年 5 月项

目部驻地建成并投入使用。

2022年6月20日，二标段项目整体停工，起火建筑留有人员看护。2022年8月底，中铁电气化局北京建筑公司的另一个项目地铁19号线项目部因拆迁，临时借用此地办公，2023年9月底搬离。

（三）相关单位情况

1. 中铁电气化局集团北京建筑工程有限公司

成立于1974年，现法定代表人赫某某，是中铁电气化局集团有限公司全资子公司。公司前身为铁道部电气化工程局建筑工程处，1997年6月更名为北京国脉铁路建筑工程部，2001年6月完成公司制改造并于同年6月29日在北京市工商行政管理局注册登记后正式成立。经营范围涉及制造金属门窗、塑钢门窗、低压装置，承担本单位普通货物运输，施工总承包，专业承包，建设工程设计，物业管理，建筑设备租赁，出租办公用房，出租商业用房等。中铁电气化局集团北京建筑工程有限公司隶属于中铁电气化局集团有限公司。

2. 大厂回族自治县金建彩钢结构工程有限公司（集成箱式房现场组装单位）

成立于2007年8月8日。现法定代表人杨某，经营范围包含钢结构，彩钢板，活动板房，铁艺不锈钢，门窗，建筑材料的加工销售及安装工程，土建工程，机电安装工程，园林工程，市政工程，玻璃幕墙工程，建筑设备，建筑机械租赁，新型建筑材料研发，集装箱房销售，出租。

3.定州市润福建设工程有限公司（敷设室外水路、电路）

成立于 2004 年 11 月 12 日，法定代表人刘某，经营范围包含砌筑作业分包壹级，木工作业分包壹级，钢筋作业分包壹级，脚手架搭设作业分包壹级，模板作业分包壹级，水暖电安装作业分包资质，焊接作业分包壹级，抹灰作业分包包装资质，油漆作业分包资质，混凝土作业分包资质。

4.山东易安居集成房屋有限公司（集成箱式房生产厂家）

成立于 2017 年 12 月，法定代表人刘某。2023 年 2 月 27 日注销。



图 1 起火建筑

（四）起火建筑情况

项目部驻地东侧为村内道路与北京华丽源园林绿化工程公司，南邻看丹村绿化用地，西邻看丹村林地，北邻看丹口东村民小组。驻地分为东、西两院，共7栋建筑，总占地面积8096平方米，总建筑面积为5452平方米，未在铁路用地范围内。东院为办公生活区，占地面积3126平方米，临建箱式房的用途为办公楼、会议室；西院占地面积4970平方米，用途为职工食堂、宿舍、卫浴间、隔离楼（疫情期间建设闲置未拆除）。目前西院整体空置。起火建筑为东院内用于办公的临建箱式房。



图2 现场方位图



图3 现场鸟瞰图

起火建筑整体呈“L”形，东西长60米，南北宽40米，共3层，总建筑面积2797平方米，装配式钢结构箱式房，主要用于项目部办公使用（擅自改为宿舍）。房间材料结构为方钢骨架，围护墙板为岩棉夹心彩钢板，地面为水泥纤维板。一层建筑面积947.8平方米，30个房间，二层建筑面积924.6平方米，32个房间，三层建筑面积924.6平方米，37个房间。建筑内设有楼梯间3个，一层有安全出口4个。

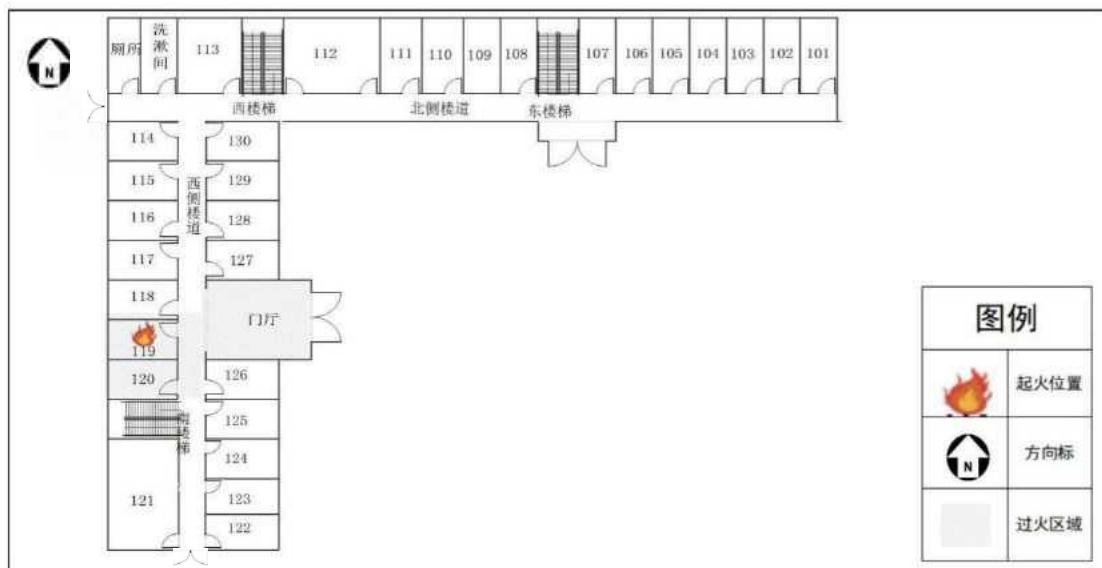


图4 起火建筑平面图

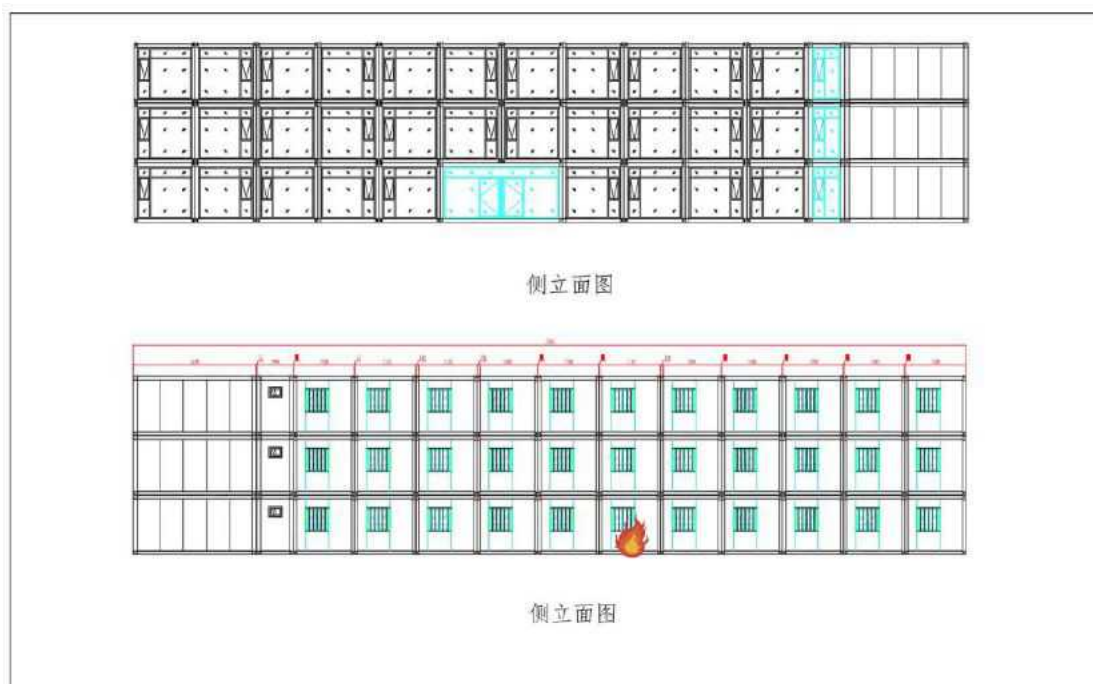


图5 起火建筑立面图

(五) 审批情况

1. 用地审批

租地情况：2018年11月1日，项目部与北京市丰台区花乡看丹村村民委员会并北京市看丹投资管理中心签署临时用地

协议（附件 3），临时用地期限为 2018 年 11 月 1 日至 2020 年 10 月 31 日。2020 年 11 月 1 日，项目部与北京市丰台区花乡看丹村村民委员会并北京市看丹投资管理中心签署临时用地补充协议（附件 4），临时用地期限为 2020 年 11 月 1 日至 2021 年 10 月 31 日。2021 年 11 月 1 日，项目部与北京市看丹投资管理中心签署临时用地协议（附件 5），临时用地期限为 2021 年 11 月 1 日至 2023 年 10 月 31 日。2023 年 11 月 1 日，项目部与北京市看丹投资管理中心签署临时用地协议（附件 6），临时用地期限为 2023 年 11 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日。

审批情况：2018 年 11 月 19 日，丰台区规自分局批复项目临时用地的申请（京规划国土丰临〔2018〕6 号，附件 7），临时用地使用期限自 2018 年 11 月 19 日起至 2020 年 11 月 18 日止。2020 年 12 月 22 日，丰台区规自分局批复项目临时用地延期的申请（京规自丰临〔2020〕14 号，附件 8），临时用地使用期限自 2020 年 11 月 19 日起至 2021 年 11 月 18 日止。

2.消防审核验收情况

2019 年 1 月 7 日，中国铁路北京局有限公司丰台站工程项目管理部向北京铁路公安局消防监督处申请北京铁路枢纽丰台站改建工程站区二标段临时设施（项目部驻地）的建设工程消防设计备案，涉及建筑为办公楼、宿舍楼、会议室、食堂。2019 年 1 月 9 日，北京铁路公安局消防监督处向中国铁路北京局有限公司丰台站工程项目管理部核发建设工程消防设计备案凭证

(京公消设备字〔2019〕第029号(起火建筑为办公楼,消防设计备案为轻钢结构,二级耐火等级,地上3层,建筑高度8.76米,占地面积932平方米,建筑面积2797平方米)、京公消设备字〔2019〕第030号(宿舍楼)、京公消设备字〔2019〕第031号(会议室)、京公消设备字〔2019〕第032号(食堂))。

2019年5月24日,中国铁路北京局有限公司丰台站工程项目管理部向北京铁路公安局消防监督处申报建设工程竣工验收消防备案,涉及建筑为办公楼、宿舍楼、会议室、食堂。2019年5月29日,北京铁路公安局消防监督处向中国铁路北京局有限公司丰台站工程项目管理部核发建设工程竣工验收消防备案凭证。起火办公楼的竣工验收消防备案(京公消竣备字〔2019〕第004号)建筑面积2797平方米,二级耐火等级,地上3层。宿舍楼、会议室、食堂的竣工验收消防备案分别为京公消竣备字〔2019〕第005号、京公消竣备字〔2019〕第006号、京公消竣备字〔2019〕第007号。

(六)事故发生经过

2025年9月23日,共28人在起火建筑及周边住宿。其中19人在三层住宿,4人在二层住宿,4人在一层住宿,1人在建筑外保洁室住宿。

监控视频显示,2025年9月23日下班后,项目部技术员王某某于20时17分许,返回起火房间拿车钥匙,停留9秒钟后离开,未关灯。直至发生火灾,再无人员进出起火房间。9月24日1时29分57秒,一层119房间附近顶部出现烟气并在一层通道内

水平蔓延。**1时49分53秒**，二、三层西侧通道内出现烟气。**1时50分13秒**，二、三层北侧通道内出现烟气。

2时00分，三层**337**房间的项目部技术员王某被烟呛醒，发现宿舍内及楼道有大量黑烟，立即拨打“**119**”报警。**2时02分**，负责人于伯奎、技术员王生江逃生至室外后大声呼喊，告诉楼内人员起火。经统计，有**4**人从三层跳楼，有**23**人从楼梯间逃生，**1**人在建筑外住宿。

（七）事故现场情况

经现场勘验，一层门厅及**119**室整体过火，其它房间及二、三层仅受烟熏水渍。**119**室顶棚全部烧毁塌落，顶部钢架结构向中部弯曲变形，南侧彩钢板隔断全部过火烧毁，北侧彩钢板隔断中部呈现“**V**”字形燃烧痕迹，房间西侧摆放的长桌整体过火烧毁，仅剩金属框架，在长桌东侧发现若干喷溅熔珠（距北侧彩钢板隔断约**1.1**米，对应隔断上“**V**”字形痕迹），在对应此点位的上方顶棚内发现一根带有熔痕的电气线路残骸。

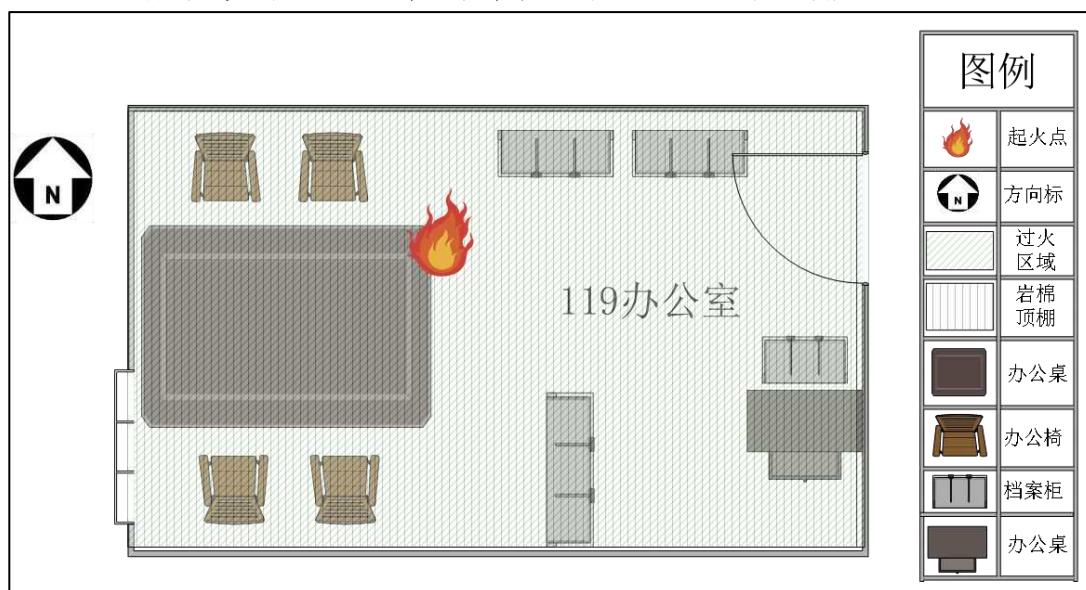


图6 起火房间平面图

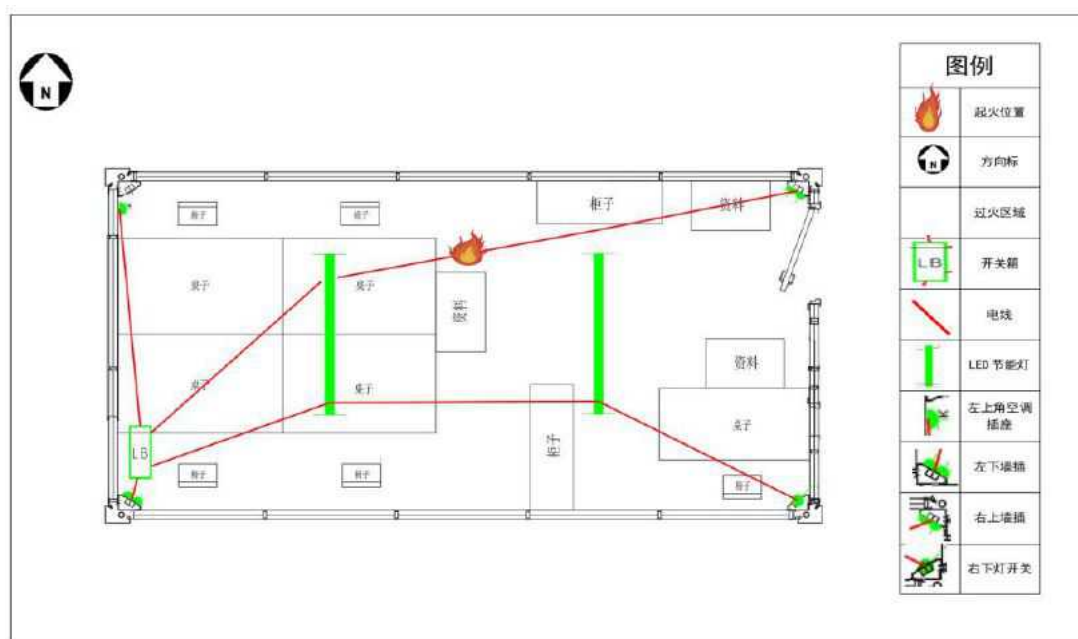


图7 起火房间电气线路复原图

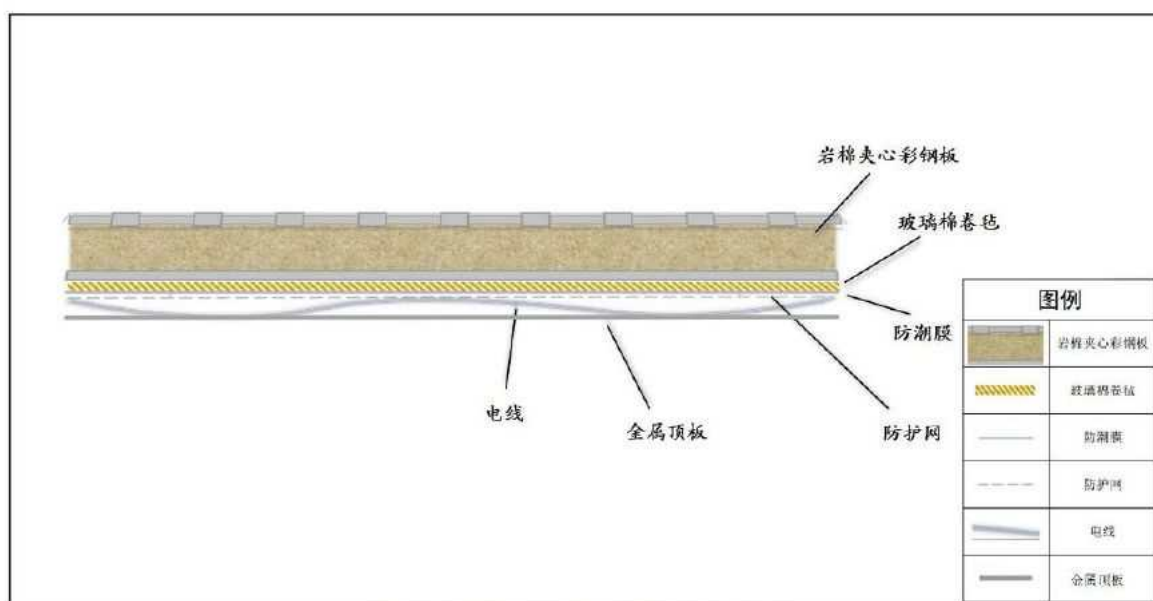


图8 起火房间顶棚剖面图

起火建筑的总电源配电柜和一层分控电源开关位于一层西侧楼梯间处，总电源未跳闸，一层分控电源跳闸断电，起火房间西墙南侧上方设有电源开关箱，电气线路由一层分控电源通过箱式房的预留口加护套接入房间内的电源开关箱处，从电源开关箱分出的线路在顶棚内敷设，并为给房间内的照明和墙壁插座供电。



图9 金属顶板打孔情况



图10 防潮膜燃烧情况



图11 顶棚过火情况



图12 顶棚线路情况

(八) 受伤人员信息

1.王某某，男，26岁，河北保定人，住336室，从3层336室坠落，双侧跟骨粉碎性骨折，L2腰椎骨折，生命体征平稳，住院治疗。

2.钱某，男，34岁，河北保定人，住336室，从3层336室坠落，L1-L2腰椎骨折，生命体征平稳，住院治疗。

3.刘某某，男，30岁，河北保定人，住321室，可疑吸入性损伤，生命体征平稳，已出院。

4.王某某，男，29岁，河北承德人，住321室，吸入性损伤，生命体征平稳，已出院。

5.王某，男，27岁，陕西宝鸡人，住337室，从3层336室坠落，腰和腿受伤，右侧跟骨骨折，医院留观后离院。

6.宋某某，女，25岁，河北衡水人，住303室，可疑吸入性损伤，生命体征平稳，医院留观后离院。

7.刘某某，女，57岁，河北唐山人，住311室，可疑吸入性损伤，生命体征平稳，医院留观后离院。

8.周某，女，25岁，山东滨州人，住303室，可疑吸入性损伤，生命体征平稳，医院留观后离院。

9.孙某某，男，39岁，河北保定人，住318室，右手外伤，生命体征平稳，医院留观后离院。

（九）事故应急处置情况

事故接报后，丰台区政府、区应急管理局、区消防救援局相关领导立即赶赴现场，成立现场救援指挥部，组织消防救援、应急、公安、卫健等相关部门及属地街道开展处置工作，市消防救援局全勤指挥部同步赶赴现场指挥救援。02时00分39秒，市119指挥中心接到报警，北京市丰台区看丹街道建新路50号院内项目部发生火灾；02时00分50秒，调派北大地消防站、正

阳桥小型站、看丹村小型站，共 9 部消防车，34 名指战员赶赴现场；02 时 05 分 02 秒，区消防救援局全勤指挥部遂行出动；02 时 14 分 05 秒，北大地消防站到场开展灭火救援；02 时 38 分 46 秒，现场明火被扑灭。经过参战力量的奋力扑救，最大程度的保护了起火建筑的主体结构以及西、北两侧的毗邻建筑。

二、事故直接原因

通过视频分析、现场勘验及检测鉴定分析，认定事故直接原因是：丰台区看丹街道建新路 50 号，丰台站改建工程站区站后工程二标段项目经理部临建箱式房一层 119 室顶棚内防潮膜与金属顶板之间的电气线路故障，击穿金属顶板产生的高温熔珠掉落引燃下方可燃物所致。

（一）原因分析

1.起火原因分析

一是电气线路敷设不规范，防潮膜与金属顶板之间的电气线路紧贴可燃物敷设，且未进行穿管保护，电气线路发生故障后易引燃可燃防潮膜。二是铜导线发生故障产生的高温熔珠温度可达 1800℃至 2500℃，故障点下方堆放大量纸张等可燃物，纸张的燃点仅为 233℃，极易被高温熔珠引燃。

2.火灾烟气蔓延原因分析

一是火灾发生时，火灾自动报警系统处于停用状态，导致火灾发生初期阶段未能及时发出火灾警报信号。二是现场人员发现火情晚，报警不及时，未能组织初期火灾扑救，室内消火栓管网无水，未能及时控制火势。三是该临时建筑超面积建设，导致火

灾发生时烟气迅速蔓延到整栋建筑。

3.人员受伤原因分析

发现火灾不及时、逃生方式错误、吸入高温烟气是造成人员受伤的主要原因。一是报警时间晚，发现时火势已处于猛烈燃烧阶段，高温有毒有害气体已蔓延至整栋建筑，导致 5 人吸入高温烟气，造成吸入性损伤，1 人手部划伤。二是部分住宿人员因过度紧张导致逃生方式错误，住宿的 28 人中有 4 人从三楼窗口逃生，其中 3 人摔伤。三是发现火灾及烟气时，建筑内居住人员各自逃生，单位未进行有效疏散。

（二）其他可能因素排除

监控视频显示，最后一名人员进入 119 室的时间是 9 月 23 日 20 时 17 分许，仅在室内停留 9 秒钟，从最后有人员活动到发现烟气，时间超过 5 小时，可排除人为放火嫌疑，可排除遗留火种引发火灾的可能。

三、有关责任单位存在的主要问题

（一）有关企业

1.中铁电气化局集团北京建筑工程有限公司

（1）未按规定履行消防安全主体责任。中铁电气化局集团北京建筑工程有限公司未对消防设施、器材定期组织维护保养^[2]。火灾自动报警系统停用、室内消火栓无水。

（2）未按照建设工程施工现场消防安全技术标准建设。起

[2] 《中华人民共和国消防法》第十六条第二项：机关、团体、企业、事业等单位应当履行下列消防安全职责：
（二）按照国家标准、行业标准配置消防设施、器材，设置消防安全标志，并定期组织检验、维修，确保完好有效。

火建筑物总建筑面积 2797 平方米，其中一层 948.7 平方米，二层 924.6 平方米，三层 924.6 平方米。不符合规范中“任一层建筑面积不应大于 300 平方米”的要求。

(3) 2021 年 5 月建成的隔离楼，未经审批擅自施工，与东侧办公楼的间距仅 1.4 米，不符合规范要求^[3]。

(4) 未按规定开展应急准备及应急处置。中铁电气化局集团有限公司未进行应急演练，未对员工定期开展消防安全培训。火灾发生时无人员值班，报警晚，未组织初期火灾扑救和人员疏散^[4]。

2. 山东易安居集成房屋有限公司

山东易安居集成房屋有限公司生产的箱式房顶棚内电气线路直接敷设在可燃物上，不符合规范要求^[5]。

(二) 有关部门

1. 北京市规划和自然资源委员会丰台分局

北京市规划和自然资源委员会丰台分局督促办理临时用地延期手续不力。2021 年 11 月到 2024 年 9 月该项目部因主体工程未完工临时用地到期需要延期，建设单位未向规划和自然资源主管部门提出申请，在此期间，北京市规划和自然资源委员会

[3] 《建设工程施工现场消防安全技术标准》(GB/T50720-2011): 4.2.1 宿舍、办公用房建筑层数不应超过 3 层，任一层建筑面积不应大于 300 平方米。3.2.2 施工现场办公用房、宿舍之间的防火间距不应小于 4 米。

[4] 《中华人民共和国消防法》第四十四条: 任何人发现火灾都应当立即报警。任何单位、个人都应当无偿为报警提供便利，不得阻拦报警。严禁谎报火警。人员密集场所发生火灾，该场所的现场工作人员应当立即组织、引导在场人员疏散。任何单位发生火灾，必须立即组织力量扑救。

[5] 《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB 50303-2015): 第 15.1.1 条 塑料护套线严禁直接敷设在建筑物顶棚内、墙体内部、抹灰层内、保温层内或装饰面内。

丰台分局未有效督促办理^[6]。

2.丰台区住房和城乡建设委员会

丰台区住房和城乡建设委员会未在该临时建筑建设期间实施安全监管。起火临时建筑为铁路专业工程配套设施，该项目部于**2018年11月**取得北京市规划和国土资源管理委员会丰台分局临时用地批复（京规自丰临〔**2018**〕**6**号），临时配套建筑于**2019年5月**建成并投入使用。根据相关法规规定，铁路专业工程及配套临时建筑的质量安全监管职责归属铁路主管部门。存在该临时建筑未向丰台区住房和城乡建设委员会申请施工许可，在建设时期无明确规范、法规等文件规定该临时建筑归属住建部门监管等情况，未纳入地方住建部门监管体系，丰台区住房和城乡建设委员会未对其施工现场及其配套临建实施监管。

3.丰台区消防救援局

丰台区消防救援局未将该项目部纳入监督检查台账。该单位的临时建筑以施工暂设为表现形式，存在单位类型界定不清、注册地址与实际所在辖区不一致、行业监管范围不明确等情况，丰台区消防救援局未能及时将该单位纳入监督检查一般单位库并实施监督抽查。

4.丰台区市场监督管理局

丰台区市场监督管理局负责全区市场主体统一登记注册，该项目建设单位为中国铁路北京局集团有限公司站房工程项目管

^[6] 《北京市城乡规划条例》第四十二条第二款：临时建设用地批准文件和临时建设工程规划许可证的有效期不超过二年，期满需要延续的，应当在期限届满前向规划自然资源主管部门提出申请，经批准可以延续，每次期限不得超过一年。

理部，注册地址为海淀区复兴路 6 号 33 幢，未纳入丰台区市场主体名录库。

5.北京铁路公安局

起火建筑由北京铁路公安局消防监督处核发建设工程消防设计备案凭证和建设工程竣工验收消防备案凭证，但北京铁路公安局隶属中华人民共和国公安部，调查组将发现的问题线索移送北京铁路公安局相关部门后续处理。

（三）属地政府

1.看丹街道办事处

（1）履行属地安全监督检查职责不力。看丹街道办事处组织相关检查人员对该场所检查^[7]，累计检查 7 次，现场发现堆物堆料，占用疏散通道等动态问题，但未发现室内消火栓无水，火灾自动报警系统停用等消防安全隐患问题，检查人员的业务能力弱，检查水平低。

（2）日常安全宣传培训及应急疏散演练工作开展不到位。看丹街道办事处对本级及看丹村委会检查人员的日常安全业务培训不到位，未对涉事企业进行应急疏散演练工作的指导^[8]。

2.看丹村村民委员会

看丹村委会“重效益、轻安全”，存在麻痹侥幸心理。看丹村

[7] 《中共北京市丰台区委看丹街道工作委员会北京市丰台区人民政府看丹街道办事处职能配置、内设机构和人员编制规定》（京丰办发〔2021〕54号）：看丹街道办事处按职责对本辖区内生产经营单位安全生产状况进行监督检查。

[8] 《中共北京市丰台区委看丹街道工作委员会北京市丰台区人民政府看丹街道办事处职能配置、内设机构和人员编制规定》（京丰办发〔2021〕54号）：看丹街道办事处因地制宜落实消防安全网格化管理的措施和要求，加强消防宣传和应急疏散演练。部署消防安全整治，组织开展消防安全检查，督促整改火灾隐患。指导居（村）民委员会开展群众性的消防工作。

委会与项目部先后 4 次签订临时用地协议,但在协议中均未明确村委会应履行的安全义务。2021 年 11 月 18 日,看丹村委会明知项目部取得的临时用地规划批复文件超期,仍将集体土地出租给项目部继续使用,存在只管出租,不管安全的行为。在日常的工作中,看丹村委会虽对该场所进行了检查,但未发现室内消火栓无水,火灾自动报警系统停用等突出隐患问题。

四、对有关责任人员及责任单位的处理建议

(一) 对政府相关部门、公职人员

对在事故调查中发现的政府及有关部门的公职人员履职方面存在的问题等线索及相关材料,调查组将加强和丰台区纪委监委的对接,依法依规由丰台区纪委监委进行责任追究。

(二) 事故涉及有关单位和人员的行政处罚

1. 中铁电气化局集团北京建筑工程有限公司对事故发生负有责任,丰台区消防救援局拟对该公司进行行政处罚^[9]。

2. 市、区住建委已对中国中铁电气化局集团有限公司进行约谈,将其警示为施工安全风险企业^[10]。

3. 山东易安居集成房屋有限公司,经调查已注销,无法进行行政处罚。

[9] 《消防法》第六十条:单位违反本法规定,有下列行为之一的,责令改正,处五千元以上五万元以下罚款:(一)消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准,或者未保持完好有效的;(三)占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口或者有其他妨碍安全疏散行为的;(四)埋压、圈占、遮挡消火栓或者占用防火间距的;(六)人员密集场所在门窗上设置影响逃生和灭火救援的障碍物的。

[10] 《北京市建设工程施工现场生产安全事故及重大隐患处理规定》(京建施〔2009〕889号)。

五、事故暴露问题

（一）防范化解风险意识没有牢固树立

在此起事故中，暴露出超范围审批、临时建筑超期使用、违规改变使用性质、活动板房存在先天隐患、单位主体责任未有效落实等多方面问题，反映各级职能部门对待安全底线层层失守，相关责任单位未牢固树立底线思维和红线意识，部分单位党政领导没有把思想和行动统一到习近平总书记关于防范化解重大安全风险的重要指示精神上来，相关企业对内部风险认识还不到位。

（二）企业主体责任未落实

起火场所未经批准私自增加违法建设导致 2 栋临时建筑防火间距不足，存在超过规范面积建设、改变使用性质办公与住宿混用以及消防设施瘫痪、可燃物未及时清理等隐患问题，对于属地检查发现问题未及时整改，项目部无人员值班导致起火后半小时内无人发现，员工疏于逃生演练培训导致人员盲目跳楼逃生。此外，电气线路故障是造成火灾损失重大的原因，反映企业负责人未认真落实安全生产第一责任人的法定职责。

（三）规划部门监管履职不到位

北京市规划和自然资源委员会丰台分局在 2021 年 11 月到 2024 年 9 月期间，督促该项目部临时用地到期办理延期手续的工作不到位。

（四）监管盲区导致行业主管部门缺失

住建系统负责指导全市房屋建筑和市政基础设施工程施工

安全监督^[11]，铁路、交通、水利等专业工程安全生产的监督管理由专业部门监管^[12]，但设置在专业工程用地外的配套办公区、生活区等临时建筑缺少相应监管部门，同时，市场监管局前期未将起火场所纳入市场主体名录库，致使事发场所行业主管部门缺失，也没有作为“双随机、一公开”的检查对象开展检查，严重存在“失控漏管”现象。此外，区住建委在项目施工期间未实施检查，在日常检查中对施工工地的临时建筑未能高度重视，没有作为检查范围，对相关风险研判明显不足。

（五）属地政府日常开展检查不到位

前期看丹街道对该场所开展检查过程中发现该场所存在可燃物违规堆放，未发现建筑超期使用以及违规改变使用性质办公、住宿混用等问题，且针对检查发现问题未及时盯办整改；看丹村作为集体土地所有者，在日常只管收益、不管安全，违规对土地进行出租，且检查人员能力业务素质水平不足，缺少发现隐患、治理隐患的能力水平。

六、相关措施及工作意见

（一）牢固树立安全发展理念

各级党委和政府及其有关部门要深刻汲取事故教训，深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产和消防安全的重要指示精神，

^[11] 《北京市房屋建筑和市政基础设施工程施工安全监管实施办法》第二条：本市行政区域内，市、区两级住房城乡建设主管部门或其所属的施工安全监督机构对新建、扩建、改建房屋建筑和市政基础设施工程（以下简称建设工程）实施施工安全监督的，适用本办法。第三条：本市建设工程施工安全监督遵循行业指导、属地监管的原则，北京市住房和城乡建设委员会（以下称市住房城乡建设委）负责指导全市建设工程施工安全监督工作，对各区住房城乡建设主管部门的施工安全监督工作进行监督、考核，区住房城乡建设主管部门负责本行政区域内已取得施工许可手续工程项目的施工安全监管，……。

^[12] 《建设工程安全生产管理条例》第四十条：国务院建设行政主管部门对全国的建设工程安全生产实施监督管理。国务院铁路、交通、水利等有关部门按照国务院规定的职责分工，负责有关专业建设工程安全生产的监督管理。

立足治本攻坚三年行动全力消除各类事故隐患。要严格落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”和“三管三必须”要求，建立健全定期会商、情况通报、联合查处、案件移送等机制，形成安全监管合力。

（二）织牢织密行业监管责任

各行业部门要进一步厘清自身工作职责，进一步落实“三管三必须”职责；针对涉及争议的场所要按照“谁审批谁负责”、“谁靠近谁负责”落实相关监管工作，此外，要及时更新“双随机、一公开”检查对象名录库，明确全覆盖检查的时限要求，切实增强消防监督检查的科学性、针对性和实效性。

（三）对薄弱环节开展全链条整治

通过火灾调查情况来看，箱式房电气线路未穿管保护类隐患问题还有存在，区住建委、区市场监管局要组织本领域开展专项检查，特别是要将吊顶内玻璃棉卷毡可燃防潮膜与装饰层之间未穿管的相关隐患作为检查重点；同时，要结合检查情况进一步厘清消防机构、公安派出所、属地、行业部门的监管范围，完善分类分级监管体系，发挥好“防消联勤”、专职消防员、网格员的作用，并在企业内部建立日常监督管理、巡查检查的责任体系，切实提升企业自查、自改隐患能力水平。

（四）积极优化日常检查效能

依法依规开展实地检查，进一步“发现问题、解决问题”，逐步完善基层安全监管体制机制，强化基层专业安全检查力量设置，提升基层检查队日常工作效能。各行业、各单位要结合火灾事故

暴露的问题开展有效的专项检查、定向检查，尤其针对监管台账要重新梳理、定期更新，避免违法行为“逍遥法外”。

（五）压实培训演练工作效能

要切实加大各类企业、企业内部各层级的宣传培训教育，定期组织开展企业安全专项整治、企业员工教育培训大会。同时，要统筹分析区域、行业火灾风险加大小型消防站、微型消防站的相关建设工作，尤其针对建筑施工领域办公、住宿用房要增设微型消防站。企业内部要大力开展应急救援基本技能训练和全员应急疏散逃生演练，严格执行领导干部到岗带班和关键岗位 **24** 小时值班制度，确保一旦发生事故迅速响应、及时处置。