

攸县人民政府

关于攸县新市镇传承红烟花制造有限公司 “7·5”一般爆燃事故调查处理的批复

攸县新市镇传承红烟花制造有限公司“7·5”一般爆燃事故调查组：

你事故调查组于 2024 年 10 月 21 日呈报的《攸县新市镇传承红烟花制造有限公司“7·5”一般爆燃事故调查报告》收悉。根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令 第 493 号）第三十二条第一款之规定，现批复如下：

- 一、原则同意事故调查组对事故原因的分析和一般生产安全责任事故性质的认定；
- 二、同意事故调查组对事故责任划分和处理意见；
- 三、同意事故调查组提出的防范措施；
- 四、请相关单位及时落实处理意见。

附件：攸县新市镇传承红烟花制造有限公司“7·5”一般爆燃事故调查报告

攸县人民政府
2024 年 10 月 日

附件

攸县新市镇传承红烟花制造有限公司“7·5” 一般爆燃事故调查报告

攸县新市镇传承红烟花制造有限公司“7·5”一般爆燃事故调查组

2024 年 9 月 23 日

目 录

一、事故基本情况

- (一) 事故单位概况
- (二) 持证情况
- (三) 企业安全管理情况
- (四) 事故发生经过
- (五) 事故现场勘查情况
- (六) 人员伤亡及直接经济损失情况

二、事故应急处置情况

- (一) 应急处置情况
- (二) 事故信息报告情况
- (三) 善后处置情况

三、事故原因

- (一) 直接原因
- (二) 间接原因

四、地方党委政府及有关部门履职情况

五、对事故有关责任人员及责任单位的处理建议

- (一) 有关责任人员的责任认定及处理建议
- (二) 有关责任单位的责任认定及处理建议
- (三) 其他处理建议

六、事故主要教训

七、事故防范和整改措施

八、附件

攸县新市镇传承红烟花制造有限公司“7·5” 一般爆燃事故调查报告

2024年7月5日9时许，湖南传承红烟花制造有限公司9号成品库外发生一起爆燃事故，造成1人死亡，直接经济损失395.1万元。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第493号令）、《湖南省生产安全事故调查处理办法》（湘政发〔2022〕9号）相关规定及《株洲市安全生产委员会办公室关于挂牌督办查处生产安全事故的通知书》（株安办函〔2024〕41号）文件要求，成立了由攸县人民政府牵头，县公安局、县应急管理局、县消防救援大队、县总工会、攸县新市镇人民政府等部门为成员单位的事态调查组，组长杨再江、第一副组长刘正刚、副组长易彦、刘塘良、刘宜战、周利媛，有关成员单位派员参与，特邀县纪委监委和市消防救援支队、安全生产有关专家参加，依法组织开展事故调查。调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过调查取证、现场勘查、综合分析，查清了事故发生的经过和原因，认定了事故性质。

经调查认定，湖南传承红烟花制造有限公司“7·5”事故是一起因企业安全生产管理不到位造成电瓶车变速箱爆炸引发成品爆燃的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故单位概况

湖南传承红烟花制造有限公司位于湖南省株洲市攸县新市镇善化村下塘组，2024年1月18日经湖南省应急管理厅现场验收核查通过换发了新安全生产许可证，证号为（湘）YH安许证字〔2024〕012717，主要负责人刘影，许可范围：组合烟花类（B、C级）、升空类（双响，C级），有效期为2024年1月19日至2026年12月14日。

（二）持证情况

1. 湖南传承红烟花制造有限公司，统一社会信用代码：[REDACTED]，2023年12月18日企业营业执照进行了变更，类型：有限责任公司（自然人独资），法定代表人：刘影。

2. 主要负责人：刘影，证号：[REDACTED]，2022年7月20日取得湖南省应急管理厅颁发的主要负责人资格证书，有效期至2025年7月19日。

3. 专职安全员：孔凡旺，证号：[REDACTED]，2022年2月23日取得浏阳市应急管理局颁发的安全生产管理人员资格证书，有效期至2025年2月22日。

4. 专职安全员：赵海，证号：[REDACTED]，2023年3月17日取得株洲市应急管理局颁发的安全生产管理人员资格证书，有效期至2026年3月16日。

5. 生产厂长：曾浩，证号：[REDACTED]，2023年3月17日取得株洲市应急管理局颁发的安全生产管理人员资格证书，有效期至2026年3月16日。

（三）企业安全管理情况

该企业成立了安全管理机构，配备了安全管理人员，建立了安全生产管理责任制，制定了安全管理制度，同时编制了安全操作规程。湖南传承红烟花制造有限公司任命：曾浩为生产厂长，赵海、孔凡旺为专职安全员负责安全生产管理工作，刘秉鸣为仓管员。

（四）事故发生经过

2024 年 7 月 5 日上午 8 点多，欧（死者）驾驶电瓶车从 24 号包装车间运输双响（共 42 件 5880 个，堆码为 4 层，高度为 720mm，规格为外径 33.5mm×长度 169mm）到仓库，9 时 00 分 53 秒，当运至离 9 号仓库侧门靠西侧 21 米处，由于电瓶车机械故障引爆了电瓶车上的双响爆燃，之后双响乱射引燃了 9 号仓库存放的成品发生燃爆，再引燃了三栋筒子库及部分双响包装车间，电瓶车驾驶员欧 在本次事故中死亡。

（五）事故现场勘查情况

经对事故现场进行勘查，情况如下：

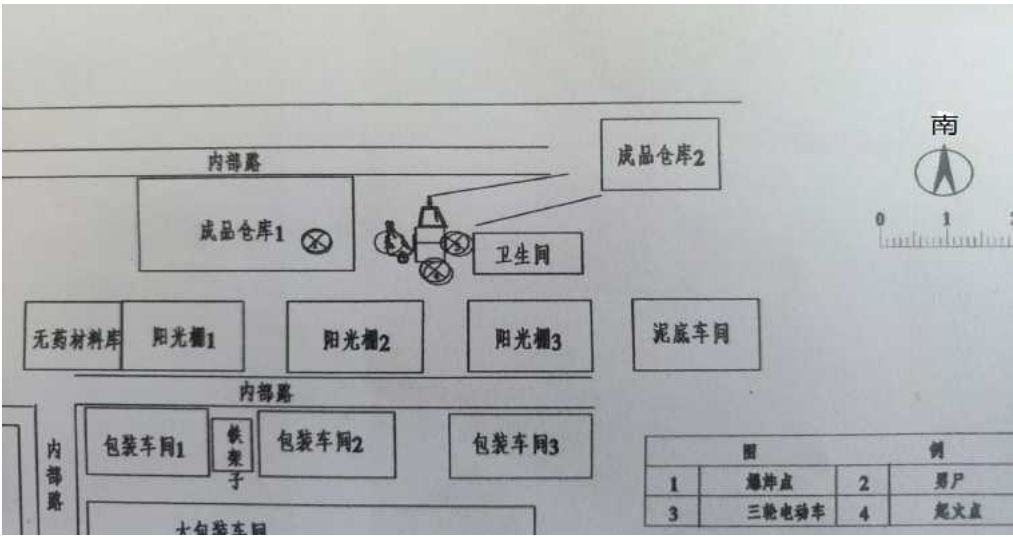


图 1 事故位置示意图

经查阅气象部门资料，7 月 5 日 9 时至 14 时，攸县新市

镇天气多云间晴，气温 30.6℃ ~ 34.2℃，西南风，风速 4.3m/s 至 6.6m/s，平均风速 5.5 m/s。

事故地点发生在 9 号仓库西侧坡道上的电瓶车上，且位于电机跌落处。电瓶车烧损严重，停止在离 9 号仓库西侧门 21 米处的西侧坡道中间位置，离电瓶车北侧 6.3 米处有一散落的电瓶车电机，离电机西侧 2 米处有散落的齿轮、轴承等零部件，电瓶车西侧的灌木未出现倒伏现象，上部炭化重于下部，且迎火面均指向东侧。电机掉落处及电瓶车底部有大量的烟花爆竹筒体燃烧后的白灰色灰尘，电瓶车南侧、西侧、西北侧方向地面也有大量纸筒残骸。电瓶车后部货架整体受力向下弯折，且向西侧倾斜；两后轮全部炭化烧失，车轮毂有局部凹陷变形痕迹；方向盘及转向柱受力向左侧弯折（以车头方向为前，下同）；电瓶车顶棚被掀翻，落于车头前部，车头部分金属外壳变色痕迹右侧重于左侧、后部重于前部；两前轮全部炭化烧失，车轮毂无明显变形痕迹。死者欧 面部向下躺倒于电瓶车右侧的地面上，背部灼烧，胸前未过火。

（六）人员伤亡及直接经济损失情况

1.伤亡情况：事故造成 1 人死亡（欧 ，男性，56 岁，身份证： ），家住湖南省攸县 ，系湖南传承红烟花制造有限公司双响成品转运工。

2.直接经济损失：根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》核定，本次事故造成直接经济损失 395.1 万元（见

附件 2)。

二、事故应急处置情况

(一) 应急处置情况

事故发生后，攸县县委常委、常务副县长唐军全率县应急管理局、县消防救援大队、县公安局、新市镇人民政府主要负责人第一时间赶到事故现场指挥救援，并迅速成立了现场指挥救援组。为迅速处置事故现场火情，攸县消防救援大队、株洲市消防救援支队、攸县应急救援三中队、蓝天救援中心分别于 9 时 20 分左右、10 时 50 分左右、11 时 20 分左右到达事故现场参与救援。省消防救援总队总队长郑西、省应急管理厅烟花处处长姜洲、株洲市市委常委、常务副市长阳望平、市应急管理局局长颜文明、市消防救援支队支队长谢智勇先后赶赴现场指挥事故救援。省应急管理厅党委委员、副厅长汪东坐镇厅指挥中心现场调度指挥，省消防救援总队政委李浩和副总队长唐红梅、陈建强坐镇总队指挥中心调度指挥，攸县县委书记李鹏程和县委常委、副县长彭爱斌坐镇县应急指挥中心进行调度指挥。7 月 5 日 11 时 50 分左右，消防救援力量现场架设移动水炮、水枪进行灭火，至 14 时许，明火已扑灭，现场应急救援结束。

(二) 事故信息报告情况

7 月 5 日 9 时 3 分左右，湖南传承红烟花制造有限公司主要负责人刘影向新市镇人民政府报告企业发生了事故，正在组织人员救援，无人员伤亡，请求新市镇人民政府派人增

援。

9 时 10 分，新市镇人民政府向攸县应急管理局报告了湖南传承红烟花制造有限公司发生了一起火灾事故，目前，暂无人员伤亡报告，新市镇人民政府、攸县应急管理局接到报告后第一时间赶赴事故现场。

9 时 12 分，攸县应急指挥中心接 110 报告攸县新市镇一烟花鞭炮厂发生火灾，请求调度有关部门立即到现场核实和救援。

9 时 19 分，攸县应急管理局向市应急管理局电话报告攸县新市镇湖南传承红烟花制造有限公司发生火灾，目前暂无人员伤亡报告。

9 时 54 分，攸县应急管理局向市应急管理局报告 2024 年 7 月 5 日 9 时 02 分，攸县新市镇一烟花鞭炮厂发生火灾，攸县消防救援大队立即出动 4 车、20 人赶赴现场处置。攸县县委常委、常务副县长唐军全在现场指挥，应急、公安、消防、卫健、当地政府正在全力进行处置，暂无人员伤亡。

13 时许，公安部门通过拨打电话、调取企业监控视频、核对企业员工花名册调查有无人员伤亡情况，截至 15 时，事发当天上班人员情况仍在核实中。

15 时，公安部门民警电话联系赵海再次核实上班人员情况时，赵海在电话中向公安部门报告了员工欧 已在事故中死亡，他已将尸体托运至攸县殡仪馆，随即公安部门便要

求其到新市派出所接受调查询问，同时安排民警、法医到殡仪馆核实情况。

16 时 22 分，赵海接受公安部门调查询问时反映：“13 时 30 分左右，其在事故电瓶车附近发现了一名死者，与其弟赵晨好将尸体搬运至车牌号为浙 KS6060 的白色轿车。随即驾驶该车辆从药物总库后门驶出，经 106 国道将死者送至攸县殡仪馆。赵海向殡仪馆工作人员说明了死者为新市镇传承红烟花制造有限公司员工，并登记了其本人的身份证号码和联系电话。赵海将车辆开到了县交警大队旁的洗车店进行了清洗，在回企业的路上车辆发生了故障，在大同桥将车进行了修理后便来到了新市镇派出所录口供”。

16时35分左右，经公安部门全面核实，确认该起事故死亡1人，死者为欧[]，男，身份证号码 [][]
[] 攸县 [] 人。

17时43分，攸县应急管理局向市应急管理局微信终报

2024年7月5日9时许，湖南传承红烟花制造有限公司9号成品库发生一起燃爆事故，造成1人死亡。

（三）善后处置情况

事故发生后，新市镇人民政府迅速成立了善后处置领导小组，17时30分左右，陪同死者家属到攸县殡仪馆确认了死者身份。18时左右，善后处置小组与死者家属、企业代表三方就死者赔偿问题进行协商，23时30分左右，死者家属与企业就善后赔偿达成一致意见（详见附件2），善后处置

结束。

三、事故原因

（一）直接原因

事故直接原因是电瓶车变速箱爆炸引爆了双响，双响爆燃乱射引燃了 9 号仓库，继而引发了此次事故。

（二）间接原因

1.作业现场安全管理不到位。

（1）违反《烟花爆竹作业安全技术规程》（GB11652-2012）的规定，所运输的双响成品堆码高度为 720mm，超过了电瓶车挡板高度 400mm；仓管员离开 9 号成品库，未及时关闭安全出口大门，导致事故后果扩大。

（2）违反《烟花爆竹企业内部运输电动运输车辆安全规范》（DB43/T 1785-2020）的规定，电瓶车限载重 500KG，实际装载双响成品 42 件，每件重量 17KG，合计约 714KG，严重超过电瓶车限载重量。

2.安全管理制度落实不到位。未严格按照安全生产责任制明确的岗位职责和奖惩制度对企业管理人员、作业员工进行考核。

3.安全教育培训不到位。企业未严格按照“三分”培训机制的要求分车间、分工序、分工种进行安全教育培训，对运输工、仓管员等岗位的安全操作规程培训不到位。

4.对厂内电动运输车辆日常维护、保养不到位。未严格按照《烟花爆竹企业内部运输电动运输车辆安全规范》（DB43/T 1785-2020）要求聘请厂家专业技术人员对厂内电动运输车辆进行日常维护、保养，记录不完善。

四、地方党委政府及有关部门履职情况

（一）2024 年以来，新市镇人民政府通过常态化检查和重点排查等方式，至今年 7 月 5 日前，对该企业开展安全生产检查 8 次，发现该企业存在灭火器过期、17 号卷筒车间物品未按规定摆放，堵塞安全通道、1 处员工宿舍存在电线私拉乱接现象等问题隐患 3 条，责令企业立即整改，通过复查均已整改到位。新市镇人民政府属地监管职责履职到位。

（二）攸县应急管理局分别于 2024 年 3 月 27 日、5 月 7 日、6 月 23 日对湖南传承红烟花制造有限公司进行了监督检查，共发现部分工（库）房监控摄像头未有效对准、静电防范措施不到位、二次智能门禁系统未正常使用、超量等隐患 22 条，下达责令限期整改指令书 3 份，对企业超量的违法违规行为进行了立案查处，发现隐患经现场复查已整改到位。攸县应急管理局部门监管职责履职到位。

五、对事故有关责任人员及责任单位的处理建议

（一）有关责任人员的责任认定及处理建议

1.不予追究责任人员

欧[]，死者，男性，56 岁，身份证：[]，成品转运工，湖南省攸[]人，安全意识淡薄，对运输车辆的安全风险预判不够，超电瓶车限载装载双响成品，导致电瓶车非正常状态运行。鉴于其本人既是事故的直接责任人，又是事故的直接受害者，因在事故中死亡，建议不予追究责任。

2.建议给予行政处罚的个人

(1) 刘影：女，汉族，群众，湖北省当阳市人，作为企业主要负责人，对企业主体责任落实和安全生产管理工作不到位，在本次事故中承担领导责任，建议由县应急管理部门根据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项¹的规定，对其个人进行行政处罚。

(2) 赵海：男，汉族，群众，浙江省缙云县人，作为企业安全生产管理人员，对厂内安全生产工作管理不到位，在本次事故中承担重要责任，建议由县应急管理部门根据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条²的规定，对其个人进行行政处罚。

(3) 孔凡旺：男，汉族，群众，湖南省浏阳市人，作为企业安全生产管理人员，对厂内安全生产工作管理不到位，在本次事故中承担重要责任，建议由县应急管理部门根据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条²的规定，对其个人进行行政处罚。

(4) 曾浩：男，汉族，群众，湖南省浏阳市人，作为企业生产厂长，对厂内安全生产工作管理不到位，在本次事故中承担重要责任，建议

1 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

2 《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

由县应急管理部门根据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条²的规定，对其个人进行行政处罚。

3. 有关公职人员的处理建议

（5）荣秋桂，中共党员，攸县新市镇人民政府应急办主任，为进一步压实属地监管职责，建议予以批评教育。

4. 其他人员处理建议

（6）刘秉鸣：男，汉族，群众，湖南省攸县 人，作为企业仓库管理员，未严格落实仓库安全管理要求，在本次事故中承担重要责任，建议湖南传承红烟花制造有限公司根据企业管理制度对其个人从严处理。

（二）有关责任单位的责任认定及处理建议

事故责任单位：湖南传承红烟花制造有限公司，安全生产主体责任落实不到位，从而导致发生本次生产安全事故，造成1人死亡。建议由县应急管理部门依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条³的规定，对湖南传承红烟花制造有限公司给予相应的行政处罚。

（三）其他处理建议

1. 为深刻汲取事故教训，进一步压实乡镇人民政府属地监管责任，责成新市镇人民政府向县人民政府作出深刻检讨。

³ 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

2.为深刻汲取事故教训，进一步压实部门监管责任，责成攸县应急管理局向县人民政府作出深刻检讨。

六、事故主要教训

湖南传承红烟花制造有限公司电瓶车运输工欧（死者）安全意识不强，违反烟花爆竹作业安全操作规程，超电瓶车限载装载双响成品，导致电瓶车非正常状态运行，属严重违规违章行为。该公司主体责任未落实，安全教育培训不到位，对电动运输车辆的维护、管理不到位，对成品运输、仓库管理等环节存在的违法违规行为未及时发现并制止，对作业现场风险不能及时预判与有效管控。

七、事故防范和整改措施

（一）提高站位，坚决扛牢政治责任。各有关乡镇（街道）及部门单位认真学习习近平总书记关于应急管理和安全生产的系列指示精神，认真落实地方党委政府属地责任和部门监管责任，始终坚持以人民为中心的理念，坚持安全发展，强化红线意识和底线思维，确保烟花爆竹行业安全文明发展。

（二）建章立制，全面落实主体责任。按照国家有关法律法规要求，全面落实企业安全生产主体责任，进一步完善安全生产责任体系和管理机构。严格落实隐患排查治理制度，加强对安全生产管理人员和从业人员的安全教育培训，严格培训考核，提高操作技能水平，增强安全风险意识。

（三）迅速行动，扎实开展专项整治。在烟花爆竹行业中迅速开展电动运输车辆专项整治，全面排查电动运输车辆

设备选型、车辆作业现场安全生产管理、维修、维护、车辆报废、台账登记等环节存在的安全隐患，将电动运输车辆纳入日常监管，着力构建长效机制。

（四）依法从严，加大监管执法力度。各有关部门及乡镇人民政府严把安全关口，进一步强化安全监管力度，把行政执法和属地监管关，全面开展烟花爆竹顽瘴痼疾集中整治，对关键部位、关键岗位、关键人员严格监管，对企业违法违规行为“零容忍”，坚决遏制烟花爆竹生产安全事故发生。

八、附件

（一）攸县新市镇传承红烟花制造有限公司“7·5”一般爆燃事故调查报告审核签到表

（二）攸县新市镇传承红烟花制造有限公司“7·5”一般爆燃事故直接经济损失统计估算表

（三）攸县新市镇传承红烟花制造有限公司“7·5”事故专家分析报告

（四）国家烟花爆竹产品质量检验检测中心·湖南省烟花爆竹产品安全质量检测中心检验报告（一份）

（五）应急管理部消防救援局沈阳火灾物证鉴定中心鉴定意见书（一份）

攸县新市镇传承红烟花制造有限公司

“7·5”一般爆燃事故调查组

2024年9月23日

附件 3

攸县新市镇传承红烟花制造有限公司 “7·5”事故专家分析报告

2024 年 7 月 5 日上午 09 时 00 分 53 秒攸县新市镇传承红烟花制造有限公司发生了一起烟花爆竹爆燃事故。事故造成一人死亡，多栋工库房烧毁，直接经济损失 300 余万元。经现场勘验、现场询问、视频分析、物证鉴定等工作，形成专家分析意见如下：

一、事故发生过程

经现场勘验及调查确认，该厂为烟花爆竹生产企业，可生产双响和组合烟花（见安全生产许可证），该次事故涉及的产品为双响。2024 年 7 月 5 日，该厂正在生产双响，早上 8 点多，欧（死者）驾驶电瓶车从 24 号包装车间转运一车传承双响（经检验和现场对比确认，双响规格为外径 33.5mm×169mm，共 35 件 4900 个）至电瓶车上，运至离 9 号仓库侧门靠西侧 21 米处，由于电瓶车机械故障引爆电瓶车上的双响，导致双响乱射引燃了 9 号仓库（经调查确认，当时 9 号仓库门为打开状态，后经检验双响发射距离为 48.6 米至 50.3 米）的双响和组合烟花，然后 9 号仓库双响和组合烟花发生燃爆，再引燃了三栋筒子库，筒子库的筒子燃烧又引燃了部分双响包装车间。电瓶车司机欧被机械故障和双响爆燃冲到地上，呈趴式面朝地，背部烧焦，发现时欧死亡。

二、事故发生时间

该起事故发生时间为 2024 年 7 月 5 日 9 时 00 分 53 秒。依据为：经对 12 号成品仓库监控（192.168.1.153）视频分析，2024 年 7 月 5 日 09 时 00 分 53 秒（北京时间），9 号仓库上半部分出现异常光亮，2024 年 7 月 5 日 09 时 00 分 54 秒，9 号仓库上半部分出现火光和浓烟，并迅速扩大；对值班室监控视频分析，2024 年 7 月 5 日 09 时 00 分 53 秒（经校准后的北京时间，原监控视频时间比北京时间快 9 分 13 秒）9 号仓库西侧上方第一次出现火花，并迅速扩大。

三、事故发生第一位置

该起事故发生的第一位置在 9 号仓库西侧坡道上的电瓶车上，且位于电机跌落处。依据有：

（一）对值班室监控视频分析，2024 年 7 月 5 日 09 时 00 分 53 秒（经校准后的北京时间）9 号仓库西侧上方第一次出现火花并伴有剧烈爆炸声，之后出现烟花爆竹断续燃放声音，随后 9 号仓库上方出现火花和大量浓烟，与烟花爆竹稳定燃放特征相符；对 9 号仓库西侧坡路南侧的监控视频分析，9 时 0 分 53 秒（北京时间）视频画面出现剧烈晃动，9 时 0 分 54 秒视频画面内落入一个烟花爆竹纸筒，经指认，该纸筒为电瓶车上装载的双响纸筒。

（二）现场勘验及检验情况。

1.电瓶车烧损严重，停止在离 9 号仓库西侧门 21 米处的西侧坡道中间位置，离电瓶车北侧 6.3 米处有一散落的电瓶车电机，离电机西侧 2 米处有散落的齿轮、轴承等零部件，

电瓶车西侧的灌木未出现倒伏现象，上部炭化重于下部，且迎火面均指向东侧。



事故现场图片

2.电机掉落处及电瓶车底部有大量的烟花筒体燃烧后的白灰色灰尘，电瓶车南侧、西侧、西北侧方向地面也有大量纸筒残骸，说明电瓶车未移动位置。



事故电机图片

现场散落的筒管照片

3.电瓶车后部货架整体受力向下弯折，且向西侧倾斜；两后轮全部炭化烧失，车轮毂有局部凹陷变形痕迹；方向盘及转向柱受力向左侧弯折（以车头方向为前，下同）；电瓶车顶棚被掀翻，落于车头前部，车头部分金属外壳变色痕迹右侧重于左侧、后部重于前部；两前轮全部炭化烧失，车轮毂无明显变形痕迹。经现场询问，死者面部向下躺倒于电瓶车右侧的地面上，背部有大面积灼烧痕迹，胸前未过火。



事故电瓶车图片

4.电瓶车电机连接的变速箱部分严重碎裂，内部零件散落于地面残骸的最下层，贴临原始地面；电机落地位位置附近的最下层地面存在大量电瓶车货架隔板的炭化残骸，上层覆盖大量烟花燃烧残留物。

5.产品的发射高度为 48.6 米至 50.3 米（见检验报告），发射角度为四面八方，因电瓶车所装双响没有明确方向。



“传承”双响发射高度检测报告照片

6.尸检报告。死者家属不同意尸检。

四、事故原因分析

（一）事故直接原因。该起事故原因不排除为电瓶车电机连接的变速箱机械故障所致。依据有：

1.排除电瓶车电气故障的可能。

(1) 经现场勘验，电瓶车电池虽过火烧毁，但整体结构完整；电池连接的电气线路虽绝缘层烧失，但线路完整、连接可靠。电池及电气线路上均未发现短路故障痕迹。

(2) 现场提取的电瓶车电机残骸，经应急管理部消防救援局沈阳火灾物证鉴定中心鉴定为“火烧熔痕”（鉴定意见书编号SY2421010805000565）。

(3) 经对电瓶车电机残骸拆解，电机内部密封良好，定子线圈捆扎紧密，连接完好，未发现短路故障痕迹。

2.排除雷击天气原因等的可能。

(1) 经对9号仓库周边监控视频比对，事故发生时间点未发生雷击等异常天气现象（见气象部门证明）。



7月5日新市镇气象概况

(2) 排除死者及人为的可能。经广泛调查确认，死者当天上班正常，当天上班没有外来人。

(3) 排除产品自燃的可能。当天运输的为成品，有销售包装和运输包装，当天也没下雨，几乎不可能自燃。

3.不排除为电瓶车电机连接的变速箱机械故障所致。

9号仓库西侧的坡道由上自下依次散落有电瓶车电机、齿轮、

轴承等零部件残骸，且一直延续至电瓶车处；对电瓶车电机残骸拆解发现，与电机连接的变速箱壳体外部表面光滑、完好，内部分布有多处裂纹痕迹，表明变速箱壳体碎裂的力量是由壳体内部产生的。

（二）事故间接原因。

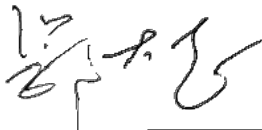

- 1.生产企业对电瓶车的质量状况管理不系统，不周密。
- 2.生产企业对仓库管理不到位。

综上所述，该起事故发生时间为**2024年7月5日9时00分53秒**，事故发生的第一位置在**9号仓库西侧坡道上的电瓶车上**，且位于电机跌落处。事故原因为电瓶车的变速箱爆炸引爆了双响，双响爆燃引燃了**9号仓库**，继而引发了此次事故。

附：攸县新市镇传承红烟花制造有限公司“7·5”事故调查专家组成员名单

攸县新市镇传承红烟花制造有限公司
“7·5”事故调查专家组
2024年8月14日

附表 攸县新市镇传承红烟花制造有限公司专家组成员名单

姓 名	工作单位	职 称	签 名
黄茶香	国家烟花爆竹产品质量 检验检测中心	教授级高工	
鄂大志	应急管理部消防救援局 沈阳火灾物证鉴定中心	副研究员	
肖湘杰	株洲醴陵烟花爆竹发展研 究中心	高级工艺 美术师	
肖磊	株洲市消防救援支队	一级注册 消防工程师	



检 验 报 告

No. WJ20241648



样（产）品名称： “传承双响”

委 托 单 位： 攸县应急管理局7.5事故调查组

生 产 单 位： /

检 验 类 别： 公检法委托





国家烟花爆竹产品质量检验检测中心
湖南省烟花爆竹产品安全质量检验检测中心
检 验 报 告

No: WJ20241648

共 2 页 第 1 页

样(产)品名称	“传承双响”	商 标	/
		规格型号	/
样(产)品级别	/	样(产)品类别	/
质量等级	/	外观和状态	封样完好
委托单位	攸县应急管理局7.5事故调查组	生产单位(标称)	/
委托单位地址	攸县发展中心3楼305室	生产单位地址(标称)	/
委托单位联系人/方式	郭振/18274194074	生产单位联系人/方式	/
经销单位	/	经销单位地址	/
样品数量	6个	样(产)品基数	/
生产日期	/	抽(收)样地点	国家花检中心
样品到达日期	2024-08-01	送(抽)样人员	郭振
检验日期	2024-08-02	检验环境	自然环境
检验依据	GB 10631-2013《烟花爆竹 安全与质量》, GB 21555-2008《烟花爆竹 双响(升空类产品)》		
判定依据	/		
检验结论	所检项目结果见第二页。		
备注	/		

批准:  审核:  主检: 

国家烟花爆竹产品质量检验检测中心
湖南省烟花爆竹产品安全质量检验检测中心
检 验 报 告

No. WJ20241648 共 2 页 第 2 页

序号	检 验 项 目	计 量 单 位	标 准 或 技 术 要 求	实 测 结 果	单 项 结 论
1	结构与材质	外径	mm /	33.5	/
		长度	mm /	169	/
2	燃放性能	发射高度	m /	48.6、50.3	/
 ————— 以下空白 —————					

附件 5

应急管理部消防救援局沈阳火灾物证鉴定中心
鉴定意见书



应急管理部消防救援局沈阳火灾物证鉴定中心



应急管理部消防救援局沈阳火灾物证鉴定中心

鉴定意见书



编号: SY2421010805000565

一、基本情况

委托单位: 攸县应急管理局

地址: 攸县人民政府攸县应急管理局 305 室

联系人: 郭振

案(事)件名称: 攸县新市镇传承红烟花制造有限公司“7.5”
事故

检材及委托事项:

检材送检方式为邮寄(见照片1);

检材1: 电瓶车电机残骸(编号为 SY2421010805000565-JC1, 见
照片2)/(熔痕性质鉴定)。

受理时间: 2024 年 7 月 22 日。

二、基本案情

2024 年 7 月 5 日上午 9 时许, 攸县新市镇善化村传承红烟花制
造有限公司 9 号成品库发生一起事故, 造成一人死亡, 事故调查小组
现在还在调查事故原因, 邀请了应急管理部消防救援局沈阳火灾物证
鉴定中心鄂大志专家来现场勘查事故电瓶车烧毁现场, 现委托贵机构
对事故电瓶车电机残骸进行鉴定检测。

三、资料摘要

无。

四、鉴定过程

(一) 使用标准

共 3 页 第 1 页

GB/T 16840.1-2008《电气火灾痕迹物证技术鉴定方法 第1部分：宏观法》；

GB/T 16840.4-2021《电气火灾痕迹物证技术鉴定方法 第4部分：金相分析法》。

（二）使用设备

数码照相机、金相磨抛机、金相显微镜。

（三）鉴定开始时间

2024年7月22日。

（四）检材处置

对 SY2421010805000565-JC1 检材进行了检查，提取其中的痕迹样品（编号为 JC101，见照片3），剩余检材中未发现有鉴定价值的痕迹（见照片4、5）。对提取的痕迹样品进行镶嵌、预磨、抛光、腐蚀和显微组织观察分析。

（五）鉴定地点

机构实验室。

五、 鉴定意见

经金相分析，JC101 痕迹为火烧熔痕（见照片6）。

以下空白。

鉴定人签名：张明

鉴定人签名：王连铁

授权签字人签名：高伟

2024年7月24日

共3页 第2页



张明
王连铁
高伟

照片



照片 1



照片 2



照片 3



照片 4



照片 5



照片 6