

定南赣州明高科技股份有限公司“12·27” 一般机械伤害事故调查报告

定南县政府事故调查组

2025 年 43 月 1 日

目 录

一、事故基本情况.....	1
（一）事故发生单位概况.....	2
（二）事故发生单位安全管理情况.....	2
（三）事故发生经过.....	3
（四）事故现场情况.....	5
（五）人员伤亡和直接经济损失情况.....	6
二、事故应急处置情况.....	6
（一）事故信息接报情况及响应情况.....	6
（二）事故现场救援情况.....	7
（三）事故善后情况.....	7
三、事故原因分析.....	7
（一）直接原因分析.....	7
（二）其他可能因素排除.....	8
四、有关责任单位存在的主要问题.....	8
（一）事故单位.....	8
（二）有关监管部门.....	8
五、事故责任的认定以及对事故责任者的处理建议.....	910
（一）因在事故中死亡免予或不予追究责任人员.....	9
（二）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议.....	10
（三）对有关监管单位的处理意见.....	10
六、事故防范和整改措施.....	11

定南赣州明高科技股份有限公司“12·27” 一般机械伤害事故调查报告

2024年12月27日4时40分，位于定南县历市镇富田工业园的赣州明高科技股份有限公司发生一起一般机械伤害事故，造成1人死亡，直接经济损失共115万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规的规定，定南县人民政府成立了由县应急管理局牵头，县公安局、县司法局、县人力资源社会保障局、县总工会、县工业园区管委会、鹅公镇人民政府派员参加的定南赣州明高科技股份有限公司“12·27”一般机械伤害事故调查组（以下简称调查组），并依法邀请县纪委监委、县检察院派员参加。

调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、视频分析等多种方式，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定事故性质和责任，提出了对有关责任人员、责任单位的处理意见以及事故防范的措施建议。

经调查认定，定南赣州明高科技股份有限公司“12·27”一般机械伤害事故是一起因员工违章作业、企业管理缺失造成的生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

赣州明高科技股份有限公司，成立于 2009 年 11 月 26 日，统一社会信用代码：91360728696093005X，法定代表人为熊建明，注册资本：6350.8033 万（元）。注册地位于江西省赣州市定南县工业园区；经营范围包括一般项目：电子元器件制造，电子产品销售，非居住房地产租赁，企业管理，物业管理，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，机械设备租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

（二）事故发生单位安全管理情况

1. 安全管理机构设置、安全管理制度建立情况

赣州明高科技股份有限公司成立了安全生产管理机构，财务总监蒋祥庆任组长，并配有专职安全员。该公司制定了全员安全生产责任制、安全生产责任制考核和奖励制度、安全生产费用提取和使用管理制度、安全检查管理制度、安全教育培训管理制度、隐患排查整改治理制度等。主要负责人和安全生产管理人员进行了相应安全培训并经过考核合格，取得了安全生产知识和管理能力考核合格证。

主要责任人情况：蒋祥庆，男，43 岁，系赣州明高科技股份有限公司主要负责人，全面负责该企业生产安全、消防安全、职业卫生健康、环境及其他相关安全事务和管理工作。

2. 事故车间现场管理情况

经调查，事故车间安全风险辨识管控和隐患排查整改不到位，未将机械伤害纳入重点风险管控，未见相关安全警示标识和安全作业操作规程。

（三）事故发生经过

经分析事故现场监控录像，结合证人证言等证据，查明：2024年12月26日20时，拆板工人冯某某与工友廖某某、谢某某、袁某某一起在明高科技有限公司压合车间上晚班。凌晨0时在公司食堂吃夜宵，休息半小时后回到工作岗位继续工作。12月27日凌晨4时40分，冯某某搬运缓冲板，经货运通道进入无尘室，在通过处于自动工作模式的钢板输送装置时，被横移复位的机械臂撞倒，随后头部和颈部受机器挤压被困。5时30分，经现场救治无效死亡。

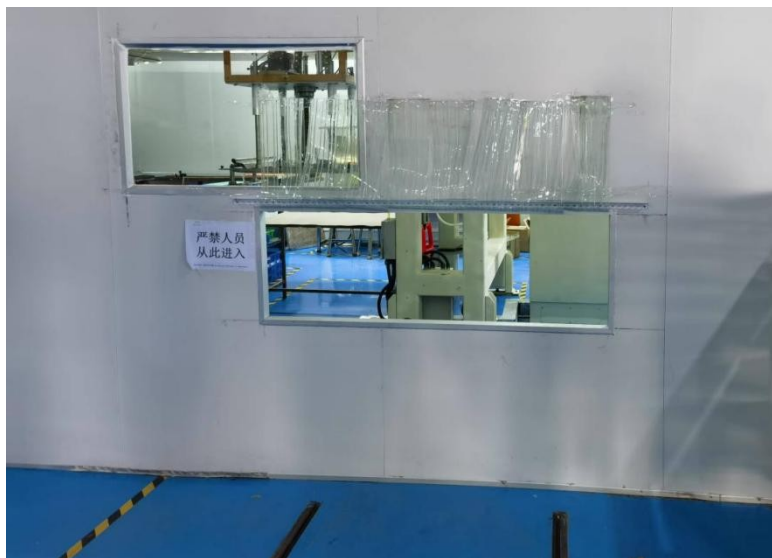


图1 货运通道

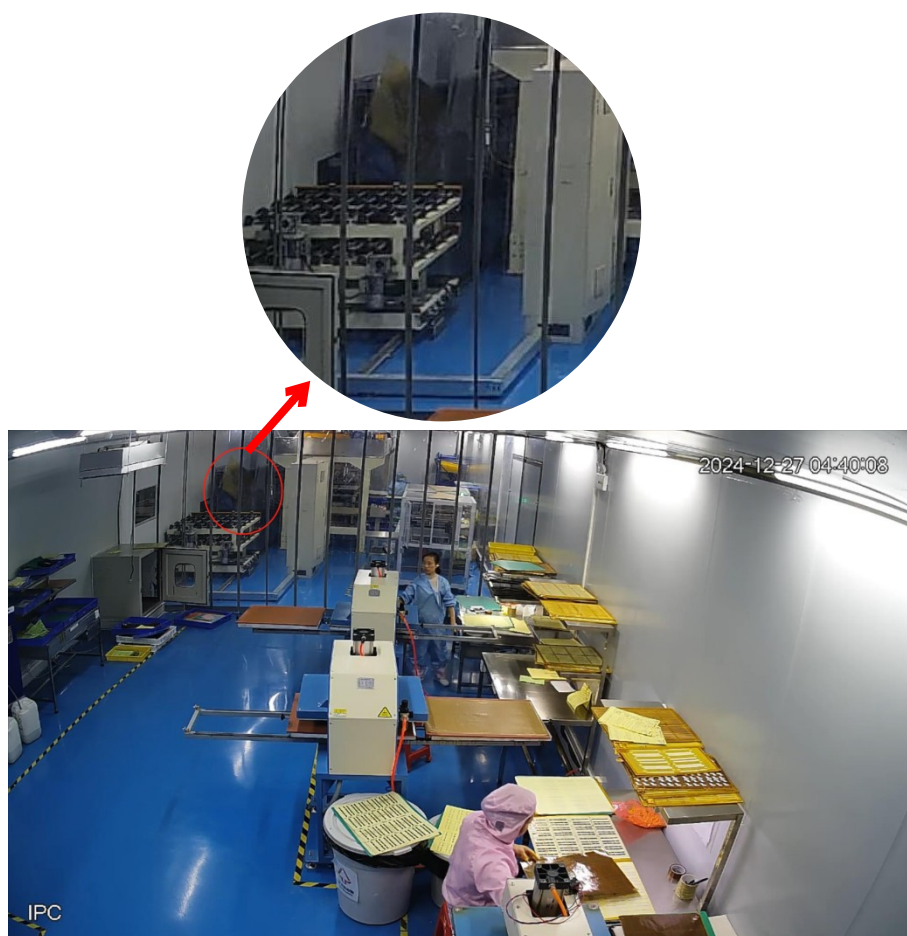


图 2 冯某某通过货运通道进入无尘车间



图 3 冯某某通过钢板输送装置区域被撞倒示意图



图 4 冯某某头部和颈部遭受挤压示意图

(四) 事故现场情况

事故现场为赣州明高科技股份有限公司 3#厂房一楼压合车间无尘室区域，白班 3 人，夜班 4 人。冯某某经过的货运通道长 1.5 米，宽 0.5 米，离地 0.7 米，为压合材料输送通道，严禁工作人员通过。无尘室非冯某某本人工作区域，按规定不得进入作业。事故设备为台湾大田热压机 VLP450 真空压合机一

套，事故发生时为自动工作模式，进行钢板压合。该套设备为赣州明高科技股份有限公司于2024年1月9日购入，2024年5月22日开始试生产。2024年7月16日，经赣州明高科技股份有限公司分析评估，该设备运行稳定，产品质量稳定，满足生产制程及品质要求，同意正式批量生产。



图5 事故车间和设备

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

1. 事故人员伤亡情况：事故造成1人死亡。死者冯某某，男，46岁，定南县鹅公镇柱石村老屋场组人，现住定南县历市镇富工一路富鑫苑2栋1单元303，系赣州明高科技股份有限公司压合车间拆板工。

2. 事故直接经济损失情况：依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）的有关规定，核定事故造成的直接经济损失为115万元。

二、事故应急处置情况

（一）事故信息接报情况及响应情况

12月27日凌晨4时52分，定南县消防救援大队接事故报警，迅速组织人员赶赴现场救援；5时05分，消防救援大队救援力量到达事故现场，因冯某某已被救出，随后撤离现场；5时07分，定南县人民医院120急救中心医疗人员到达事故现场，立即开展抢救。随后公安、应急、工业园区管委会等部门负责同志相继到达事故现场，现场协调死者善后处理及事故调查等后续工作；6时10分，定南县应急管理局向赣州市应急管理局电话上报事故信息。定南县党委政府也按有关规定上报事故信息。

（二）事故现场救援情况

事故发生后，赣州明高科技股份有限公司、员工和医院对冯某某采取了施救。

12月27日凌晨4时40分，压合车间叠板工廖某某首先发现冯某某受机器挤压被困，立即徒手向上抬升机器施救。在施救未果后，随即操作设备紧急停车，并呼喊车间其他同事帮忙。随后，车间夜班组长谢月林和夜班主管郭伟军相继抵达事故现场开展救援。

4时57分，公司员工用铁质水管合力把机器撬起，将冯某某救出抬至机器旁，等待120到达现场。

5时07分，医疗人员达到事故现场，进行现场施救。随后，冯某某经抢救无效死亡。

（三）事故善后情况

12月31日，赣州明高科技股份有限公司与冯某某家属就赔偿事宜达成一致，签订《一次性工亡赔偿协议书》，由赣州明高科技股份有限公司赔偿死者冯某某家属各项损失人民币112万元。目前，死者冯某某已火化，死者家属情绪稳定，网络舆情平稳。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

事故直接原因是赣州明高科技股份有限公司拆板工冯某某经禁止通行的货运通道进入无尘室，违规通过钢板输送装置区域搬运缓冲板，被机械臂撞倒后，头部和颈部受到机械臂挤压。

（二）其他可能因素排除

通过事故现场勘查、询问、医学诊断和事故现场视频资料分析，调查组排除人为故意、设备故障、突发疾病等因素影响。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）事故单位

赣州明高科技股份有限公司

（1）安全风险辨识管控和隐患排查整改不到位。事故发生前，赣州明高科技股份有限公司已发现无尘车间货运通道存在员工违规进入隐患，但未采取必要隔离措施。

（2）督促员工执行规章制度不力。冯某某自入职赣州明高

科技股份有限公司以来，先后 3 次被发现违规从货运通道进入无尘车间，车间主管虽对其采取了罚款，但冯某某本人仍然多次违规作业。

（二）有关监管部门

1. 定南县工业园区管委会，作为定南县富田工业园区属地监管单位，负有属地安全监督管理职责。2024 年以来，该委积极开展工业园区治本攻坚三年行动，加强企业安全监管。一是制定工作方案。制定了工业园区安全生产治本攻坚三年行动实施方案，同时将方案转发至园区各企业负责人。二是进行会议部署。2024 年共召开安全生产专题会 6 次，集中培训 3 次，三是开展宣传警示教育。共计悬挂宣传标语 23 条，组织学习云课堂直播 16 场，微信公众号推送信息 3 次，发放宣传材料 260 余份，企业组织培训 4 次，累计开展警示教育 2 场。11 月 1 日，联合县应急管理局召开园区企业主要负责人安全警示教育和提醒约谈会议，深刻汲取了江西新余“1.24”特别重大火灾事故教训。经查，定南县工业园区管委会虽对园区内企业定期开展日常安全生产检查，但监管不细致、不深入，对事故企业安全生产隐患排查不到位。

2. 定南县应急管理局，作为定南县工贸行业安全监管工作主管部门，负有工贸安全监督管理职责。2024 年以来，该局积极开展工贸行业治本攻坚三年行动，加强工贸行业安全监管。一是研究部署工贸安全工作。该局于 2024 年通过局党委会、干

部职工会研究部署工贸等行业安全生产工作会议7次。二是开展工贸安全宣贯培训。联合县工业园区管委会开展工贸企业集中培训2次，警示教育3次。11月1日，联合县工业园区管委会召开园区企业主要负责人安全警示教育和提醒约谈会议开展全县工贸行业安全生产治本攻坚重点任务清单宣贯。三是开展工贸执法检查监督检查。2024年，。全年开展工贸行业计划执法4次，下发执法文书140份，发现隐患问题364个，整改率达100%，立案处罚共计4起，行政处罚金额共计7.5万元。其中，对事故企业分别于1月4日、3月8日、4月26日、12月20日开展执法检查4次，下发责令限期整改指令书4份。经查，定南县应急管理局虽对工贸企业按照计划开展了执法检查，但监管不细致、不深入，对事故企业安全生产隐患排查不到位。

五、事故责任的认定以及对事故责任者的处理建议

（一）因在事故中死亡免予或不予追究责任人员

冯某某，压合车间拆板工，违规串岗并违章作业，对事故发生负有主要责任，鉴于其在事故中死亡，免予追究其责任。

（二）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议

1. 蒋祥庆，赣州明高科技股份有限公司主要负责人，建立健全并落实本单位全员安全生产责任制不到位；未组织制定压合车间操作规程；未组织制定并实施本单位2024年安全生产教育和培训计划；督促、检查本单位的安全生产工作不力，未及时消除冯某某通过货运通道违规进入无尘车间的安全隐患，对

本次事故负有责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条之规定，建议由定南县应急管理局对其依法给予行政处罚。

2. 曹国辉，赣州明高科技股份有限公司安全管理人员，履行企业安全生产管理人员职责不到位，未及时制止和纠正违反操作规程的行为，安全风险辨识和隐患排查整改不到位，未及时消除安全隐患，对本次事故发生负有责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定，建议由定南县应急管理局依法给予行政处罚。

3. 赣州明高科技股份有限公司安全生产主体责任、执行安全生产制度落实不到位，对从业人员的安全生产教育和培训流于形式，教育和督促员工严格执行安全操作规程不到位，对事故发生负有责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条之规定，建议由县应急管理局对赣州明高科技股份有限公司依法依规处理给予行政处罚。

（三）对有关监管单位的处理意见

建议责成定南县工业园区管委会、定南县应急管理局向县政府作出书面检查。

六、事故防范和整改措施

为深刻吸取此次事故教训，进一步加强企业安全生产管理，坚决防范类似事故再次发生，提出如下事故防范和整改措施：

（一）牢固树立安全发展理念，统筹发展和安全。 各镇、各有关部门要深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产的重要论述，坚持人民至上、生命至上，将安全发展摆在突出位置，统筹发展和安全，坚决扛起安全生产政治责任。深刻吸取事故教训，举一反三，结合正在开展的安全生产治本攻坚三年行动和今冬明春安全生产风险隐患排查整治专项行动，加强辖区内生产经营单位的安全生产监督检查工作，根据辖区内行业领域生产经营单位特点，切实抓好重要时段、重点环节安全生产检查，督促生产经营单位依法落实企业安全生产主体责任，确保各行业的生产安全，杜绝再次发生类似事故。

（二）提高企业安全管理水平，强化现场管理。 各镇、各有关部门要督促本辖区、本行业领域企业深刻吸取事故教训，切实落实企业主体责任和全员安全生产责任制，要教育工作人员严格遵守国家、地方和行业安全生产有关法律法规、标准以及岗位操作规程，全面辨识岗位风险隐患。切实将操作规程、风险隐患和处置措施等内容，作为日常教育培训必学内容，杜绝违规操作、拒绝违章指挥、拒绝强令冒险作业，切实提高作业人员职业素质和技术水平。要督促企业强化现场管理，制定现场操作规范流程，做好技术交底，严禁盲目擅自组织作业，确保现场操作管理有序、安全作业。

（三）加大安全监管执法力度，强化以案促改。 推动各镇、各有关部门对工贸领域开展一轮安全隐患排查整治，排查

整治一批安全隐患，进一步强化企业安全培训教育、从业人员安全素质提升、重大事故隐患排查整治等一系列安全管理措施落地见效，督促企业落实安全生产主体责任，有效防范化解企业重大安全风险。各镇、各有关部门要强化企业安全生产工作执法检查，对未严格履行安全监管责任、现场作业安全管理缺失、违规作业、安全防护不到位等违规行为，严格按照《中华人民共和国刑法修正案（十一）》《中华人民共和国安全生产法》《江西省安全生产条例》等法律法规严肃处理。对行业领域普遍存在问题隐患，反反复复出现、屡禁不止的违法违规行为，要抓典型、严处罚，充分发挥典型案例警示教育作用，公开曝光一批违法违规案例，达到曝光一例、震慑一批、教育一片的效果。