

牡丹江穆棱黑龙江省八达路桥建设有限公司 “10·21”较大物体打击事故调查报告

牡丹江市政府事故调查组

目 录

一、事故基本情况	2
（一）工程概况	2
（二）招投标情况	2
（三）合同签订情况	3
（四）涉事车辆途经道路封闭管理情况	3
（五）涉事强夯机情况	4
（六）涉事车辆及驾驶人情况	4
（七）事故发生单位及相关单位概况	5
（八）事故发生单位及相关单位安全管理情况	6
（九）事故发生经过	7
（十）事故现场情况	8
（十一）事故相关检验检测和鉴定情况	9
（十二）人员伤亡和直接经济损失情况	10
二、事故应急处置及评估情况	10
三、事故直接原因分析	11
（一）事故直接原因	11
（二）直接原因分析	11
四、有关责任单位存在的主要问题	12
（一）黑龙江省八达路桥建设有限公司	12
（二）东北林业大学工程咨询设计研究院有限公司	13
（三）哈尔滨市香坊区辰远工程设备服务中心	13
（四）穆棱市交通运输局	14
（五）穆棱市政府	14
五、对有关责任人员和责任单位的处理	14
（一）免于追究责任人员	14

（二）移送司法机关处理的人员	15
（三）对有关公职人员的处理	16
（四）对事故有关责任人员的行政处罚	21
（五）对事故有关责任单位的行政处罚	21
（六）其他处理	23
六、事故主要教训	23
（一）安全理念树得不牢，重点工作抓得不细	23
（二）安全生产监管缺位，责任链条拧得不紧	24
（三）企业主体责任弱化，隐患排查质量不高	24
（四）群众安全意识淡薄，应急避险能力不足	25
七、事故整改和防范措施	25
（一）健全安全生产责任体系，牢固树立安全发展理念	25
（二）深化隐患排查和风险管控，切实履行部门监管职责	26
（三）筑牢安全生产工作基础，落实安全生产主体责任	26
（四）发挥社会监督作用，构建齐抓共管安全格局	27

牡丹江穆棱黑龙江省八达路桥建设有限公司“10·21”较大物体打击事故调查报告经市政府批复，现公布如下：

2025年10月21日6时40分许，黑龙江省八达路桥建设有限公司在位于国道绥满公路东穆界至穆牡界段改扩建工程项目K76+375处施工过程中，发生一起物体打击事故，造成5人死亡、1人受伤，直接经济损失414.61万元。

依据《生产安全事故报告和调查处理条例》《黑龙江省生产安全事故调查处理工作指导意见》等规定，经牡丹江市政府批准，10月22日成立了由市委常委、常务副市长，市政府副市长、公安局局长任双组长，市级应急、公安、交通、卫健、总工会等部门和穆棱市政府及相关部门组成的牡丹江穆棱黑龙江省八达路桥建设有限公司“10·21”较大物体打击事故调查组（以下简称事故调查组）开展事故调查工作，邀请市人民检察院派员参加，邀请市纪委监委介入调查，同时聘请专家参与调查。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”原则，通过现场勘查、调查取证、查阅资料 and 检测鉴定等，查明了事故发生经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质，查清了涉事企业和属地政府及有关部门存在的问题，提出了对有关责任单位和责任人员的处理意见，总结了事故教训，提出了事故整改和防范措施建议。

经调查认定，牡丹江穆棱黑龙江省八达路桥建设有限公司

“10·21”物体打击事故是一起因施工路段未完整采取土垡、隔离墩、弹力柱等封闭措施，强夯作业区未有效封闭管理并设置警示标志，社会车辆违规冒险驶入强夯机作业范围造成的较大生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）工程概况

工程名称：国道绥满公路东穆界至穆牡界段改扩建工程项目（以下简称该项目）。

项目概况：该项目起点位于绥芬河至满洲里公路穆棱市与东宁市交界处，起点桩号 K68+020.806，终点位于穆棱市与牡丹江市交界处，终点桩号 K113+185.910，全长 45 公里，二级公路标准，沥青混凝土路面，概算投资 71191 万元。路基填方 229.4 万立方米，挖方 280.2 万立方米，沥青混凝土路面 40.7 万平方米。项目内容包括：涵洞 39 道，大桥 2 座，中桥 3 座，小桥 2 座，平面交叉 55 处，养护工区 1 处，交通流量观测站 1 处，客运汽车停靠站 1 处，连接线 1 处。该项目于 2022 年 7 月立项，采取施工设计总承包建设模式，为 1 个施工标段和 1 个监理标段。

（二）招投标情况

2022 年 12 月 20 日，东北林业大学工程咨询设计研究院有限公司被确定为该项目施工监理中标人，中标总金额为 530 万元。2023 年 1 月 10 日，黑龙江省八达路桥建设有限公司（联合体成

员：中铁城际规划建设有限公司）被确定为该项目施工中标人，中标总金额为 48936 万元。2025 年 6 月 19 月，哈尔滨市香坊区辰远工程设备服务中心被确定为黑龙江省八达路桥建设有限公司国道绥满公路东穆界至穆牡界段改扩建工程项目（一工区）履带式强夯机租赁采购项目中标人，中标总金额为 60 万元。

（三）合同签订情况

2023 年 1 月 16 日，穆棱市交通运输局分别与中标单位签订了《公路工程施工设计总承包合同》《公路工程施工监理合同》。2025 年 5 月 21 日，该项目获得黑龙江省交通运输厅施工许可审批。2025 年 6 月 30 日，黑龙江省八达路桥建设有限公司与哈尔滨市香坊区辰远工程设备服务中心签订《机械设备租赁合同》。

建设单位：穆棱市交通运输局

施工单位：黑龙江省八达路桥建设有限公司

设计单位：中铁城际规划建设有限公司

监理单位：东北林业大学工程咨询设计研究院有限公司

设备租赁单位：哈尔滨市香坊区辰远工程设备服务中心

项目建设工期：自 2025 年 5 月至 2026 年 12 月

（四）涉事车辆途经道路封闭管理情况

该项目为利用既有 G301（绥满公路）三级公路改扩建的公路工程，属于不中断交通工程，施工过程中，新建路段应实行封闭管理，改扩建路段实行混合交通，施工期全线限速 20km/h。

涉事车辆途经的 K75+700-K81+141、K81+367-K86+750 两段为新建路段，属于封闭管理区域（见图 1），社会车辆应在 G301 旧路通行。



图 1：涉事车辆途经道路封闭管理情况示意图

（五）涉事强夯机情况

涉事强夯机为履带式强夯机，生产厂家：潍坊市夯威重工机械有限公司，产品型号：HWQH4000（机液一体），额定夯击能：3000kN.m，产品编号：2020-0066，工作质量：55 吨，发证日期：2021 年 6 月，检验期至：2026 年 6 月。作业方式是通过动臂（长 16 米、臂杆仰角 70 度）上吊钩吊起一个夯锤（重 14 吨、直径 2.25 米、高 0.85 米），提升到距离地面 11 米后触发自动脱钩装置，夯锤呈自由落体砸击地面夯实路基。

（六）涉事车辆及驾驶人情况

1.涉事车辆情况。所有人：郑某喜，车牌号：黑 C8Q862，

品牌颜色及车型：五菱白色小型普通客车（七座），年检期限：2023年3月7日至2029年3月6日，保险期限：2025年3月6日至2026年3月5日。

2.驾驶人情况。郑某喜，男，62岁，驾驶证类型及状态：C1C6正常。2025年6月12日至8月24日期间，郑某喜曾受雇于黑龙江省八达路桥建设有限公司项目部，在该项目施工现场从事安全员工作。

（七）事故发生单位及相关单位概况

1.黑龙江省八达路桥建设有限公司。该公司成立于1993年1月8日，法定代表人：张某翰，统一社会信用代码：91230103126973115U，注册资本：壹拾亿圆整，住所：哈尔滨经开区哈南工业新城星海路20号A栋301室，类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），经营范围：建设工程施工、建筑劳务分包等，建筑业企业资质证书：编号D123042042，资质类别及等级：公路工程施工总承包特级、桥梁工程专业承包壹级、公路交通工程（公路安全设施）专业承包壹级，安全生产许可证：编号（黑）JZ安许证字〔2007〕002544，许可范围：建筑施工。公司年施工能力50余亿元，下辖市政分公司等52家分子公司及参股公司。

2.东北林业大学工程咨询设计研究院有限公司。该公司成立于1993年10月，法定代表人：万某军，统一社会信用代码：

912301001269765199，注册资本：叁仟叁佰伍拾陆万叁仟贰佰圆整，住所：哈尔滨市香坊区和兴路 26 号，类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），经营范围：建设工程设计、公路工程监理、建设工程监理、地质灾害治理工程监理等，资质等级：公路工程甲级（交监公甲第 212-2006 号）。

3.哈尔滨市香坊区辰远工程设备服务中心。统一社会信用代码：92230110MAD1JGHT4U，类型：个体工商户，经营者：姜某岩，组成形式：个人经营，注册日期：2023 年 10 月 20 日，经营场所：黑龙江省哈尔滨市香坊区永昌路 6 号，经营范围：建筑工程机械与设备租赁、润滑油销售等。

（八）事故发生单位及相关单位安全管理情况

1.黑龙江省八达路桥建设有限公司。印发了《关于调整安全生产委员会成员、安全生产督导组的通知》，明确了职责分工，建立了全员安全生产责任清单、岗位操作规程和安全管理制度。该公司中标后，将该项目交由黑龙江省八达路桥建设有限公司市政分公司（以下简称市政分公司）负责管理与实施，市政分公司向该公司提名张某岩为项目负责人，并成立国道绥满公路东穆界至穆牡界段改扩建工程项目经理部（以下简称项目部）负责具体施工。2025 年 2 月，该公司任命张某岩为该项目负责人，组织实施项目施工。项目部制定了安全管理制度、岗位操作规程和应急预案，签订了《安全生产责任书》。2025 年 5 月，项目部制

定了《施工期交通组织与交通安全管理方案》（以下简称交通安全方案），并报总监理工程师和建设单位审查同意。

2.东北林业大学工程咨询设计研究院有限公司。建立了安全生产责任制，制定了安全管理制度，对各监理项目实施垂直管理，由公司质量技术中心（质量安全部）负责监督指导。该项目开工前，公司成立了绥满穆棱段 J1 总监办（以下简称总监办），任命范某滨为总监理工程师，明确了岗位设置和人员分工，依据国家相关法律法规、合同约定及《公路工程施工监理规范》（JTG G10-2016）组织开展监理工作。

3.哈尔滨市香坊区辰远工程设备服务中心。未制定安全生产责任制、安全管理制度、岗位操作规程和应急预案，未建立安全生产教育培训档案。该单位主要从事强夯机租赁业务，现有 7 台强夯机，运营模式是出租强夯机并提供操作手。

4.穆棱市交通运输局。成立了项目建设管理办公室（以下简称项目办），明确了以李某远为主任的领导机构，并下设质监安全部、工程计划部、协调部、财务部、办公室，分工落实项目建设、人员管理、安全生产等工作。

（九）事故发生经过

2025 年 10 月 21 日 6 时许，强夯机操作手陈某民在该项目 K76+375 路面中间处，操作履带式强夯机进行夯土作业。期间，工长褚某伟在强夯机附近指挥管理。6 时 15 分，郑某喜驾驶白

色五菱七座小型客车拉乘 5 名务工人员，从该项目 K93 处由西向东驶入允许通行的改扩建路段前往穆棱林业局红岩经营所，车辆途经 K86+750（应封闭管理路口）处未遵守路左侧摆放“前方施工、禁止通行”“前方施工、禁止一切行人车辆进入、违者后果自负”（高 0.8 米，宽 1.2 米）施工警告标志的要求，未按照“左转指示（红岩）”标志沿着 G301 老路行驶，而右转绕过新建路段左侧封路土垅（宽 4.5 米）继续前行至 K81 处，依然选择新建路段前行。6 时 40 分许，车辆行至强夯机作业区域时，褚某伟发现后向车辆挥手示意前方施工，车辆未停继续从强夯机左后侧向前行驶，被垂直落下的夯锤砸中，造成 5 人死亡、1 人受伤。

（十）事故现场情况

事发当日天气晴，东北风 3 级，气温 5℃，相对湿度 20%^[1]。该新建路段为东西走向，前后开阔，两侧为山地，路面宽度 13.53 米。事故现场由西向东道路上依次停有红色和黄色两辆强夯机，相距 80 米左右（见图 2）。涉事强夯机（黄色）车头朝东，机器宽 4.23 米，北侧履带距离路基 5.50 米，南侧履带距离路基 3.80 米。涉事车辆共有三排座位（车上人员位置见图 3），车辆被强夯机夯锤砸中，严重塌陷。

[1] 《现场勘验检查工作记录》（穆公（刑技）堪（2025）39 号）

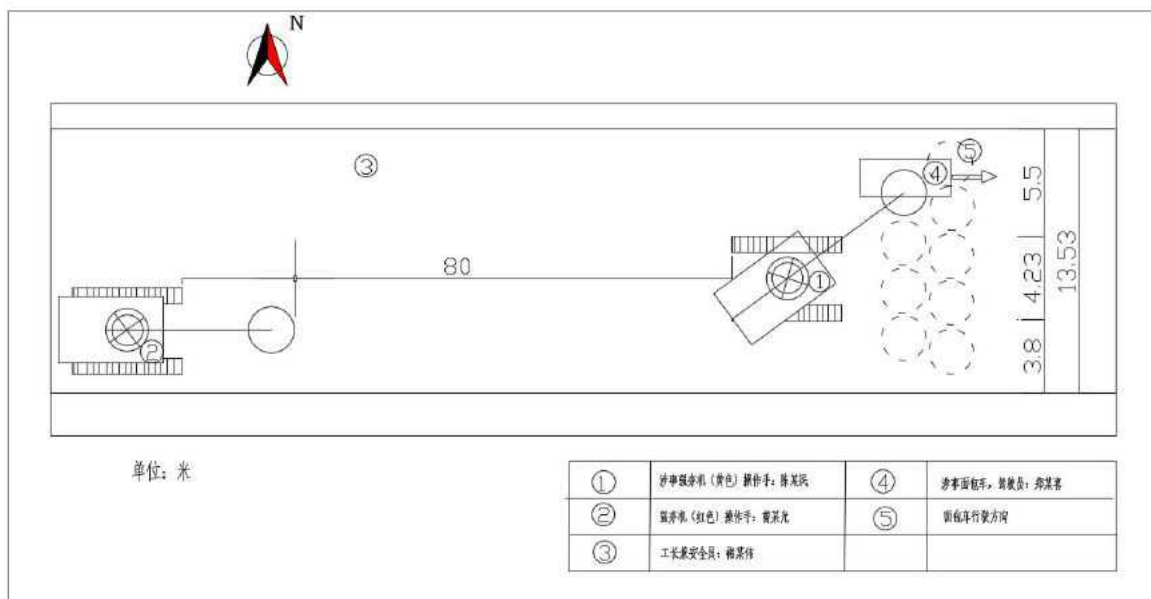


图 2：事故现场示意图

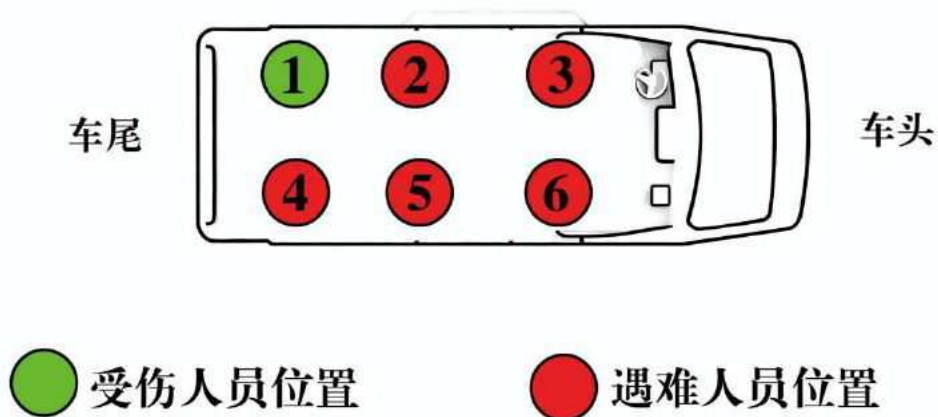


图 3：事发时车上人员位置图

（十一）事故相关检验检测和鉴定情况

1. 涉事车辆经第三方专业机构黑龙江省博大司法鉴定中心鉴定：该车辆转向系统和行车制动系统除事故中受撞损坏外，其余所检项目均符合相关标准规定。

2.通过对事故现场进行勘验、测量和模拟实验，牡丹江市建科工程技术咨询有限公司出具了《技术分析报告》。

（十二）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成 5 人死亡、1 人受伤，根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T6721-1986）核定直接经济损失 414.61 万元。

二、事故应急处置及评估情况

事故发生后，陈某民、褚某伟等现场人员迅速施救，使用撬棍撬开涉事车辆后车厢，成功救出车辆后排左侧一名伤者。6 时 54 分，现场人员分别拨打 110 报警、119 消防和 120 急救电话。陈某民给强夯机经营者姜某岩打电话告知发生事故，褚某伟用对讲机向项目部报告发生事故，项目部负责人逐级上报。7 时 38 分，穆棱市公安局穆棱镇派出所 4 名民警到达事故现场，立即开展应急救援、现场勘查等相关处置工作。8 时 10 分，120 救护车在距离事故地点 2 公里处与转运伤者的车辆对接，伤者被紧急送往医院进行救治。9 时 8 分，穆棱市消防救援大队使用液压式破拆组合机械破拆车辆。9 时 20 分，经 120 医护人员确认，事故车辆其余 5 名人员均无生命体征，宣布死亡，现场救援结束。

事故发生后，穆棱市委市政府主要领导组织公安、交通、应急、消防、卫健等相关部门迅速开展应急处置工作。接到事故信息报告后，牡丹江市委市政府主要领导第一时间带领相关部门赶

赴事故现场，统筹指导人员救治、善后处置、事故调查、安全稳定等工作。10月29日，5名遇难者善后赔偿已到位，遗体全部火化。1名伤者已康复。事故处置整体过程应急响应高效、现场救援有力、善后处置到位。

三、事故直接原因分析

（一）事故直接原因

施工单位未按要求对新建路段应封闭区域进行有效封闭管理，未对强夯作业区实施有效封闭管理并设置安全警示标志，强夯机操作手违规^{[2][3]}实施强夯作业，涉事车辆违规驶入正在施工的强夯作业区，被强夯机垂直落下的夯锤砸中。

（二）直接原因分析

1.事发路段未有效封闭。未按照交通安全方案^[4]要求，在该项目 K86+776、K80+751 两处位置完整设置土垠、隔离墩、弹力柱等交通安全设施，仅有施工警告标志、指示标志、警示灯和部分土垠，致使社会车辆轻易进入施工区域。

2.强夯作业区未有效封闭管理。未按照规程^[5]在强夯机前后 30 米以外设置围挡等硬封闭措施，仅在强夯机后侧 40 米左右摆

[2]《公路工程施工安全技术规范》（JTG F90-2015）6.7.4：强夯机施工应符合下列规定：强夯作业区应封闭管理并设置安全警示标志，由专人负责统一指挥。

[3]《建筑施工机械与设备履带式强夯机安全要求》（GB/T37465-2019）5.4.1：强夯机安全管理人员和作业人员，应经过相关的培训后上岗。5.4.3：强夯机操作员在强夯机每个动作的操作前，均应发出警示信号。

[4]《施工期交通组织与交通安全管理方案》：桩号 K86+776、K80+751 两处三级公路旧线与新线过渡段交通组织与交通安全设施布设方案：改线段前设置隔离墩、土垠和弹力柱，还设置“向右改道”、“向左改道”和带警示灯路栏。新旧路过渡段两边设置弹力柱。

[5]《建筑机械使用安全技术规程》（JGJ33-2012）5.13.8：夯锤起吊后，地面作人员应迅速撤至安全距离以外，非强夯施工人员不得进入夯点 30m 范围内。

放了锥桶，锥桶间距可以正常通行车辆，无法发挥有效封闭管理作用，不能阻断社会车辆的驶入。

3.违反强夯机安全管理规定作业。操作手未严格遵守强夯机施工安全技术规范和安全要求规定，在强夯机前后未设置有效封闭措施和安全警示标志，且前方无人指挥情况下违规实施强夯作业，在操作过程中没有采取鸣笛提示。

4.现场指挥人员管控不力。指挥人员在强夯机后方指挥，与操作手无对讲机等有效通讯措施，发现社会车辆进入强夯作业区域后除了摆手示意无其他应急措施，无法第一时间通知强夯机操作手停止作业。

5.驾驶人安全意识淡薄。涉事车辆驾驶人凭借从事过施工现场安全员工作经历，熟悉施工路况，为缩短行程违反施工警告标志和指示标志驶入新建路段，在应当可见前方强夯机已经开始夯锤提升作业的情况下，仍不顾指挥人员挥手示意前方施工，存在侥幸心理，冒险驶入强夯机作业范围。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）黑龙江省八达路桥建设有限公司

该公司对市政分公司提名的实际项目负责人不具备执业资格审核把关不严，对备案的项目负责人和专职安全管理人员等人未在施工现场履职行为失察。市政分公司提名不具备执业资格的人选作为项目负责人，对备案的工程技术人员未到现场履职的行

为没有及时督促提醒，对项目部的安全管理机构和安全措施落实情况失管。项目部对从业人员的三级安全教育培训不到位，实际安全员无安全生产考核合格证书，未向强夯作业班组和作业人员进行安全技术交底^[6]，布设交通安全设施不到位，未及时发现和制止从业人员违章行为。

（二）东北林业大学工程咨询设计研究院有限公司

未按《公路工程施工监理规范》^[7]要求，对施工单位制定的交通安全方案落实情况专项核查不细致，对 K86+776、K80+751 两处应封闭路口布设交通安全设施不全情况疏于监督，未在日常巡视中仔细核查项目负责人和专职安全管理人员的资格，未能及时监督消除重大事故隐患^[8]。

（三）哈尔滨市香坊区辰远工程设备服务中心

未按照《中华人民共和国安全生产法》有关规定^[9]建立全员安全生产责任制、安全生产规章制度和岗位操作规程，对强夯机作业人员安全教育培训不到位，未如实告知强夯机作业人员《机

[6]《公路工程施工安全技术规范》（JTG F90-2015）4.6.2：施工机械设备进场前应查验机械设备证件、性能、状况；进场后，应向操作人员进行安全技术交底。

[7]《公路工程施工监理规范》（JTG G10-2016）5.1.3：监理工程师采取以巡视为主的方式进行施工现场监理，按计划定期或不定期巡视施工现场，对施工的主要工程每天不少于1次，并填写巡视记录。巡视应包括：3.是否按照技术标准、工程设计文件、批准的施工组织设计和方案施工。5.3.3：监理单位应检查施工单位安全生产责任制、安全生产规章制度的建立和落实情况，以及重大危险源安全管理和生产安全事故隐患排查治理情况；应核查施工单位项目负责人、专职安全生产管理人员和特种作业人员的资格，以及施工机械设备和设施的安全许可验收手续。

[8]《公路水运工程生产安全重大事故隐患判定标准》第四条：施工管理存在下列情形之一的，应判定为重大事故隐患：（二）施工单位主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员无有效安全生产考核合格证书从事相应工作。

[9]《中华人民共和国安全生产法》第四条：生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度。

械设备租赁合同》^[10]中约定的安全管理事项，未在有较大危险因素**的强夯机上设置明显的安全警示标志。**

（四）穆棱市交通运输局

作为项目建设单位，对施工单位安全生产检查不到位，对监理单位履行监理责任不力问题失管失察。作为行业监管部门，履行行业安全生产监督管理职责不到位，存在未严格按照有关法律法规开展执法检查等问题。

（五）穆棱市政府

履行属地安全生产管理责任不到位，存在未有效督促穆棱市交通运输局落实项目建设单位责任、履行安全生产监督管理职责等问题。

五、对有关责任人员和责任单位的处理

（一）免予追究责任人员（1人）

郑某喜，男，62岁，黑C8Q862小型客车驾驶人，个体务工人员，安全意识淡薄，超过施工单位管理规定时速（限速20km/h）行驶，忽视施工安全警告标志和指示标志要求，违规驶入新建路段，冒险驶入强夯作业区域，对本起事故的发生负有直接责任。因其在事故中死亡，免予追究责任。

^[10]《机械设备租赁合同》第十八条：施工时，乙方随机人员应对作业环境仔细查看，对操作设施、设备、工具、用具认真查看，确定无隐患后方可施工，一经开工，就表示乙方确认符合安全要求和处于安全状态，乙方对施工过程中产生的后果自行负责。如甲方违章指挥作业，乙方操作人员有权拒绝施工。

(二) 移送司法机关处理的人员（4人）

1. 陈某民，男，汉族，40岁，哈尔滨市香坊区辰远工程设备服务中心强夯机操作员，在强夯作业现场不符合安全管理规定的情况下操作强夯机，在强夯机每个动作的操作前未发出警示信号，对事故发生负有直接责任。因涉嫌重大责任事故罪于2025年10月23日被穆棱市公安局刑事拘留，2025年11月5日被穆棱市人民检察院批准逮捕。

2. 褚某伟，男，汉族，41岁，黑龙江省八达路桥建设有限公司项目部一工区工长兼安全员，履行强夯作业区指挥工作不力，落实安全防护措施不到位，对事故发生负有直接责任。因涉嫌重大责任事故罪于2025年10月23日被穆棱市公安局取保候审。

3. 张某岩，男，汉族，42岁，黑龙江省八达路桥建设有限公司市政分公司副总经理、项目负责人，组织实施安全生产三级教育培训不到位，未及时督促、检查项目部安全生产工作，未及时消除交叉路口交通安全设施布设不全的事故隐患，对事故发生负有重要责任。因涉嫌重大责任事故罪于2025年10月23日被穆棱市公安局取保候审。

4. 陈某雨，男，汉族，46岁，黑龙江省八达路桥建设有限公司项目部一工区经理，安排部署强夯作业区域封闭管理工作不到位，未按照项目部安全技术交底制度对事故当天作业内容进行安全技术交底并做好记录，对事故的发生负有责任。因涉嫌重大责

任事故罪于 2025 年 10 月 23 日被穆棱市公安局取保候审。

（三）对有关公职人员的处理（17 人）

（1）属地政府及行管部门（7 人）

1.臧某鹏，男，中共党员，穆棱市政府副市长，分管穆棱市交通运输局，未认真履行地方党政领导干部安全生产责任制，对穆棱市交通运输局未认真履行工作职责失察，其本人对上述问题负有领导责任。按照干部管理权限，由纪检监察机关处理。

2.李某远，男，中共党员，穆棱市交通运输局局长兼项目办主任，负责穆棱市交通运输局和项目办全面工作，对道路交通领域安全生产监督管理、行政执法工作和项目部安全检查职责落实不到位问题失管，其本人对上述问题负有领导责任。按照干部管理权限，由纪检监察机关处理。

3.李某龙，男，中共党员，穆棱市交通运输局副局长兼项目办副主任，对局综合行政执法大队工程质量监督执法中队和项目办质监安全全部履职情况监督指导不到位，其本人对上述问题负有责任。按照干部管理权限，由纪检监察机关处理。

4.史 某，男，中共党员，穆棱市交通运输局副局长兼综合行政执法大队大队长，分管局安全法制办，对安全法制办履职情况监督指导不到位，未能统筹落实好交通运输安全生产行政执法工作，其本人对上述问题负有责任。按照干部管理权限，由纪检监察机关处理。

5.邹 某，男，中共党员，穆棱市交通运输局安全法制办主任，未督促相关执法部门认真开展日常行政执法工作，其本人对上述问题负有责任。按照干部管理权限，由纪检监察机关处理。

6.李某君，男，群众，穆棱市交通运输局综合行政执法大队工程质量监督执法中队中队长，负责公路工程安全生产行政执法工作，落实道路施工项目监督检查不到位，其本人对上述问题负有责任。按照干部管理权限，由纪检监察机关处理。

7.于某民，男，群众，穆棱市交通局项目办质监安全部部长，负责工程质量与安全工作，安全生产监督检查不细致，未发现施工单位和监理单位履约不到位的问题，其本人对上述问题负有责任。按照干部管理权限，由纪检监察机关处理。

（2）黑龙江省八达路桥建设有限公司（8人）

1.张某和，男，中共党员，黑龙江省八达路桥建设有限公司副总经理，分管安全、工程建设工作，对实际项目负责人的任职资格审核工作失职，其本人对上述问题负有领导责任。按照干部管理权限，由纪检监察机关处理。

2.吴 某，男，中共党员，黑龙江省八达路桥建设有限公司市政分公司总经理，提名不具备执业资格人员为项目负责人，对项目部施工组织安全检查不到位，未督促提醒备案的工程技术人员到施工现场履职，其本人对上述问题负有管理责任。按照干部管理权限，由纪检监察机关处理。

3. 张某岩，男，中共党员，黑龙江省八达路桥建设有限公司市政分公司副总经理、项目负责人，组织实施安全生产三级教育培训不到位，未及时督促、检查项目部安全生产工作，未及时消除事故隐患，其本人对事故发生负有重要责任。按照干部管理权限，由纪检监察机关处理。

4. 郝某奎，男，中共党员，黑龙江省八达路桥建设有限公司工程管理分公司总经理、备案的项目经理，未到施工现场履行职责，其本人对上述问题负有责任。按照干部管理权限，由纪检监察机关处理。

5. 孙某勇，男，群众，黑龙江省八达路桥建设有限公司工程部经理、项目技术负责人，未到施工现场履行职责，其本人对上述问题负有责任。按照干部管理权限，由纪检监察机关处理。

6. 孙某珊，男，中共党员，黑龙江省八达路桥建设有限公司职员、项目总工程师，督促落实安全技术交底工作不到位，其本人对上述问题负有责任。按照干部管理权限，由纪检监察机关处理。

7. 闫某，女，群众，黑龙江省八达路桥建设有限公司工程部职员、备案的项目副经理，未到施工现场履行职责，其本人对上述问题负有责任。按照干部管理权限，由纪检监察机关处理。

8. 李某军，男，群众，黑龙江省八达路桥建设有限公司职员、备案的专职安全管理人员，未到施工现场履行职责，其本人对上

述问题负有责任。按照干部管理权限，由纪检监察机关处理。

（3）东北林业大学工程咨询设计研究院有限公司（2人）

1.何某春，男，群众，东北林业大学工程咨询设计研究院有限公司副总经理，分管安全工作，对总监办履行监理职责不力问题失察，其本人对上述问题负有责任。按照干部管理权限，由纪检监察机关处理。

2.王某江，男，群众，东北林业大学工程咨询设计研究院有限公司总监办合同计量监理工程师、临时负责人，组织检查施工安全工作不到位，其本人对上述问题负有责任。按照干部管理权限，由纪检监察机关处理。

（四）对事故有关责任人员的行政处罚（4人）

1.王某朋，男，中共党员，黑龙江省八达路桥建设有限公司总经理、安委会主任，督促、检查本单位的安全生产工作不力，未及时消除项目主要负责人不具备执业资格的隐患，对备案的项目负责人和专职安全管理人员等人未在施工现场履职行为失察。以上行为违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第五项^[11]的规定，由牡丹江市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第二项^[12]处以罚款。

[11]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第五项：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

[12]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（二）发生较大事故的，处上一年年收入百分之六十的罚款；

2.姜某岩，男，哈尔滨市香坊区辰远工程设备服务中心经营者，未建立安全生产责任制、安全生产规章制度和操作规程，未按照规定对强夯机操作手进行安全教育培训，未如实告知强夯机作业有关的安全生产事项，未形成安全生产教育培训记录，未在有较大危险因素的强夯机上设置明显的安全警示标志。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条^[13]、第二十八条第一款、第三款^[14]、第三十五条^[15]的规定，由牡丹江市交通运输局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十四条第一款^[16]、第九十七条第三项、第四项^[17]、第九十九条^[18]的规定处以罚款。

3.范某滨，男，中共党员，东北林业大学工程咨询设计研究院有限公司总监办总监理工程师，未及时发现施工现场项目负责

[13] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；（七）及时、如实报告生产安全事故。

[14] 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。劳务派遣单位应当对被派遣劳动者进行必要的安全生产教育和培训。生产经营单位应当建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。

[15] 《中华人民共和国安全生产法》第三十五条：生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志。

[16] 《中华人民共和国安全生产法》第九十四条第一款：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处二万元以上五万元以下的罚款；逾期未改正的，处五万元以上十万元以下的罚款，责令生产经营单位停产停业整顿。

[17] 《中华人民共和国安全生产法》第九十七条：生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，处十万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处十万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚款：（三）未按照规定对从业人员、被派遣劳动者、实习学生进行安全生产教育和培训，或者未按照规定如实告知有关的安全生产事项的；（四）未如实记录安全生产教育和培训情况的。

[18] 《中华人民共和国安全生产法》第九十九条：生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，处五万元以下的罚款；逾期未改正的，处五万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款；情节严重的，责令停产停业整顿；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任：（一）未在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上设置明显的安全警示标志的。

人和专职安全管理人员不具备资格问题，未按照规范要求对施工单位交通安全方案落实情况进行核查。以上行为违反《建设工程安全生产管理条例》第十四条^[19]的规定，由牡丹江市交通运输局依据《建设工程安全生产管理条例》第五十八条^[20]予以处理。

4. 张某波，男，群众，东北林业大学工程咨询设计研究院有限公司总监办安全专业监理工程师，负责项目的安全巡查工作，日常安全巡视检查不细致，未及时发现施工单位在新旧路段交叉路口交通安全设施布设不全的问题。以上行为违反《建设工程安全生产管理条例》第十四条的规定，由牡丹江市交通运输局依据《建设工程安全生产管理条例》第五十八条予以处理。

（五）对事故有关责任单位的行政处罚（3个）

1. 黑龙江省八达路桥建设有限公司。项目负责人不具备执业资格，备案的项目经理和专职安全管理人员未到施工现场履职，施工现场安全员无安全生产考核合格证书，对从业人员的三级安全教育培训不到位，未对强夯作业人员进行安全技术交底，在新旧路段交叉路口布设交通安全设施不全，未在强夯作业区采取有效封闭管理并设置安全警示标识，对事故的发生负有责任。以上

[19] 《建设工程安全生产管理条例》第十四条：工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改；情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工的，工程监理单位应当及时向有关主管部门报告。工程监理单位和监理工程师应当按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理，并对建设工程安全生产承担监理责任。

[20] 《建设工程安全生产管理条例》第五十八条：注册执业人员未执行法律、法规和工程建设强制性标准的，责令停止执业3个月以上1年以下；情节严重的，吊销执业资格证书，5年内不予注册；造成重大安全事故的，终身不予注册；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

行为违反《中华人民共和国安全生产法》第二十七条第一款^[21]、第二十八条第一款，第四款^[22]、第三十五条^[23]，《公路水运工程安全生产监督管理办法》第十四条第一款^[24]的规定，由牡丹江市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（二）项^[25]的规定处以罚款。

2.东北林业大学工程咨询设计研究院有限公司。未严格按照《公路工程施工监理规范》要求对施工单位交通安全方案落实情况进行核查，未发现施工现场的项目负责人、专职安全生产管理人员不具备执业资格问题，对事故的发生负有监理责任。以上行为违反《建设工程安全生产管理条例》第十四条的规定，由牡丹江市交通运输局依据《建设工程安全生产管理条例》第五十七条^[26]的规定处以罚款。

[21] 《中华人民共和国安全生产法》第二十七条第一款：生产经营单位的主要负责人和安全生产管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力。

[22] 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条：第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。第四款：生产经营单位应当建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。

[23] 《中华人民共和国安全生产法》第三十五条：生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志。

[24] 《公路水运工程安全生产监督管理办法》第十四条第一款：施工单位从事公路水运工程建设活动，应当取得安全生产许可证及相应等级的资质证书。施工单位的主要负责人和安全生产管理人员应当经交通运输主管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格。

[25] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（二）项：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（二）发生较大事故的，处一百万元以上二百万元以下的罚款。

[26] 《建设工程安全生产管理条例》第五十七条：违反本条例的规定，工程监理单位有下列行为之一的，责令限期改正；逾期未改正的，责令停业整顿，并处10万元以上30万元以下的罚款；情节严重的，降低资质等级，直至吊销资质证书；造成重大安全事故，构成犯罪的，对直接责任人员，依照刑法有关规定追究刑事责任；造成损失的，依法承担赔偿责任：（二）发现安全事故隐患未及时要求施工单位整改或者暂时停止施工的。

3.哈尔滨市香坊区辰远工程设备服务中心。对强夯机作业人员安全教育培训不到位，未如实告知作业人员机械设备租赁合同中约定的安全管理事项，未在有较大危险因素的强夯机上设置明显的安全警示标志，对事故发生负有责任。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款第三款、第三十五条的规定，由牡丹江市交通运输局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十七条第三项、第四项^[27]，第九十九条第一项^[28]的规定处以罚款。

（六）其他处理（2项）

1.责成穆棱市政府向牡丹江市政府作出深刻书面检查。

2.责成穆棱市交通运输局分别向穆棱市政府和牡丹江市交通运输局作出深刻书面检查。

六、事故主要教训

（一）安全理念树得不牢，重点工作抓得不细。穆棱市政府落实安全生产治本攻坚三年行动工作有差距，《地方党政领导干部安全生产责任制规定》学习落实的不够深入，对公路工程的安全生产监督管理工作重视不够，在建重点公路工程重大事故隐患

[27]《中华人民共和国安全生产法》第九十七条第四项：生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，处十万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处十万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚款：（三）未按照规定对从业人员、被派遣劳动者、实习学生进行安全生产教育和培训，或者未按照规定如实告知有关的安全生产事项的；（四）未如实记录安全生产教育和培训情况的。

[28]《中华人民共和国安全生产法》第九十九条：第九十九条生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，处五万元以下的罚款；逾期未改正的，处五万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款；情节严重的，责令停产停业整顿；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任：（一）未在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上设置明显的安全警示标志的。

排查整治不到位，安全生产法治思维淡化，未能有效督促属地交通运输部门发挥安全监管应有效力。

（二）安全生产监管缺位，责任链条拧得不紧。穆棱市交通运输部门对交通运输领域重大事故隐患判定标准掌握的不深不精，工作摆布失衡，未落实《穆棱市安全生产和防灾减灾救灾委员会 2025 年安全生产工作要点》要求，未严查项目负责人、专职安全生产管理人员等关键岗位人员在岗履责情况，未严查专项施工方案落实情况，对备案的项目经理、项目总工和专职安全管理人员长期不在施工现场履职的行为失管失察。2025 年 7 月 13 日，穆棱市政府组织穆棱市交通运输局对市域内路桥施工项目检查，8 月 14 日对在建项目质量安全工程进度专项检查，发现施工区域存在安全设施布设不足、围挡缺失等问题，也提出了整改要求，但未一盯到底、执行到位。

（三）企业主体责任弱化，隐患排查质量不高。参建各方落实安全生产主体责任认识虚化，隐患排查整治不到位。项目办日常检查不深入、风险评估不到位、风险提示不细致。施工单位落实全员安全生产责任制要求不严格，人员资格管理出现漏洞，从业人员安全意识淡薄，安全教育流于形式，安全技术交底覆盖不足。监理单位履职不到位，对施工单位施工现场项目负责人和专职安全管理人员不具备执业资格，交通安全防护措施落实不到位等问题只提要求，不下整改指令，未能形成有力约束。

（四）群众安全意识淡薄，应急避险能力不足。涉事车辆乘客均为务工人员，涉事驾驶员应知前方为施工作业区域，依然违规进入施工路段，忽略安全常识，冒险从强夯机动臂下穿行，安全意识极其淡薄。穆棱镇政府虽然通过广播、条幅、微信群等方式对道路交通安全进行了宣传教育，但人民群众远远没有达到“人人讲安全，个个会应急”的安全素养，应急避险能力明显不足。

七、事故整改和防范措施

各县（市）区党委、政府和相关部门要认真汲取本次事故惨痛教训，切实采取科学有效和务实管用的防范措施，全面提升公路工程建设安全管理水平，坚决防范遏制各类生产安全事故发生。

（一）健全安全生产责任体系，牢固树立安全发展理念。各县（市）区党委、政府要坚决贯彻落实习近平总书记关于安全生产重要论述，牢固树立安全发展理念，进一步健全“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的安全生产责任体系，切实落实国务院安委会安全生产治本攻坚三年行动各项任务措施，认真分析研判公路工程建设各环节安全风险，制定落实全链条安全防范措施。穆棱市政府要认真剖析导致事故发生的原因，针对事故暴露出来的主要问题，组织开展隐患排查治理工作，加强对重点区域、重点企业的日常监督检查，全方位落实属地管理责任，最大限度保障人民群众生命财产安全，促进经济社会健康发展。

（二）深化隐患排查和风险管控，切实履行部门监管职责。

全市交通运输部门要按照“三管三必须”要求，压紧压实行业监管责任，认真分析研判事故风险种类、等级和易发时段，盯紧公路施工薄弱环节，常态化排查整治安全风险隐患，严厉打击违法违规行为，以行业监管责任到位，倒逼企业主体责任落实，对国有企业不能放松安全监管。穆棱市交通运输局要组织开展公路建设工程安全生产警示教育大会，深入剖析事故的成因和存在的主要问题，全面解读事故责任以及冒险施工的危害，进一步强化从业人员的安全意识和防范技能。要督促施工企业和监理单位针对目前在建的施工项目开展一次全覆盖排查，对检查过程中发现的隐患问题要按照方案、时限、责任、措施、资金“五落实”要求落实整改，如期不能整改完成的，该停工的坚决予以停工。要加强公路工程建设安全监督管理，对不符合行业管理规定和不满足安全生产要求的，严禁进入公路建设市场，严肃查处赶工期、抢进度和强令冒险作业等违法违规问题。

（三）筑牢安全生产工作基础，落实安全生产主体责任。公路工程各参建单位要按照《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国公路法》《建设工程安全生产管理条例》《公路水运工程安全生产监督管理办法》等规定要求，国有企业要发挥示范作用，健全完善安全生产责任制，加强和改进公路工程建设安全生产工作。**建设单位**要承担起统一协调、管理职责，严格落实建

设单位对施工项目的管理责任，坚决杜绝项目负责人、专职安全生产管理人员等关键岗位人员缺位失职等现象。**施工单位**要认真落实企业安全生产主体责任，严格落实《公路水运工程施工企业项目负责人施工现场带班生产制度（暂行）》，加强施工现场安全管理。要做好三级安全教育和岗前教育，分工种和工序组织安全技术交底并做到全覆盖，培训不合格或不具备上岗条件的人员坚决不予上岗。要高度重视施工组织，强化方案执行评估和优化，加强安全风险管控，新旧路段交叉路口要设置交通安全设施，强夯作业区务必采取封闭管理并设置安全警示标识，且设置专人统一指挥，要配备对讲机等通讯设施，确保指挥人员和操作手之间通讯畅通。**监理单位**要严格按照《公路工程施工监理规范》开展监理工作，认真审查施工单位安全管理人员资格，对不具备相关资格从事现场管理的行为要坚决予以制止和纠正。要加强对各类安全防护措施落实情况检查和高风险作业巡视，发现交通安全设施落实不到位等严重事故隐患的，要下达监理工程师通知单要求施工单位限期完成整改并及时予以复查。**设备租赁单位**要落实落靠企业安全生产主体责任，加强安全教育培训，建立从业人员安全教育档案。要如实告知作业人员和施工单位约定的安全管理责任，督促和教育从业人员遵守施工现场安全管理规章制度和安全操作规程，坚决杜绝“三违”现象。

（四）发挥社会监督作用，构建齐抓共管安全格局。要充分

发挥城市网格化、街镇属地管理信息互通互联作用，强化对施工现场动态的掌控。要加大交通安全宣传教育工作力度，用事故惨痛教训开展警示教育培训，提高驾驶人在道路施工期间的安全驾驶意识。要充分发挥舆论监督、群众监督等社会监督的作用，建立健全群众举报奖励机制，发动群众举报各类违法违规建设行为，努力构建全社会齐抓共管安全生产格局。