

孟津麻屯丰华浴池 “6·25”一般其他爆炸事故调查报告 (公示稿)

2024年6月25日16时许，位于孟津区麻屯镇的洛阳满昌机械制造有限公司（以下简称“满昌机械”）车间发生一起其他爆炸事故，造成1人死亡。

依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》、《河南省安全生产条例》和《河南省生产安全事故报告和调查处理规定》等法律法规规定，区政府于2024年7月9日成立由区应急管理局牵头，区公安分局、总工会和麻屯镇政府参加的事故调查，并邀请区纪委监委派员参加事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，经过现场勘验、回放监控、调查取证、综合分析，查明了事故发生的经过和原因，认定了事故性质和责任，提出了对事故单位和责任人的处理建议，并针对事故原因及暴露的突出问题，提出了事故防范措施建议。

经调查认定，该事故是一起人员违章指挥、违规操作，单位安全管理混乱引发的生产安全责任事故。

一、基本情况

(一) 事故有关单位和人员情况

1. 孟津县麻屯丰华浴池位于孟津区麻屯镇路通大道228

号（以下简称“丰华浴池”），注册日期：2013年12月25日，资产所有权归投资人李某亮所有，组成形式为个体工商户，经营范围：浴池，服务。2019年8月以来由承包人牛某伟负责经营，从业人员主要由牛某伟夫妇组成，也经常雇用外人临时帮忙。作为经营单位的负责人，牛某伟没有参加安全生产教育培训的记录，其他从业人员安全生产教育培训由牛某伟口头提醒。

该浴池没有锅炉，洗浴用热水靠外购，由专门经营热水者用罐车拉来后，打入储水罐储存起来，浴室用水时，视水温情况决定是否电加热。涉事储罐是为扩大储水量所购，是该浴池的第四个储罐，其余三个在用储罐放在自家房顶上。事发前摆放涉事储罐的位置已经修整完毕。此位置在丰华浴池围墙外侧，下方为市政雨水导流渠（见图1）。



图1 涉事储罐摆放位置照片

2. 洛阳满昌机械制造有限公司位于洛阳市孟津区麻屯镇路通大道 278 号，成立日期：2016 年 8 月 5 日，法定代表人李某亮，经营范围：通用设备及零部件制造及销售，主要设备为普通车床、加工中心等机械加工设备。现有职工 41 人，公司主要负责人李某亮、兼职安全管理人员陈宁参加过安全培训机构培训并考核合格。

3. 牛某伟，丰华浴池承包人，实际经营者。

4. 刘某锋，洛阳市西工区红山乡张岭村 11 组人。无固定职业，平时常受雇于牛某伟从事杂修业务。经查询官方信息平台，该人员无特种作业操作证（金属焊接与热切割类）。

（二）承包协议签订及落实情况

孟津县麻屯丰华浴池与洛阳满昌机械制造有限公司均位于麻屯镇路通大道东段南侧临街，二者相距 600 米左右（如下图 2 所示）。前者的投资人为后者的法定代表人。2019 年 8 月，李某亮将浴池整体出租给牛某伟，租赁期 10 年，年租金 2 万元，两人签订有承包协议，并签订了专门的安全管理协议，约定双方对浴池的安全管理责任和义务。协议签订以来，李某亮作为发包方没有按照安全管理协议约定的“甲方对乙方的违章违规行为视情节轻重予以制止、纠正、停工，直至终止承包合同”“发生安全事故，甲方有权督促乙方立即向当地政府、安监、公安部门报告”等条款予以落实。

丰华浴池与满昌机械没有业务关系，没有签订有关厂房、场地、设备设施承包或承租协议。

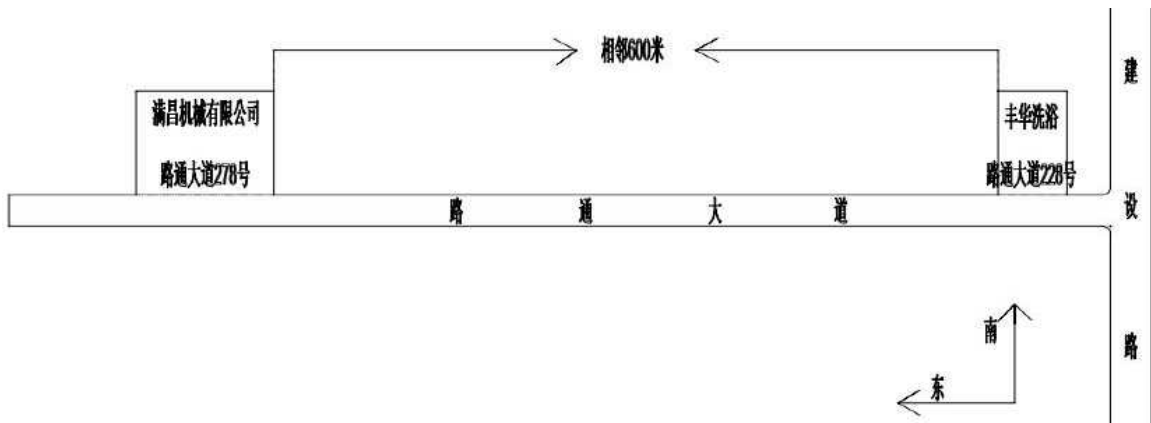


图 2 涉事两单位分布示意图

（三）涉事电焊机情况

涉事电焊机为牛某伟从其所经营浴池带入满昌机械车间，该电焊机未按照全省统一部署的“以码管机、以机管人、以智管焊”要求加装智能芯片，接通电源后不需要扫码“豫智焊”上传特种作业操作证等使用授权即可开始电焊作业（见图 3）。



图 3 涉事电焊机照片

（四）涉事车间和设备设施情况

涉事车间长约 35m，宽约 30m，爆炸地点位于车间通道南出口处（如图 4 所示）。



图 4 涉事车间平面图

（五）涉事罐体勘验情况

因事发现场为车间通道，紧急处置时现场遭到破坏，且发生爆炸后罐体解体并过火，罐体形状已经无法复原，只能通过装车照片和监控视频，还原事发前罐体形状（见图 5）。



图 5 涉事储罐装车时照片和爆炸前现场监控视频截图

（六）监管职责分工及落实情况

1. 按照区政府关于安全生产职责划分，丰华浴池作为“九小场所”，由麻屯镇对其安全生产工作实行属地管理。麻屯镇政府指定招商促进服务中心作为属地政府行业主管部门。

2023 年以来，该中心未对丰华浴池开展安全检查，也未及时发现并处理该浴池违规扩建行为。

2. 满昌机械为规模以下一般工贸企业，未纳入区应急管理局年度执法检查计划，由麻屯镇应急办负责日常监管。2023 年 3 月，麻屯镇应急办按照监督检查计划实施检查 1 次，发现车间通道不畅和部分天车防脱钩装置缺失等一般隐患 2 条，并督促其按期整改到位，2024 年的监督检查安排在 12 月。

二、事故发生经过和应急救援情况

（一）事故发生经过

2024 年 6 月 19 日，牛某伟为扩大浴池热水储存量，在位于偃师区首阳山镇寺里碑村的二手化工设备市场看中一个外形为长方体的二手铁质储罐，该储罐长 2m、宽 1.2m、高 1.5m，容积约为 3.6m^3 ，罐壁厚约 3mm，被告知曾经盛装过汽油。牛某伟感觉大小和价位合适（同容积的新罐市场价 4000 元左右，此二手罐要价 2500 元），随即向在该二手化工设备市场注册的“洛阳明立机电设备有限公司”负责人岳某力交定金 500 元。回来后开始规划放置位置，最终选择放在浴池西墙外侧。在垒好放置平台和通过微信交足货款后于 6 月 25 日登录“货拉拉”平台下单提货，当日下午 15 点左右货到麻屯，由牛某伟引导直接被拉到满昌机械用车间天车卸下，并打开储罐入口观察内部锈蚀情况。15 点 30 分，牛某伟接通自带的电焊机并手持焊把在罐体上点了几下，发现可以引弧使用了就又利用满昌机械的砂轮切割机加工一个出水管准备焊接上去。15 点 50 分，为避免施焊作业时弯腰，牛某伟又利用天车将储罐

一端吊起至人员站立方便施焊的位置，之后由刘某锋开始在罐体上焊接出水管件。16 点左右，刘某锋在动手施焊半分钟左右时，罐体突然发生爆炸升空并解体坠落、起火。附近人员在围着残破储罐灭火时才发现倒地的刘某锋头部流血不止，随即有现场人员拨打 120 求助（见图 6）。



图 6 储罐爆炸解体升空、着火、受害者被击中倒地视频截图

（二）事故应急处置情况及评估

1. 事故应急处置情况。爆炸事故发生后，现场人员立即对起火储罐残体用手提式灭火器灭火，发现有人受伤倒地后，立即拨打 120 求助，孟津人民医院医生 20 分钟左右赶到现场，诊断后得出“开放性颅脑损伤特重型”结论，并当场宣布死亡。

2. 赔偿与善后情况。6 月 27 日，牛某伟与死者家属就刘某锋死亡赔偿一事自愿达成一致意见，双方签订《调解协议书》，牛某伟一次性向死者家属支付死亡赔偿款，共计人民币 90 万元，已于赔偿协议达成次日支付到位，刘某锋遗体已火化，善后处理结束。

3. 应急救援处置情况评估。此次事故应急救援仅由现场人员和赶来的医务人员参加，现场处置无不当之处，未引发其他次生灾害和不良社会影响。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

（一）事故伤亡情况

该起事故造成 1 人死亡。

死者刘某锋，洛阳市西工区红山乡张岭村 11 组人，现年 42 岁，身份证号码：410311198203180557

（二）直接经济损失

事故调查组依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721—86）的有关规定，核定该事故造成的直接经济损失为 90 万元（不含事故罚款）。

四、事故原因和性质

爆炸性质分析：根据现场勘查和对出售涉事储罐的二手化工设备市场调查走访，结合现场监控视频，证实此次爆炸事故系盛装过汽油的储罐，其残留汽油在高温天气^[1]作用下挥发出可燃气体，储罐进口打开后空气窜入形成易爆性混合气体聚集。焊接作业人员在未进行可燃气体检测和有效通风置换情况下使用电焊机大电流对金属罐体切割，产生的电弧或高温焊渣，引起罐内可燃易爆性混合气体发生闪爆并导致储罐解体。（见下图 7）



[2] 孟津区气象局孟气证[2024]13 号：2024 年 6 月 25 日，麻屯一中常规天气站最高气温 35.3℃。

图 7 电焊机切割处及爆炸解体后的储罐残片

（一）直接原因

1. 储罐内积聚大量可燃易爆性混合气体，遇电焊明火发生闪爆；
2. 牛某伟违章指挥，雇佣无资质人员上岗作业。
3. 刘某锋违规冒险作业。

（二）间接原因

1. 丰华浴池在进行铁制储罐改造加工时未进行风险辨识并制定相应的风险管控措施（电焊作业前未对罐体内气体检测，并采取有效的通风置换措施）；在未满足特殊作业安全要求的情况下，指挥作业人员施焊作业。
2. 满昌机械安全管理混乱，对外来人员^[2]管理不力。

（三）事故性质

依据《生产安全事故报告和调查处理条例》^[3]和 GB/T6441-1986《企业职工伤亡事故分类》之生产安全事故类型划分原则。调查组认定：孟津县麻屯丰华浴池“6·25”一般其他爆炸事故是一起生产安全责任事故。

事故发生后，丰华浴池经营者牛某伟急于善后处理事务，未在规定时间内向县区级人民政府负有安全生产监督管理职责的部门报告事故情况，其亲属于第二天向 110 反映了具体情况，可定性为迟报行为^[4]。

[2] 刘某锋、牛某伟均非满昌机械员工。

[4] 《生产安全事故报告和调查处理条例》第三条：根据生产安全事故（以下简称事故）造成的人员伤亡或者直接经济损失，事故一般分为以下等级：（四）一般事故，是指造成 3 人以下死亡，或者 10 人以下重伤，或者 1000 万元以下直接经济损失的事故。

[4] 《生产安全事故罚款处罚规定》（中华人民共和国应急管理部令第十四号）第五条：《生产安全事故报告和调查处理条例》所称的迟报、漏报、谎报和瞒报，依照下列情形认定：（一）报告事故的时间超过规定时限的，属于迟报；

五、对事故责任人员和责任单位的处理建议

（一）不予追究责任人员

刘某锋，男，违规冒险作业致罐体爆炸解体，负此次事故直接责任，鉴于其已在事故中死亡，建议不再追究其责任。

（二）责任人员和责任单位

该起事故 5 名责任人员和 4 家责任单位依法依规进行处理。

六、事故防范和整改措施建议

针对该起事故暴露出来的问题，为深刻剖析事故原因，汲取事故教训，做到举一反三，警钟长鸣，进一步强化浴池等服务行业和机械加工行业的安全管理，坚决杜绝类似事故再次发生，提出如下整改措施建议：

（一）提升政治站位，进一步增强安全生产红线意识

相关单位要认真学习 and 领会习总书记关于安全生产工作的重要论述，进一步树立“人民至上、生命至上”的安全发展理念，强化“发展决不能以牺牲安全为代价”的红线意识，统筹发展和安全，立足“从根本上消除事故隐患，从根本上解决问题”，切实把压力传导到具体的点位、具体的人员，杜绝麻痹思想、侥幸心理，切实提升发现问题和解决问题的强烈意愿和能力水平，牢牢守住安全生产底线，杜绝各类事故的发生。

（二）吸取事故教训，落实企业主体责任

要按照总书记“一厂出事故，万厂受教育”的重要指示精神，迅速将此次事故通报给辖区各生产经营单位，并督促其举一反三，自省自警，把教训和反思作为“治本攻坚三年

行动”的重要专题，进一步夯实安全生产基础，压紧压实企业安全生产主体责任，建立健全全员安全生产责任制；建立风险隐患排查治理制度，全面开展隐患排查治理工作，发动全体员工参与风险辨识管控和隐患排查治理工作。针对事故暴露出来的作业管理问题，进行全面审查，进一步完善作业管理要求；加强对全体人员的安全管理教育；加强对外来人员的安全管理和作业现场管理，坚决杜绝“违规作业、违章指挥、违反劳动纪律”的“三违”行为，杜绝类似事故再次发生。

（三）强化责任意识，落实属地管理责任

各镇、街道要进一步健全“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的安全生产责任体系。加大对辖区内企业安全生产检查力度，配齐配强监管力量，指导、督促所辖企业学习、贯彻、落实相关法律法规，继续深入开展安全生产隐患排查治理和“打非治违”专项行动，坚决杜绝同类事故再次发生。