

铜川市印台区金山水岸供水管网抢修 “11.25”一般坍塌事故调查报告

印台区政府事故调查组

2023 年 11 月 29 日

目 录

一、事故概况.....	2
(一) 事故时间.....	2
(二) 事故地点.....	2
(三) 事故施工单位概况.....	2
(四) 事故现场人员.....	3
(五) 伤亡人员基本情况.....	3
(六) 事故现场示意图.....	3
(七) 事故类别.....	4
二、事故经过及应急救援处置情况.....	4
三、善后处理情况.....	5
四、事故的性质.....	5
五、事故直接原因.....	6
六、事故责任划分.....	6
(一) 事故的主要责任单位.....	6
(二) 事故的主体责任单位	6
(三) 事故的直接责任人.....	6
(四) 事故的间接责任人.....	7
七、对有关单位和责任人员处理意见.....	7
(一) 给予行政处罚的单位.....	7
(二) 免于追究责任人员	8
(三) 给予行政处罚的人员.....	8
(四) 其他建议.....	9
八、事故防范措施建议.....	9

2023年11月25日14时53分市自来水公司在我区金山水岸小区附近河堤边抢修管道施工时，发生坍塌，造成2名施工人员（董某某、刘某某）受伤。随后送医院抢救，董某某，两处骨折（腰椎骨折、胸椎骨折），其他生命体征平稳；刘某某，由120及时送往市人民医院北院，经抢救无效于17时20分死亡。

事故发生后，区委、区政府高度重视，主要领导立即带领区应急管理局、区公安分局、印台街道办等有关单位负责同志赶赴现场，开展事故救援和善后处置工作。同时作出重要指示批示，要求尽快查明原因，深刻汲取教训，严肃追究责任，加强安全监管，严控各类事故发生。

依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规，铜川市印台区人民政府于11月26日成立了由区应急管理局牵头，区公安分局、区总工会、区住建局、区水务局、印台街道办、铜川市自来水（集团）公司等相关部门为成员的“11.25”金山水岸供水管网抢修坍塌事故调查工作组（以下简称事故调查组），并分设综合组、技术组、善后组，全面开展事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过周密细致的现场勘察、鉴定试验、调查取证、询问谈话、综合分析，查明了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡等情况，认定了事故性质和责任，提出了对相关责任人员和责任单位的处理意见、

事故防范和整改措施。现将有关情况报告如下：

一、事故概况

(一)事故时间：2023 年 11 月 25 日 14 时 53 分左右

(二)事故地点：金山水岸小区附近河堤边

(三)事故施工单位概况：

铜川市清泽市政工程建设管理有限公司（以下简称清泽公司）为铜川市自来水（集团）有限公司子公司（以下简称自来水公司）。

营业执照载明，类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；法人：王某某

经营范围：一般项目：土石方工程施工，对外承包工程，仪器仪表销售和阀门旋塞销售，轻质建筑材料销售，建筑砌块销售，建筑防水卷材产品销售，建筑用金属配件销售，住宅水电安装维护服务，供暖服务，物业管理，建筑工程机械与设备租赁，锅炉化学清洗（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

许可项目：特种设备安装改造修理，自来水生产与供应，房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包，建设工程施工，施工专业作业，建筑劳务分包，消防设施工程施工，建设工程设计，建筑物拆除作业（爆破作业除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

承担铜川市北市区（印台区、王益区、陈炉地区、周陵地区）、铜川市北矿区（焦坪、玉华及建庄地区、下石节矿区、陈家山矿区）、铜川市耀州区坡头新材料工业园区、铜川市

耀州区照金镇供水管网的抢修处理任务。

清泽公司下设 4 个办公室：办公室、安全生产科、合同预算科、设备材料科。6 个施工队，第一施工队队长张某（负责三里洞小花园以北至印台区北侧区界）；第二施工队队长曹某某；第三施工队队长孙某某；第四施工队队长屈某某；第五施工队队长何某某；第六施工队队长许某。

第一施工队成员：队长张某，队员：吴某某、蒋某某（电焊工）、王某某、杜某某、张某某、李某、牛某某、郭某某、孟某某、刘某某、董某某（12 人）。


(四)事故现场人员：张某（队长）、吴某某（正式员工）、杜某某（公司临聘人员）、李某（公司临聘人员）、董某某（公司临聘人员）、刘某某（公司临聘人员）、赵某某（挖掘机机主）、冯某某（挖机司机）、董某某（自来水公司正式人员、管网所所长）。

(五)伤亡人员基本情况：

董某某、男，汉族，XX 岁，系铜川市王益区XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX，身份证号XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX，在事故中受伤，现在医院接受治疗。

刘某某、男，汉族，XX 岁，系铜川市印台区XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX，身份证XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX，在事故中死亡。

(六)事故现场示意图

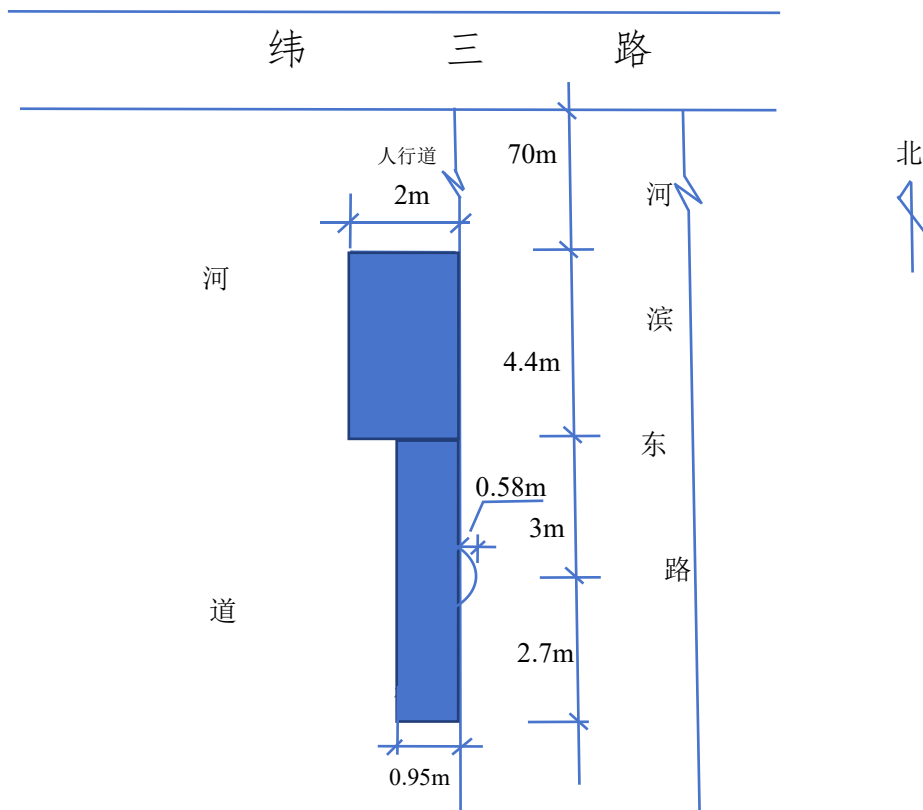

说明：1、阴影部分为事故沟槽；2、圆弧处为路面砼板下坍塌处；3、砼路面及垫层厚 40cm,塌方处管沟深度为 2.05m,土壁净高 1.65m。

(七)事故类别：坍塌

二、事故经过及应急救援处置情况

2023 年 11 月 24 日，晚上 23 时 12 分清泽公司第一施工队队长张某通过微信工作群将金山水岸后河堤边抢修水管漏水的任务安排给吴某某（信息内容：“吴哥，明天早上带人，到库房拉发电机、水泵、雨鞋、洋镐、铁锹、450《水管直径》抢修，拉围挡 10 块，直接到金山水岸，先揭地砖，等挖掘机”）。11 月 25 日，9 时左右吴某某带工人（李某、董某某、刘某某）到现场开始施工，当时现场有比较明显的地表下陷，先揭启地砖等候挖掘机司机，10 时左右挖掘机机主和司机来到现场，并通知张某，张某随后到施工现场，按

照正常流程施工，挖掘机先在靠近栏杆附近人行道处挖垫层找管道（深度两米多，宽度一米五不见管道），未见到泄露点，经测漏人员董某某测漏后，又向南挖，在距离三米多位置挖到泄露大概位置。下午 14 时左右挖到漏水点，张某安排吴某某开车带李某和杜某某到姜女祠山下面关总阀门（阀门直径 450）停水，现场张某、赵某某在挖出的土堆旁边，挖掘机司机在车上，董某某和刘某某下到坑里施工，14 时 40 分左右，地面人员听见施工坑里有喊声，随后跑向坑边看见水泥路面下垫层塌方了，当时看到董某某面朝东，背朝西靠在坑道西侧坑壁上，土掩埋到胸部，刘某某被土压倒，只能看见其头顶部位，在董某某小腿位置趴着，其余身体被土方掩盖，张某和赵某某赶紧下到坑里用手扒土救人，随后冯某某、吴某某、杜某某、李某、董某某也轮换参与救援。同时董某某拨打 120，赵某某拨打 119，当时救援过程中能听到刘某某呻吟的声音，市妇幼保健院 120 先到事故现场，将董某某拉到医院，随后市医院的 120 将刘某某送往市医院北院进行抢救，经抢救无效于 17 时 20 分死亡。

三、善后处理情况

通过事故调查善后处理组、事故相关企业与死者家属的协商，于 2023 年 11 月 26 日达成协议，由清泽公司一次性向死者家属赔付人民币 89.5 万元整，并签订了赔偿协议，于 29 日上午后事处理完毕。

四、事故的性质

根据《安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等相关规定，经调查组认真调查及综合分析认定，“11.25”

金山水岸供水管网抢修坍塌事故是一起一般生产安全事故。

五、事故直接原因

经调查组技术认定，造成本次事故直接原因为：

(一)φ450PE（一种塑料材质）给水管破损导致该处土体含水率较大，加之沟槽壁为砂砾杂填土，整体性差，易滑塌；

(二)开挖施工无放坡（放坡：指为了防止土壁塌方，确保施工安全，当挖方超过一定深度或填方超过一定高度时，其边沿应放出的足够的边坡），也未对工作面进行支护；

(三)开挖施工时，安全监护人员不到位，没有及时预警撤离；

六、事故责任划分

(一)事故的主要责任单位：自来水公司，对下属单位的安全生产监督管理不到位，对上级部署的 2023 重大事故隐患专项行动开展不力，发现隐患治理隐患流于形式。

(二)事故的主体责任单位：清泽公司，作为安全生产主体，对抢修队安全责任落实不到位，三级教育培训未落实到基层一线施工人员（包括临聘人员），重要岗位使用超龄人员。

(三)事故的直接责任人：

1、清泽公司第一施工队队长张某，未按照建筑施工操作规程要求操作，没有针对挖基坑时对基坑可能出现的问题进行研判，未做到现场监护，防护措施不力，造成土方坍塌，是事故的直接责任人。

2、清泽公司第一施工队施工人员刘某某、董某某两名施工人员，安全意识淡薄，未按照本公司制定的《安全技术

操作规程的一般规定》中，作业人员必须熟知本工种的安全操作规程和现场的安全制度，不违章作业，对违章作业的指令有权拒绝，并有责任制止他人违章作业，直接导致了事故的发生。

(四)事故的间接责任人：

1、清泽公司经理王某某，对公司安全管理不细致，对安全生产工作不够重视，施工安全重点把控不准确。

2、清泽公司总工郭某某，作为公司分管安全生产的总工（兼安全生产科科长），对下属施工队安全生产工作监督管理不到位，安全生产科制定的设计、施工方案未落实到施工一线。

3、清泽公司第一施工队施工人员吴某某，受队长张某委托带队到该处工地施工，未召开班前会议，对开挖工程进行技术交底和安全培训。

4、自来水公司管网所所长（测漏班长）董某某，代表本公司到工地开展测漏工作，未履行“三管三必须”的要求，未监督施工队按照施工要求开展工作。

七、对有关单位和责任人员处理意见

根据事故原因调查和事故责任认定，依据《安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《安全生产违法行为行政处罚办法》《陕西省安全生产条例》等规定对事故责任单位及责任人建议处理如下：

(一)给予行政处罚的单位（2家）

1、自来水公司，对下属单位监督管理不到位，导致施工中安全管理存在漏洞，发生生产安全事故。建议：由区应

急管理局对公司主要负责人进行约谈。

2、清泽公司，作为现场施工主体单位，对安全监管缺失，施工方案、技术交底、安全教育培训、隐患排查制度执行不力，导致工人严重违反操作规程，发生生产安全事故，致使一人死亡一人受伤。建议：由区应急管理局依据《安全生产法》第一百一十四条第一款规定对其处罚 30 万元罚款；

(二)因在事故中死亡，免予追究责任人员（1 人）

刘某某在施工过程中在坑道没有采取相应的防护措施，冒险作业，违反操作规定。建议：由区应急管理局按照《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第一款规定，给予 1000 元处罚。但是鉴于在事故中死亡，免于处罚。

(三)给予行政处罚的人员（6 人）

1、董某某在施工中违反操作规程和安全管理规定作业，冒险作业。违法了《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第一条。建议：由区应急管理局按照《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第一款规定，给予 1000 元处罚。

2、张某作为清泽公司第一施工队队长，没有按照岗位职责规定设置各类安全防护措施，违反操作规程。违法了《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第一条。建议：由区应急管理局依据《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第一款处罚，对其处罚 3000 元罚款。

3、吴某某作为清泽公司当日的带班人员（张某前一天委托其带领人员进场），未按照要求做好施工人员进场后的安全教育，违反安全管理规定进行作业。违法了《安全生产

违法行为行政处罚办法》第四十五条第一条。建议：由区应急管理局依据《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第一款规定，给与警告处罚。

4、郭某某作为清泽公司总工兼任安全生产科科长，对施工队施工过程中未采取支护或放坡处理的违规行为监督管理不力。建议：由区应急局依据《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第一款处罚，对其处罚 2000 元罚款。

5、王某某作为清泽公司经理，对下属施工队安全生产工作监管不到位，对违反规定开展施工的行为失察。建议：由区应急管理局依据《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第一款处罚，对其处罚 2000 元罚款。

6、董某某作为自来水公司的管网所所长，在此处开展测漏工作，没有履行“管行业必须管安全，管业务必须管安全，管生产经营必须管安全”的规定，对违规行为没有制止。建议：由区应急管理局依据《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第一款处罚，对其处罚 2000 元罚款。

(四)其他建议

1、建议对供水抢险工程负有监管职责的部门，加强监督管理，杜绝类似事故的发生。

2、印台街道办未切实落实属地监管责任，对辖区内企业监管不力，隐患排查治理效果不佳。建议：①由事故调查组对其主要负责人进行约谈；②向区政府写出书面检查；③由印台街道办对相关责任人按照有关规定予以处理，将处理结果上报事故调查组。

八、事故防范措施建议

(一)各镇（街道）要严格落实属地监管责任，切实加强辖区生产经营单位的监督管理力度，严格执行安全生产法律法规和有关规定，扎实开展安全生产隐患排查治理工作，严厉打击违规施工违章作业行为，坚决把各类事故隐患消灭在萌芽状态。

(二)行业监管部门要加强对本行业领域生产经营单位安全生产工作的监督管理，切实履行行业监管职责，不断加大监督检查力度，严格做到“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”，坚决防范各类生产安全事故发生。

(三)生产经营单位要牢固树立“生命至上、安全第一”意识，严格落实企业安全生产主体责任，按照有关法律法规和技术规范要求，不断加强对从业人员的安全宣传教育，严格执行安全管理规章制度，切实加强施工作业管理，进一步提高从业人员的安全生产意识，确保规范施工、安全作业，坚决杜绝各类事故发生。