

德兴市南京某某工程科技有限公司“3·24” 一般高处坠落事故调查报告

德兴市人民政府事故调查组

2026 年 4 月

目 录

一、事故基本情况	1
（一）涉事项目情况	1
（二）事故相关单位情况	2
（三）涉事相关单位的审批资质及安全管理情况	3
（四）事故发生现场情况	4
（五）事故发生经过	7
（六）人员伤亡和直接经济损失情况	7
二、事故应急处置及评估情况	7
（一）事故信息报告情况	8
（二）事故现场应急处置情况	8
（三）医疗救治和善后情况	9
三、事故原因分析	9
（一）直接原因	9
（二）间接原因	9
（三）事故性质认定	10
四、事故暴露出的主要问题	10
五、事故责任划分及处理建议	11
（一）对事故单位的处罚建议	11
（二）对事故有关责任人员的处罚建议	13
六、事故主要教训	15
七、事故整改和防范措施	17

2026 年 3 月 24 日 17 时左右，承接江西某某新材料有限公司硝化车间设备安装的南京某某工程科技有限公司发生一起高处坠落事故，造成 1 人死亡，直接经济损失约 180 万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第 493 号）等法律法规的规定，德兴市人民政府成立了南京某某工程科技有限公司“3·24”一般高处坠落事故调查组。（以下简称“事故调查组”）。事故调查组由德兴市人民政府委派市应急管理局牵头、市公安局、市总工会、市住建局、德兴市高新技术产业园区并邀请市纪委监委派员参加，依法对事故进行调查。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过调查取证查清了事故发生的经过、原因和性质，分清了事故责任，提出了对事故责任单位及人员的处理建议，并针对事故情况提出了防范和整改措施。

经调查认定，南京某某工程科技有限公司“3·24”一般高处坠落事故，是一起因人员冒险违章作业，企业安全管理未履职，因而引发的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）涉事项目情况

涉事项目为江西某某新材料有限公司年产 78000 吨医药及液晶中间体原料项目中的设备安装、管道安装，项目发包方：江西某某新材料有限公司，承办方：南京某某工程科技

有限公司，工程内容包括一段搪玻璃洗涤塔、二段搪玻璃洗涤塔、混合器、搪玻璃管道及管件、设备安装等项目，合同金额为 596.5800 元整，实际开工时间：2025 年 11 月，预计完工时间：2026 年 5 月。

(二) 事故相关单位情况

1. 涉事项目发包单位：江西某某新材料有限公司，统一社会信用代码：91361181MAXXXXXXP，类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）。成立于 2023 年 10 月 12 日，注册地位于江西省上饶市德兴市某园区，法定代表人为蒋某某。经营范围包括一般项目：专用化学产品制造（不含危险化学品），一般项目：专用化学产品制造（不含危险化学品），专用化学产品销售（不含危险化学品），技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，新材料技术研发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。企业前期建设安排了 10 人负责相关事情，负责人金某。

2. 涉事项目承包单位：南京某某工程科技有限公司，南京某某工程科技有限公司成立于 2020 年 10 月 30 日，注册地位于南京市，统一社会信用代码：91321102MAXXXXXXX4，法定代表人为陈某军。经营范围包括许可项目：各类工程建设活动；施工专业作业；公路工程监理；建设工程设计；建筑智能化工程施工；消防设施工程施工；水利工程建设监理；电力设施承装、承修、承试；文物保护工程施工；住宅室内装饰装修；建筑劳务分包；特种设备安装改造修理（依法须

经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：市政设施管理；住宅水电安装维护服务；交通设施维修；工程管理服务；园林绿化工程施工；土石方工程施工；劳务服务（不含劳务派遣）。在南京某某工程科技有限公司驻常兴项目部安排了 14 人，该项目负责人周某。

（三）涉事相关单位的审批资质及安全管理情况

1. 涉事项目发包单位：江西某某新材料有限公司相关安全手续办理情况，2024 年 3 月 14 日取得江西省企业投资项目备案通知书；2024 年 9 月 11 日，取得江西省应急管理厅颁发的危险化学品建设项目安全条件审查意见书（赣危化项目安条审字〔2024〕24XX 号）；2025 年 2 月 13 日取得江西省应急管理厅颁发的危险化学品建设项目安全设施设计审查意见书（赣危化项目安设审字〔2024〕24XX 号）。

建设期现场安全管理情况：江西某某新材料有限公司初期建设安排了 10 人左右负责具体项目建设，负责人金某：该公司口头明确了安全管理人员，在 2025 年 11 月 29 日，安排祝某晶安全员进行安全管理，2026 年 1 月 4 日，安全员祝某晶离场，在 2026 年 1 月 5 日至 2026 年 3 月 24 日事故发生，江西某某新材料有限公司现场无安排安全员对施工现场进行安全管理。

2. 涉事项目承包单位：南京某某工程科技有限公司资质情况，取得安全生产许可证，编号：（苏）JZ 安许证字〔2025〕00XXX3，许可范围：建筑施工，有效期：2025 年 04 月 30 日

至 2028 年 4 月 29 日止。取得建筑业企业资质证书，证书编号:D2326XXXX2，有效期:2030-09-11，资质等级:石油化工工程施工总承包贰级，环保工程专业承包贰级。取得特种设备生产许可证：编号:TSXXXXG69-2029，许可项目：承压类特种设备安装、修理、改造，子项目：工业管道安装(GC2)，许可参数：1.GC1 级以外的工艺管道 2. 制冷管道。

现场安全管理情况：南京某某工程科技有限公司驻常兴项目部该项目负责人周某，专职安全员张某钰，现场带班班长李某，周某取得江苏省住房与城乡建设厅颁发的建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书，编号：苏建安 B（2021）1030XX0；张某钰取得江苏省住房与城乡建设厅颁发的建筑施工企业土建类专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书，编号：苏建安 C2（2024）3025XX6；李某未取得相关管理证书。2026 年 3 月 15 日专职安全员张某钰向公司请假离开了项目部。

（四）事故发生现场情况

事故发生地点为江西某某新材料有限公司硝化车间的 2 楼场区，硝化车间占地面积 1490 平方米左右，该车间主要的安装设备有两套酸料罐、两套碱液罐；其中图 2 平面图所标注 A 点、B 点、C 点三点位于硝化车间的二楼为施工人员来回的行走路线。A 点至 C 点中间区域预留储罐设备的孔洞，从二楼至一楼地面高为 7.8 米。（图 1、图 2、图 3 所示）

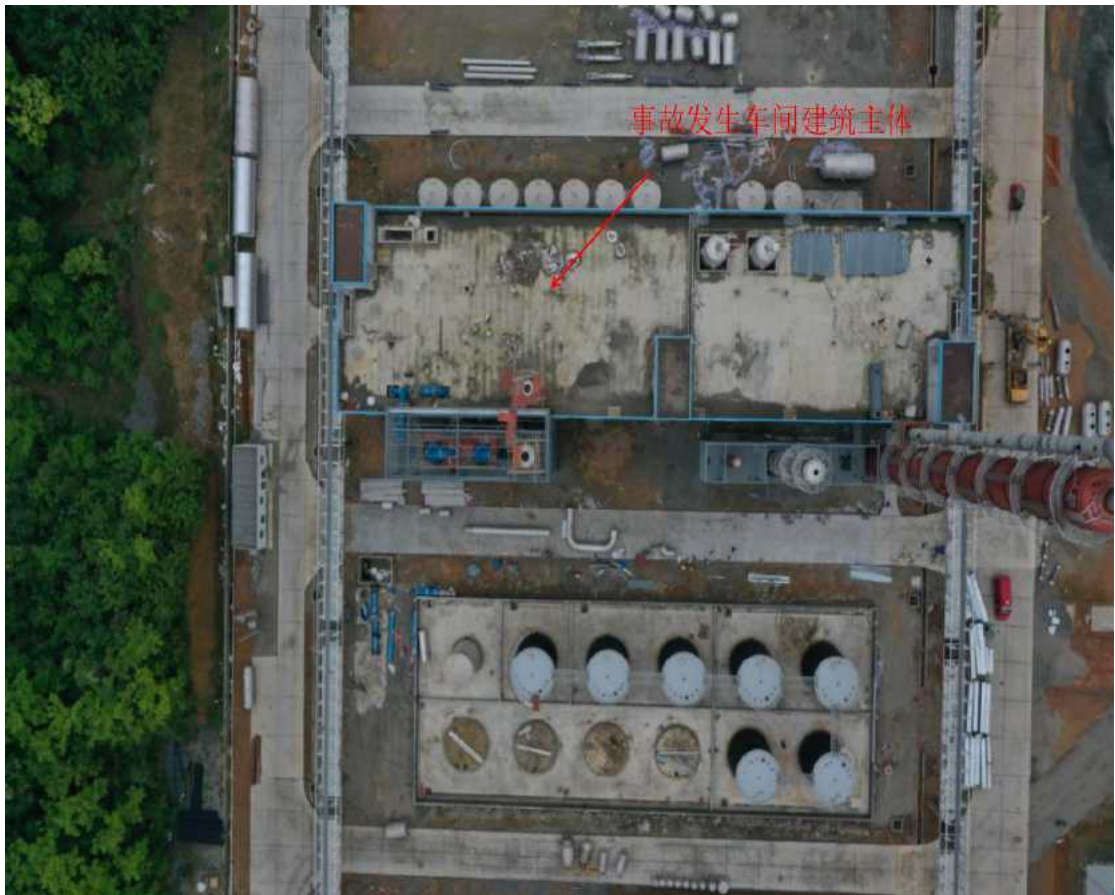


图 1：厂区总体示意图

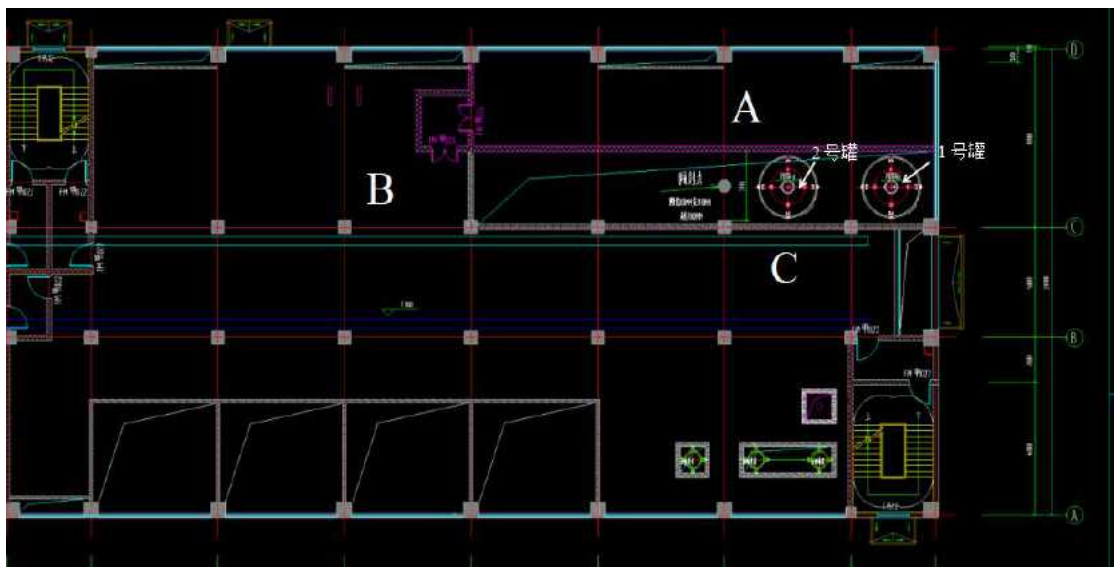


图 2：硝化车间二楼示意图



图 3：硝化车间二楼现场图



图 4：事发示意图

（五）事故发生经过

2026 年 3 月 24 日下午 13 时，卓某乐^[1]、刘某雨^[2]、程某^[3]在硝化车间三楼进行管道安装。

15 时左右，卓某乐、刘某雨、程某将三楼管道安装完成后，将三楼的脚手架拆卸并搬至硝化车间二楼组装。

16 时左右，在硝化车间二楼组装搭建好脚手架后，卓某乐按照施工图纸配合刘某雨焊接管道，程某在脚手架下方负责辅助。

17 时左右，卓某乐交待程某寻找绳子装备吊仪表设备，程某绕至预留储罐设备的孔洞，寻找吊仪表设备的绳子。

17 时 05 分左右，程某在整理好绳子后，起身准备返回作业区域，转身抬头发现卓某乐翻越护栏走捷径，从预留储罐设备的孔洞横梁途中失稳，从二层楼面坠落至一层地面。

（六）人员伤亡和直接经济损失情况

1. 人员伤亡情况

事故造成 1 人死亡。死者卓某乐，男，汉族，64 岁，住址：江苏省睢宁县人，身份证号码:3203241XXXXXXXXXX。

2. 直接经济损失情况

事故造成 1 人死亡，根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》核定，事故造成直接经济损失约为 180 万元。

二、事故应急处置及评估情况

^[1] 卓某乐：南京某某工程科技有限公司驻江西某某新材料有限公司项目部人员，管工，负责查看图纸、配合焊工刘某雨焊接管道。

^[2] 刘某雨：南京某某工程科技有限公司驻江西某某新材料有限公司项目部人员，焊工，负责配合卓某乐焊接管道，与卓某乐、程某一组进行管道安装。

^[3] 程某：南京某某工程科技有限公司驻江西某某新材料有限公司项目部人员，辅助工，辅助卓某乐、刘某雨焊接管道。

（一）事故信息报告情况

程某、郭某^[4]等目击卓某乐从预留储罐设备的孔洞横梁坠落一楼地面后，立即赶赴一楼查看情况，途中郭某电话向李某^[5]汇报了卓某乐坠落情况，李某接到电话后立即赶到了事发现场查看了卓某乐相关情况，没有反应，立即电话向周某^[6]汇报坠落情况。17 时 11 分左右，周某接到报告后立即赶到了事发现场查看了相关情况后 17 时 12 分左右，拨打了 120 急救电话。17 时 14 分，周某电话向南京某某工程科技有限公司工程部部长杨某汇报了事情情况。

17 时 19 分，周某电话向江西某某新材料有限公司项目负责人金某汇报事故情况。

17 时 23 分，金某开车赶往事发现场将该情况向蒋某某^[7]蔡某某^[8]汇报。

17 时 40 分左右，120 救护车及医务人员赶到事发现场，经医务人员检查确认，已无生命体征，之后周某向 110 及德兴市殡仪馆对接相关工作。

19 时左右，德兴市应急管理局接到报告后，立即赶赴事故企业调查情况，随后逐级上报。

（二）事故现场应急处置情况

19 时左右，蒋某某向德兴市应急管理局、110 平台报告了事故情况，并通过应急平台转告园区管委会、德兴市住建局等相关职能部门，后续通知殡仪馆。

^[4] 南京某某工程科技有限公司驻江西某某新材料有限公司项目部，员工。

^[5] 南京某某工程科技有限公司驻江西某某新材料有限公司项目部，带班班长。

^[6] 南京某某工程科技有限公司驻江西某某新材料有限公司项目部，负责人。

^[7] 江西某某新材料有限公司，法定代表人。

^[8] 德兴市某某化工有限公司，董事长。

园区管委会、应急局、住建局、公安局等相关职能部门在接到事故报告后，均在第一时间派员赶到事故现场，协调组织开展事故现场应急处置工作。

（三）医疗救治和善后情况

17时40分左右，120急救人员入场，对卓某乐进行检测，确认卓某乐已没有生命体征。

21时左右，卓某乐遗体被送往德兴市殡仪馆。

事故发生后，周某联系南京某某工程科技有限公司杨某，杨某通过联系卓某乐居住地派出所，由当地派出所联系卓某乐家属，卓某乐家属在接到电话后，联系项目负责人周某，卓某乐家属于3月25日上午5时30分到达德兴市。于2026年3月28日，南京某某工程科技有限公司与家属签订人民调解协议，家属情绪稳定，善后工作进展顺利，当地社会秩序稳定。

三、事故原因分析

（一）直接原因

卓某乐，安全意识薄弱，违章作业，未按现场指定安全路线通行，违规翻越护栏走捷径，在通过无安全防护措施的横梁时，未有效使用佩戴的安全带，翻越护栏从预留储罐设备孔洞横梁的过程中身体失稳，不慎从横梁处坠落至硝化车间一楼地面，导致事故发生。

（二）间接原因

（1）南京某某工程科技有限公司：作为项目承包单位，一是未依法履行安全生产主体责任，没有对江西某某新材料

有限公司设备管道安装作业存在的风险进行辨识分析；二是作业现场安全管理不到位，作业人员安全教育培训不到位；三是项目部管理人员未及时发现并制止现场作业人员“三违”行为，履行安全管理责任不到位。

（2）江西某某新材料有限公司：未依法履行项目建设中安全管理职责，对施工安装作业单位安全生产工作未履行统一协调、管理，对事故的发生负有管理责任。

（三）事故性质认定

经调查认定，南京某某工程科技有限公司“3·24”一般高处坠落事故，是一起因人员冒险违章作业，企业安全管理未履职，因而引发的一般生产安全责任事故。

四、事故暴露出的主要问题

1. 南京某某工程科技有限公司。一是各岗位的安全生产责任未明确，对现场作业人员的教育培训，安全技术交底不到位；二是未严格执行风险防控和隐患排查治理双重预防机制，各岗位安全风险辨识、管控不足，非指定通行路径仅设护栏，未设置“禁止翻越”或硬隔离措施，事故现场未设置安全网等坠落缓冲设施；三是安全管理工作失管失控，在专职安全员请假未履职的情况下，未及时发现并制止现场作业人员的“三违”行为。

2. 江西某某新材料有限公司。一是未将外包施工单位纳入本单位的安全生产工作进行统一协调、管理；二是未明确指定专职安全生产管理人员对外包施工单位进行安全检查与协调；三是江西某某新材料有限公司安全员长期未到施工

现场履行安全管理职责，未及时发现并制止外包施工单位人员的“三违”行为；四是对外包施工单位的安全教育培训落实不足，培训时长、内容没有针对性，未在培训中对派遣劳动者进行岗位安全操作规程和安全操作技能的教育和培训。

五、事故责任划分及处理建议

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规规定，调查组依据事故调查核实的情况和事故原因分析，提出如下处理建议：

（一）对事故单位的处罚建议

1. 南京某某工程科技有限公司，未依法履行企业安全生产主体责任，落实安全生产教育培训制度，风险防控与隐患排查治理不到位，全员岗位责任制度和隐患排查制度等安全管理制度不健全，对施工现场内的一线人员安全管理不到位，对车间现场的隐患排查和安全防护措施管理不到位，对事故发生负有主要责任，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十二条^[9]、第二十四条^[10]、第二十八条^[11]、第四十一条^[12]、第四十六条^[13]，建议由德兴市应急管理局依据《中

^[9] 《中华人民共和国安全生产法》第二十二条 生产经营单位的全员安全生产责任制应当明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容。生产经营单位应当建立相应的机制，加强对全员安全生产责任制落实情况的监督考核，保证全员安全生产责任制的落实。

^[10] 《中华人民共和国安全生产法》第二十四条 矿山、金属冶炼、建筑施工、运输单位和危险物品的生产、经营、储存、装卸单位，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。

^[11] 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条 生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。生产经营单位使用被派遣劳动者的，应当将被派遣劳动者纳入本单位从业人员统一管理，对被派遣劳动者进行岗位安全操作规程和安全操作技能的教育和培训。劳务派遣单位应当对被派遣劳动者进行必要的安全生产教育和培训。

^[12] 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条 生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

^[13] 《中华人民共和国安全生产法》第四十六条 生产经营单位的安全生产管理人员应当根据本单位的生产经营特点，对安全生产状况进行经常性检查；对检查中发现的安全问题，应当立即处理；不能处理的，应

《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项^[14]，《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条^[15]的规定给予行政处罚。

2. 江西某某新材料有限公司，未制定外包外委作业安全生产制度，未对外包外委作业单位的安全生产工作统一协调、管理；未将作业现场和工作岗位存在的危险有害因素、防范措施以及事故应急措施告知作业现场人员；未明确指定专职安全生产管理人员对外包施工单位进行安全检查与协调；安全员长期未到施工现场履行安全管理职责，且未及时发现并制止外包施工单位人员的“三违”行为；对外包施工单位的安全教育培训落实不足，培训时长、内容没有针对性，未在培训中对派遣劳动者进行岗位安全操作规程和安全操作技能的教育和培训。对事故发生负有管理责任，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条^[16]、第四十六条^[17]、第四十九条^[18]，建议由德兴市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条^[19]第二款的规定给予行政处

当及时报告本单位有关负责人，有关负责人应当及时处理。检查及处理情况应当如实记录在案。

[14] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

[15] 《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条 事故发生单位对一般事故负有责任的，依照下列规定处以罚款：造成1人死亡，或者3人以上6人以下重伤，或者300万元以上500万元以下直接经济损失的，处50万元以上70万元以下的罚款。

[16] 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条 生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

[17] 《中华人民共和国安全生产法》第四十六条 生产经营单位的安全生产管理人员应当根据本单位的生产经营特点，对安全生产状况进行经常性检查；对检查中发现的安全问题，应当立即处理；不能处理的，应当及时报告本单位有关负责人，有关负责人应当及时处理。检查及处理情况应当如实记录在案。

[18] 《中华人民共和国安全生产法》第四十九条：生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

[19] 生产经营单位未与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议或者未在承包合同、租赁合同中

罚。

（二）对事故有关责任人员的处罚建议

1. 建议不予追究责任的人员

卓某乐，南京某某工程科技有限公司施工人员，卓某乐安全意识薄弱，违章作业，未按现场指定安全路线通行，未有效使用佩戴的安全带，翻越护栏从预留储罐设备孔洞横梁的过程中身体失稳，不慎从横梁处坠落至硝化车间一楼地面，对事故发生负有直接责任。鉴于其在事故中死亡，不予追究责任。

2. 建议给予行政处罚的人员

（1）周某，南京某某工程科技有限公司驻江西某某新材料有限公司项目项目负责人，未健全并落实全员安全生产责任制、未组织制定并实施项目部的安全生产教育和培训计划、未及时消除生产安全事故隐患，对项目部现场作业人员失管失责，对事故的发生负有管理责任，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一项、第三项、第五项^[20]，建议由德兴市应急管理局依据《生产安全事故罚款处罚规定》第十九条^[21]的规定给予行政处罚。

（2）李某，南京某某工程科技有限公司驻江西某某新材料有限公司项目现场带班班长，未及时制止和纠正违反操

明确各自的安全生产管理职责，或者未对承包单位、承租单位的安全生产统一协调、管理的，责令限期改正，处五万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿

^[20] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一项、第三项、第五项 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

^[21] 《生产安全事故罚款处罚规定》第十九条 事故发生单位主要负责人未依法履行安全生产管理职责，导致事故发生的，依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入 40% 的罚款；

作规程、违章行为，对事故发生负有主要管理责任。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第六项^[22]规定，建议由德兴市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条^[23]的规定给予行政处罚。

（3）蒋某某，江西某某新材料有限公司法定代表人，对江西某某新材料有限公司现场作业失管失控，未建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，未组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，未及时发现硝化车间的生产安全事故隐患，对事故发生负责管理责任。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一项、第五项^[24]，建议由德兴市应急管理局依据《生产安全事故罚款处罚规定》第十九条^[25]的规定给予行政处罚。

（4）金某，江西某某新材料有限公司项目负责人，开展安全教育培训不到位、未建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，未组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，未及时发现硝化车间的生产安全事故隐患，对事故的发生负有管理责任。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一项、第五项^[26]，建议由德

^[22]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第六项 生产经营单位的安全生产管理机构及安全生产管理人员履行下列职责：（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为。

^[23]《中华人民共和国安全生产法》第九十六条 生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

^[24]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一项、第五项 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

^[25]《生产安全事故罚款处罚规定》第十九条 事故发生单位主要负责人未依法履行安全生产管理职责，导致事故发生的，依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入 40% 的罚款；

^[26]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一项、第五项 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，

兴市应急管理局依据《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条^[27]的规定给予行政处罚。

六、事故主要教训

（一）从业人员安全意识极度淡薄，违规操作是事故发生的直接根源

作业人员作为安全生产的第一道防线，其安全意识和操作规范程度直接关系到作业安全。本次事故中，作业人员无视安全生产规章制度和作业安全要求，为图便捷、省时间，违规翻越作业区域围栏，选择从横梁走捷径，完全忽视了高空作业的巨大安全风险，虽佩戴安全带、安全帽等防护用品，但安全带未系在生命线上，属于典型的“三违”行为。这一行为充分说明，该作业人员安全意识极度匮乏，对高空坠落的危险性认识不足，没有树立“安全第一、生命至上”的理念，存在侥幸心理，认为偶尔一次违规不会发生事故，最终导致悲剧发生。同时，也反映出南京某某工程科技有限公司对从业人员的安全教育培训流于形式，未真正开展针对性的安全培训和警示教育，未确保从业人员掌握必要的安全知识、操作技能和风险防范意识，从业人员未经过严格的安全考核就上岗作业，对违规操作的危害和后果认识不清，这是事故发生的直接原因，也是最惨痛的教训之一。

（二）承包单位安全管理全面失控，主体责任未落实到位

及时消除生产安全事故隐患；

^[27]《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条 事故发生单位其他负责人和安全生产管理人员未依法履行安全生产管理职责，导致事故发生的，依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入 20% 至 30% 的罚款；

南京某某工程科技有限公司作为施工现场安全生产的直接责任主体，未严格履行安全生产主体责任，安全管理体系形同虚设，各项安全管理制度未有效落实，是事故发生的重要间接原因。**一是**专职安全员履职缺位，事故发生前半个月，南京某某工程科技有限公司专职安全员请假回家，未安排相应人员接替其工作，导致施工现场长期处于无专职安全员监管的状态。专职安全员作为施工现场安全管理的“哨兵”，其缺位直接导致施工现场的安全隐患无法及时发现、违规操作无法及时制止，安全管理制度无法有效执行，施工现场安全管理陷入无序状态，为事故发生埋下了严重隐患。**二是**安全管理制度不健全、不落实，南京某某工程科技有限公司未结合外包施工项目的实际情况，修订完善的高空作业安全管理制度、围栏防护管理制度和作业人员安全操作规程，即使有相关制度，也仅停留在纸面，未真正执行到位，对作业人员的违规行为没有起到有效的约束和警示作用。**三是**安全教育培训不到位，南京某某工程科技有限公司未建立常态化的安全教育培训机制，对在岗作业人员未开展定期的安全复训和警示教育，未针对高空作业等高危作业开展专项培训，导致作业人员安全知识匮乏、操作技能不熟练、风险防范意识薄弱。**四是**现场安全防护设施不完善、维护不到位，作业区域的围栏设置虽然符合要求，但未设置明显的安全警示标志，未采取有效的防护措施防止作业人员翻越，围栏的日常维护和检查缺失，未能及时发现和消除围栏防护存在的隐患，无法有效阻止作业人员违规翻越行为。

（三）发包单位监管缺位，“以包代管”问题突出

江西某某新材料有限公司作为外包工程的发起方和管理方，未履行对外包施工单位的安全监管责任，存在明显的“以包代管”“一包了之”现象，对南京某某工程科技有限公司的安全管理情况放任不管，是事故发生的另一重要间接原因。根据《中华人民共和国安全生产法》的相关规定，发包单位应当对承包单位的安全生产工作实施统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。但本次事故中，江西某某新材料有限公司安全管理人员长期未到外包施工施工现场进行安全检查，未履行对外包施工项目的安全监管职责，未及时发现南京某某工程科技有限公司专职安全员缺位、施工现场安全管理混乱、作业人员违规操作等严重问题，也未督促南京某某工程科技有限公司落实安全生产主体责任、整改安全隐患。

七、事故整改和防范措施

针对本次事故暴露出的问题和深刻教训，为切实防范同类事故再次发生，江西某某新材料有限公司、南京某某工程科技有限公司必须立即开展全面整改，落实各项防范措施，强化安全生产管理，压实安全生产责任。

（一）强化从业人员安全教育培训，提升安全意识和操作技能

南京某某工程科技有限公司必须立即组织开展全员安全教育培训专项行动，覆盖所有在岗作业人员，重点培训高空作业安全知识、安全操作规程、围栏防护要求、应急处置

技能和相关法律法规，结合本次事故案例开展警示教育，让每一位从业人员深刻认识到违规操作的危害和后果，摒弃侥幸心理，树立“安全第一、生命至上”的理念。培训结束后，必须组织严格的安全考核，考核不合格的人员一律不得上岗作业，考核合格后方可持证上岗，确保从业人员掌握必要的安全知识和操作技能。

（二）压实承包单位安全生产主体责任，规范现场安全管理

承包单位必须立即整改专职安全员缺位问题，重新配备足额、合格的专职安全员，确保施工现场至少有 1 名专职安全员在岗履职，专职安全员不得擅自离岗，确需请假的，必须履行严格的请假审批手续，并安排具备相应资质和能力的人员接替其工作，确保施工现场安全监管不缺位。同时，加强对专职安全员的培训和管理，提升其安全监管能力，明确其岗位职责，要求其每日对施工现场进行不间断巡查，重点检查高空作业、围栏防护、作业人员操作规范等情况，及时发现和消除安全隐患，制止违规操作行为，如实填写安全巡查记录，对重大安全隐患要立即上报。

（三）强化发包单位监管责任，杜绝“以包代管”现象

江西某某新材料有限公司必须立即整改安全监管缺位问题，建立外包施工项目安全监管机制，明确安全监管职责，安排专职安全管理人员负责对外包施工项目的安全监管工作，要求安全管理人员对施工现场进行检查，重点检查承包单位的安全管理情况、专职安全员在岗情况、施工现场安全

防护设施情况、作业人员操作规范情况等，及时发现和督促承包单位整改安全隐患，对发现的严重安全隐患，要立即责令承包单位停止作业，整改合格后方可恢复作业。同时，建立安全检查台账，详细记录检查情况、发现的问题和整改情况，确保监管工作有据可查。

南京某某工程科技有限公司“3·24”

一般高处坠落事故调查

2026 年 4 月 30 日