

小店区北营街办佛山市桦盛家具有限公司 “3·26”一般起重伤害事故调查报告

二〇二三年八月

目 录

开篇和事故性质认定.....	1
一、事故单位及相关单位基本情况.....	2
（一）事故经过.....	3
（二）事故单位及相关单位基本情况.....	3
二、事故应急处置及评估情况.....	3
（一）应急处置情况.....	3
（二）评估情况.....	3
三、善后处置、人员伤亡和经济损失情况.....	4
四、现场勘查及原因分析.....	4
（一）现场勘查.....	5
（二）直接原因.....	7
（三）间接原因.....	7
五、对有关责任单位和人员的处理意见.....	8
（一）涉事企业和人员.....	8
（二）党政机关人员的处理意见.....	10
六、事故主要教训.....	11
七、事故整改和防范措施.....	11

小店区北营街办佛山市桦盛家具有限公司 “3·26”一般起重伤害事故调查报告

开篇和事故性质认定

2023年3月26日9时20分左右，位于太原市小店区北营街办龙保社区金禧大厦内，佛山市桦盛家具有限公司在吊运木工板材料过程中发生一起物料卷扬机坠落事故，事故造成1人死亡，1人受伤，直接经济损失140万元。

事故发生后，太原市安委办对该起事故进行挂牌督办。3月27日，区政府依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令 第493号）等有关法律法规规定成立小店区佛山市桦盛家具有限公司“3·26”事故调查组，区委常委、副区长担任组长，成员由区应急管理局、公安小店分局、区住建局、区总工会、北营街办组成。同时调查组还聘请3名专家参与事故调查，并邀请区纪委监委派人参加事故调查工作。

调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘查、调查询问、查阅资料、技术咨询等工作，查明事故发生的经过、原因、人员伤亡等情况，并提出了对有关责任单位和责任人员的处理建议和事故防范措施建议。经调查组认定，该起事故是一起因工人无证擅自作业和物料卷扬机违规载人，造成的一般生产安全责任事故。现将情况报告如下：

一、事故基本情况

（一）事故经过

2023年3月26日8时许，工人郭某某和刘某某准备使用物料卷扬机吊运木工板时，酒店现场负责人吴某某以前期不服从管理为由，拒绝其使用物料卷扬机，随后现场工人将情况告知曾某某（佛山市桦盛家具有限公司现场负责人），通过曾某某与吴某某再次电话沟通协调后，吴某某同意工人使用物料卷扬机运输材料，并口头交代了使用注意事项。工人郭某某取得卷扬机遥控器后，组织工人刘某某装载木工板运送了两次，9时20分许工人郭某某和刘某某第三次将16块装饰木工板（规格：1220mm*2440mm）装载完毕，两人随物料一同进入提升机吊笼，由工人郭某某负责操作遥控起吊；当升降到三层顶板处，钢丝绳突然断开，吊笼从高空自由坠落至地面，造成工人郭某某死亡和工人刘某某受伤。

（二）事故单位及相关单位基本情况

1. **佛山市桦盛家具有限公司**，成立于2012年5月28日，注册地址位于佛山市南海区樵镇新田，统一社会信用代码：914406*****461U，法定代表人：欧阳某某，注册资本：5000万元；经营范围：生产、销售、家具；国内商业、物资供销业等；登记机关：佛山市南海区市场监督管理局。2023年1月12日与山西惠文源酒店管理有限公司签订家具定作承揽合同，负责山西惠文源酒店管理有限公司三至七层房间的固装家具及公共区域部分固定家用家具的生产、安装与维护，合同暂定总价格人民币贰佰叁拾万元（230万元）。

经调查，佛山市桦盛家具有限公司法人欧阳某某安排曾某某

负责山西惠文源酒店管理有限公司的现场家具的安装施工，曾某某（身份证号：362122*****4457）自2019年以来，与佛山市桦盛家具有限公司形成长期合作关系，曾某某根据佛山市桦盛家具有限公司在各地承揽的业务负责现场安装施工，与佛山市桦盛家具有限公司没有签订合同，只有口头约定，多次承揽佛山市桦盛家具有限公司家具安装业务，3月12日承揽山西惠文源酒店管理有限公司家具安装业务后，曾某某通过临时用工的形式组织施工作业活动，负责现场施工作业。

2. 山西惠文源酒店管理有限公司，成立于2022年08月02日，注册地址位于太原市小店区长风东街78号，法人代表：李某某；统一社会信用代码：911401*****GRXJ；注册资本120万元整；经营范围：酒店管理，餐饮管理，市场营销策划；食品销售，餐饮服务，住宿服务等。2022年8月山西惠文源酒店管理公司与金禧大厦签订租赁合同，合同约定将金禧大厦3至7层共4565平方米租赁用于酒店经营，受疫情影响，事故发生时山西惠文源酒店管理公司仅完成水电改造工程和部分内部装修，现场施工中的管理和协调工作由吴某某负责，具体负责安全和施工协调及质量把关等工作。

依据《建筑工程施工许可管理办法》相关规定，工程投资额在30万元以上的工程，建设单位在开工前应当向工程所在地的县级以上人民政府建设行政主管部门申请施工许可证。该装修装饰工程合同价款超过30万元，应当申领施工许可及监督手续，但该建筑土地性质为集体土地，不具备办理施工许可证的手续条件。

二、事故应急处置及评估情况

（一）应急处置情况

3月26日9时20分左右，工人刘某某拨打120急救电话，同时在三楼的山西惠文源酒店有限公司现场负责人吴某某察觉情况后，到达现场也立即拨打了120急救电话，随后拨打119请求救援。9时40分许，太原市消防救援队到达现场；9时45分许，太原市急救中心120救援车辆到达现场，展开救援；10时08分，小店区委、区政府组织区应急局、区市场局、公安小店分局、北营街办工作人员先后到达现场协调救援；10时37分，太原市急救中心结束救援，经确认工人郭某某抢救无效死亡，转送受伤工人刘某某到山西煤炭中心医院。

（二）评估情况

事故发生后，小店区政府立即组织相关部门赶赴现场组织协调救援等工作，涉事企业能够第一时间对受伤人员进行救治，并于3月29日妥善完成对死者家属和伤者的善后工作。此次事故未造成对环境的影响和其它社会不良影响。

三、善后处置、人员伤亡和经济损失情况

事故发生后，区政府立即安排开展善后工作，要求涉事责任单位主动对接伤亡人员家属，积极妥善处理善后工作。3月26日伤者刘某某经省煤炭医院检查确诊腰3.4椎体右侧横突骨折，3月27日经煤炭医院治疗处理后出院回家休养；3月28日经与死者郭某某家属商谈签订《死亡赔偿协议》，3月29日善后工作妥善处理完毕。

依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）等标准和规定统计，核定事故造成的直接经济损失为 140 万元。

姓 名	性别	年龄	身份证号	户 籍	伤亡情况
郭某某	男	58	362122*****3535	江西省南康市三江乡	死亡
刘某某	男	38	360782*****5617	江西省南康市麻双乡	腰 3.4 椎体右侧横突骨折

四、现场勘查及原因分析

（一）现场勘查

通过对事故现场实地勘察，以及吊笼坠落后的笼体变形损坏程度、遗留装载板材，吊笼和卷扬机钢丝绳断开长度等状况逐一进行测量、数据掌握及物体遗留痕迹情况如下：

1. 吊笼横梁上遗留钢丝绳长度约 19m，七层卷扬机滚筒外遗留断开钢丝绳长度约 4.7m，两绳合计长 23.7m；钢丝绳的长度经现场测算，与提升机坠落的垂直水平高度相吻合；




2. 吊笼内装载木工七厘装饰板（规格：1220mm*2440mm）最靠外边沿有明显受挤压损坏迹象，板中部有受挤压开裂现象。在三

层顶悬梁底遗留有明显撞击痕迹；



3. 使用卷扬机钢丝绳 $\Phi 10\text{mm}$ ，目测外表光滑，无毛刺，无扭结，无断股等现象。从现场遗留材料等方面分析，载重：承载七厘装饰板 16 块和工人 2 名，吊笼自重和载重合计约为 0.8 吨； $\Phi 10\text{mm}$ 钢丝绳最大抗拉强度（依据 GB/20118-2006 标准），最大可承受 4.25t；

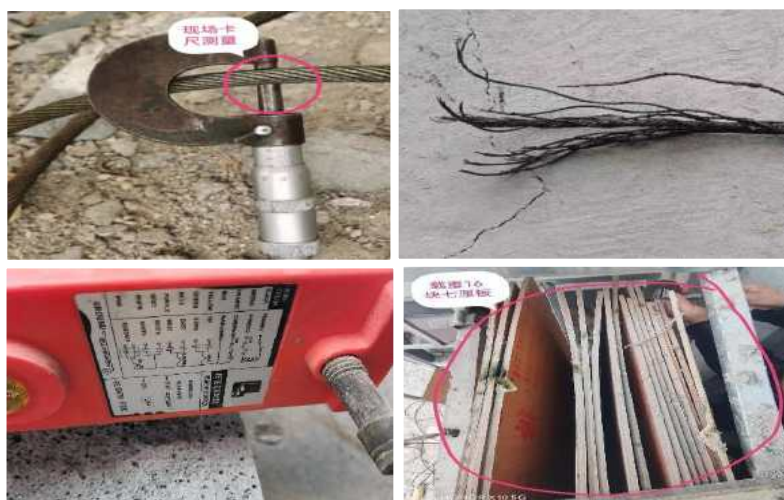

4. 以上数据说明， $\Phi 10\text{mm}$ 钢丝绳在正常状态下，吊笼提升运行，钢丝绳完全能承受所吊物体荷载重量。经专家组分析，工人

在木工板装载完成后，随吊笼一起提升，受吊笼启动震动（或受外力作用），木工板倾斜向外挤压将吊笼右立杆挤掉，使木工板倾斜超出笼体空间外，吊运至三层顶外悬梁卡住，受提升机冲击力作用， $\Phi 10\text{mm}$ 钢丝绳超过承受极限，突然断丝，造成“剪切过载断丝”。



（二）直接原因

现场工人无证擅自操作卷扬机并违规载人，在对物料提升过程中安全风险辨识不足，致使吊笼内木工装饰板与井道内三层顶外悬梁底卡顿，受冲击力作用，钢丝绳断裂吊笼发生坠落，是造成人员死亡事故的直接原因。

（三）间接原因

1. **佛山市桦盛家具有限公司**，对施工现场安全管理缺失，工人安全教育培训不到位，安全意识不强，对物料提升机使用安全风险辨识不足，纠正“三违”行为不力。

2. **山西惠文源酒店管理有限公司**，现场安全管理不到位，安全管理制度落实不到位，未及时排查制止和纠正违规作业，开展违

规作业排查整治不深入，督促落实岗位责任不到位；

3. 佛山市桦盛家具有限公司现场负责人曾某某，疏于对现场施工作业管理，对临时聘用人员是否具备卷扬机操作能力失管失察，未能正确履行管理职责，没能及时发现并制止违法违规作业行为。

4. 山西惠文源酒店管理有限公司现场负责人吴某某，监督管理不到位，未能督促检点施工单位开展安全教育培训工作。

5. 北营街道办事处，落实属地安全管理不到位，内部机构安全管理职责设置不清，落实安全监管“三管三必须”不到位，组织开展摸排整治工作力度不足，未能及时发现并制止违法违规作业行为。

6. 北营街道龙保社区，开展摸排整治工作不细致，人员职责履行不到位，对辖区建设施工排查整治力度不够，未能及时发现上报隐患问题和制止违法违规作业行为。

五、对有关责任单位和人员的处理意见

（一）涉事企业和人员

1. 佛山市桦盛家具有限公司，对工人安全教育培训和安全管理不到位，应承担事故发生的主要责任。根据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项¹之规定，建议由小店区应急

¹《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条 发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：

（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；（二）发生较大事故的，处一百万元以上二百万元以下的罚款；（三）发生重大事故的，处二百万元以上一千万元以下的罚款；（四）发生特别重大事故的，处一千万元以上二千万以下的罚款。

管理局对该公司处以罚款的行政处罚。

2. 郭某某，男，58岁，佛山市桦盛家具有限公司现场工人，违规作业，造成事故发生。依据《中华人民共和国刑法》第一百三十四条²之规定，由于在事故中死亡，建议对其免予追究刑事及行政责任。

3. 曾某某，男，47岁，佛山市桦盛家具有限公司现场负责人，未能正确履行管理职责。建议依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条³之规定，建议由小店区应急管理局对其给予罚款的行政处罚。

4. 欧阳某某，男，41岁，佛山市桦盛家具有限公司法定代表人，安全生产管理职责履行不到位，应承担事故发生的主要领导责任。建议依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条⁴之规定，建

发生生产安全事故，情节特别严重、影响特别恶劣的，应急管理部门可以按照前款罚款数额的二倍以上五倍以下对负有责任的生产经营单位处以罚款。

²第一百三十四条 【重大责任事故罪；强令违章冒险作业罪】在生产、作业中违反有关安全管理的规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，处三年以下有期徒刑或者拘役；情节特别恶劣的，处三年以上七年以下有期徒刑。

【强令、组织他人违章冒险作业罪】强令他人违章冒险作业，或者明知存在重大事故隐患而不排除，仍冒险组织作业，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节特别恶劣的，处五年以上有期徒刑。

³《中华人民共和国安全生产法》第九十六条 生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

⁴《中华人民共和国安全生产法》第九十五条 生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：

- （一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；
- （二）发生较大事故的，处上一年年收入百分之六十的罚款；
- （三）发生重大事故的，处上一年年收入百分之八十的罚款；
- （四）发生特别重大事故的，处上一年年收入百分之一百的罚款。

议由小店区应急管理局对其给予罚款的行政处罚。

5. **吴某某**，男，54岁，山西惠文源酒店管理有限公司现场负责人，安全管理职责履行不到位。建议依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条⁵之规定，建议由小店区应急管理局对其给予罚款的行政处罚。

6. **李某某**，男，54岁，山西惠文源酒店管理有限公司法定代表人，安全管理职责落实不到位，依据《太原市小店区安全生产约谈工作制度》（小店委办〔2019〕65号）第四条“约谈会议由区安委办负责组织，被约谈方除党政主要或分管负责人等接受约谈外，视情况可以要求其内设机构负责人、有关企业负责人接受约谈”之规定，建议由小店区安委办组织对其进行约谈。

（二）党政机关人员的处理意见

1. **北营街道办事处**，落实属地安全管理不到位，落实安全监管“三管三必须”不到位，组织开展摸排整治工作力度不足。建议北营街道办事处向小店区人民政府做出深刻书面检查。

2. **北营街道龙保社区**，开展摸排整治工作不细致，人员专业能力不足，未能及时发现并制止违规作业行为。建议北营街道取消龙保社区本年度安全生产考核评先评优资格；并由党政主要负责人霍渊向北营街道党工委作出深刻检查。

3. **马某某**，男，48岁，中共党员，北营街办副主任、综合行政执法

⁵《中华人民共和国安全生产法》第九十六条 生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

法队常务副队长，安全监督管理不到位，组织对违法施工作业情况查处力度不够，建议在全区范围内通报批评。

4. **吴某某**，女，42岁，中共党员，北营街办龙保社区副主任，对违法施工作业查处力度不够，安全排查整治不到位，建议依据相关党规党纪给予组织处理。

5. **常某某**，女，37岁，中共党员，北营街办龙保社区网格长，安全排查整治不到位，建议依据相关党规党纪给予纪律处分。

六、事故主要教训

（一）事故单位对物料提升过程中安全风险辨识不足，现场管理和隐患排查治理不到位。

（二）全员岗位责任制落实不细，未及时组织开展人员安全教育培训，作业人员安全意识淡薄，导致现场工人盲目操作引发事故。

（三）现场安全管理混乱，作业人员无证操作使用物料机和违规“人货混装”无管理人员现场进行监管。

七、事故整改和防范措施

（一）**提高政治站位**。各部门、企业要深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述，认真落实国务院安全生产十五条硬措施、省56条及市60条具体措施要求，推动重大隐患排查治理2023年专项行动取得实效，有效防范化解各类安全风险，为推动高质量发展提供安全稳定的社会环境。

（二）**压实主体责任**。各企业要严格落实企业安全生产主体责任，加强安全教育培训，依法加强对施工作业人员的安全监督管

理，督促落实各项安全措施，坚决杜绝违规作业行为。

（三）加强监督管理。要严格落实监管职责，加大对建设工程的督导检查，定期组织开展项目安全体检，鼓励聘请专家开展隐患排查整治；加强对企业安全教育培训、现场建筑作业特种设备使用管理和建筑装饰装修安全制度落实等方面的安全监管工作，提高主要负责人以及从业人员的安全意识，确保安全生产。

（四）加强协调指导。区住房和城乡建设局加强协调、指导街乡做好集体土地上已建成交付使用房屋及其附属建（构）筑物的安全管理工作，举一反三，加强开展室内装修方面的普法宣传教育，强化各街乡、综合执法大队的监管执法力度，加强对街乡日常监管和隐患排查业务能力提升，及时发现和消除事故隐患，防止类似事故发生。

