



文昌市人民政府

wenchang.hainan.gov.cn

中文域名：文昌市人民政府办公室.政务

繁 EN 无障碍浏览 | 关怀版

请输入您要搜索的关键词



首页 市领导 新闻 信息公开 政务服务 互动 数据 市情

文昌市应急管理局 > 信息公开

分享到：



索引号：75438310-8/2026-30006

主题分类：

发文机关：文昌市应急管理局

成文日期：2026-04-30 15:11

标 题：文昌锦山“3·25”一般机械伤害事故调查报告

文 号：

发布日期：2026-04-30 15:11

时 效 性：有效

文昌锦山“3·25”一般机械伤害事故
调查报告

文昌市人民政府事故调查组
2026 年 4 月 17 日

文昌锦山“3·25”一般机械伤害事故调查报告

2026年3月25日上午11时许,在文昌市锦山镇湖山村委会下良村文昌昌明木业有限责任公司发生一起机械伤害事故,造成1名工人死亡。

为查清事故发生经过和原因,根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规的规定,2026年3月31日,文昌市人民政府成立由市应急管理局、市林业局、市科工信局、市总工会、市公安局、市综合行政执法局、锦山镇人民政府等单位组成的文昌锦山“3·25”一般机械伤害事故调查组(以下简称“事故调查组”)开展事故调查工作,事故调查组邀请市监察委、市检察院参加事故调查工作。事故调查组邀请专家参与调查,提供技术支撑。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则,通过现场勘验、查阅资料、调查取证、询问有关人员等工作,查明了事故发生的经过和原因,人员伤亡和直接经济损失等情况,认定了事故性质和责任。现将有关调查情况报告如下:

一、事故基本情况

(一)事故发生单位概况

1.事故发生单位:文昌昌明木业有限责任公司成立于2024年09月23日,注册地址位于海南省文昌市锦山镇

下崑村路口水泥路向东到东山交界处****，法定代表人：王亮，统一社会信用代码：91460000MAE1CP8C63，企业类型：有限责任公司（自然人独资）。经营范围：一般经营项目：木材加工；人造板制造；建筑用木料及木材组件加工；日用木制品制造；竹制品制造；藤制品制造；棕制品制造；竹木碎屑加工处理（经营范围中的一般经营项目依法自主开展经营活动，通过国家企业信用信息公示系统（海南）向社会公示）（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（二）事故人员基本情况

1.杨明昌（事故死者），男，50岁，身份证号：53262719761225****，户籍地址：云南省文山壮族苗族自治州广南县南屏镇****。

2.王亮，男，44岁，身份证号：13032319820523****，户籍地址：河北省秦皇岛市抚宁县茶棚乡****，文昌昌明木业有限责任公司主要负责人。

3.黄茂格，男，59岁，身份证号：44082319670116****，户籍地址：广东省遂溪县城月镇湛海路****，现场工人。

（三）其他情况

事发当天文昌市锦山镇气温 21-29℃，西北风 2 级（风速：11.7 公里/小时），湿度为 79.39%，多云。

事故发生地点为文昌市锦山镇湖山村委会下崑村文昌昌明木业有限责任公司，由于事故发生地点为企业内部，

周边人员较少，没有社会群众围观因而未引发社会舆情。

二、事故发生经过和事故救援情况

事故发生后，事故调查组成员单位工作人员进行了大量调查询问。由于事故现场没有视频监控，事故调查组成员单位工作人员只能依据现场人员的描述对事故经过进行了梳理和还原，具体过程如下：

2026年3月25日7时左右，杨明昌等4人到达碎木机传送带平台，开始进行木材粉碎作业。

10时左右，碎木机出现卡料故障。正在附近作业的黄茂格看到杨明昌手持铁钩上前处理被卡住的木材。黄茂格因忙于手头工作，未持续关注杨明昌的具体操作情况。随后，黄茂格在低头工作时听到碎木机方向传出异常响声，抬头查看时已不见杨明昌身影。

黄茂格意识到情况异常，立即跑至碎木机电闸处切断电源。拉闸后，黄茂格返回杨明昌作业区域寻找，未发现杨明昌本人，但在传送带上发现了血迹。确认发生事故后，黄茂格随即致电当时在海口的负责人王亮，汇报了现场情况。

12时左右，王亮赶回工厂。由于杨明昌家属同为文昌昌明木业有限责任公司的员工，王亮遂与家属就后续事宜进行协商。事故当日，王亮未向公安机关报警。

2026年3月26日，因办理杨明昌遗体火化手续需提供《死亡证明》，王亮于当日上午致电文昌市公安局锦山派出所报警，报告了前一日发生的生产安全事故。

三、应急处置情况和善后处理情况

（一）应急处置情况

接到事故报告后，锦山镇人民政府、市应急管理局、市林业局、市公安局等单位第一时间组织人员赶赴现场了解情况，对事故现场进行初步勘察和事故初查。

（二）事故善后情况

事故发生后，事故发生单位及时安抚死者家属，积极开展赔偿及后续工作。经调解协商，事故发生单位与死者家属已就善后处置工作达成一致，相关事宜得到妥善解决，死者家属对善后处置工作无异议。善后安抚工作坚持以人为本、依法依规、合情合理，社会面未出现负面舆情。

（三）事故应急处置评估

事故发生后，文昌昌明木业有限责任公司主要负责人未在规定时间内向文昌市主管部门上报生产安全事故，涉嫌生产安全事故迟报。

四、事故造成的人员伤亡和直接经济损失情况

（一）人员伤亡情况

事故造成 1 人死亡。事故死者：杨明昌，男，50 岁，身份证号：53262719761225****，户籍地址：云南省文山壮族苗族自治州广南县南屏镇****。

（二）事故直接经济损失

事故造成直接经济损失为 93 万元。

五、事故发生的原因和性质认定

（一）直接原因

作业人员杨明昌在碎木机卡料故障时，违反安全操作

规程，在设备未断电的情况下，冒险使用铁钩进入设备危险区域处理被卡木材，导致身体被卷入机械造成挤压、剪切伤害致其死亡。

（二）间接原因

1.安全生产主体责任不落实。文昌昌明木业有限责任公司未建立健全安全生产责任制，未明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准，导致现场作业安全管理缺失。

2.安全操作规程不健全。文昌昌明木业有限责任公司未针对碎木机作业制定完善的安全操作规程，未能确保作业人员在处理设备卡料故障时严格执行“先断电、后处置”的安全要求。

3.安全教育培训缺失。文昌昌明木业有限责任公司未对杨明昌等作业人员开展必要的安全生产教育和培训，未能保证从业人员具备必要的安全生产知识、熟悉有关的安全操作规程和掌握本岗位的安全操作技能，致使作业人员安全意识淡薄，违规冒险作业。

4.现场安全管理与隐患排查治理不到位。文昌昌明木业有限责任公司主要负责人及现场管理人员未能及时发现并制止作业人员违章冒险处理卡料的行为。未针对碎木机卡料这一常见故障制定应急处置方案，也未在设备显著位置设置明显的安全警示标志，现场缺乏有效的安全监护。

5.主要负责人履行安全生产职责不到位。文昌昌明木业有限责任公司主要负责人王亮未依法履行《中华人民共和国安全生产法》规定的安全生产管理职责，未能有效督

促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患，且事故发生后存在迟报行为。

（三）事故性质和等级

依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》，事故调查组认定，文昌锦山“3·25”一般机械伤害事故是一起一般生产安全责任事故。

六、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）对相关人员的责任认定及处理建议

1.杨明昌安全意识淡薄，自我防护意识差。在处理碎木机卡料故障时，违反安全操作规程，在设备未断电的情况下冒险使用铁钩进入设备危险区域处理被卡木材，导致自身被卷入机械，直接导致事故的发生，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十七条^[1]的规定，对事故的发生负有直接责任，鉴于其在事故中死亡，建议不予追究责任。

2.王亮作为文昌昌明木业有限责任公司主要负责人，未依法履行主要负责人安全生产管理职责，未建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，未组织制定并实施本单

[1]《中华人民共和国安全生产法》第五十七条：从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

位安全生产规章制度和操作规程，未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划。在事故发生后，未按照规定的时限向属地安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十条第（一）项、第（二）项、第（三）项、第（五）项、第（七）项^[2]和第八十三条第二款^[3]的规定，对事故的发生负有领导责任，建议市综合行政执法局根据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十条^[4]之规定对其进行处罚。

[2]《中华人民共和国安全生产法》第二十条第（一）项、第（二）项、第（三）项、第（五）项、第（七）项：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（七）及时、如实报告生产安全事故。

[3]《中华人民共和国安全生产法》第八十三条第二款：单位负责人接到事故报告后，应当迅速采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失，并按照国家有关规定立即如实报告当地负有安全生产监督管理职责的部门，不得隐瞒不报、谎报或者迟报，不得故意破坏事故现场、毁灭有关证据。

[4]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十条 生产经营单位的主要负责人在本单位发生生产安全事故时，不立即组织抢救或者在事故调查处理期间擅离职守或者逃匿的，给予降级、撤职的处分，并由应急管理部门处上一年年收入百分之六十至百分之一百的罚款；

生产经营单位的主要负责人对生产安全事故隐瞒不报、谎报或者迟报的，依照前款规定处罚。。

（二）对事故相关单位的责任认定及处理建议

文昌昌明木业有限责任公司作为生产经营单位，未依法履行安全生产主体责任，存在安全生产主体责任不落实、安全操作规程不健全、安全生产教育和培训缺失、生产安全事故隐患排查治理制度不落实和现场安全管理缺失等问题，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款^[5]、第二十八条第一款^[6]、第四十一条第二款^[7]和第四十四条第一款^[8]的规定，对事故发生负有责任，建

[5]《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款：生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。

[6]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[7]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

[8]《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款：生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

议由市综合行政执法局根据《生产安全事故罚款处罚规定》对第十四条第（二）项^[9]之规定对其进行处罚。

（三）对相关部门的处理建议

市林业局履行行业安全监管职责不力，建议由市防安委办对相关分管领导和业务负责人进行约谈。

（四）对属地政府的处理建议

锦山镇人民政府履行属地安全监管职责不力，建议由市防安委办对相关分管领导和业务负责人进行约谈。

七、事故主要教训

（一）必须牢固树立安全发展理念，坚决守住安全生产红线。文昌昌明木业有限责任公司未能正确处理好生产与安全的关系，“重生产、轻安全”的问题突出。企业主要负责人对安全生产工作重视不够，安全生产主体责任悬空。任何生产经营活动都必须以安全为前提，必须牢固树立“人民至上、生命至上”的理念，坚决克服麻痹思想和侥幸心理，始终把保护从业人员的生命安全放在首位。

（二）必须建立健全安全操作规程，规范作业人员操作行为。事故直接原因是作业人员在碎木机卡料故障时，违反安全操作规程，在设备未断电的情况下冒险进入设备危险区域处理被卡木材。企业必须针对各类设备和作业环节，制定详细、具体、可操作的安全操作规程，并通过制

[9]《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条第（二）项：事故发生单位对一般事故负有责任的，依照下列规定处以罚款：（二）造成1人死亡，或者3人以上6人以下重伤，或者300万元以上500万元以下直接经济损失的，处50万元以上70万元以下的罚款。

度约束和现场监督，确保操作规程落地执行，坚决杜绝违章冒险作业。

（三）必须加强从业人员安全教育培训，提升全员安全意识和技能。事故中作业人员安全意识淡薄、自我防护能力差，在面对设备卡料故障时未能作出正确的应急处置，直接导致悲剧发生。企业必须将安全教育培训作为企业安全生产的基础工作来抓，严格做到先培训、后上岗，确保从业人员具备必要的安全知识、熟悉操作规程、掌握应急处置措施，切实提高全员安全素养。

（四）必须强化现场安全管理和隐患排查治理，及时消除事故隐患。企业主要负责人及现场管理人员未能及时发现并制止作业人员的违章冒险行为，未针对碎木机卡料这一常见故障制定应急处置方案，也未在设备显著位置设置安全警示标志。企业必须建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，加强作业现场的安全巡查和监护，对设备运行中的异常情况要及时制定应对措施，对发现的违章行为要立即制止和纠正，确保各类事故隐患能够早发现、早消除。

（五）必须严格落实主要负责人安全生产第一责任人职责。王亮作为企业主要负责人，未依法履行安全生产管理职责，未建立健全安全生产责任制，未组织开展安全教育培训，未督促检查本单位安全生产工作，事故发生后还存在迟报行为。企业必须紧紧抓住主要负责人这个“关键少数”，督促其依法全面履行法定职责，真正把安全生产

放在心上、抓在手上、落实在行动上。

（六）必须严格执行事故报告制度，杜绝迟报、瞒报行为。事故发生后，企业主要负责人在已知发生人员死亡的情况下，未在规定时间内向主管部门报告。迟报行为不仅违反了法律法规，更延误了有关部门对事故的应急处置和调查处理。企业必须强化法治意识，严格落实事故报告制度，发生事故后必须依法依规及时、如实报告，不得以任何理由拖延、隐瞒。

八、事故整改和防范措施

为深刻吸取事故教训，举一反三，坚决防范和遏制类似生产安全事故再次发生，确保人民群众生命财产安全，现提出以下整改和防范措施：

（一）压实企业安全生产主体责任，建立健全全员安全生产责任制。

文昌昌明木业有限责任公司要立即开展全面安全生产整改，严格按照《中华人民共和国安全生产法》的有关规定，建立健全从主要负责人到一线从业人员的全员安全生产责任制，明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准，逐级签订安全生产责任书，确保安全生产责任落实到岗、到人。

（二）完善安全操作规程，强化作业行为规范管理。

文昌昌明木业有限责任公司要针对碎木机、传送带等所有生产设备和作业环节，全面梳理、修订和完善安全操作规程，重点明确设备卡料、故障等异常情况下的安全处置程序 and 操作要求，严格执行“先断电、后处置”的铁律。

要将安全操作规程张贴在作业现场醒目位置，并纳入日常安全管理和考核内容，通过班前会、现场巡查等方式，督促从业人员严格遵守操作规程，严厉查处违章作业行为。

（三）加强安全教育培训，提高从业人员安全素养。

文昌昌明木业有限责任公司要立即组织全体从业人员开展一次全覆盖的安全生产教育和培训，重点培训本单位的安全生产规章制度、安全操作规程、岗位危险因素辨识以及应急处置措施等内容。要严格落实“先培训、后上岗”制度，未经安全生产教育和培训合格的从业人员，一律不得上岗作业。

（四）深化隐患排查治理，提升现场安全管理水平。

文昌昌明木业有限责任公司要建立健全并严格落实生产安全事故隐患排查治理制度，按照《中华人民共和国安全生产法》的有关要求，定期组织开展全方位、全过程的事故隐患排查，对排查发现的隐患要建立台账，明确整改责任人、整改措施和整改时限，确保隐患整改闭环管理。要在碎木机等具有较大危险因素的设备上设置明显的安全警示标志，配备必要的安全防护装置，加强作业现场的安全巡查和监护，及时制止和纠正违章行为

（五）严格落实事故报告制度，杜绝迟报瞒报行为。

文昌昌明木业有限责任公司主要负责人及全体管理人员要认真学习《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规，熟知事故报告的程序和时限要求。发生生产安全事故后，现场有关人员


应当立即向本单位负责人报告，单位负责人接到报告后必须于 1 小时内向当地安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告，不得以任何理由拖延、隐瞒。

（六）强化行业监管和属地管理责任，加大执法检查力度。

市林业局、市科工信局等行业主管部门要按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的要求，切实履行行业安全生产监管职责，加强对木材加工企业的安全指导和监督检查，督促企业落实安全生产主体责任，对发现的安全隐患要责令限期整改，对整改不到位的是要依法严肃处理。锦山镇人民政府要落实属地管理责任，将辖区内木材加工企业纳入重点监管对象，定期开展安全巡查，及时掌握企业安全生产状况，发现重大问题及时向有关部门报告。

调查组成员：

事故现场照片：

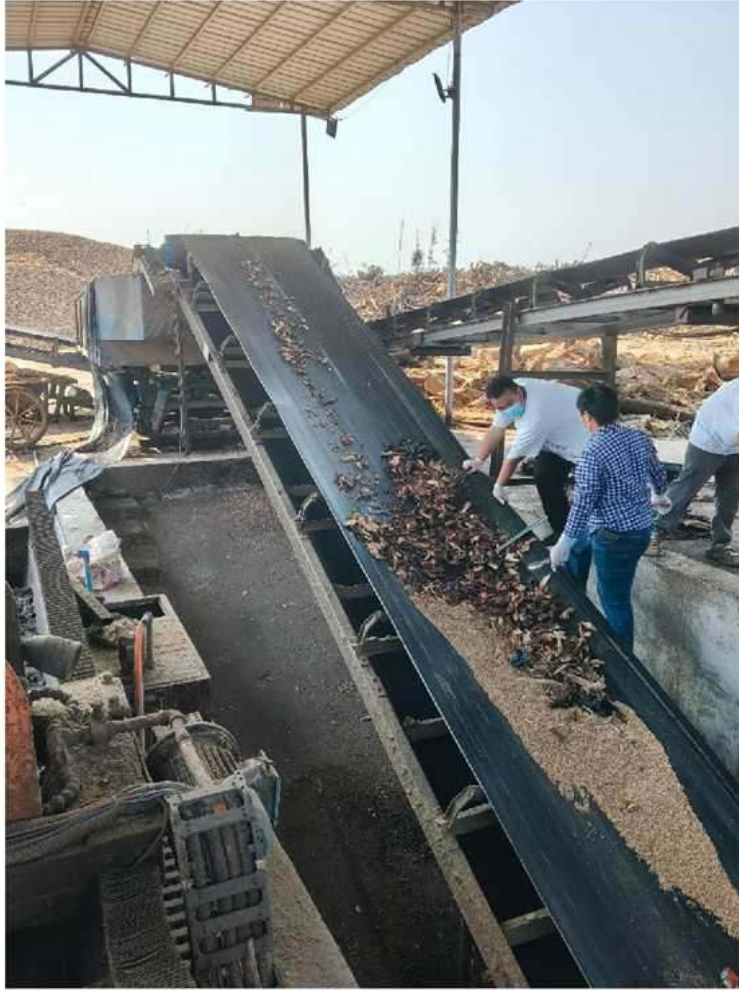





扫一扫在手机打开当前页



版权所有@文昌市人民政府办公室 中文域名：文昌市人民政府办公室.政务

主办：文昌市人民政府办公室 运行维护：文昌市政府网站管理中心

琼ICP备2025063607号 政府网站标识码：4690050001  琼公网安备 46900502000106号

网站违法和不良信息举报电话：0898-63292628、0898-12345

