

大东前进沈阳月丰腾达不锈钢有限公司 “4·15”一般物体打击事故调查报告

2026年4月15日，位于沈阳市大东区前进街道辉山大街2号大洼村的沈阳月丰腾达不锈钢有限公司库房，公司工人在清点堆放的不锈钢钢管和角钢时，发生一起物体打击事故，事故造成一人死亡，直接经济损失约160万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规文件，5月8日，经大东区人民政府授权，大东区应急局组织成立由公安大东分局、前进街道办事处、大东区总工会、大东区检察院等有关单位组成的事故调查组，同时邀请大东区纪委监委派员参加，依法开展事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、查阅资料、调查询问、委托专家技术分析等方式，查明了事故经过、发生原因、人员伤亡、直接经济损失和迟报情况，查清了相关生产经营单位存在的问题和人员的责任，认定了事故性质，提出了处理建议以及事故防范和整改措施建议。

调查认定，大东前进沈阳月丰腾达不锈钢有限公司“4·15”一般物体打击事故是一起因公司安全生产主体责任落实不到位，物料违规堆放，作业人员安全意识淡薄而导致的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位基本情况

沈阳月丰腾达不锈钢有限公司（以下简称沈阳月丰腾达公司），成立时间为 2006 年 12 月 11 日，法定代表人林某甲，企业类型为有限责任公司（自然人独资），住所为辽宁省沈阳市大东区工农路 259 号 10 门，经营范围：不锈钢材、金属材料、电线、电缆批发、零售。统一社会信用代码：91210104793180688C。

沈阳月丰腾达公司库房位于沈阳市大东区前进街道辉山大街 2 号大洼村，公司共有 5 名固定员工，其中林某甲、林某乙在公司登记住所办公，张某、项某某、兰某某在库房办公。

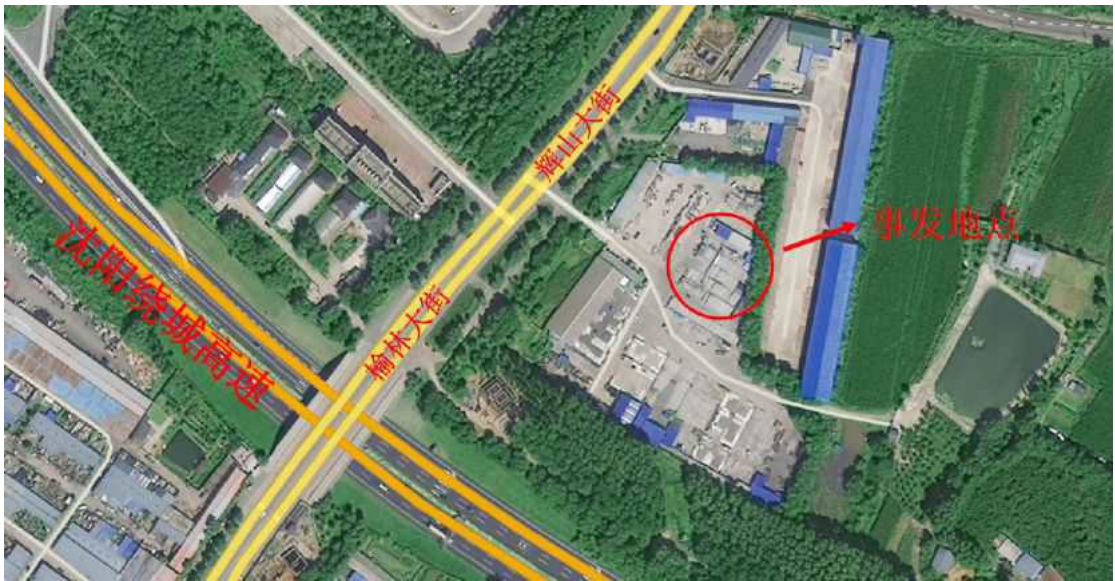


图 1 事故发生地位置图示

（二）企业安全管理情况

沈阳月丰腾达公司安全管理混乱，未建立与岗位相匹配的全员安全生产责任制，未制定本单位安全生产规章制度、物料堆放、

物料清点等操作规程；安全教育培训流于形式，岗前培训未记录、未考核；未建立安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制。

（三）属地行业部门安全监管情况

大东区前进街道办事处结合安全生产属地责任，制定了年度安全生产工作计划，成立了以街道办事处党工委书记、街道办事处主任为组长的安全生产工作领导小组，将工贸行业安全巡查纳入街道全域安全巡查范围，并制定《大东区前进街道安全生产和消防安全百日整治专项行动方案》等方案。2025年以来，大东区前进街道办事处累计组织开展工贸行业日常巡查、抽查 1477 家次，排查整改消防安全、作业规范等各类安全隐患 602 处。

大东区应急管理局根据《安全生产年度监督检查计划编制办法》等规定，结合大东区实际，制定了年度安全生产监督检查计划，将前进街道地区 27 家工贸行业生产经营单位列入检查计划。2025 年以来，大东区应急管理局结合《关于开展工贸行业重大事故隐患集中整治行动的通知》《全省工贸企业“反三违、除隐患”专项整治行动》等方案，对前进街道地区计划内企业检查 41 家次，排查整改隐患 147 处。

（四）事故发生经过

2026 年 4 月 14 日，为方便清点不锈钢钢管、角钢数目并入库，兰某某嘱托项某某用门式起重机将需要清点的不锈钢钢管和角钢吊运到办公室东侧位置，并要求角钢堆叠到不锈钢钢管上

方。

4月15日早，张某在办公室内进行计单工作，项某某在管件区进行管件配件清点工作，兰某某在物料堆放区对需要入库的角钢和不锈钢钢管进行清点工作。

9时许，兰某某在不锈钢钢管、角钢清点作业时，堆垛失稳，不锈钢钢管上方堆叠的角钢（15—20根）滑落，击中兰某某身体并造成伤害。听到声响后，项某某赶往物料堆放区并呼喊张某。随即，项某某和张某赶到事发现场。

（五）事故现场情况

事故发生地点：沈阳市大东区辉山大街2号路东的院内东侧，库房分割成南北两个区域，西侧各设有一个出入口，北侧区域是管件区，南侧区域是不锈钢钢管、角钢等物料堆放区，库房办公设在南侧区域西北角。事故发生具体地点位于办公室东侧（图2红星）。



图2 沈阳月丰腾达公司库房俯拍图

周边监控情况：院内内部道路、作业区域及事发地点等区域

无有效监控覆盖，无法记录事发过程。

经现场勘验，挤压死者的角钢尺寸为 $5\text{cm} \times 5\text{cm}$ ，长度 560cm ，不锈钢钢管外径 16.8cm ，长度 560cm ，不锈钢钢管两侧采用槽钢制成的立柱进行固定，立柱高度 103cm ，两根立柱间距 108cm 。事发前，堆叠在不锈钢钢管上方的角钢高度已经超过两侧立柱高度。



图 3 事故发生前物料堆放模拟图



图 4 事发同款角钢图

（六）人员伤亡和直接经济损失

事故造成 1 人死亡。根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T 6721-1986）核定，事故直接经济损失约为 160 万元。

二、事故应急处置情况及评估情况

（一）事故现场应急处置情况

2026 年 4 月 15 日 9 时 12 分，张某拨打 120 急救电话。

9 时 28 分，120 救护车到达现场并进行了现场处置。

9 时 36 分，120 救护车驶离现场，将兰某某送往中国医科大学附属第四医院进行救治。

4 月 16 日 16 时 32 分，兰某某经抢救无效死亡，直接死亡原因为腹部闭合性损伤。

（二）善后情况

事故发生后，沈阳月丰腾达公司已向人社部门提出工伤认定申请。

（三）事故应急处置评估

事故发生后，沈阳月丰腾达公司张某赶到现场并及时拨打 120 急救电话，配合医疗机构及时开展相关工作。总体来看，医疗机构应急响应及时、处置规范。

（四）事故迟报情况

2026 年 4 月 28 日，林某甲前往人社部门提出工伤认定申请，工作人员告知其应将事故情况报告至当地负有安全生产监督管理职责的部门。4 月 29 日，林某甲向大东区应急管理局报告了事故情况。

经调查，沈阳月丰腾达公司法定代表人林某甲超过有关规定时限^{[1][2]}向事故发生地负有安全生产监督管理职责的政府部门报

[1] 《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第 493 号）第九条第一款：事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应当于 1 小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

告事故情况，迟报生产安全事故。

三、事故原因分析

（一）事故的直接原因

1.沈阳月丰腾达公司未按照规定^[3]堆放不锈钢钢管、角钢等物料，同时未按照规定^[4]采取有效的防滑落、防倾倒措施。

2.兰某某安全意识淡薄，在清点不锈钢钢管、角钢作业时，不锈钢钢管上方堆叠的角钢失稳滑落砸中身体，导致腹部闭合性损伤并最终死亡。

（二）事故的间接原因

沈阳月丰腾达公司安全生产主体责任落实不到位，未制定本单位安全生产规章制度、物料堆放、物料清点等操作规程；未建立安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，未及时发现并消除物料未分类堆放及未采取有效防滑落、防倾倒措施的生产安全事故隐患。

四、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）对有关人员的责任认定及处理建议

1.兰某某，沈阳月丰腾达公司物料搬运和清点工人，安全意识淡薄，在清点不锈钢钢管、角钢作业时，不锈钢钢管上叠放的角钢失稳滑落砸伤自己，导致腹部闭合性损伤并最终死亡。鉴于

[2] 《生产安全事故罚款处罚规定》（应急管理部令第14号）第五条：《生产安全事故报告和调查处理条例》所称的迟报、漏报、谎报和瞒报，依照下列情形认定：（一）报告事故的时间超过规定时限的，属于迟报。

[3] 《仓储场所消防安全管理通则》（XF 1131-2014）6.11 室外储存应满足以下要求：a) 室外储存物品应分类、分组和分堆（垛）储存。……。

[4] 《生产过程安全卫生要求总则》（GB/T 12801-2008）5.8.1.2 要求 h) 成垛堆放生产物料、产品和剩余物料时，垛高、垛距应符合规定，垛的基础要牢固，不得产生下沉、歪斜或倾塌，垛之间的距离应便于机械化装卸和作业。

其在事故中死亡，不再追究责任。

2. 林某甲，沈阳月丰腾达公司法定代表人兼单位安全生产管理人员，未建立全员安全生产责任制，未组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程，未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划，未建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一项、第二项、第三项、第五项^[5]的规定，对事故发生负有责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项^[6]建议对其处上一年年收入百分之四十的罚款；事故发生后，迟报生产安全事故，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第七项、第八十三条第二款和《生产安全事故报告和调查处理条例》第九条第一款^[7]的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十条^[8]建议对其处上一年年收入百分之六十的罚款。建议由大东区应急管理局对其两项违法行为合

[5]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

[6]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

[7]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（七）及时、如实报告生产安全事故。

《中华人民共和国安全生产法》第八十三条第二款：单位负责人接到事故报告后，应当迅速……，并按照国家有关规定立即如实报告当地负有安全生产监督管理职责的部门，不得隐瞒不报、谎报或者迟报……。

《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令 第 493 号）第九条第一款：事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应当于 1 小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

[8]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十条第一款：生产经营单位的主要负责人在本单位发生生产安全事故时，不立即组织抢救或者在事故调查处理期间擅离职守或者逃匿的，给予降级、撤职的处分，并由应急管理部门处上一年年收入百分之六十至百分之一百的罚款；对逃匿的处十五日以下拘留；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。第二款 生产经营单位的主要负责人对生产安全事故隐瞒不报、谎报或者迟报的，依照前款规定处罚

并处罚，处上一年年收入百分之一百的罚款的行政处罚。

（二）对有关单位的责任认定及处理建议

沈阳月丰腾达公司安全生产主体责任落实不到位，未制定本单位安全生产规章制度、物料堆放、物料清点等操作规程；未建立安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，未及时发现并消除物料未分类堆放及未采取有效防滑落、防倾倒措施的生产安全事故隐患，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款、第四十一条第一款和第二款^[9]的规定，对事故发生负有责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项和《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条第二项^[10]的规定，建议由大东区应急管理局给予该单位处伍拾万元罚款的行政处罚。

五、事故整改和防范措施

（一）深刻吸取事故教训，全面落实企业主体责任

沈阳月丰腾达公司要全面落实安全生产主体责任，建立健全安全生产规章制度、操作规程；建立安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制；强化作业人员安全培训教育；同时也要举

[9] 《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款：生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，……。

《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第一款：生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。第二款 生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患……。

[10] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

《生产安全事故罚款处罚规定》（应急管理部令 第14号）第十四条第二项：事故发生单位对一般事故负有责任的，依照下列规定处以罚款：（二）造成1人死亡，或者3人以上6人以下重伤，或者300万元以上500万元以下直接经济损失的，处50万元以上70万元以下的罚款；

一反三，全面整改安全管理漏洞，要严格按分类、分型号对现场物料进行堆垛并采取有效的防滑落、防倾倒措施，严防类似事故再次发生。

(二) 全面履行部门相关职责，切实提高各项工作质效

1. 大东区前进街道办事处应认真吸取事故教训，建立健全辖区内企业生产经营单位台账，加强对辖区内生产经营单位，特别是商贸行业的安全巡查力度，对发现的安全隐患及时上报有关部门并督促整改，定期组织开展安全生产法律法规宣传和警示教育，督导生产经营单位全面落实安全生产主体责任，从根本上消除事故隐患，有效防范生产安全事故发生。

2. 大东区应急管理局应深刻吸取事故教训，按照分级、属地原则，全面排查梳理辖区内监管的生产经营单位，建立完善监管台账，厘清与属地街道办事处监管边界，做到应查尽查、不留死角，避免出现监管“真空地带”，同时加强对街道办事处安全生产监督指导工作，依法查处街道办事处上报、移送的非法、违法案件，协调处理区内重大应急管理执法问题，有效防范生产安全事故发生。

附件：大东前进沈阳月丰腾达不锈钢有限公司“4·15”一般物体打击事故调查组成员签字表

大东前进沈阳月丰腾达不锈钢有限公司

“4·15”一般物体打击事故调查组

2026年6月17日