

宝安新安海滨城广场三期电梯更新工程“3·4” 一般物体打击事故调查报告

2026年3月4日，宝安区新安街道海富社区海滨城广场三期1栋2B单元发生一起物体打击事故，造成1人死亡。事故发生后，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《宝安区生产安全事故报告和调查处理工作规则》（深宝规〔2025〕8号）的要求，由区应急管理局牵头，宝安公安分局、区住房和城乡建设局、市市场监督管理局宝安监管局、区总工会等部门参与组成事故调查组，展开事故调查处理工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、查阅资料、调查询问、聘请专家技术分析和司法鉴定，查明了事故发生的原因、经过、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人员的处理建议及事故整改和防范措施。

调查组认定，宝安新安海滨城广场三期电梯更新工程“3·4”一般物体打击事故是一起因工人违规作业、施工单位安全管理不足造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况

1. 事故发生单位概况

电梯更换单位：深圳市辛格林电梯有限公司（以下简称辛格

林电梯公司），统一社会信用代码：91440300094383312D，法定代表人：徐某勤，企业类型：有限责任公司，注册地址：深圳市宝安区西乡街道共乐社区共和工业路明月花都 F1209，成立日期：2014 年 4 月 14 日，经营范围：电梯设备及配件的销售；机电设备及配件的销售；许可经营项目是：电梯安装、改造与维修。该公司持有特种设备生产许可证，许可项目：电梯安装（含修理）。

2. 事故相关单位概况

发包单位：大悦城控股集团物业服务有限公司深圳分公司（以下简称大悦城物业深圳分公司），统一社会信用代码：914403000679548377，负责人：王某义，企业类型：有限责任公司分公司，注册地址：深圳市宝安区新安街道兴东社区 69 区中粮创芯研发中心 1 栋 804，成立日期：2013 年 4 月 26 日，经营范围：建筑物清洁服务、物业管理、自有物业租赁、停车场服务。

（二）事故相关概况

1. 涉事工程相关概况

2025 年 4 月 7 日，大悦城物业深圳分公司与辛格林电梯公司签订《海滨城广场三期电梯设备采购合同》《更换安装施工合同》和《安全管理协议》，约定将海滨城广场三期 18 台电梯更新工程发包给辛格林电梯公司，由辛格林电梯公司负责电梯设备采购及旧电梯的拆除、土建整改和新电梯的安装、调试、交验和培训等。涉事工程于 2025 年 8 月开工，截至事发前已完成电梯更换 12 台。

2. 涉事设备概况

涉事拆除电梯位于新安街道海富社区海滨城广场三期1栋2B单元，设备品种：曳引驱动乘客电梯；制造单位：通力电梯股份有限公司；设备型号：PT10/18-19；出厂编号：36513791；安装许可证编号：TS33441212-2027；设备技术参数：名义速度1.75m/s，载重为800kg，提升高度为51.5m，层站数：16层15站15门；停靠说明：二楼不设停靠。

（三）事故相关单位安全管理情况

1. 辛格林电梯公司安全管理情况

（1）相关人员情况

①徐某勤，主要负责人，负责公司全面管理工作。

②王某辉，项目负责人，负责涉事工程拆除、安装和土建工程过程的质量、进度和安全管理工作。

③鲁某云，安全员，负责涉事工程的安全检查等工作。

④廖某，电梯拆除班组负责人，负责安排工人进行电梯拆除作业。

⑤叶某明（死者）、汪某辉、汪某明，临时雇请工人，负责涉事电梯拆除工作。

（2）安全管理状况

辛格林电梯公司制定有《电梯安全生产管理制度》《电梯拆除施工方案》《电梯安装施工方案》；为工人提供了安全帽、安全带等安全防护用品。安全员鲁某云于3月4日上午11时许检查了涉事施工现场，未查看电梯井内作业情况。

2. 大悦城物业深圳分公司安全管理情况

（1）相关人员情况

①王某义，大悦城物业深圳分公司负责人，负责大悦城物业深圳分公司的全面管理工作。

②杨某成，大悦城控股集团物业服务有限公司深圳分公司海滨广场物业服务中心（以下简称海滨城广场物业服务中心）物业经理，负责海滨城广场物业服务中心的全面管理工作。

③谢某斌，海滨城广场物业服务中心物业副经理，负责海滨城广场物业服务中心的管理工作。

（2）安全管理状况

①大悦城物业深圳分公司在海滨城广场三期设海滨城广场物业服务中心，由其对涉事项目进行管理。

②海滨城广场物业服务中心制定了《电梯使用单位安全管理制度汇编》；组织召开了电梯更新施工安全风险告知会议及复工复产安全工作会议；将小型工程备案流程发至作业单位，提醒作业单位进行小型工程备案。海滨城广场物业服务中心对工程作业人员进行登记并发放进场出入证，提供了施工现场巡查记录表及巡查照片等材料。值班安保人员于3月4日上午9时45分许及14时许对涉事施工现场进行两次巡查。

（四）事故发生经过

2026年3月3日，辛格林电梯公司廖某安排工人叶某明、汪某辉和汪某明对涉事电梯进行拆除作业。

3月4日8时许，三人经物业登记后进入海滨城广场三期1栋2B单元开始作业。作业内容主要包括拆除电梯导轨、层门和

井道线槽控制导线（以下简称随行电缆）等材料。叶某明负责在井道内进行拆除作业；汪某明负责在 18 楼电梯机房内手动松闸操作电梯盘车，控制电梯轿厢下降；汪某辉负责协助搬运材料和安装层门防护门板。汪某明将电梯机房内需拆除的部件拆除后，叶某明首先拆除了 3 块对重块放置于一楼电梯门口，随后自十六楼开始，从上往下依次拆除每一层的导轨、支架及层门等材料。

15 时，叶某明在停放于二、三楼之间的电梯轿厢顶部拆除随行电缆并通过对讲机指挥汪某明控制轿厢下降。15 时 08 分许，正在三楼电梯口进行搬运作业的汪某辉听到一声巨响，随后回头查看电梯井内，发现叶某明倒在轿厢顶部，身旁散落着两块已被砸坏的对重块。

（五）事故现场情况

1. 事故发生位置为宝安区新安街道海滨城广场三期 1 栋 2B 单元右侧客梯电梯井道内。电梯机房位置电源柜内空气开关未连接动力线路，控制柜内部电子器件已全部拆除。驱动主机、限速器、悬挂系统等主要部件均保持完整，未见拆除痕迹（见图 1）。



图 1 电梯机房内控制柜及驱动主机情况

2. 井道内二、三楼之间的电梯导轨被切断（见图 2），切断

的导轨端面距二楼层门地坎约 2.7m，距三楼层门地坎约 2.8m；对重架位于十六层电梯井入口左侧，对应侧的对重导轨及轿厢导轨已拆除；对重框内共缺失对重块 5 块，2 块脱落坠至轿顶，剩余 35 块，对重块固定件（俗称“压码”）距当前对重块顶端约 0.35m（见图 3），水泥对重块规格为：长 0.56-0.64m、宽 0.22m、厚 0.05m，单块标注重量为 25kg；对重框架位于电梯井道西侧，电梯井道西侧对重框无限速器钢丝绳（见图 4）。



图 2 海滨城广场三期 1 栋 2B 单元电梯井道内情况



图 3 电梯井内剩余对重块情况



图 4 电梯井道西侧对重框无限速器钢丝绳

3. 轿厢顶部有部分拆除的金属配件、水泥碎块、电线，南侧有一摊血迹（见图 5）；一楼电梯口处有被拆除的 3 块对重块、已拆除的轿厢导轨、掉落的水泥已散落（见图 6）；三至十六楼电梯口已用门板临时封闭（见图 7）。



图 5 轿厢顶部的情况



图 6 一楼电梯口处情况

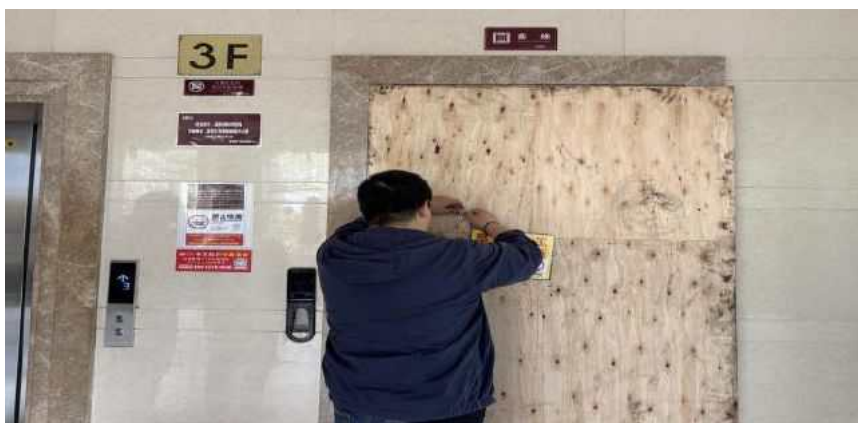


图 7 电梯口门板封闭情况

（六）人员伤亡和直接经济损失情况

事故共造成 1 人死亡。死者叶某明，男，58 岁，四川省仁寿县。根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T 6721-1986），事故造成的直接经济损失约人民币 108.83 万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故现场应急处置情况

事故发生后，现场工友汪某辉立即拨打 120 急救电话，同时将情况报告给项目管理人员。汪某明将轿厢降至一层进行救援，未能救出叶某明。一楼路过的业主随后拨打 119 救援电话。消防救援人员抵达后，将叶某明从二层电梯井道救出。经 120 急救人员现场确认，叶某明已无生命体征。

（二）政府及相关部门应急处置情况

接报事故后，新安街道办、翻身派出所、区住房和城乡建设局、市市场监督管理局宝安监管局等相关职能部门有关人员立即赶赴事故现场核实现场情况，开展应急处置，并按时将该起事故上报。区应急管理局接报后，立即组织人员赶赴现场，对事故开展

调查处理。

（三）事故善后情况

辛格林电梯公司与叶某明家属达成了赔偿协议。善后处置过程中死者家属情绪稳定，未造成不良社会影响。

（四）事故应急处置评估

政府及相关部门在该起事故应急处置中，信息报送及时、应急响应迅速，响应程序正确，未出现政府相关部门（单位）和工作人员失职、渎职情况。

三、事故原因分析

通过对事故现场进行勘查、对人员进行询问、聘请专家技术分析及司法鉴定，认定事故直接原因是：工人叶某明安全意识淡薄，在拆除对重块后未进行有效固定，当井道上部对重导轨拆除后，对重架在向上运行时失去有效导向，与井道壁发生碰撞，对重框架结构发生变形，未充分固定的对重块从对重架内发生脱落并砸中正在轿顶处的叶某明，造成本起事故。

（一）直接原因分析

1. 工人叶某明安全意识淡薄，在移动对重块固定件并拆除 3 块对重块后，未将固定件向下移动压实对重块，导致对重块未能得到有效固定，存在脱落风险。

2. 工人在拆除井道上部对重导轨后，未按施工方案要求利用限速器钢丝绳将对重架进行相对的固定，对重架在向上运行时失去有效约束，与井道壁发生碰撞，造成对重框架变形。

（二）事故相关检验检测和鉴定情况

1. 经委托特种设备专家组对本起事故发生的原因进行分析，分析结论如下：

（1）现场勘查分析

①机房部分：电源柜内空气开关未连接动力线路，控制柜内部电子器件已全部拆除。驱动主机、限速器、悬挂系统等主要部件均保持完整，未见拆除痕迹。综合分析认为，事发过程中轿厢的移动，仅可能源于机房工人人为释放制动器，利用轿厢与对重之间的重量差，使轿厢向下移动。

②井道部分：对重架位于十六层电梯井入口左侧，其对应侧的对重导轨及轿厢导轨均已拆除。根据对重块在对重架内堆放痕迹及现场实物判断，事发前工人为了减轻对重重量，曾拆除 3 块对重块，并移动了对重块固定件。事发后，对重架内共缺失对重块 5 块，其中 2 块脱落坠至轿顶。经测量，对重块固定件距当前对重块顶端约 0.35m。事发时，轿厢停于三楼层门地坎下方约 4m 处，对重架相应停于十三楼层门地坎下方约 1m 处。经估算，脱落的对重块自对重架至轿顶的坠落高度约为 32.9m。由于对重框架已发生变形，事故后其框内顶部的两块对重块出现明显移位，存在二次坠落风险。对重框架位于电梯井道西侧，限速器钢丝绳位于井道南侧，两者不在同一平面内，现场未发现利用限速器钢丝绳将对重架进行相对固定的防护措施。

（2）原因分析：

①对重导轨拆除导致对重架失去有效导向。施工人员在拆除

井道上部对重导轨后，未按《电梯拆除施工方案》^[1]中的要求执行，未利用限速器钢丝绳将对重架进行相对的固定，导致对重架在向上运行时失去有效约束，与井道壁发生碰撞，最终造成对重框架变形，为后续对重块脱落埋下安全隐患。

②对重块未进行有效固定。施工作业人员为减轻对重重量，在移动对重块固定件并拆除 3 块对重块后，未将固定件向下移动以有效压实对重块，也未检查对重块是否出现松动或移位，导致对重块未能得到有效固定。

（3）结论：由于井道上部对重导轨已被拆除，对重架在向上运行时失去有效导向，与井道壁发生碰撞，导致对重框架结构变形；未充分固定的对重块从对重架中脱落，坠落并击中正在轿顶作业的人员，从而引发事故。

2. 广东中一司法鉴定中心出具的《司法鉴定意见书》（粤中一司鉴[2026]病鉴字第 0073 号）鉴定意见：死者叶某明系钝性外力致颅脑损伤死亡。

（三）辛格林电梯公司安全管理存在的问题

1. 辛格林电梯公司未对新进场作业工人进行安全教育培训^[2]；未教育和督促工人严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；未采取技术、管理措施，及时发现并消除工人未对对重块进行有效固定的事故隐患。

[1]《海滨城广场三期电梯更新工程电梯拆除施工方案》第十一条“曳引电梯拆除作业流程”第 17 项“固定对重”：对重架相对的固定；当对重脱离副导轨之前，必须利用限速器钢丝绳将对重架进行相对的固定，防止对重框脱离导轨后发生转动。

[2]《海滨城广场三期电梯更新工程电梯拆除施工方案》第十一条“曳引电梯拆除作业流程”第 4 项“作业前准备”中“安全技术交底培训”：所有现场作业人员必须接受安全技术培训和安全技术交底。

2. 主要负责人徐某勤履行安全生产职责不到位，未实施本单位安全生产教育和培训计划；未严格督促、检查本单位的安全生产工作，未及时消除作业现场的生产安全事故隐患。

3. 项目负责人王某辉履行安全生产职责不到位，未认真履行安全生产管理职责，作业前未对工人进行安全教育和交底；未及时排查作业现场的生产安全事故隐患。

4. 安全员鲁某云履行安全生产管理人员职责不到位，未认真检查本单位的安全生产状况，在检查涉事施工现场时未查看电梯井内作业情况，未及时排查作业现场的生产安全事故隐患。

5. 现场电梯拆除班组负责人廖某落实班组工人的教育培训不到位；未发现工人未按施工方案进行作业。

四、对有关责任人员和责任单位的处理建议

根据事故调查情况，调查组对事故单位和有关人员的责任认定和追究提出如下意见：

（一）因在事故中死亡免予追究责任人员

辛格林电梯公司工人叶某明安全意识淡薄，未按施工方案作业，拆除对重块后未对对重块进行有效固定，造成本起事故，应对本起事故负直接责任，鉴于其已死亡，建议免予追究其责任。

（二）对有关责任人员的行政处罚建议

1. 辛格林电梯公司主要负责人徐某勤履行安全生产职责不到位，未实施本单位安全生产教育和培训计划；未严格督促、检查本单位的安全生产工作，未及时消除作业现场的生产安全事故隐患，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条

第（三）项、第（五）项的规定，应对本起事故负管理责任，建议由深圳市宝安区应急管理局依法对其进行处理。

2. 辛格林电梯公司项目负责人王某辉未认真履行安全生产管理职责，作业前未对工人进行安全教育和技术交底；未及时排查作业现场的生产安全事故隐患，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（二）项、第（五）项的规定，应对本起事故负管理责任，建议由深圳市宝安区应急管理局依法对其进行处理。

（三）对有关单位的行政处罚建议

辛格林电梯公司未对新进场作业工人进行安全教育培训；未教育和督促工人严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；未采取技术、管理措施及时发现并消除工人未对对重块进行有效固定的事故隐患，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款、第四十四条第一款、第四十一条第二款的规定，应对本起事故负管理责任，建议由深圳市宝安区应急管理局依法对其进行处理。

（四）建议企业内部处理的人员

1. 辛格林电梯公司安全员鲁某云履行安全生产管理人员职责不到位，未认真检查本单位的安全生产状况，在检查涉事施工现场时未查看电梯井内作业情况，未及时排查作业现场的生产安全事故隐患。建议由辛格林电梯公司对鲁某云进行内部处理，并在调查报告经区政府批复后一个月内将处理结果报深圳市宝安区应急管理局。

2. 辛格林电梯公司电梯拆除班组负责人廖某落实班组工人的教育培训不到位；未发现工人未按施工方案进行作业。建议由辛格林电梯公司对廖某进行内部处理，并在调查报告经区政府批复后一个月内将处理结果报深圳市宝安区应急管理局。

五、政府安全监管部门监督管理情况

事故调查组将调查中发现的履职线索移送区纪委监委调查处理。

六、事故主要教训

涉事工人安全意识淡薄，违规作业；作业单位主体责任落实不到位，对现场作业工人未落实安全教育培训，未教育和督促工人严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程，未采取有效的技术、管理措施及时消除工人未对对重块进行有效固定的事故隐患，最终造成本起事故。

七、事故整改和防范措施

(一) 辛格林电梯公司应深刻吸取本起事故的教训，进一步落实企业安全生产主体责任，防止类似事故再次发生，做到如下要求：

1. 加强教育和督促工人严格执行本单位的安全生产规章制度、安全操作规程和施工方案，加强对工人的安全教育培训和安全技术交底，保证工人具备必要的安全生产知识，掌握本岗位的安全操作技能。

2. 建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，加强施工现场的安全管理，采取有效的技术、管理措施，及时发现并消

除生产安全事故隐患。

3. 主要负责人及相关管理人员应认真履行安全管理职责，落实本单位安全生产规章制度和施工方案，加强督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

(二) 大悦城物业深圳分公司应深刻吸取本起事故的教训，认真履行发包单位安全生产职责，进一步加强施工现场的监督管理，加强对作业单位安全生产工作的统一协调、管理。

(三) 政府相关监管部门应以此为戒，强化备案管理和加大监管力度，进一步加强电梯安装、改造、更换等限额以下小型工程的安全监管，强化安全生产监督检查和执法工作，防范此类事故再次发生。