

科左后旗查日苏  
辽源矿业（集团）有限责任公司  
“10·31”一般车辆伤害生产安全事故调查报告

科左后旗人民政府

事故调查组

2025 年 11 月 25 日

# 目

## 录

|                            |    |
|----------------------------|----|
| 一、事故基本情况.....              | 2  |
| (一) 事故发生单位及相关单位概况.....     | 2  |
| (二) 事故发生单位安全管理情况.....      | 4  |
| (三) 事故发生经过.....            | 4  |
| (四) 肇事车辆.....              | 5  |
| (五) 事故现场情况.....            | 5  |
| 二、事故应急处置情况.....            | 6  |
| (一) 事故信息报告响应情况.....        | 6  |
| (二) 事故现场应急处置情况.....        | 8  |
| (三) 医疗救治情况.....            | 8  |
| (四) 应急处置评估情况.....          | 8  |
| 三、人员伤亡和直接经济损失.....         | 8  |
| (一) 直接经济损失.....            | 8  |
| (二) 人员伤亡情况.....            | 8  |
| 四、事故原因分析.....              | 9  |
| (一) 直接原因.....              | 9  |
| (二) 间接原因.....              | 9  |
| 五、有关责任单位存在的主要问题.....       | 10 |
| (一) 事故相关单位.....            | 10 |
| (二) 行业监管部门.....            | 11 |
| 六、对事故有关责任人员和责任单位的处理建议..... | 11 |
| (一) 建议移送司法机关处理的人员.....     | 11 |
| (二) 对责任单位的处理建议.....        | 11 |
| (三) 对行业监管部门的处理建议.....      | 12 |
| (四) 对事故有关责任人员的处理建议.....    | 13 |
| 七、事故主要教训.....              | 16 |
| 八、事故安全防范措施和整改建议.....       | 17 |
| (一) 牢固树立安全发展理念.....        | 17 |
| (二) 严格落实企业安全生产主体责任.....    | 17 |
| (三) 严格落实行业监管部门责任.....      | 17 |
| (四) 切实强化作业现场管理.....        | 17 |
| (五) 强化事故警示教育.....          | 18 |



# **科左后旗查日苏 辽源矿业（集团）有限责任公司 “10·31”一般车辆伤害生产安全事故调查报告**

2025 年 10 月 31 日 08 时 15 分，位于内蒙古自治区通辽市科左后旗查日苏镇境内的辽源矿业（集团）有限责任公司煤炭销售总公司金宝屯分公司发生一起车辆伤害事故，造成 1 人死亡，直接经济损失约 232 万元。

事故发生后，科左后旗委、政府高度重视，要求尽快查明事故原因，严肃追究相关责任单位和责任人员的责任，妥善做好善后处理工作，举一反三，彻底排查事故隐患，严防各类事故的发生。

2025 年 11 月 1 日，依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第 493 号）等法律法规，科左后旗人民政府成立了由科左后旗委常委、旗政府副旗长李敏同志任组长，旗应急管理局党委书记、局长胡和同志任副组长，旗公安局、旗总工会、查日苏镇政府相关人员组成的辽源矿业（集团）有限责任公司“10·31”车辆伤害事故调查组，并邀请旗纪委监委参加，对此次事故全面开展调查处理。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查取证、查阅资料、调查询问，查明了事故发生的时间、地点、经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，评估了应急处置工作，提出了对有关责任人和责任单位的处理建议，并针对事故发生的原因及暴露出的问题提出了事故防范措施建议。

经事故调查组调查认定，辽源矿业（集团）有限责任公司“10·31”车辆伤害事故属于一般生产安全责任事故。

## 一、事故基本情况

### （一）事故发生单位概况。

辽源矿业（集团）有限责任公司（以下简称辽源集团），由辽源矿务局（1947年成立）改制，为省属国有企业，成立于1997年3月13日，详细地址为：吉林省辽源市西安区东梅街8号；统一社会信用代码为912204001251510992，法定代表人：周某某，注册资本为柒亿柒仟玖佰陆拾万元整，企业的经营范围为：煤矿机械制造、配件加工及研发和技术服务；煤炭生产、加工及销售，运输（凭道路运输许可证经营），转供电、转供水、通讯、宾馆服务（凭餐饮许可证经营、特业许可证经营），建材制造，印刷（限分公司经营）；种植、养殖；人力

资源外包，人力资源招聘，人力资源事务代理，人力资源培训，人力资源信息网络服务，人才测评，职业介绍，高级人才寻访及相关业务咨询服务，研发和技术服务，房屋、设备租赁服务、煤炭购销、职业技能培训、其他职业技能培训、家政服务培训、商务信息咨询、企业形象策划（以上经营项目限分公司经营），信息技术咨询服务。辽源矿业（集团）有限责任公司煤炭销售总公司（以下简称煤炭销售总公司），隶属于辽源集团（非独立法人），成立于1993年，位于吉林省辽源市西安区人民大街7390号。在册员工78名，主要负责拓展煤炭市场、开辟新老用户、签订销售合同、铁路矿山协调、车皮供应，合理请车、科学配车、督促装车，完成铁路发车计划，管理原煤和商品煤计量工作，盘点库存，产销存情况，核对发运商品煤到站收货单位及结算单位，执行对矿井商品煤买断价格制度，做好地付煤计划和销售，搞好煤炭储运，负责销售结算货款回收等业务工作。煤炭销售总公司旗下设立3个分公司：辽源矿业集团煤炭销售有限公司梅河口分公司、辽源矿业（集团）有限责任公司龙家堡销售分公司、辽源矿业（集团）有限责任公司金宝屯销售分公司。辽源矿业（集团）有限责任公司金宝屯销售分公司（以下简称金宝屯销售分公司），隶属于煤炭销售总公司，成立于2004年6月，非独立法人单位，位于内

内蒙古自治区通辽市科尔沁左翼后旗查日苏镇乌兰村，与辽源矿业（集团）有限责任公司金宝屯煤矿在同一生产厂区。金宝屯销售分公司下设三个部门，分别为营销部、综合部和煤厂。实际从事煤炭购销、货物运输等生产经营活动。其民事责任及安全生产主体责任由具备法人资格的设立单位辽源矿业（集团）有限责任公司承担。

## （二）事故发生单位安全管理情况

辽源集团，设置安全管理机构，配备专职安全生产管理人员，建立健全安全生产责任制、规章制度和操作规程，制定安全生产教育培训计划，但未严格落实，对下属公司安全检查不到位。煤炭销售总公司主要负责人未经培训，未设置安全管理人员，未健全安全生产责任制、安全生产规章制度，主要负责人未对公司以及下属分支单位开展安全生产隐患排查，未编制生产安全事故应急预案，未定期进行应急救援演练，公司为从业人员配备了劳动防护用品，但未监督从业人员正确佩戴使用。

## （三）事故发生经过

10月31日上午8时15分左右，辽源集团采样人员康某、煤炭销售总公司李某某和宋某某到金宝屯销售分公司煤厂（煤矿院内）进行采样工作，康某和李某某到达煤厂8号落煤口附近开始采样，并示意铲车司机腾某某开始采样，采完第一桶煤样

时李某某将煤样倒在铲车北侧的推车里，康某和李某某准备去下一个采样点进行采样，并跟铲车司机腾某某说我们采完样了。此时，铲车司机腾某某和康某均在铲车旁。康某顺着煤堆由西向东走，铲车司机腾某某已经上车，此时铲车铲斗平放在地面上，腾某某将铲斗提高至 50cm 左右准备行驶，在向东行驶了 2 米左右的距离时，听见有人喊前面有人，铲车司机腾某某随即停车，此时铲车铲斗已经撞在了康某的左腿小腿上，将左腿小腿撞断。随后煤厂负责人付某某通知煤矿调度室安排救护车，8 时 25 分左右煤矿救护车到达事故发生地点，进行包扎止血后将康某送往吉林大学第二医院进行救治，后经抢救无效于 2025 年 11 月 1 日 00 时 41 分死亡。

#### **（四）肇事车辆**

临工铲车，型号：L968F，定载质量：6000kg，工作质量：21300kg，发动机型号：WP10G240E342，发动机标定功率 1978KW，外形尺寸 3250\*3100\*3470，最高设计速度：38km/h，代码：VLGL968FPN0609147，制造年度：2022 年（图 1、图 2 肇事车辆）。





(图 1 肇事车辆)



(图 2 肇事车辆)

#### (五) 事故现场情况

事故发生地点位于辽源矿业（集团）有限责任公司金宝屯销售分公司煤厂院内（图 3 事故现场概况图、图 4 事故现场平面图）。煤厂东侧是化验室，西南为 8 号落煤口，8 号落煤口东侧停放一辆铲车，铲车距离 8 号落煤口距离为 15m，8 号落煤口东侧为煤堆，铲车距离煤堆南北方向直线距离为 2m，铲车北侧停放一辆推车，距离铲车 14m，死者康某位于铲车东南方向 1m 处。




(图 3 事故现场概况图)

## 二、事故应急处置情况

### (一) 事故信息报告响应情况

受伤人员康某于 2025 年 11 月 1 日 00 时 41 分经抢救无效死亡后，辽源矿业（集团）有限责任公司金宝屯煤矿将事故情况于 2025 年 11 月 1 日 04 时 34 分上报科左后旗应急管理局值班室，事故发生单位存在迟报情况。值班人员接到事故报告后第一时间

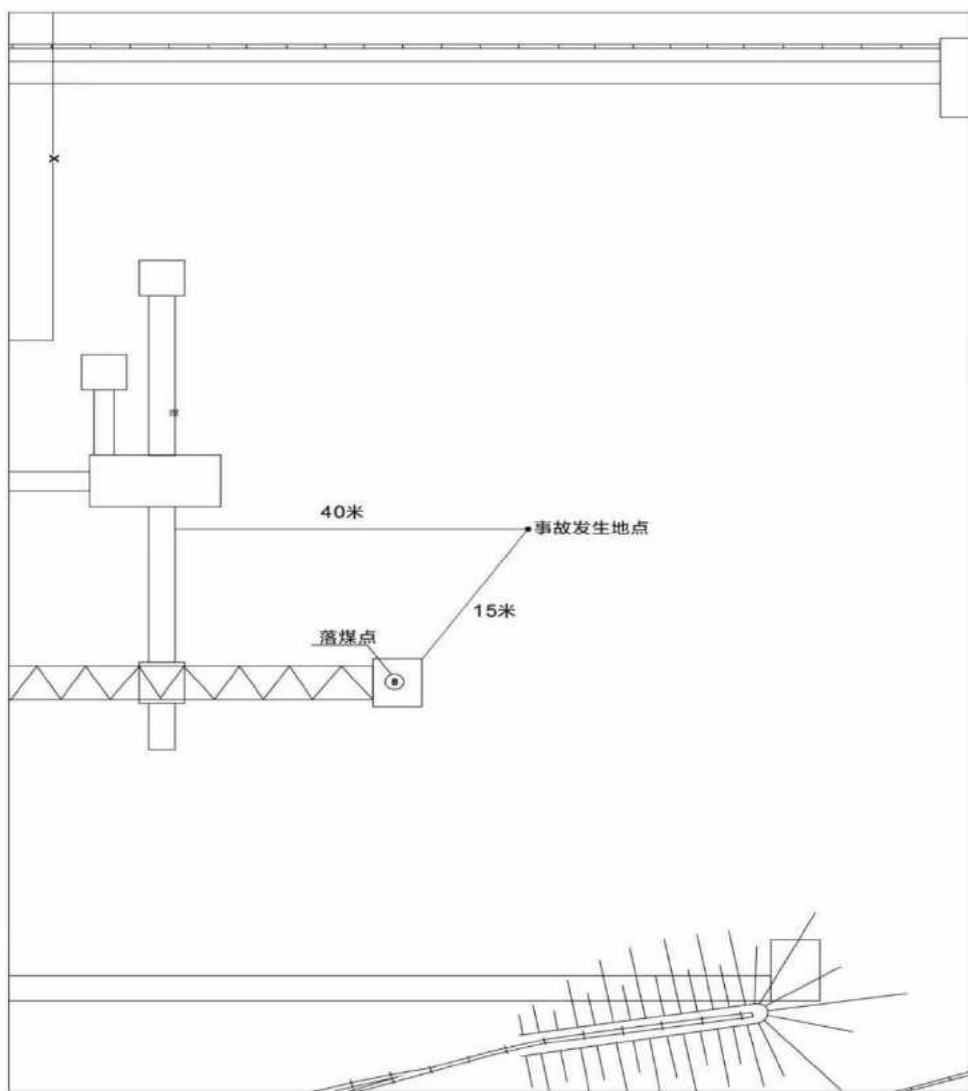

(图 4 事故现场平面图)

通知旗应急管理局主要领导，旗应急管理局主要领导第一时间上报旗委、政府以及通辽市应急管理局，值班人员同时电话报至通辽市应急管理局值班室，并于 2025 年 11 月 1 日 06 时 09 分上报至突发事件应急指挥综合业务系统。

## **(二) 事故现场应急处置情况**

2025 年 10 月 31 日 08 时 15 分许，辽源集团发生一起铲车伤人事故。事故发生后，金宝屯销售分公司煤厂负责人付某某通知煤矿调度室安排救护车，并上报金宝屯销售分公司，煤矿医护人员及工人将伤者康某进行包扎止血后，送往吉林大学第二医院进行救治。

## **(三) 医疗救治情况**

10 月 31 日吉林大学第二医院收诊后，病情诊断结果休克，铲车砸伤致左小腿离断，大量流血，后经抢救无效于 2025 年 11 月 1 日 00 时 41 分死亡，死亡原因呼吸心跳骤停。

## **(四) 应急处置评估情况**

事故发生后，旗应急管理局、公安局等相关单位在此次事故中行动迅速、指挥协调顺畅，善后工作稳妥，在事故应急处置中无衍生事故，应急处置有效。

# **三、人员伤亡和直接经济损失**

## **(一) 直接经济损失**

辽源矿业（集团）有限责任公司“10·31”一般车辆伤害事故，根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》(GB 6721-1986)核定，此次事故造成直接经济损失约 232 万元。

## （二）人员伤亡情况

人员伤亡见表1人员伤亡统计表。

| 序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号               | 地址                        | 岗位  | 伤亡情况 |
|----|----|----|--------------------|---------------------------|-----|------|
| 1  | 康某 | 男  | 22038119860219×××× | 吉林省公主岭市黑<br>林子镇河沿子村五<br>组 | 采样工 | 死亡   |

（表1人员伤亡统计表）

## 四、事故原因分析

经现场勘验以及对涉事故相关单位负责人和现场目击人员询问，确定了事故发生的直接原因和间接原因：

### （一）直接原因

铲车司机滕某某违章驾驶铲车，安全意识淡薄，未按照机械铲车安全操作规程，启动车辆前未对车辆四周进行环视检查，启动车辆前未鸣笛警示，未观察作业范围内有无车辆和人员，没有及时发现铲车前方康某经过，直接驾驶铲车，将康某左腿小腿撞断，后经抢救无效死亡。经吉林大学第二医院诊断，死亡原因呼吸心跳骤停。

### （二）间接原因

1.辽源矿业（集团）有限责任公司，未认真履行企业安全生

产主体责任，对下属煤炭销售总公司和金宝屯分公司隐患排查治理不到位，未对金宝屯分公司煤厂进行风险辨识。

2.辽源矿业（集团）有限责任公司煤炭销售总公司，安全管理不到位，未健全安全生产责任制及规章制度，主要负责人未经安全培训，对金宝屯销售分公司安全检查不到位，未对从业人员进行“三级”安全教育培训。

3.辽源矿业（集团）有限责任公司金宝屯销售分公司，未健全安全生产责任制及规章制度，主要负责人未经安全培训，既未按要求编制生产安全事故应急预案，也未开展任何形式的应急演练，未对煤厂开展安全隐患排查，安全教育培训不到位，未保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，导致滕某某违反安全操作规程操作铲车。现场管理混乱，交叉作业管理制度不健全，安全风险管控不到位，未能及时排查治理违反操作规程作业行为。

## 五、有关责任单位存在的主要问题

### （一）事故发生单位

辽源矿业（集团）有限责任公司，未严格落实企业安全生产主体责任，对下属公司安全检查不到位，安全风险辨识、管控不到位，未严格落实本单位的安全生产教育和培训计划。煤炭

销售总公司，主要负责人安全管理职责落实不到位，未经安全培训，未配备安全管理人员，未健全并落实全员安全生产责任制，未对金宝屯销售分公司开展安全隐患排查，未对从业人员进行“三级”安全教育培训，未严格落实《生产安全事故应急预案管理办法》。金宝屯销售分公司，主要负责人和安全管理人员未经安全教育培训，安全隐患排查治理不到位，对下属煤厂安全风险管控不到位，未能采取有效防范措施杜绝“三违”行为。

## （二）行业监管部门

科左后旗应急管理局，未严格履行行业监管责任。科左后旗应急管理局派驻金宝屯煤矿驻矿员张某某，未认真履行驻矿员安全职责，未及时发现煤厂内铲车违章操作和交叉作业失管行为，未及时排查煤矿院内煤厂事故隐患。

## 六、对事故有关责任人员和责任单位的处理建议

### （一）建议移送司法机关处理的人员

腾某某，金宝屯销售分公司铲车司机，未按照机械铲车安全操作规程，启动车辆前未对车辆四周进行环视检查，启动车辆前未鸣笛警示，未观察作业范围内有无车辆和人员，没有及时发现康某从铲车前方经过，导致将康某左腿小腿撞断，后经抢救无效死亡，依据《安全生产行政执法与刑事司法衔接工作办

法》相关规定，建议移送司法机关处理。

## （二）对责任单位的处理建议

辽源集团，安全生产主体责任落实不到位，对下属公司开展安全隐患排查不彻底，安全检查不到位，安全风险管控不到位，未严格落实本单位的安全生产教育和培训计划，导致发生事故，对事故发生负有主体责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项<sup>①</sup>之规定，由科左后旗应急管理局对辽源集团给予行政处罚。

## （三）对行业监管部门的处理建议

科左后旗应急管理局，未严格履行行业监管责任。虽然自2024年9月监管以来，科左后旗人民政府分管领导和科左后旗应急管理局主要领导多次对煤矿开展安全生产检查，国家煤矿安全监察局内蒙古局、通辽市应急管理局以及科左后旗应急管理局对金宝屯煤矿开展评估服务、复工复产验收、全面体检、标准化定级服务、专项整治、巡查和执法检查等共计10次，发现重大隐患3项，并对金宝屯煤矿查出的问题隐患处以325万元的行政处罚，同时，每次检查均对辽源矿业（集团）有限责任公司金宝屯销售分公司煤厂进行安全检查，但仍然发生此次事故，建议向科左后旗委、政府作出深刻书面检查。科左后旗应急管理局自监管金宝屯煤矿以来，对派驻金宝屯煤矿驻矿员



进行了2次调整，此次发生事故时驻矿员张某某，未认真履行驻矿员安全职责，未及时发现煤厂内铲车违章操作和交叉作业失管行为，未及时排查

---

①《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条 发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款，……。

煤矿院内煤厂事故隐患，建议予以辞退。

#### （四）对事故有关责任人员的处理建议

1.陈某，辽源集团党委副书记、总经理，负责公司经理层全面工作，分管煤炭销售总公司。未认真履行安全生产管理职责，督促检查本单位安全生产工作不力，导致发生事故，对事故发生负有重要领导责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项<sup>①</sup>规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项<sup>②</sup>之规定，建议给予2024年收入的百分之四十罚款的行政处罚。发生事故后，存在迟报事故行为，违反了《中华人民共和国安全生产法》第八十三条第二款<sup>③</sup>之规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十条第二款<sup>④</sup>

---

①《中华人民共和国安全生产法》第二十一条 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：……；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；……。

②《中华人民共和国安全生产法》第九十五条 生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；……。

③《中华人民共和国安全生产法》第八十三条第二款 单位负责人接到事故报告后，应当迅速采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失，并按照国家有关规定立即如实报告当地负有安全生产监督管理职责的部门，不得隐瞒不报、谎报或者迟报，不得故意破坏事故现场、毁灭有关证据。

④《中华人民共和国安全生产法》第一百一十条第二款 生产经营单位的主要负责人对生产安全事故隐瞒不报、谎报或者迟报的，依照前款规定处罚。（第一款：生产经营单位的主要负责人在本单位发生生产安全事故时，不立即组织抢救或者在事故调查处理期间擅离职守或者逃匿的，给予降级、撤职的处分，并由应急管理部门处上一年年收入百分之六十至百分之一百的罚款；对逃匿的处十五日以下拘留；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。）

规定，建议给予2024年年度收入的百分之六十罚款的行政处罚。

依据《国有企业管理人员处分条例》第二十五条第（五）项<sup>①</sup>的规定，建议予以警告的政务处分。

2.吴某某，辽源集团副经理，主要分管集团公司安全生产工作。未认真履行安全生产管理职责，隐患排查治理不到位，导致发生事故，对事故发生负有领导责任。其行为违反了《中华人民共和国

安全生产法》第二十五条第一款第（五）项<sup>②</sup>之规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条<sup>③</sup>规定，建议给予2024年年度收入的百分之三十罚款的行政处罚。依据《国有企业管理人员处分条例》第二十五条第（五）项的规定，建议予以记过的政务处分。

3.赵某某，辽源集团安管部部长，协助公司安全副总经理开展安全生产工作。未认真履行安全生产管理职责，从业人员安

全教育培训档案不健全，安全检查不到位，未严格落实本单位安全

①《国有企业管理人员处分条例》第二十五条 国有企业管理人员有下列行为之一，造成不良后果或者影响的，依据公职人员政务处分法第三十九条的规定，予以警告、记过或者记大过；情节较重的，予以降级或者撤职；情节严重的，予以开除：……；（五）不履行或者不依法履行安全生产管理职责，导致发生生产安全事故；……。

②《中华人民共和国安全生产法》第二十五条 生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：……；（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；……。

③《中华人民共和国安全生产法》第九十六条 生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

生产整改措施，导致发生事故，对事故发生负有领导责任。其行

为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（二）项、第（五）项、第（七）项<sup>①</sup>规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条，建议给予2024年年度收入的百分之三十罚款的行政处罚。依据《国有企业管理人员处分条例》

第二十五条第（五）项的规定，建议予以警告的政务处分。

4. **生某某，煤炭销售总公司负责人。**未全面履行负责人安全管理职责，未督促检查本单位的安全生产工作，导致发生事故，对事故发生负有主要领导责任。其行为违反了《**中华人民共和国安全生产法**》第二十五条第一款第（五）项之规定，依据《**中华人民共和国安全生产法**》第九十六条之规定，建议给予2024年收入的百分之三十罚款的行政处罚。依据《国有企业管理人员处分条例》第二十五条第（五）项的规定，建议予以警告的政务处分。

5. **柳某某，金宝屯销售分公司负责人。**未全面履行负责人安全管理职责，未组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案，未组织开展应急演练，未能及时发现并消除生产安全事故隐患，未对从业人员进行“三级”安全教育培训，导致发生事故，

---

① 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条 生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：……；（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；……；（七）督促落实本单位安全生产整改措施。

对事故发生负有主要领导责任。其行为违反了《**中华人民共和国安全生产法**》第二十五条第一款第（五）项之规定，依据《**中华人民共和国安全生产法**》第九十六条之规定，建议给予2024年收入的百分之三十罚款的行政处罚。依据《国有企业

《国有企业管理人员处分条例》第二十五条第（五）项的规定，建议予以记大过的政务处分。

6.付某某，金宝屯销售分公司煤厂负责人，负责煤厂安全工作。未认真履行安全生产管理职责，事故隐患排查治理不到位，现场安全检查不到位，未监督从业人员正确佩戴劳动防护用品，未能及时发现并消除生产安全事故隐患，导致发生事故，对事故发生负有重要责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（五）项规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条，建议给予2024年年度收入的百分之三十罚款的行政处罚。依据《国有企业管理人员处分条例》第二十五条第（五）项的规定，建议予以记大过的政务处分。

## 七、事故主要教训

**辽源集团未认真履行安全生产主体责任，对下属公司安全检查不到位，未严格落实本单位的安全生产教育培训计划，对下属公司交叉作业管理不到位，煤厂现场管理混乱，未及时发现煤厂院内安全隐患，导致发生事故。**

## 八、事故安全防范措施和整改建议

**（一）牢固树立安全发展理念。企业要牢固树立“人民至上、生命至上”理念，牢牢守住安全发展的底线，切实保障人民群众生命财产安全。做到思想上高度重视，行动上坚决落实，措**

施上全面落实，抓实抓细抓好安全生产工作，严密防范各类生产安全事故的发生。

（二）严格落实企业安全生产主体责任。辽源集团要督促下属公司建立健全各项安全生产规章制度、安全生产责任制及操作规程，深入开展从业人员教育培训，加强专业安全技术培训，切实提升安全教育培训质量，提高职工的安全风险意识。全面开展隐患排查整改和安全生产风险评估，建立健全安全风险分级管控制度和重大事故隐患自查自改常态化机制，常态化开展“三违”行为自纠自查，严防同类事故再次发生。

（三）严格落实行业监管部门责任。科左后旗应急管理局要严格落实监管部门责任，切实加强对煤矿、危险化学品、非煤矿山以及工贸行业的监督检查力度，进行全覆盖隐患排查治理，对所属监管行业进行一次摸底排查，确保所监管的行业底数清，做到应管尽管，坚决杜绝类似情况再次发生。

（四）切实强化作业现场安全管理。要加强现场安全管理，强化作业现场监督和检查，及时发现和处置安全隐患，坚决杜绝违规操作行为。要在辽源集团开展一次安全生产大排查大整治，及时消除事故隐患，确保各项问题隐患闭环管理，坚决杜绝各类事故再次发生。

**（五）强化事故警示教育。**辽源集团要深刻汲取事故教训，在集团公司范围内组织开展事故警示教育，举一反三，深刻汲取事故教训，着力提升从业人员的安全意识，提高从业人员的操作技能，坚决杜绝违章作业。全面排查作业现场安全风险隐患，制定并落实安全管控措施，及时消除事故隐患。