

阳谷郭屯阳谷昊烨建材有限公司 “9·1”一般机械伤害事故调查报告

目录

阳谷郭屯阳谷昊烨建材有限公司“9·1”一般机械伤害事故调查报告	3
一、基本情况	4
(一)事故发生单位情况	4
(二)事故相关单位情况	5
(三)事故现场勘验情况	5
二、事故发生经过和应急处置情况	5
(一)事故发生经过及救援处理情况	6
(二)应急处置情况	6
(三)善后处理情况。	7
三、事故造成的人员伤亡和财产损失情况	7
四、事故发生原因和性质	7
(一)直接原因	7
(二)间接原因	8
(三)事故性质认定	9
五、事故有关责任人员及责任单位处理建议	10
(一)免于追究责任人员	10
(二)对事故有关责任人员的处罚建议	10
(三)对施工单位的处罚建议	10
六、事故主要教训	11
(一)企业落实安全生产主体责任不到位	11
(二)作业现场安全管理不到位	11
(三)企业技术管理不到位	11
七、事故防范和整改措施	11
(一)严格落实企业安全生产责任	11
(二)深入开展从业人员教育培训	11
(三)深入开展安全生产隐患排查治理	11
(四)加强应急演练	11

阳谷郭屯阳谷昊烨建材有限公司 “9·1”一般机械伤害事故调查报告

2023年9月1日，聊城正合轩机械设备有限公司司某武和姚某在阳谷昊烨建材有限公司进行搅拌机内部清理工作，突发机械伤害事故，造成工人姚某死亡，事故直接经济损失共计约105.5万元。

2025年9月29日接聊城市人民政府安全生产委员会办公室《关于做好2023年以来工伤事故对比核查情况整改工作的通知》后，县政府高度重视，要求调查组实事求是，从严从实，查明事故原因，依法依规严肃处理。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《山东省生产安全事故报告和调查处理办法》（省政府令第236号）等法律法规有关规定，阳谷县人民政府成立了由县应急局牵头，县总工会、县公安局、县工信局和郭屯镇派员参加阳谷郭屯阳谷昊烨建材有限公司“9·1”一般机械伤害事故调查组，对该起事故进行调查，并邀请县纪委监委、县人民检察院派员参加。


事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，按照“四位一体”加强事故调查处理工作的有关要求，周密调查取证。通过现

场勘验、调查询问和综合分析，查明了事故发生经过、事故原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质，并针对事故原因和暴露出的问题，提出了防范和整改措施。

一、基本情况

(一) 事故发生单位情况

阳谷昊烨建材有限公司（设备维修发包单位），统一社会信用代码：91371521MA3ETRF***，成立于2017年11月13日，注册地位于山东省聊城市阳谷县郭屯镇某某村（某某窑厂院内），法定代表人为庄某。经营范围包括二灰碎石、混凝土砌块、商砼、石材生产、加工、销售；装饰材料、涂料、保温板、建筑模板、木方、管材管件、五金、卫生洁具、瓷砖、金属制品、不锈钢制品、铝塑门窗、销售；建筑机械设备租赁；装饰装修工程设计、施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动），主营为涂料、建筑模板、卫生洁具、不锈钢制品、瓷砖、管材管件、木方；企业当前经营状态为在业。

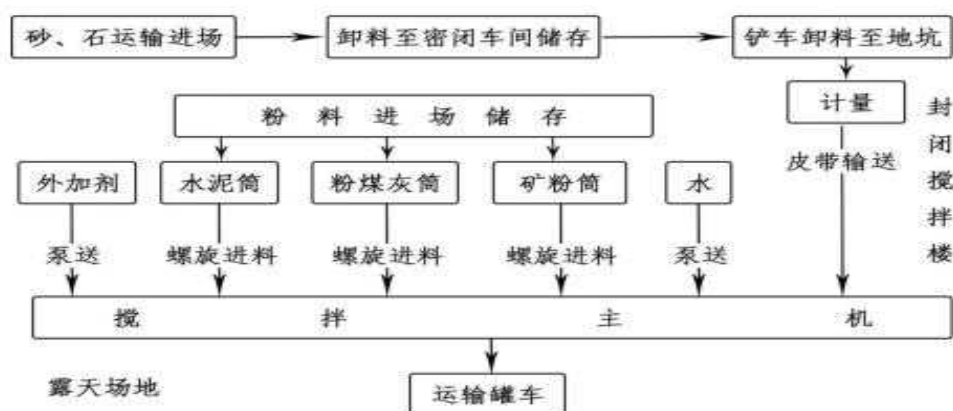

（二）事故相关单位情况

聊城正合轩机械设备有限公司（设备维修承包单位），统一社会信用代码：91371521MA3RYP8***，成立于2020年05月06日，注册地位于山东省聊城市东昌府区新区办事处建设西路香江二期纬四路北头新水综合商城二楼西区08号，法定代表人为韩某胜。经营范围包括许可项目：建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：建筑工程用机械销售；专用设备修理；普通机械设备安装服务；工业自动化控制系统装置销售；机械设备销售；建筑防水卷材产品销售；机械零件、零部件销售；建筑材料销售；土石方工程施工；园林绿化工程施工；劳务服务（不含劳务派遣）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）企业当前经营状态为在业。

（三）事故现场勘验情况

经现场勘查，事故现场位于阳谷昊烨建材有限公司搅拌主楼西线处，距离地面高度约5米，可通过步梯到达现场。现场为环形平台，该平台共有2台搅拌设备，其中2#搅拌机西侧。平台设有专门人员安全通道，通道宽约1.5米，周围有高约1.2米护栏。

二、事故发生经过和应急处置情况

(一) 事故发生经过

依据阳谷昊烨建材有限公司和聊城正合轩机械设备有限公司订立的《设备维修服务劳务承包协议书》。2023 年 9 月 1 日，聊城正合轩机械设备有限公司某武和姚某到阳谷昊烨建材有限公司进行搅拌机内部清理工作；上午 8:30 左右司某武和姚某进入昊烨建材搅拌主楼，开始进行准备工作；上午 8:40 左右司某武外出到其他搅拌站处理故障；上午 10:30 左右返回昊烨建材，同时进入搅拌机室，与姚某有短暂的工作交流，后司某武进入操作室，并坐到操作室座椅，这时昊烨建材操作员姜某明提示说“有人在搅拌机内清理罐体”，然后姜某明离开，随后司某武按下了搅拌机启动开关，听到搅拌机启动的声音后，司某武喊了一声“坏了”立即按下制动按钮，并立即进入搅拌机处查看姚某，这时姚某已经被卡到搅拌机内，司某武进入搅拌机进行施救，同时操作员用对讲机喊人施救，搅拌站工作人员高田涛第一个到达现场，与司某武一起抢救姚某，同时搅拌站其他工作人员陆续赶到，一起将姚某从搅拌机内抬出，抬出到搅拌主楼外时 120 救护人员在楼下等待，经医护人员检查，姚某已经死亡。

(二) 应急处置情况

1. 事故报告情况。事故发生后，阳谷昊烨建材有限公司未上报该事故。

2. 事故救援情况。事故发生后，司某武进入搅拌机进行施救，同时操作员用对讲机喊人施救，搅拌站工作人员高田涛第一个到达现场，与司某武一起抢救姚某，同时搅拌站其他工作人员陆续赶到，一起将姚某从搅拌机内抬出，抬出到搅拌主楼外时 120 救护人员在楼下等待，经医护人员检查，姚某已经死亡。

(三) 善后处理情况。

事故发生后，阳谷昊烨建材有限公司，积极与死者家属协商沟通，2024 年 7 月 26 日，双方达成赔偿协议，一次支付给死者家属人民币 20 万元。聊城正合轩机械设备有限公司为死者申报了工伤赔偿，聊城市东昌府区社会保险事业中心赔付 102.8 万元。均已完成支付。

三、事故造成的人员伤亡和财产损失情况

事故造成 1 人死亡。姚某，男，生于 1987 年 3 月 15 日，身份证号码：371502198703154***。截止目前，事故直接经济损失约 122.8 万元（含人身伤亡赔偿金、善后处理费、歇工工资等）。

四、事故发生原因和性质

(一) 直接原因

聊城正合轩机械设备有限公司员工姚某和司某武违反安全管理规定作业是导致事故发生的直接原因。操作室内搅拌机操作系统上有急停按钮、有手动电源钥匙开关，二人未使用手动电源钥匙开关，进入粉碎机作业前未将钥匙

拔出进行断电，搅拌机操作系统电源输入上级配电柜内电源总控开关未拉下断电，并且未在电源开关上悬挂“禁止合闸、线路有人工作”警示牌；未对电源能量进行锁定。

（二）间接原因

阳谷昊烨建材有限公司以下安全生产管理问题是事故发生的间接原因：

未依法履行设备检维修项目发包的安全生产管理职责。未按规定对承包方及其作业人员资质及安全生产条件进行审查，未对承包方入场人员进行安全技术培训和技术交底，对承包方作业活动没有安全管理人员现场管理等。

未依法履行危险作业的安全生产管理职责。未按规定对设备检维修、临时用电、有限空间等危险作业进行作业现场安全风险辨识、没有制定作业方案和安全防护措施，未按规定开具危险作业票证，并对危险作业票进行现场查验，未按规定对作业人员进行技术交底，未确定专人进行现场作业的统一指挥，没有安全管理人员进行现场安全检查和监督，确认落实安全防范措施。

安全生产主体责任、安全生产管理工作落实不到位。未按要求组织开展机械伤害事故应急演练；未对岗位员工进行相关应急知识、操作规程、岗位风险辨识等内容进行培训或考核；未对全员安全生产责任制的落实情况进行监督考核；安全操作规程未明确现场应急处置措施；设备附近无“有限空间”等安全警示标志。

聊城正合轩设备有限公司以下安全生产管理问题是事故发生的间接原因：

未依法履行设备检维修项目承包实施的安全生产管理职责。未按规定对入场作业人员进行作业前安全技术培训和技术交底，未对检维修作业活动安排安全管理人员现场管理等。

未依法履行危险作业的安全生产管理职责。未按规定对设备检维修、临时用电、有限空间等危险作业进行作业现场安全风险辨识、没有制定作业方案和安全防护措施，未按规定开具危险作业票证，并对危险作业票进行现场查验，未按规定对作业人员进行技术交底，未确定专人进行现场作业的统一指挥，没有安全管理人员进行现场安全检查和监督，确认落实安全防范措施。

安全生产主体责任、安全生产管理工作落实不到位。未按要求组织开展机械伤害和有限空间等事故应急演练；未对岗位员工进行相关应急知识、操作规程、岗位风险辨识等内容进行培训或考核；未对全员安全生产责任制的落实情况进行监督考核；安全操作规程未明确现场应急处置措施；作业现场设备附近未设置“有限空间”、“禁止操作”等安全警示标志。

（三）事故性质认定

经调查认定，阳谷郭屯阳谷昊烨建材有限公司“9·1”一般机械伤害事故，是一起安全生产责任事故。且

阳谷昊烨建材有限公司和聊城正合轩机械设备有限公司存在瞒报事故行为。

五、事故有关责任人员及责任单位处理建议

（一）免于追究责任人员

姚某，男，聊城正合轩机械设备有限公司维修工，违反安全管理规定作业，鉴于其在事故中死亡，免于追究其责任。

（二）对事故有关责任人员的处罚建议

事故发生单位阳谷昊烨建材有限公司、聊城正合轩机械设备有限公司主要负责人、其他负责人、安全生产管理人员以及直接负责的主管人员、其他直接责任人员，未及时进行现场安全检查和监督，未及时纠正从业人员遵守作业指导书等安全管理规定，对事故发生负有管理责任，建议阳谷县应急管理局依据《生产安全事故罚款处罚规定》第十九条第（一）¹项、第二十条第（一）²项给予处罚。

（三）对事故责任单位的处罚建议

事故发生单位阳谷昊烨建材有限公司、聊城正合轩机械设备有限公司未严格落实企业安全生产责任制，在作业管理、从业人员教育培训、安全技术交底、作业现场管理违反安全管理规定作业，对事故发生负有责任，建议阳谷

¹ 《生产安全事故罚款处罚规定》第十九条 事故发生单位主要负责人未依法履行安全生产管理职责，导致事故发生的，依照下列规定处以罚款：第（一）项：发生一般事故的，处上一年年收入40%的罚款。

² 《生产安全事故罚款处罚规定》第十九条 事故发生单位主要负责人未依法履行安全生产管理职责，导致事故发生的，依照下列规定处以罚款：第（一）项：发生一般事故的，处上一年年收入40%的罚款。

县应急管理局依据《生产安全事故罚款处罚规定》相关规定给予处罚。

五、事故主要教训

（一）企业落实安全生产主体责任不到位

建立健全企业安全生产责任制不到位，岗位及职责分工不清，对从业人员教育培训不够，企业主要负责人未严格履行事故报告职责。

（二）作业现场安全管理不到位

未及时进行现场安全检查和监督，未及时纠正从业人员遵守作业指导书等安全管理规定。

（三）企业技术管理不到位

安全技术培训不全面、不细致，忽视专业安全技术培训，在督促实施本单位安全生产规章制度和操作规程，及时排查治理事故隐患方面不到位。

六、事故防范和整改措施

（一）严格落实企业安全生产责任制。

阳谷昊烨建材有限公司、聊城正合轩机械设备有限公司要深刻吸取事故教训，结合本公司实际，全面建立完善安全生产责任制。强化作业安全规程、安全生产规章制度、操作规程和岗位责任制落实。

（二）深入开展从业人员教育培训。

阳谷昊烨建材有限公司、聊城正合轩机械设备有限公司要加强安全技能培训，切实提升安全教育培训质量，提

高职工安全生产意识，切实掌握本岗位风险点和防控措施。

（三）深入开展安全生产隐患排查治理。

阳谷昊烨建材有限公司、聊城正合轩机械设备有限公司要建立健全安全生产风险分级管控和隐患排查治理自查自纠常态化机制，常态化开展“三违”行为自查自纠，严防同类事故再次发生。

（四）加强应急演练。

阳谷昊烨建材有限公司、聊城正合轩机械设备有限公司要定期组织相关岗位员工开展应急救援预案演练，督促员工掌握岗位应急处置能力。

阳谷郭屯阳谷昊烨建材有限公司

“9·1”一般机械伤害事故调查组

2026年1月19日