

案件编号：XJSMGQ〔2023〕07 号

水磨沟六道湾江苏南通 XX 有限公司“10·17” 一般高处坠落事故调查报告

编制单位：水磨沟六道湾江苏南通 XX 有限公司“10·17”一般高处坠落事故调查组
编制时间：2024 年 1 月 8 日

目 录

一、事故基本情况.....	4
（一）事发项目名称及工程概况.....	4
（二）事故发生单位及相关单位概况.....	5
（三）事故相关单位安全生产管理（监管）情况.....	8
（四）事故相关人员基本情况.....	9
（五）事故发生经过.....	9
（六）事故现场情况.....	10
（七）人员伤亡和直接经济损失情况.....	11
二、事故应急救援和现场处置情况.....	12
（一）事故信息上报及响应情况.....	12
（二）事故现场应急处置情况.....	13
（三）应急救援评估情况.....	14
三、事故原因分析.....	14
（一）直接原因.....	14
（二）事故相关勘察和鉴定情况.....	16
（三）其他可能因素排除.....	16
（四）间接原因分析.....	16
四、责任单位存在的主要问题.....	17
五、事故责任的认定及处理建议.....	17
（一）事故责任人.....	17
（二）事故责任单位.....	18
六、事故整改和防范措施.....	20

水磨沟六道湾江苏南通 XX 股份有限公司

“10·17”一般高处坠落事故调查报告

2023 年 10 月 17 日 14 时 40 分许，水磨沟区六道湾街道湖北路 XX 号乌鲁木齐市 XX 项目，3#楼 20 层梁底支模过程中，发生一起高处坠落事故，造成模板工张某均头部受伤，120 急救车将张某均送至新疆医科大学第二附属医院进行手术救治，2023 年 10 月 21 日应家属要求将张某均离乌进行进一步治疗。张某均离乌后，事故调查组多次向江苏南通 XX 股份有限公司核实张某均救治情况，江苏南通 XX 股份有限公司于 2023 年 10 月 22 日至 11 月 27 日期间，多次与张某均家属联系未果，直至 12 月 20 日，江苏南通 XX 股份有限公司提交了张某均的居民死亡医学证明（推断）书，确认张某均于 2023 年 10 月 22 日在离乌治疗途中死亡。

按照《中华人民共和国安全生产法》（主席令第 88 号）和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第 493 号）的要求，水磨沟区人民政府成立了以区应急管理局为牵头单位，六道湾街道办事处、区建设局、公安分局、人力资源和社会保障局、总工会为成员单位的“10·17”一般高处坠落事故调查组，并邀请水磨沟区纪委监委第三纪检监察组和律师事务所派人参加，对该起事故展开了调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实

事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查取证和科学分析，查明了事故发生的经过、原因，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位及人员的处理建议和事故防范整改措施。经调查认定，该起事故是一起因未采取个人防护措施造成的一般高处坠落生产安全责任事故。

一、事故基本情况

(一) 事发项目名称及工程概况

1. 项目名称：乌鲁木齐市 XX 项目。



图 1：涉事工程项目形象进度图

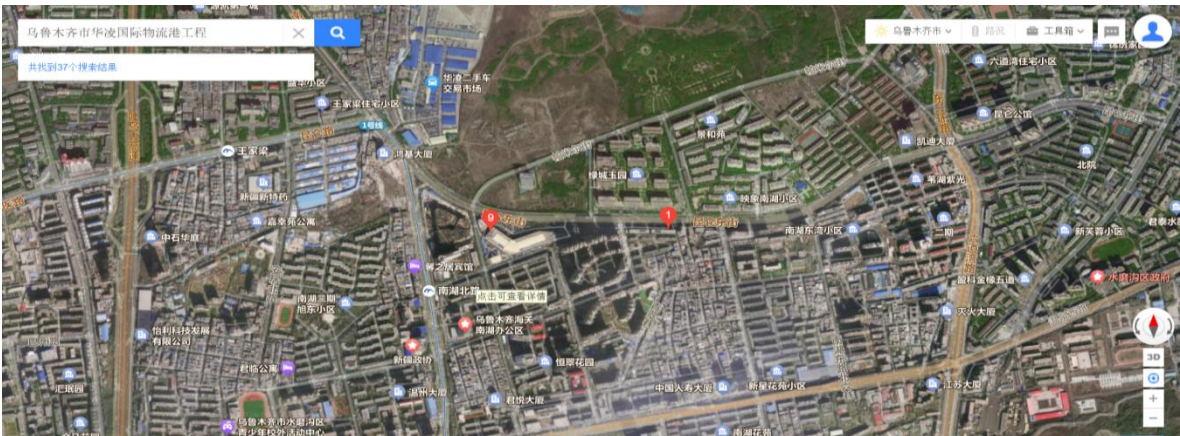


图 2：涉事工程项目位置

2. 工程概况：XX 项目位于水磨沟区南湖北路与昆仑路交界处，西临南湖北路，北临昆仑东路，南临移动公司南湖营业厅，东临南湖东路北二巷，总建筑面积 330382.97 平方米，地上 25 层，地下 5 层，首层层高为 5.4 米，其他楼层层高为 3.9 米。其中：办公面积 229566.01 平方米；商业面积 10332.57 平方米。该项目于 2019 年 6 月 18 日正式开工，目前已施工至 20 层。

（二）事故发生单位及相关单位概况

1. 事故项目建设单位：新疆 XX 房地产开发有限公司。该公司成立于 2005 年 4 月 22 日，注册地位于新疆乌鲁木齐市水磨沟区 XX208 号，法定代表人为米某学。统一社会信用代码：9165XXXX144B，经营范围包括房地产开发与经营；房地产项目投资等（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2. 事故项目施工单位：江苏南通 XX 股份有限公司。该公司成立于 2001 年 3 月 18 日，注册地位于南通市 XX 香港路 588 号，法定代表人为黄某辉。类型：股份有限公司（非上市），统一社会信用代码：9132XXXX017K，经营范围：房屋建筑工程施工总承包、建筑装修装饰工程专业承包、钢结构工程专业承包、机电设备安装工程专业承包、市政公用工程施工总承包、消防设施工程专业承包、地基与基础工程专业承包、机电安装工程专业承包（以上范围凭资质经营），承包境外工业与民用建筑工程及境内国际招标工程，上述境外工程所需的设备、材料出口，对外

派遣实施上述境外工程所需的劳务人员，向境外派遣各类劳务人员（不含海员）；建筑材料销售，机具租赁，建筑节能技术开发与设计；建筑施工技术开发，园林绿化工程施工，园林养护管理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2019年3月，新疆XX房地产开发有限公司与江苏南通XX有限公司签订了《XX项目建设工程施工合同》。

3. 事故项目监理单位：新疆XX咨询管理集团有限公司。该公司成立于2000年10月20日，注册地位于新疆乌鲁木齐市水磨沟区XX路X号，法定代表人为苏某。统一社会信用代码：9165XXXX6449，经营范围：工程总承包；工程咨询；建筑工程设计；市政工程设计；水利水电工程设计；岩土工程勘察；城市规划编制；开发建设项目水土保持方案编制；风景园林工程设计；公路设计；旅游规划设计；工程造价咨询；工程招标代理；物业服务；政府采购代理；电子科技领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机软件的技术研发与转让；安全技术评估；建设工程项目的监理及咨询；货物与技术的进口业务；打字、复印；房屋租赁、办公设备租赁；社会经济咨询，商务信息咨询服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2018年8月，新疆XX房地产开发有限公司与新疆XX监理有限责任公司签订了《建设工程监理合同》。2021年5月新疆XX监理有限责任公司法定代表人由曹某勇变更为苏某。2021年

6月，经新疆生产建设兵团住房和城乡建设局批准，监理资质由新疆XX监理有限责任公司变更为新疆XX咨询管理集团有限公司。2023年4月，受疫情等因素影响，造成工期延误，新疆XX房地产开发有限公司与新疆XX咨询管理集团有限公司双方又签订了《合同补充协议》。

4. 政府部门安全监管单位：事发项目于2019年5月X日在乌鲁木齐市建委办理了《建筑工程施工许可证》，编号为：6501XX.0055；并在乌鲁木齐市规划局办理建设工程规划许可证。日常安全监管行业主管部门为乌鲁木齐市建设局，乌鲁木齐市水磨沟区建设局以随机抽查的形式进行监督管理。

5. 属地监管部门：事发项目属地监管部门为六道湾街道办事处。该项目自从2023年5月30日复工以来，按照安全生产四方责任的相关要求，六道湾街道办事处认真落实安全生产属地管理责任，专门召开街道工作例会，传达区委区政府安全生产指示批示精神，街道安监站、沁园社区截止事故发生前先后对该工地共开展监督检查X次，下发整改通知书X份，督促责任单位落实安全防护措施，强化员工培训教育，防范高处坠落、物体打击等安全生产事故，属地监管部门履行了相关职责。

（三）事故相关单位安全生产管理（监管）情况

1. 建设单位：新疆XX房地产开发有限公司。

经查，该单位在日常监管过程中，通过实地勘察、面谈沟通等方式督促施工单位开展了安全生产活动X次，电话、微信群

督促开展安全生产活动 X 次。并在 2023 年 5 月 25 日建立了施工项目安全管控工作群，要求施工单位每日报备安全生产情况。

2. 施工单位：江苏南通 XX 股份有限公司资料中体现了包括有张某均签名的班前讲话签到表、员工安全生产承诺书、模板班组个人安全责任目标、班组与个人安全生产责任书、高空作业安全技术操作规程、新工人入场三级安全教育记录。江苏南通 XX 股份有限公司法定代表人黄某辉授权赵某峰为进疆负责人，并出示了进疆负责人任命书，江苏南通 XX 股份有限公司提供了相关资料，但未证实赵某峰依法履行了相关职责。

经查，江苏南通 XX 有限公司项目部于事故发生前未对进场作业人员开展安全培训和教育，未开展安全隐患排查。

3. 监理单位：新疆 XX 咨询管理集团有限公司成立了监理项目部，编制了项目监理规划、监理实施细则；项目实施后开展了安全监理巡视检查活动，形成监理日志；2021 年 4 月 16 日，新疆 XX 咨询管理集团有限公司任命杨某为总监理工程师，并与杨某签订建设工程总监授权委托书，2023 年 7 月 31 日，该公司任命沙某为该项目安全监理。监理单位编制了《监理规划》《模板支撑工程安全监理实施细则》6.2，要求支拆模板时 2 米以上高处作业必须有可靠的立足点，并有相应的安全防护措施，但事发现场实际未落实。出示的《XX 项目隐患排查治理清单》中明确记录外架工人和支模工人曾多次未系挂安全带的隐患问题；但未记录支模作业时没有搭设操作平台的安全隐患；未见《监理通

知单》督促施工单位完成安全隐患整改。

新疆 XX 咨询管理集团有限公司作为监理单位，未履行对事发项目的安全生产监督管理职责。

（四）事故相关人员基本情况

1. 张某均，男，汉族，52 岁，重庆市 X 区人，江苏南通 XX 股份有限公司劳务工。

2. 赵 某，男，汉族，42 岁，江苏省 X 市人，江苏南通 XX 股份有限公司项目经理。

3. 沈 某，男，汉族，46 岁，江苏省 X 市人，江苏南通 XX 股份有限公司安全员。

4. 刘某清，男，汉族，54 岁，陕西省 X 县人，江苏南通 XX 股份有限公司安全员（3#楼）。

5. 刘某斌，男，汉族，54 岁，重庆市 X 区人，江苏南通 XX 股份有限公司劳务工班组长。

6. 杨 某，男，汉族，31 岁，甘肃省 X 市人，新疆 XX 管理集团有限公司项目总监。

（五）事故发生经过

2023 年 10 月 17 日中午 X 时 X 分许，江苏南通 XX 股份有限公司乌鲁木齐市 XX 工程项目部三区，木工张某均在 11—2~12—2/C—2~D—2 轴支 20 层梁底模板时，未系挂安全带，站在无任何防护措施的钢管支模排架顶端横杆移动作业时，不慎高处坠落（坠落高度约 3 米），工友立即拨打 120，并用模板将

伤者从 20 层抬到 14 层后，乘坐施工电梯到达 1 层。15 时 10 分许，由 120 急救车送至新疆医科大学第二附属医院，经医院检查初步诊断为：1.开放性颅脑损伤特重型、急性创伤性硬脑膜下血肿（右侧）、创伤性脑疝、创伤性蛛网膜下腔出血、多发性大脑挫裂伤、脑干功能衰竭、中枢性呼吸衰竭、中枢性尿崩症、头部皮下血肿；2.创伤性湿肺、肺不张、肺部感染；3.凝血功能异常；4.高钠血症、低钾血症；5.左侧肋骨骨折（3、4、5）；6.锁骨骨折（左侧）；7.肩胛骨折（左侧）；8.肱骨骨折（右侧）；9.高乳酸血症。下午 17 时 30 分许进行手术治疗，晚上 23 时许手术结束后转入重症监护室。

（六）事故现场情况

1. 张某均健康状况

根据伤者张某均家人反映，张某均除患有高血压外，身体状况良好，其工友反映张某均近期身体状况无异常。

2. 事故现场说明

该项目划分有 7 个施工段，分别是 1—1，1—2，1—3，2—1，2—2，3—1，3—2。发生高处坠落区域位于事发项目 3#楼 20 层，该楼层搭设有满堂扣件式钢管式脚手架支撑体系，其中立杆高度约 3.5 米，间距约 1.0 米。两根立杆间离楼板地面 0.1 米设置有 1 道扫地杆，离楼板地面 1.7 米和 3.5 米处分别设置 2 道横杆，立杆顶端有近 0.15 米长可调顶托。事发部位在 11—2~12—2/C—2~D—2 轴处，该处梁底已部分摊铺木模，地面有血迹，

并散落有安全带 1 副，木工架子工充电电动扳手 1 副，黄色玻璃钢型安全帽 1 顶，经检查该安全帽生产厂家为广东 XX 实业有限公司，品牌为傲博，外观无明显坠落冲击受损痕迹。

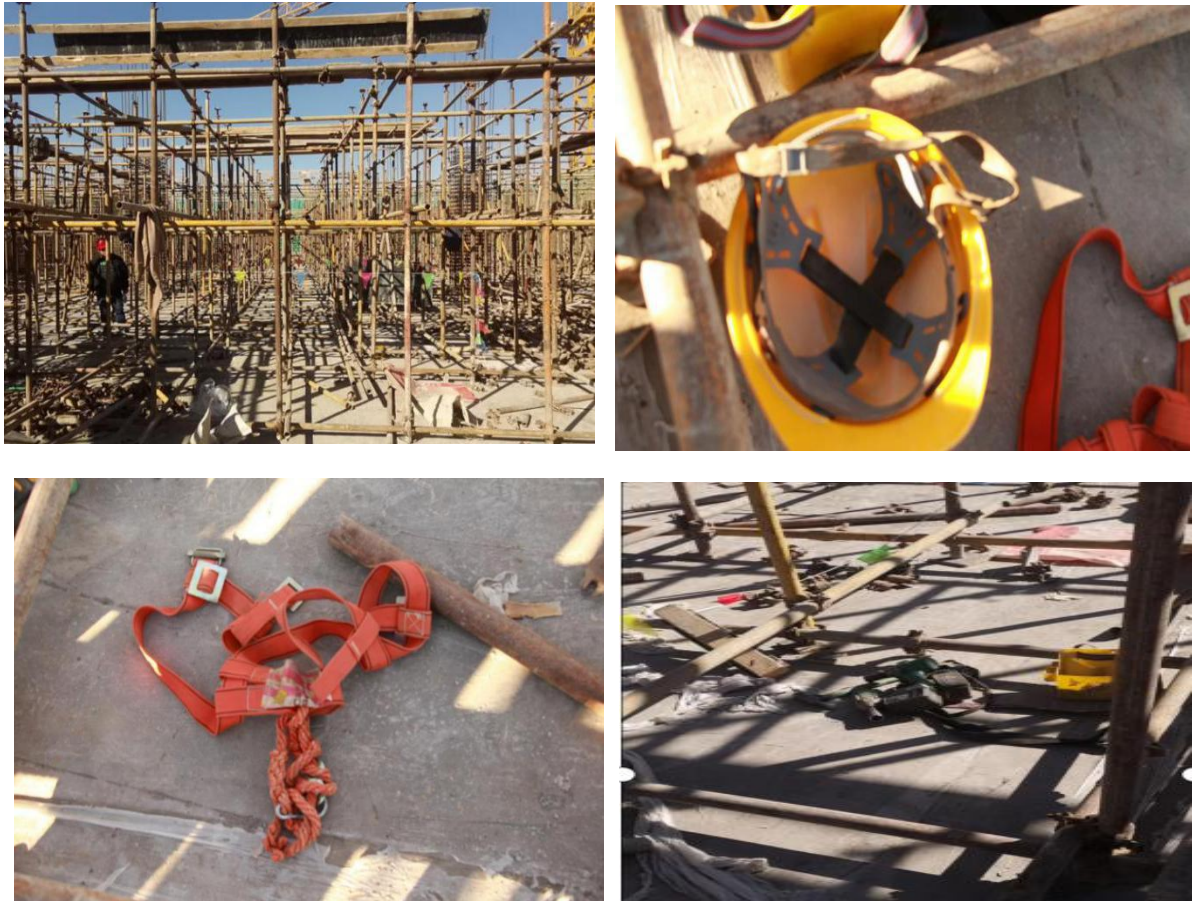


图 2 事故现场

（七）人员伤亡和直接经济损失情况

1. 事故造成的人员伤亡

此起事故造成 1 人死亡。死者：张某均，男，汉族，55 岁，身份证号码：5123XXXX7872，身份证地址：重庆市 X 区 X 镇 XX 号。医院检查初步诊断为：1.开放性颅脑损伤特重型、急性创伤性硬脑膜下血肿（右侧）、创伤性脑疝、创伤性蛛网膜下腔

出血、多发性大脑挫裂伤、脑干功能衰竭、中枢性呼吸衰竭、中枢性尿崩症、头部皮下血肿；2.创伤性湿肺、肺不张、肺部感染；3.凝血功能异常；4.高钠血症、低钾血症；5.左侧肋骨骨折（3、4、5）；6.锁骨骨折（左侧）；7.肩胛骨折（左侧）；8.肱骨骨折（右侧）；9.高乳酸血症。

2. 事故造成的直接经济损失

此起事故造成的直接经济损失约为 XX 万元，主要为死者赔偿金、供养亲属抚恤金、丧葬费 XX 万元（此赔偿款协议签订于 2023 年 10 月 21 日，江苏南通 XX 股份有限公司和张某均妻子签订了一次性赔偿协议后，家属将张某均进行转院治疗），以及死者的医疗费、生活费等 X 万元。

二、事故应急救援和现场处置情况

（一）事故信息上报及响应情况

事故发生于 2023 年 10 月 17 日 X 时 X 分许，伤者张某均于 2023 年 10 月 17 日 X 时 X 分许由 120 急救车送至新疆医科大学第二附属医院进行手术治疗。江苏南通 XX 股份有限公司安全员沈某、王某桥分别向乌鲁木齐市建设局安监站、沁园社区上报了人员受伤情况，街道主要领导立即将事故情况报告区人民政府及相关职能部门。张某均妻子吴某蓉、儿子张某于 2023 年 10 月 18 日 12 时许抵达救治医院，并向主治医生询问了解病情，同行人员包括张某均姐姐及吴某蓉表兄。医院连续几日治疗观察，伤者生命体征平稳。2023 年 10 月 X 日下午，张某均妻子吴某蓉、

儿子张某及其他亲属向医院提出将张某均转回内地医院继续治疗的诉求。项目部联系人王某桥在向医院主治医生了解病情后，向张某均亲属转述了转院治疗过程中可能存在的意外风险，张某均妻子、儿子等亲属表示清楚。其亲属经商议，2023年X日晚11时许，其亲属联系的120救护车将张某均由新疆医科大学附属第二医院转出，张某均妻子吴某蓉、儿子张某随车一同出发，随车配备了医护人员。离乌治疗期间，事故调查组多次向江苏南通XX股份有限公司核实张某均救治情况，江苏南通XX股份有限公司于2023年10月X日至11月X日期间，多次与张某均家属联系未果，直至12月X日，江苏南通XX股份有限公司提交了张某均的居民死亡医学证明（推断）书，确认张某均于2023年10月X日在离乌治疗途中死亡。

（二）事故现场应急处置情况

区人民政府接报事故后，立即要求六道湾街道办事处及区应急管理局、建设局、公安分局等单位有关负责人员赶赴事故现场，并立即采取处置措施，一是对事故现场进行保护，并邀请专家勘查事故现场；二是要求项目立即停工排查隐患，防止类似事故再次发生；三是要求涉事单位配合街道办事处做好死者家属的善后安抚工作；四是区公安分局、应急管理局对事发现场的相关人员开展前期调查工作。

（三）应急救援评估情况

经评估，本次事故相关人员能快速拨打110和120急救电话

寻求帮助，充分利用人力对伤亡人员开展抢救；区政府和有关部门应急响应迅速，事故信息上报和救援信息传递沟通顺畅、及时，现场处置得当，善后依法处理得当。

三、事故原因分析

（一）直接原因

1. 现场安全措施分析

（1）个人防护措施。作业前，张某均未系挂安全带，不符合 JGJ184—2009《建筑施工作业劳动防护用品配备及使用标准》2.0.4 条的规定。

（2）3#楼 20 层，该楼层搭设有满堂扣件式钢管式脚手架支撑体系，楼层高度近 3.5 米。国家标准 GB/T3608—2008《高处作业分级》规定：“高处作业，指在距坠落高度基准面 2 米或 2 米以上有可能坠落的高处进行的作业。”根据这一规定，在建筑物内作业时，若在 2 米以上的架体上进行操作，即为高处作业。施工单位提供的安全技术交底第 2 条规定“3 米以上梁、柱、墙、顶板安装或拆除模板，临边必须有防止人员、材料坠落伤人的措施，禁止无任何防护措施拆除或安装模板。”但施工现场作业人员实际铺设模板时，没有对作业人员如何系挂安全带，安全带的系挂点如何设置作出明确的规定，违反了 GB50870—2013《建筑施工安全技术统一规范》8.2.2 安全技术交底应符合下列规定：安全技术交底的内容应针对施工过程中潜在危险因素，明确安全技术措施内容和作业程序要求之规定。

2. 高处坠落过程分析

(1) 楼层周边勘查情况

事发地点为 XX 物流港 3#楼 20 层，该楼层搭设有满堂扣件式钢管式脚手架支撑体系，楼层高度近 3.5 米。



图 3 事故现场环境

(2) 梁底模板操作平台搭设勘查情况

目测该模板支撑体系未设置操作平台，中间横梁也未铺设脚手板，作业人员没有可踩踏的作业平台。

经调查组综合分析认定该起事故的直接原因：

一是施工人员张某均在搭设 11—2 $\sim$ 12—2/C—2 $\sim$ D—2 轴连梁模板时没有站稳发生高处坠落事故。

二是项目部模板支撑作业时未认真执行落实安全技术交底要求，未督促木工班组搭设操作平台，违反了 JGJ80—2016《建筑施工高处作业安全技术规范》5.2.5 第 2 款，在坠落基准面 2m 及以上高处搭设与拆除模板及悬挑结构的模板时，应设置操作平

台之规定。

（二）事故相关勘察和鉴定情况

1. 事故现场监控及现场人员询问调查

事发点 3#楼 20 层未安装视频监控，现场除死者外还有徐某荣、文某平二人在同一区域作业。事发后经询问调查，二人叙述张某均佩戴有安全帽，在移动过程中未系挂安全带，但安全帽帽带是否系紧无法确定。从现场遗留的张某均佩戴过的安全帽外观分析，不排除张某均高处作业时安全帽帽带未规范佩戴，下颚带没有拴紧，导致其在高处坠落时安全帽瞬间脱落，未起到保护头部的作用。

（三）其他可能因素排除

张某均无感情纠纷、经济纠纷、无心理疾病，未发现其与工友存在矛盾。

依据《企业职工伤亡事故分类标准》（GB6441—86）对事故的分类，本次事故类别为高处坠落事故。

（四）间接原因分析

1. 江苏南通 XX 股份有限公司未组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制；未依法履行安全生产工作职责；未能及时督促、检查本单位的安全生产工作，消除生产安全事故隐患；未督促落实本单位安全生产整改措施。

2. 新疆 XX 咨询管理集团有限公司未依法履行安全生产监理职责；未能及时督促、检查施工单位的安全生产工作；未消除生产安全事故隐患。

综上所述：该起事故是一起因企业安全生产主体责任不落实，安全隐患未及时整改，未采取有效的安全防范措施，造成的一般生产安全责任事故。

四、责任单位存在的主要问题

（一）江苏南通 XX 股份有限公司：该单位未建立健全并落实本单位全员安全生产责任制；未督促本单位相关人员及时消除生产安全隐患；未建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，未及时发现并消除事故隐患。

（二）新疆 XX 咨询管理集团有限公司：对《施工方案》中模板支撑体系危险源辨识及预防措施审核不严，对施工单位木工支模高处作业存在的安全隐患未能及时发现。

五、事故责任的认定及处理建议

（一）因在事故中死亡免予追究责任人员

1. 张某均：江苏南通 XX 集团股份有限公司劳务工，张某均在支 3#20 层梁底模板时，未佩戴安全带，站在无任何防护措施的钢管支模排架顶端横杆移动作业时，发生高处坠落，是导致事故发生的直接原因。因本人在事故中死亡，免予追究责任。

（二）事故有关责任单位和责任人员处理建议

1. 江苏南通 XX 股份有限公司：主体责任未落实，未能有

效履行安全生产责任制中的安全生产管理职责，未教育、督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款^[1]、第四十四条第一款^[2]的规定，对本次事故的发生负有责任。按照《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项^[3]建议水磨沟区应急管理局对江苏南通 XX 股份有限公司给予行政处罚。

2. 新疆 XX 咨询管理集团有限公司：对施工单位存在的安全隐患未能及时落实整改，未严格落实《施工方案》要求，未履行监理职责。建议由建设部门依据《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》等相关法律法规对新疆 XX 咨询管理集团有限公司给予行政处罚，并将处罚结果报送至事故调查组。

3. 江苏南通 XX 股份有限公司进疆负责人赵某峰：单位安全生产主要负责人。未组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，并未督促本单位相关人员及时消除生产安全隐患，对事故发生负有主要领导责任。以上行为违反了

^[1] 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

^[2] 《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款：生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

^[3] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项^[4]的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项^[5]的规定予以行政处罚，建议水磨沟区应急管理局对赵某峰处上一年年收入百分之四十的罚款。

4. 江苏南通 XX 股份有限公司项目经理赵某：项目安全生产主要负责人。未组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，并未督促本单位相关人员及时消除生产安全隐患，对事故发生负有主要领导责任。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（三）项^[6]的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条^[7]的规定予以行政处罚，建议水磨沟区应急管理局对赵某处上一年年收入百分之二十五的罚款。

5. 江苏南通 XX 股份有限公司安全员沈某：单位安全生产负责人。未检查本单位的安全生产状况，未及时排查事故隐患并提出改进安全生产管理的建议；未督促落实本单位安全生产正常措施。对事故发生负有管理责任。以上行为违反了《中华人民共

^[4] 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

^[5] 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

^[6] 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（三）组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施。

^[7] 《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

和国安全生产法》第二十五条第一款第（五）项^[8]、第（七）项^[9]的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条^[10]的规定予以行政处罚，建议水磨沟区应急管理局对沈某处上一年年收入百分之二十五的罚款。

6. 江苏南通 XX 股份有限公司安全员刘某清：建议江苏南通 XX 股份有限公司依据企业安全生产责任制和奖惩规定，对其履职情况进行检查，按照企业安全管理规定作出处理，并将处理结果报水磨沟区应急管理局备案。

六、事故整改和防范措施

（一）江苏南通 XX 股份有限公司：要深刻吸取事故教训，加强对施工单位的安全管理，预防安全生产事故发生，加大巡查力度，督促项目部严格履行各项职责，落实安全管理制度，杜绝再次发生安全生产事故。

（二）新疆 XX 咨询管理集团有限公司：应严格落实监理管理责任，加强现场安全隐患的督促整改，明确隐患整改的时限，对发现的重大安全隐患及时上报安全监管部门，确保整改期间不发生各类安全事故。

（三）各监管部门、单位：切实加强安全生产监管责任的落

^[8] 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议。

^[9] 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（七）督促落实本单位安全生产整改措施。

^[10] 《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

实，加大安全检查力度，严厉查处各类违法违规行为，教育和督促从业人员熟悉本企业安全生产规章制度和安全操作规程。督促企业认真开展隐患排查治理，确保建筑施工企业的生产安全。

水磨沟六道湾江苏南通 **XX** 股份有限
公司“10·17”一般高处坠落事故调查组
2024 年 1 月 8 日

抄送：市应急管理局，区委办、区人大办、区政协办。

水磨沟区人民政府办公室

2024年2月6日印发
