



白云区人民政府

贵阳市白云区人民政府.政务
www.gzbaiyun.gov.cn

中国政府网 | 贵州省人民政府 | 贵州政务服务网(白云区) | 贵阳市人民政府 | 公务邮箱 | English | 繁體 | 登录个人中心 | 无障碍浏览

首页 动态 公开 解读 办事 互动 区情 数据 招商 白

搜本站 | 请输入您要搜索的内容

搜索

热搜词: 脱贫攻坚 政府工作报告

您当前所在的位置: 首页 -- 安全生产及救灾

卫生健康 食品药品监管 稳岗就业 养老服务 义务教育

白云区工业创投孵化产业园项目“12·1”高处坠落事故调查报告

文章来源: 白云区应急管理局 发布时间: 2026-05-15 14:40 浏览次数: 201次 打印 关闭 [字体: 大 中 小] 分享到:

2023年12月1日上午10时45分,贵阳白云区孵化产业园项目6号楼靠7号楼裙楼一侧发生一起高处坠落事故,事故造成1名工人死亡。直接经济损失约100万元。

事故发生后,根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令 493 号)规定,白云区政府成立了由区应急局、区住建局、区总工会、区架镇政府、白云经开区等单位有关人员组成的白云区工业创投孵化产业园建设项目“12·1”一般高坠事故调查组(以下简称事故调查组),开展事故调查。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则,对事故相关单位和人员开展调查。通过现场勘验、询问谈话、调查取证、调阅资料和综合分析,查清的经过、原因、人员伤亡及直接经济损失,认定了事故性质和责任,提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议,针对事故暴露出的问题提出了防范和整改措施。现将事故调查

一、基本情况

(一)工程项目情况

1.工程项目概况:白云区工业创投孵化产业园建设项目(编码:2019-520113-47-01-321292)为新建项目。建设单位:贵阳白云工业发展投资有限公司(现为贵阳白云实业发公司全资子公司);设计单位:贵州省建筑设计研究院有限责任公司;勘察单位:贵州开程岩土工程有限公司;监理单位:贵州建工监理咨询有限公司;施工总承包单位:江苏屹峰建设工程有限公司(屹峰建设有限公司)。白云区工业创投孵化产业园建设项目位于贵阳市白云区西部化工路,白云区绕城高速北侧、西邻大氧路。建筑结构安全等级为二级,地基基础设计等级采用独立基础、端承桩基础,主体结构采用钢筋混凝土框架和钢筋混凝土框架-剪力墙结构体系,设计使用年限50年。本项目由配套用房区(1#楼)、标准厂房仓储区(2#、3#及新兴产业用房区(6#、7#、8#、9#、10#、11#、12#楼)三大功能区和一个地下停车场(13#)组成。项目总用地面积94405.93m²,净用地面积68000.12m²,总建筑面积2045(建筑面积169653m²,地下建筑面积34852m²,其中配套用房22844.12m²,生产加工用房18069.32m²,产业科研用房117315.85m²,工作坊2814.78m²,通用仓库8608.48m²,地下车库建筑物13栋,最高建筑层数为14层,总停车位1190个,充电桩70个。立项批复(详见白发改〔2019〕113号文);项目可行性研究报告(详见白发改投资〔2020〕18号文);项目施工招18日公开招投标后,江苏屹峰建设工程有限公司被确定为中标单位;建设项目施工图设计文件审查意见(详见筑设质审2020〔2247〕号文);项目建筑工程施工许可证已于2020年完成;项目委托监理合同已于2020年7月25日签订;项目施工合同已于2020年8月24日签订;项目开工报告已于2020年8月26日获批。

2.工程项目进度:截止事故发生时,白云区工业创投孵化产业园项目6号楼已完成一层地下室施工、两层裙楼施工,四层塔楼施工,施工至主体工程结构7层。2023年11月2日,目的工程质量和市场监督问题进行暗访暗查,检查中发现该项目存在两条重大安全隐患和多条一般隐患,需立即停工整改,并下达《贵州省房屋建筑和市政设工程施工质量安法检查情况通知单》。其中一条重大安全隐患涉及6号楼第6层的悬挑结构未编制专项施工方案(白云区住建局已核查,责令限期整改中),违反《房屋市政工程生产安全重大事故(2022版)》第四条第四款^[①]“危险性较大的分部分项工程未编制、未审核专项施工方案,或未按规定组织专家对‘超过一定规模的危险性较大的分部分项工程范围’的专项证”。

施工单位收到“整改通知”后,立即委托第三方编制完成了6#楼7层至屋面(标高28.75米—37.15米)混凝土模板支撑工程专项施工方案,该方案于2023年11月12日通过专修改后通过),11月23日按专家意见修改的方案经专家签字确认通过,11月24日完成专项方案第二次报审手续,但未报施工单位技术负责人审核^[②]。11月25日报区住建局安监站复产,11月27日区住建局安监站进行复工复产检查指出6号楼现场部份未整改完成,施工项目部再次安排工人对整改未完成部分进行整改,12月1日工人在整改过程中发生高处坠故。

事故地点:事故地点位于白云区工业创投孵化产业园区内,项目6号楼靠7号楼裙楼一侧,见下图。



(二)事故相关单位基本情况

1.建设单位:贵阳白云工业发展投资有限公司,类型:有限责任公司(国有独资);法定代表人:刘*;统一社会信用代码:91520113697505913X;注册资本:一亿五千万元整;成立日:20日;营业期限:长期;住所:贵州省贵阳市白云区行政中心南楼618室;经营范围:法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。产业园区开发建设和营运管理;汽车制造相关产业服务;铝及铝加工;医药食品用与技术开发;人工智能技术开发与应用;基础设施建设;土地开发整理;国有资产经营管理和资本营运;招商引资及投资;会展、文化传媒、商业酒店投资及管理、住宿服务、餐饮程、土木工程承包与分包;建材物资、矿产品(不含专项)销售;房地产开发经营;物业管理;投资管理咨询。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)。

2.施工单位:屹峰建设有限公司,类型:有限责任公司;法定代表人:王*;统一社会信用代码:91321281743901037J;注册资本:10063.68万元整;成立日期:2002年05月10日;营:05月10日至****;住所:江苏省泰州市兴化市兴化经济开发区科技工业园;经营范围:房屋建筑工程施工总承包(壹级),建筑装修装饰工程专业承包(壹级),机电设备安装工程专业承包与基础工程专业承包(壹级),市政公用工程施工总承包(二级除燃气),钢结构工程专业承包(二级),(凭资质证书经营)。安全生产许可证编号:(苏)JZ安许证字〔2005〕120222;有效15日至2022年11月14日。

2021年4月21日,江苏屹峰建设工程有限公司更名为屹峰建设有限公司,法定代表人变更为洪*;住所变更为:广东省东莞市松山湖园区总部二路9号1栋3单元203室;安全生称变更为:屹峰建设有限公司;法定代表人:洪佳成;安全生产许可证编号:(粤)JZ安许证字〔2021〕220089;许可范围:建筑施工;有效期:2021年9月29日至2024年9月29日。

2023年3月20日,屹峰建设有限公司住所变更为:江苏省淮安市淮安区漕运镇三堡严星村8组5号。

3.监理单位:贵州建工监理咨询有限公司,类型:有限责任公司(自然人投资或控股);法定代表人:张*;统一社会信用代码:9152000021442268XB;注册资本:壹仟贰佰万元整;成:6月23日;营业期限:长期;住所:贵州省贵阳市观山湖区金阳南路6号贵阳世纪城X组团1.2.3.4.5栋4单元5层5号房。业务范围:房屋建筑工程监理甲级;通信工程监理甲级;市政公用机电安装工程监理甲级;可以开展相应类别建设工程的项目管理、技术咨询等业务。

4.劳务分包单位:贵州众力聚强建筑劳务有限公司,类型:有限责任公司(自然人独资);法定代表人:王*;统一社会信用代码:91520100MA6DQ86E63;注册资本:壹仟万圆整;成:12月16日;营业期限:2016年12月16日至2036年12月15日;住所:贵州省贵阳市贵阳综合保税区都拉营综保路349号694室;经营范围:法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。建筑工程劳务分包;土石方工程施工;高速公路养护工程施工;隧道工程施工;桥梁工程施工;路基工程施工;边坡防护工程施工;公路工程施工;道路设施安装工程施工;景观绿化工程施工;市政工程施工;机工;钢结构工程施工;室内装饰工程施工;广告设计、代理及安装;销售,建材。

二、事故发生经过

2023年12月1日上午8时左右,劳务公司现场负责人苏*安排架子工杨*和徐*在6号楼靠塔吊侧对搭设不合格的手脚手架进行整改,安排架子工陈某伍和幸**先整改5楼和6楼室改室外棚架。上午10时许,6楼室内防护栏整改完成,10时20分左右,架子工幸**转移至6号楼6层靠7号楼裙楼侧,开始调整支撑手板的悬挑横向水平杆时,将身上穿戴安全带的:搭设竹脚手板的横向水平杆上,随后又将横向水平杆与外侧纵向水平杆连接的方向扣件拆除,导致挂设安全锁扣的横向水平杆受力与外侧纵向水平杆松脱,幸**踩的竹脚手板突然身体失去控制向下坠落,其身上佩戴的安全带锁扣顺势从横向水平杆上滑脱,幸**最终从6层坠落至7号楼裙楼3层屋面(高度约10.9米),经抢救无效身亡。

三、应急救援及善后处置情况

幸**坠落后,事故所在区域内工人陈某伍第一时间将该情况报告至劳务公司现场负责人苏*,苏*于2023年12月1日上午10时46分赶往事发点查看幸**伤情并拨打就近车辆及项目安全员李**听到呼声后从1号楼赶往事发点,并于过程中通知项目部生产经理刘**及项目负责人徐*。项目部负责人赶到现场确认情况后,于上午10时57分就事故情况向监型*、建设单位项目负责人张**、公司分管生产领导孟*进行报告,项目其他管理人员也第一时间赶到事故现场,对事故现场进行保护和无关人员疏散。10时58分救护车到达现场,1中心医务人员现场检查,宣告伤者已无生命体征(详见贵阳市白云区麦架镇派出所证明;居民死亡医学证明(推断)书)。11时02分,项目部刘**向辖区派出所(白云区麦架镇派出所)对

15分左右,派出所警员到达现场处理后续调查事宜。下午13时10分,死者被从事故现场送往景云山殡仪馆。下午16点40分,项目部对整个施工现场进行事故封锁。抢险救援结束。


派出所人员到现场后,将死者手机进行了封存,因项目部无法联系其家人,随即请求派出所人员通知死者家属,12月1日19时左右死者家属到达景云山殡仪馆。经过死者家属协商,12月2日签订死亡赔偿协议,施工单位向死者家属支付赔偿款。

四、事故性质



经事故调查组认定,贵阳白云区孵化产业园项目“12·1”高处坠落事故,是一起一般生产安全责任事故。

五、人员伤亡和直接经济损失

该事故造成1人死亡,根据《企业职工伤亡经济损失统计标准》(GB/T6721)和《贵州省生产安全事故调查处理程序暂行规定》(黔安办〔2020〕11号)规定统计,直接经济损失。

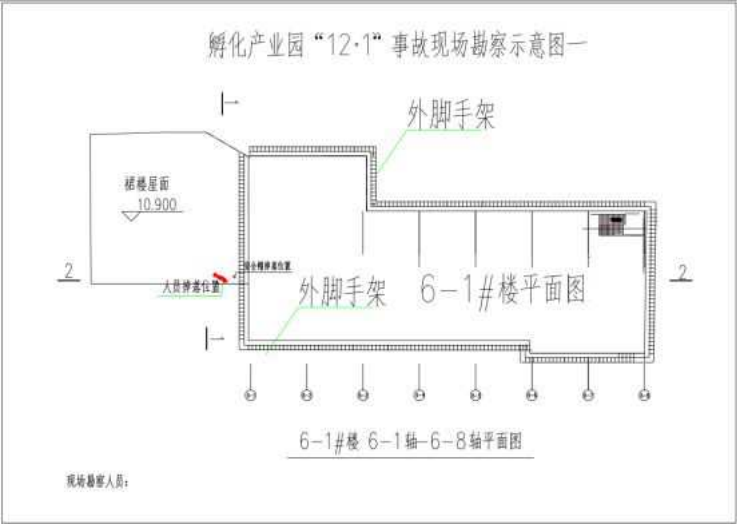

“12·1”事故现场6号楼靠7号楼裙楼一侧勘察情况示意图

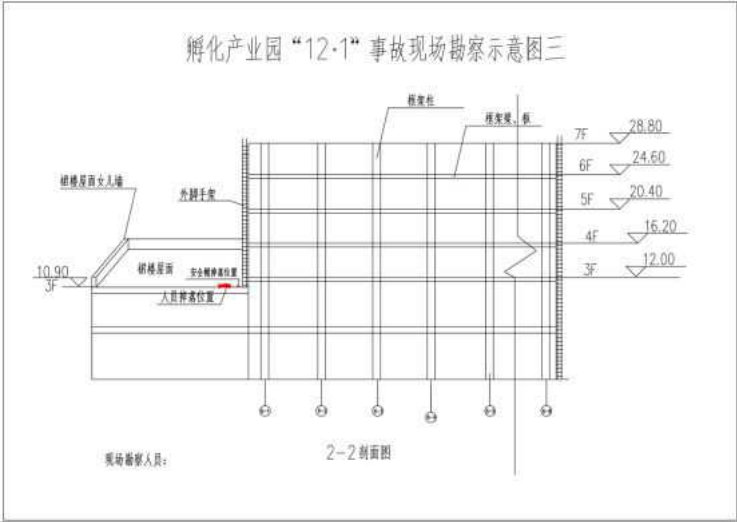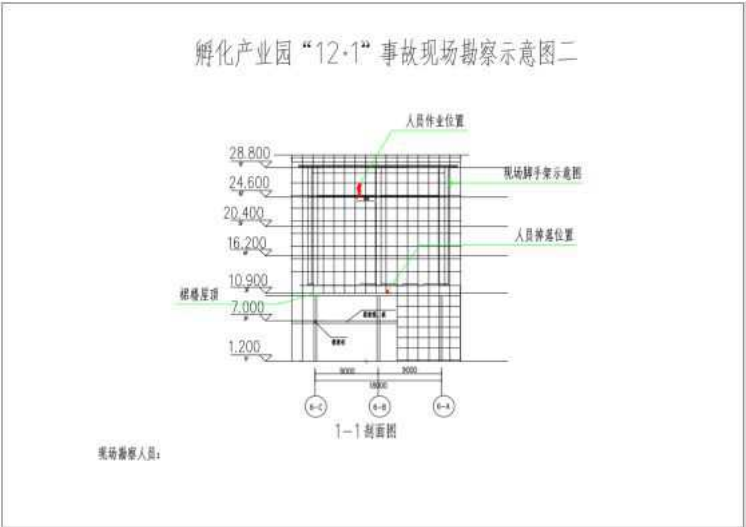

六、事故原因

(一)事故直接原因

幸**在调整支撑脚手板的悬挑横向水平杆时,先将身上穿戴安全带的安全锁扣挂在搭设竹脚手板的横向水平杆上,随后违规将横向水平杆与外侧纵向水平杆连接的万向扣设安全锁扣的横向水平杆受力与外侧纵向水平杆松脱,幸**踩的竹脚手板突然失稳垮塌,身体失去控制向下坠落,其身上佩戴的安全带锁扣顺势从横向水平杆上滑脱,幸**最终从67号楼裙楼3层屋面(高度约10.9米),经抢救无效身亡。

(二)间接原因

- 1.施工总承包单位:屹峰建设有限公司。一是安全教育培训流于形式,弄虚作假。如油漆工罗**三级安全教育记录卡公司级、项目级、班组级培训时间均集中在2023年9月,两天累计学时达50个学时^[③];二是未按照《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条^[④]之规定投保安全生产责任保险;三是企业负责人带队对工程项目质量安全生产状况、班生产情况的检查每月仅一次,频率严重不足^[⑤];四是现场文明施工混乱,外脚手架上随意堆放未使用完的钢管;五是作业脚手架的作业层未满铺脚手板,也未采取可靠的连接方式与水平杆固定^[⑥];六是悬挑工字钢强度、锚固工字钢的地脚螺栓、锁扣工字钢的钢板厚度等未经荷载验算,螺帽未使用双螺帽,螺帽下未加钢垫块;七是未开展风险源辨识、分级管控和风险评估。
- 2.监理单位:贵州建工监理咨询有限公司。一是在对施工单位的三级安全教育培训制度进行审查时,未发现施工单位三级教育培训存在弄虚作假行为,相关资料制度审核不细;二是12月1日的脚手架整改无具体整改方案,架子拆除监理单位未阻止也未向主管部门报告;三是施工现场监理人员日常安全质量监督不到位,对施工现场作业脚手架的作业层未满铺脚手板,且未采取可靠的连接方式与水平杆固定等存在的违规行为未督促整改;四是未督促施工单位开展风险源辨识、分级管控和风险评估。

七、对事故责任有关单位及人员的处理建议

(一)对责任人员的责任认定和处理建议

1.屹峰建设有限公司

(1)徐*,群众,屹峰建设有限公司白云区工业创投孵化产业园建设项目项目经理。未按照《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条之规定落实投保安全生产责任保险;现场文明施工混乱,外脚手架上随意堆放未使用完的钢管;作业脚手架的作业层未满铺脚手板,也未采取可靠的连接方式与水平杆固定。对事故负有责任。建议按照《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条之规定,由白云区应急管理局对其处以2022年收入40%^[⑧]的罚款。

(2)安*,群众,屹峰建设有限公司白云区工业创投孵化产业园建设项目技术负责人。悬挑工字钢强度、锚固工字钢的地脚螺栓、锁扣工字钢的钢板厚度等未经荷载验算,螺帽未使用双螺帽,螺帽下未加钢垫块。对事故负有责任。建议按照《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定,由白云区应急管理局对其处以2022年收入20%^[⑨]的罚款。责成江苏屹峰公司按照相关规定进行处理。

(3)幸**,群众,贵州众力聚强建筑劳务有限公司架子工。未落实岗位安全责任,违反安全生产操作规程,在6#楼6楼外架上调整横向水平杆时,幸**在调整支撑脚手板的悬挑横向水平杆时,将身上穿戴安全带的安全锁扣挂在搭设竹脚手板的横向水平杆上,随后又违规将横向水平杆与外侧纵向水平杆连接的万向扣件拆除,导致挂设安全锁扣的横向水平杆受力与外侧纵向水平杆松脱,幸**踩的竹脚手板突然失稳垮塌,随之身体失去控制向下坠落,其身上佩戴的安全带锁扣顺势从横向水平杆上滑脱,幸**最终从6号楼6层坠落到7号楼裙楼3层屋面(高度约10.9米),经抢救无效身亡。建议按照《安全生产法》第一百零七条之规定^[⑩],由生产经营单位给予批评教育,依照有关规章制度给予处分。鉴于本人已死亡,建议免于追究其责任。

2.贵州建工监理咨询有限公司

高*,群众,贵州建工监理咨询有限公司白云区工业创投孵化产业园建设项目项目总监。在对施工单位的三级安全教育培训制度审查时,未发现施工单位三级教育培训存在弄虚作假行为;二是12月1日的脚手架整改无具体整改方案,架子拆除监理单位未阻止也未向主管部门报告;日常安全质量监督不到位,对施工现场作业脚手架的作业层未满铺脚手板,脚手板也未采取可靠的连接方式与水平杆固定等存在的违规行为未督促整改;未督促施工单位开展风险源辨识、分级管控和风险评估。对事故负有责任。建议按照《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定,由白云区应急管理局对其处以2022年收入20%的罚款。

(二)对有关单位及企业的处理建议

1.施工总承包单位:屹峰建设有限公司。屹峰建设有限公司一是安全教育培训流于形式,弄虚作假。如油漆工罗**三级安全教育记录卡公司级、项目级、班组级培训时间均集中在9月4日和9月5日,两天累计学时达50个学时;二是未按照《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条之规定投保安全生产责任保险;三是企业负责人带队对工程项目质量安全生产状况、班生产情况的检查每月仅一次,频率严重不足;四是现场文明施工混乱,外脚手架上随意堆放未使用完的钢管;五是作业脚手架的作业层未满铺脚手板,也未采取可靠的连接方式与水平杆固定;六是悬挑工字钢强度、锚固工字钢的地脚螺栓、锁扣工字钢的钢板厚度等未经荷载验算,螺帽未使用双螺帽,螺帽下未加钢垫块;七是未开展风险源辨识、分级管控和风险评估。对事故的发生负有责任。建议按照《安全生产法》第一百一十四条第一款^[⑫]之规定,由白云区应急管理局依法处罚。

2.监理单位:贵州建工监理咨询有限公司。一是在对施工单位的三级安全教育培训制度审查时,未发现施工单位三级教育培训弄虚作假;二是12月1日的脚手架整改无具体整改方案,架子拆除监理单位未阻止也未向主管部门报告;三是监理单位日常安全质量监督不到位,对施工现场作业脚手架的作业层未满铺脚手板,脚手板也未采取可靠的连接方式与水平杆固定等存在的违规行为未督促整改;四是未督促施工单位开展风险源辨识、分级管控和风险评估。对事故的发生负有责任。建议按照《安全生产法》第一百一十四条第一款^[⑬]之规定,由白云区应急管理局依法处罚。

八、事故防范措施建议

(一)切实加大行政监管力度。白云区住房城乡建设局要按照“管行业必须管安全”的要求,严格落实行业安全监管职责,督促各方责任主体落实安全责任。一是按照《贵州施工现场管理人员配备监督管理办法(试行)》的要求,监督检查本行政区域内建筑工程施工单位人员配备情况。施工现场管理人员确需变更的,拟变更的人员资格、工作经历水平前相应人员的资格和工作经历水平,并督促变更单位完善变更所需的一切手续,形成闭环管理;二是深入开展建筑行业“打非治违”专项行动,建立长效机制,不断巩固专项行动成果,全生产监督检查工作取得实效;三是加强对施工企业和施工现场的安全监管,根据工程规模、施工进度,合理安排监督力量,制定可行的监督检查计划,严格监管,坚决遏制各类事故

(二)切实加强施工现场管理。施工企业要落实安全生产主体责任,严格按工程合同履行。一是项目经理认真组织开展日常、专项及重大安全隐患检查,及时消除施工现场施工项目负责人必须具备相应资格和安全生产管理能力,备案项目负责人必须依法到岗履职,确需调整时,必须履行相关程序,保证施工现场安全生产管理体系、制度落实到位;三是负责人要由具有3年以上同类工程施工工作经验的人员担任,并具有相应的中级及以上技术职称,熟悉施工图纸,对危大工程及超危大工程及时识别,提前完善相应专项施工方案的(证)手续,并对后续施工作出安全技术指导;四是施工项目安全员在施工现场安全巡查过程中应重点针对危大工程及超危大工程的施工,做好旁站监督等工作。五是施工企业要严格执行专项施工方案、技术交底的编制、审批制度,现场施工人员不得随意降低技术标准,违章指挥作业。

(三)认真落实建设项目参建各方安全生产主体责任,建立职责明晰、协调一致的安全生产管理体系。建设单位应牵头明确建设项目参建各方安全生产主体责任,牵头实施项目切实履行建设单位的安全首要责任,建立健全安全生产管理体系,落实安全生产管理机构 and 人员,定期开展安全生产教育和培训,严禁未批先建、边批边建、未验先投等现象发生。真履行安全生产监理责任,从专业角度当好委托方的参谋,严格专项施工方案审查和监督落实,及时向上级行政主管部门报告现场存在的重大安全风险,强化日常巡检和隐患排查;做好对项目建设的“三控制、三管理、一协调”工作,及时纠正和坚决制止施工方资金挪用行为。施工单位要切实履行高危行业安全生产主体责任,熟悉房屋市政工程安全重大标准。一是加强风险辨识、风险评估和日常隐患排查治理工作,研判重大风险,做到未雨绸缪,严禁擅自改变专项施工方案;二是加强管理团队建设,固定关键岗位人员,保障基本项目安全稳定推进和企业可持续发展;三是严禁资金挪用,做到专款专用,加大安全生产和文明施工投入,让安全生产和文明施工为企业生产经营保驾护航。

白云区工业创投孵化产业园项目“12•1”高

[①] 住房和城乡建设部《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准》(2022版)第四条施工安全管理有下列情形之一的,应判定为重大事故隐患:(四)危险性较大的分部、制、未审核专项施工方案,或未按规定组织专家对“超过一定规模的危险性较大分部分项范围”的专项施工方案进行论证。 dfg hjkl1

[②] 住建部37号令及31号文有关危大工程安全管理规定:专项施工方案应当由施工单位技术负责人审核签字、加盖单位公章,并由总监理工程师审查签字、加盖执业印章后

[③] 根据《建筑企业职工安全培训教育暂行规定》第二章培训对象、时间和内容第六条:建筑业企业新进场的工人,必须接受公司、项目(或工区、工程处、施工队、下同)、全培训教育,经考核合格后,方能上岗。

(一)公司安全培训教育的主要内容是:国家和地方有关安全生产的方针、政策、法规、标准、规范、规程和企业的安全规章制度等。培训教育的时间不得少于15学时。

(二)项目安全培训教育的主要内容是:工地安全制度、施工现场环境、工程施工特点及可能存在的不安全因素等。培训教育的时间不得少于15学时。

(三)班组安全培训教育的主要内容是:本工种的安全操作规程、事故案例剖析、劳动纪律和岗位讲评等。培训教育的时间不得少于20学时。

[④] 《安全生产法》第一百零九条: 高危行业、领域的生产经营单位未按照国家规定投保安全生产责任保险的,责令限期改正,处五万元以上十万元以下的罚款;逾期未改正上二十万元以下的罚款。

[⑤] 《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法》第六条 建筑施工企业负责人要定期带班检查,每月检查时间不少于其工作日的25%。

[⑥] 《建筑施工脚手架安全技术统一标准》(GB51210-2016)8.2.8作业脚手架的作业层上应满铺脚手板,并应采取可靠的连接方式与水平杆固定。

[⑦] 《安全生产法》第二十五条:生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责:(三)组织开展危险源辨识和评估,督促落实本单位重大危险源的安

〔8〕《安全生产法》第九十五条 生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责,导致发生生产安全事故的,由应急管理部门依照下列规定处以罚款:(一)发生一般事故的,处上一年年收入百分之四十的罚款;.....

〔9〕《安全生产法》第九十六条 生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的,责令限期改正,处一万元以上三万元以下的罚款;构成犯罪的,暂停或者吊销其与安全生产有关的资格,并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款;构成犯罪的,依照刑法有关规定追究刑事责任。

〔10〕《安全生产法》第一百零七条 生产经营单位的从业人员不落实岗位安全责任,不服从管理,违反安全生产规章制度或者操作规程的,由生产经营单位给予批评教育,依照给予处分;构成犯罪的,依照刑法有关规定追究刑事责任。

〔11〕《安全生产法》第九十六条 生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的,责令限期改正,处一万元以上三万元以下的罚款;构成犯罪的,暂停或者吊销其与安全生产有关的资格,并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款;构成犯罪的,依照刑法有关规定追究刑事责任。

〔12〕《安全生产法》第一百一十四条 生生产安全事故,对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外,由应急管理部门依照下列规定处以罚款:(一)发生三十万元以上一百万元以下的罚款;.....

〔13〕《安全生产法》第一百一十四条 生生产安全事故,对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外,由应急管理部门依照下列规定处以罚款:(一)发生三十万元以上一百万元以下的罚款;.....

- 上一篇 白云区应急管理局2026年5月执法检查情况公示
- 下一篇 白云区贵州实磊建筑工程有限公司“8·7”物体打击事故调查报告