

案件编号：XJ 阿市（2023）01 号

生产安全事故调查报告书



事故名称：阿勒泰市恰秀路街道职业技术学院扩建项目“6·25”一般高处坠
落事故调查报告

阿勒泰市政府事故调查组制

2023 年 8 月 20 日

生产安全事故调查处理“四个必须”和“四个严禁”

“四个必须”

必须坚持实事求是，尊重科学的原则；
必须严格遵守事故调查的程序和规定；
必须严格执行党风廉政建设的各项规定；
必须切实保障当事人的各项合法权益。

“四个严禁”

严禁接受事故当事人的贿赂、礼品或接受当事人安排的旅游、宴请、娱乐活动；
严禁向当事人收取没有法律依据的各种费用；
严禁向当事人提出与事故调查处理无关的各种不合理要求；
严禁借调查事故之机徇私舞弊，打击、报复当事人。

阿勒泰市应急管理局事故举报电话：0906-2100995

阿勒泰市恰秀路街道职业技术学院扩建项目“6·25” 高处坠落一般生产安全事故调查报告

2023年6月25日12时58分许，阿勒泰建业建筑工程有限公司承建，位于新疆阿勒泰职业技术学院扩建项目发生一起高处坠落一般生产安全事故，造成1人死亡，直接经济损失94.2万元。

事故发生后，阿勒泰市委、政府高度重视，市政府领导带领市应急管理局、公安局、住房和城乡建设局等部门主要领导赶赴现场开展救援工作。同时，地区安委办对该起事故挂牌督办，督促指导事故调查工作。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）《新疆维吾尔自治区生产安全事故报告和调查处理实施办法》（自治区人民政府令第196号）相关规定，经阿勒泰市人民政府同意，成立了由市应急管理局牵头，公安局、住房和城乡建设局、总工会派人参加的阿勒泰市恰秀路街道职业技术学院扩建项目（二标段）“6·25”一般高处坠落生产安全事故调查组，对该起事故进行调查。同时邀请市检察院派人员参加，聘请工程建设方面相关专家参与事故调查工作。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘查、调查取证、调阅资

料、人员询问、专家论证等，查清了事故发生经过、事故原因、人员伤亡情况、直接经济损失，认定了事故性质以及事故相关单位和人员的责任，提出了对有关责任单位、责任人员的处理建议和事故防范整改措施。

经调查认定，阿勒泰市恰秀路街道职业技术学院扩建项目“6·25”高处坠落一般安全生产事故是一起因死者未持有高处安装、维护、拆除特种作业操作证¹，违章作业造成的高处坠落一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况

工程名称:阿勒泰职业技术学院扩建项目二标段，建设地址:阿勒泰市迎宾路 106 号，总建筑面积为 28625.47 平方米，该工程项目由 1#学生公寓、2#学生公寓、3#学生公寓、康养旅游实训楼、高职食堂、专家公寓等 6 个单位工程组成。建设单位为阿勒泰职业技术学院，设计单位为新疆城乡建设工程设计有限公司，勘察单位为新疆时代岩土工程勘察设计院(有限公司)，监理单位为阿勒泰地区科正工程建设监理有限公司，施工单位为阿勒泰建业建筑工程有限公司。发生事故的单位工程为康养旅游实训楼。

特种作业人员安全技术培训考核管理规定:第五条 特种作业人员必须经专门的安全技术培训并考核合格，取得《中华人民共和国特种作业操作证》(以下简称特种作业操作证)后，方可上岗作业。

3.2 高处安装、维护、拆除作业

指在高空从事安装、维护、拆除的作业。

适用于利用专用设备进行建筑物内外装饰、清洁、装修，电力、电信等线路架设，高处管道架设，高处安装、维修，各种设备设施与户外广告设施的安装、检修、维护以及在高空从事建筑物、设备设施拆除作业。

1. 施工单位:阿勒泰建业建筑工程有限公司成立于 2001 年,统一社会信用代码: 916543007269739366, 注册资本: 42798636 元, 营业期限: 2002 年 7 月 05 至 2052 年 7 月 04 日, 企业法人杨某某, 身份证号: 652601****, 联系电话: 1910906****, 单位位于新疆阿勒泰地区阿勒泰市解放路四区 3-1 幢。阿勒泰建业建筑工程有限公司前身成立于 1958 年 3 月的阿勒泰地区建筑工程总公司, 2001 年该公司改制成立为阿勒泰建业建筑工程有限公司(民营企业), 系自治区建设厅核准的贰级施工企业。安全生产许可证: (新)JZ 安许证字〔2005〕000614, 有效期 2022 年 12 月 23 日至 2025 年 12 月 23 日。现有各类经济技术专业人员 80 名。其中: 高级职称 12 人, 中级职称 26 人。建造师共计 41 人, 其中一级建造师 4 人, 二级建造师 37 人, 注册造价师 1 人, 下设经营部、财务部、人事资源部、安全技术质量部、实验室等机构。经营范围: 房屋建筑工程施工、水利水电工程施工、市政公用工程施工、建筑装修装饰工程、混凝土预制构件、起重设备安装工程、泡沫塑料、金属门窗、轻质建筑材料、隔热和隔音材料、木制品的制造和销售、建筑材料零售、技术检测、建筑工程机械与设备租赁、房屋租赁。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)

2. 监理单位:阿勒泰地区科正工程建设监理有限公司, 成立于 2000 年 6 月, 统一社会信用代码: 916543017223155490, 注册资本: 300 万元, 营业期限: 2001 年 5 月 30 至长期, 企业法

人赵某某，民营企业，单位位于新疆阿勒泰地区阿勒泰市解放路13区85栋三层。经营范围：房屋建筑工程监理、市政公用工程监理、公路工程监理、水利工程施工监理、可以开展相应类别建设工程的项目管理、技术咨询等业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；公司资质：房屋建筑工程乙级、市政公用工程乙级；证书编号：E265001425-4/1，有效期至2024年12月4日，公司现有员工86人。公司在工程建设中接受建设方委托，对工程项目实施全过程、全方位的监理及咨询服务。

3. 建设单位：阿勒泰职业技术学院成立于2019年4月15日，法人代表加某某，事业单位，隶属于阿勒泰地区行政公署，单位位于阿勒泰市迎宾路106号阿勒泰地区职业教育园区内。2019年1月11日自治区高校设置评审委员会对地区高职院校创建工作进行评估验收，2019年4月15日自治区第十三届人民政府第53次常务会议研究，批复同意成立阿勒泰职业技术学院；5月22日，阿勒泰职业技术学院通过教育部备案；同年9月，学院招收首届学生。学院目前开设有旅游管理、中医康复技术等18个专业，在编教职工322人，在岗教职工296人，其中博士1人，硕士31人，副教授及以上职称教师23人。

（二）事故发生单位安全管理情况

阿勒泰建业建筑工程有限公司成立了以董事长为组长，总经理为副组长，公司副总及各部门负责人为成员的安全组织体系。

公司 2020 年 1 月制定印发了《安全生产管理制度及管理规定》，制定了《安全生产责任制》、《关于高处作业吊篮使用的有关要求》等制度。

(三) 事故发生经过

2023 年 6 月 25 日 08 时许，卢某某(死者)来到作业面安装吊篮，9 点多，卢某某(死者)把卢某某(死者儿子)叫来一起安装吊篮钢丝绳，近 10 分钟后，一副钢丝绳安装好，卢某某(死者儿子)回到自己作业面干活，卢某某(死者)继续安装吊篮。12 点 58 分 32 秒，吊篮开始上升，卢某某(死者)在吊篮外双手抓住底部，吊篮上升至 4 层时停止上升，12 点 59 分 38 秒，卢某某(死者)从 4 层坠落至一楼楼顶屋面（雨蓬）上。吊篮上升过程中，工人卢某某听到有人喊“关电、帮帮我”，立即向事发地跑去，13 时 01 分许，卢某某到达事故地点，发现有人坠楼，已昏迷，立即拨打 120、110 报警急救电话。

坠落具体位置详见下图：

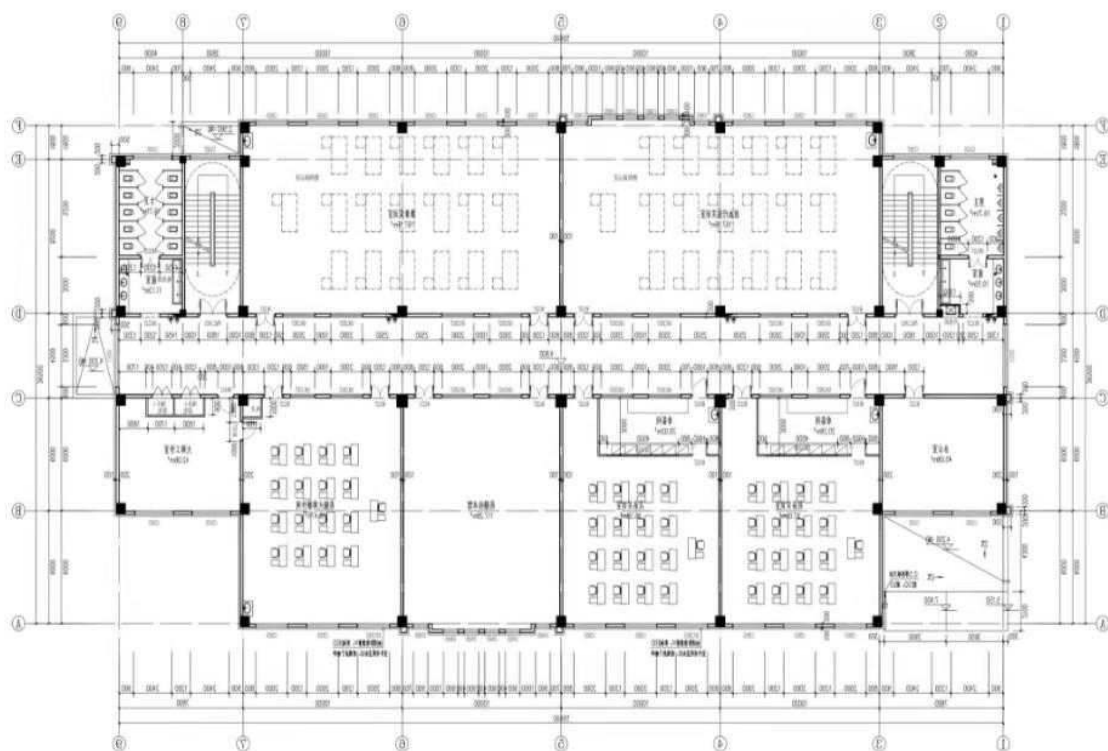


图 1 平面图二
比例 1:100 (比例尺)



事故发生后吊篮具体位置详见下图：



（四）事故现场情况

涉事康养旅游实训楼为框架结构，地上4层，无地下室。檐口高度19.95米，建筑面积5661.84平方米，该工程由阿勒泰建业建筑工程有限公司施工，由阿勒泰地区科正工程监理公司监理。建筑位于职院运动场西侧，北侧为建设中的高职食堂，南侧为建设中的旅游服务综合楼。事故发生后，现场未被破坏，死者位于一楼楼顶屋面（雨蓬）上。

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成1人死亡，事故调查组依据《企业职工伤亡事故经

济损失统计标准》（GB6721-1986）等标准和规定，核定事故直接经济损失约 94.2 万元。

（六）其他情况

事故发生当天，24 日 20 时--25 日 08 时，多云，25 日 08 时--20 时，阵雨，最低气温 12 度，最高气温 24 度，西风 4--5 级，无重大舆情发生，无不稳定因素。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

6 月 25 日 13 时 01 分，卢某某（死者儿子、项目工地外墙施工人员）发现有人坠楼昏迷，立即拨打 120, 110 报警急救电话。施工队长周某在 13 时 05 分许，接到班组长唐某某电话报告，周某立即给现场技术员李某某打电话，询问现场情况，并安排他通知甲方。13 点 13 分许，周某打电话给建业公司毛某某报告。接到事故报告后，公司主要负责人第一时间赶赴现场同时向建设主管部门汇报。到达现场后，立即安排项目人员对事发现场进行保护。

市应急管理局主要负责人 13 时 23 分许接到市政府领导电话通知发生高处坠落事故后，立即带领人员赶赴事故现场，13 时 59 分许，市应急管理局主要负责人向地区应急管理局电话汇报阿勒泰市发生一起高处坠落事故。

不存在迟报、谎报、瞒报情况。

（二）事故现场应急处置情况

1. 企业应急处置

6月25日13时01分，卢某某发现有人坠楼昏迷，立即拨打120、110报警急救电话，13时10分许，附近警务站人员到达现场，对现场进行警戒、维持秩序；企业负责人到达现场后立即启动应急预案，配合相关部门做好隐患排查、现场清理、善后安抚等工作。

2. 相关部门应急处置

接到事故报告后，市应急管理局、公安局、住建局等相关单位第一时间赶到现场开展现场应急处置、善后处理和事故调查工作，事故后果没有进一步扩大。6月26日，住建局下发建筑工程停工整改通知书《2023停工整改7号》。

（三）医疗救治和善后情况

13点15分24秒救护车到事故现场，急救人员发现患者仰卧在地，呼之无应答，无自主呼吸，瞳孔散大固定，颈动脉搏动消失，四肢冰凉，立即完善心电图示直线后，向患者家属交待病情后宣布死亡，救援结束。

事故发生后，公司法人杨某某立即安排分管安全副总王某某、项目施工队负责人周某及公司法务刘某负责死者善后相关事宜。25日下午陪同家属到殡仪馆，预支付殡仪馆相关费用，并对死者家属进行安抚。26日上午双方就赔偿事宜进行了商谈，下午与死者家属达成协议，签订具有法律效益的协议书，赔偿94.2万元赔偿金（27日下午付款）。27日下午死者家属雇殡仪

馆专车把死者尸体拉回老家安葬，死者家属情绪稳定，无重大舆情发生，无不稳定因素。


（四）事故应急处置评估

6月25日，事故发生后，市公安局、应急管理局、住房和城乡建设局、地区中医医院初期响应人员出动迅速，阿勒泰市委、人民政府主要领导及时赶赴事故现场，组织各方力量全力做好隐患排查、现场清理、善后安抚等工作。应急处置工作有力有序有效，没有发生次生事故灾害，没有发生新的人员伤亡，没有引发重大社会不稳定事件。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

阿勒泰建业建筑工程有限公司现场管理混乱，安排没有资质人员安装吊篮，安全技术交底流于形式（死者未持有高处安装、维护、拆除特种作业操作证且超过国家法定退休年龄）。卢某某（死者）安全意识淡薄，未按照规定戴合格的安全帽（安全帽过期）、未系安全带和安全绳，违规操作电动吊篮。以上两个方面是造成事故发生的直接原因。

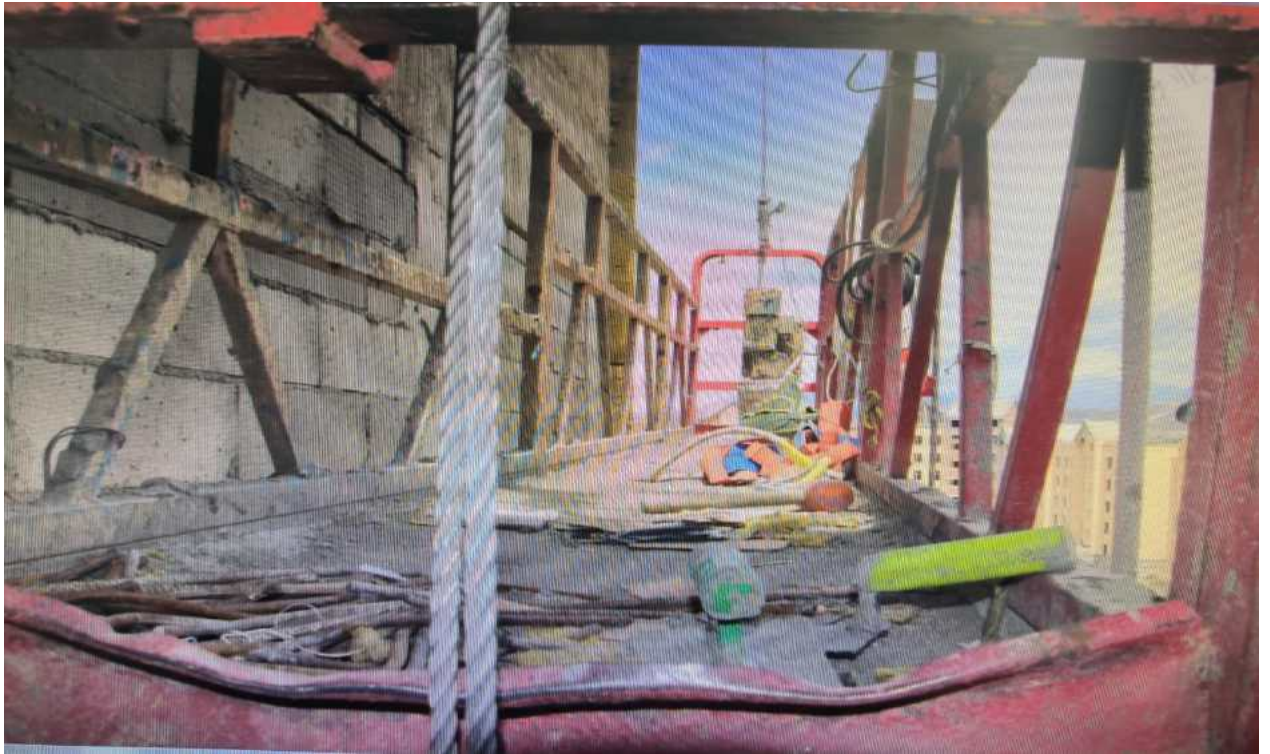

（二）事故相关检测检验和鉴定情况

1. 2023 年 6 月 27 日，受事故调查组委托，新疆森鑫检测服务有限公司对事故吊篮现场进行检查、检测。检测结果详见附件 2（阿勒泰建业建筑工程有限公司“6·25”高处坠落事故吊篮现场检查检测报告）

2、2023 年 6 月 30 日，受事故调查组委托，邀请自治区 2 名专家赴事故现场，对事故展开全面调查（详见附件 3“阿勒泰建业建筑工程有限公司“6·25”高处坠落一般生产安全事故技术分析报告”）。

（三）其他可能因素排除

通过事故现场勘查、询问和事故现场视频资料分析，排除人为故意破坏、突发灾害因素、突发疾病等影响。

（四）间接原因分析

1. 阿勒泰建业建筑工程有限公司：

(1)三级安全教育缺失。未按规定对新进场的工人开展三级安全教育和培训，仅把大家集中在项目部会议室一起学习一小时左右（未按照建设部关于印发《建筑业企业职工安全培训教育暂行规定》的通知要求，建筑业企业新进场的工人培训教育时间不少于 50 学时），现场填写《施工人员基本信息卡》入场作业人员“三级”安全教育培训记录卡等。卢某某三级安全教育记录卡开始于 6 月 16 日，结束日期为 6 月 26 日（卢某某在 25 日中午已死亡）。

(2)安全培训考核弄虚作假。现场工人卢某某和卢某同一天入

场（6月16日），三级安全教育试卷同一答案，判定对错不相同。

(3)安全生产管理缺失。班组长未按照《安全技术交底》的要求，（班组人员进入吊篮施工时，屋面必须有专人巡视），未在卢某某进行高处作业时在现场实施巡视，致使无人及时发现并制止现场作业人员违章作业，违规操作电动吊篮。

(4)现场施工安全管理存在缺位。主要负责人和安全生产管理人员未及时消除生产安全事故隐患，复工后仅在2023年5月27日、6月1日、6月12日有安全检查记录，未建立隐患排查台账，未制订开展双重预防机制，安全生产责任落实不到位。

2. 监理单位阿勒泰地区科正工程建设监理有限公司，2023年5月30--6月23日，监理在安全巡视中对现场存在的安全隐患下发《监理工程师通知书》（编号20、21、22、23、24），对现场外墙保温岩棉一体板黏贴吊篮使用情况安全锁未进行定期检查，吊篮进场相关证明未向监理提供；康养旅游实训楼吊篮作业时存在安全隐患，吊篮主副绳共用一根，安全缆绳绑在大臂配重上，吊篮限位器不通电、缺失，大臂螺杆连接处缺失螺帽，大臂滑轮损坏缺失，绳卡大小不一，间距不够等安全隐患等问题，未督促整改落实；在施工单位未整改的情况下，未书面向行业监管单位反映施工单位拒不整改或者不停止施工的情况，监理职责履行不到位。

3. 建设单位阿勒泰职业技术学院，对阿勒泰职业技术学院扩

建项目安全生产检查工作不力。对发现的安全隐患通过口头或微信方式督促施工方进行整改，未对安全隐患整改情况进行复查，未及时消除生产安全事故隐患。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）事故单位

阿勒泰建业建筑工程有限公司：

1. 安全生产教育和培训流于形式。未按规定对新进场人员开展三级安全教育和培训，未如实记录教育培训内容，培训考核弄虚作假。

2. 安全生产管理缺失。班组长未按照相关要求，在卢某某进行高处作业时在现场实施巡视，致使无人及时发现并制止现场作业人员违章作业，违规操作电动吊篮。

3. 现场施工安全管理存在缺位。主要负责人和安全生产管理人员未及时消除生产安全事故隐患，未建立隐患排查台账，未制订开展双重预防机制，安全生产责任落实不到位。

（二）有关监管部门

阿勒泰市住房和城乡建设局：作为行业监管单位，未按照“三管三必须”原则监管，依法监督管理不到位。

1. 该项目建设单位于2023年5月22日申请工程复工，住建局收到工程复工报告报审表后，在5月27日同意复工。在此期间未按照阿勒泰市住房和城乡建设局下发的《关于进一步加强建筑工地施工现场开（复）工安全管理和文明施工工作的通知》要

求，对该项目加强复工安全管理的监督指导服务，该项目复工前的安全检查（5月23日）工程质量整改回执报告，项目经理签字与本人字迹不符；施工单位未组织制定双重预防机制；全员岗位责任制总经理、安全管理人员等职责没有体现安全生产法所规定的职责内容。市住房和城乡建设局对该项目复工安全管理的监督指导服务流于形式。

2. 市住建局在今年对该项目开展的三次执法检查中，对现场临时用电、施工现场材料堆放混乱等18条隐患下发了整改通知书。6月25日，市应急管理局在事故发生后，对该项目进行了执法检查，发现了现场工人卢某某和卢某同一天入场（6月16日），三级安全教育试卷同一答案，判定对错不相同；未开展应急演练；未购买安全生产责任保险；2023年6月16日安全技术交底（外墙保温），高空作业人员违反企业安全技术交底第12项，“年龄未满18周岁及超过50周岁人员严禁高空作业”规定，同时公司未给工人进行体检；作业人员安全生产、文明施工承诺书，卢某某（死者）签订日期是2023年6月12日，而死者是2023年6月16日11时30分从乌鲁木齐出发至阿勒泰市，时间不相符；现场对工人卢某简单询问，据他反映其《施工人员基本信息卡》入场作业人员“三级”安全教育培训记录卡、职业危害告知书、作业人员安全生产文明施工承诺书、班组长与班组职工安全生产责任书、三级安全教育试卷、蓝色笔记为本人填写，其他内容不知道是谁写的，培训造假；事故现场死者安全帽过期

（2020年5月），吊篮内存放有五点式安全带，现场没有专人巡视；动火作业未审批，无动火作业证等18条安全隐患。作为行业监管单位，在执法检查中未对进场人员三级安全教育、吊篮等方面进行检查，存在安全生产监督检查不到位，失察失管。

五、对事故责任单位及事故责任者的处理建议

（一）建议免于责任追究的人员及单位

卢某某（死者）违章作业，违规操作电动吊篮，未系安全带，未佩戴合格安全帽等劳动防护用品，是造成事故发生的直接原因，对本次事故负有直接责任，鉴于已在事故中死亡，建议免于责任追究。

（二）已被司法机关采取强制措施人员

无

（三）建议移送司法机关处理的人员

根据事故调查组相关单位的意见，本次事故中，事故单位与相关责任人员未构成《中华人民共和国刑法》中对安全生产事故追刑的条件，建议不予移交司法机关。

（四）对有关公职人员的处理意见

1. 市住建局胡某，违法违规事实：

（1）该项目建设单位于2023年5月22日申请工程复工，住建局收到工程复工报告报审表后，在5月27日同意复工。在此期间未按照阿勒泰市住房和城乡建设局下发的《关于进一步加强建筑工地施工现场开（复）工安全管理和文明施工工作的通知》要

求，对该项目加强复工安全管理的监督指导服务。市住房和城乡建设局对该项目复工安全管理的监督指导服务流于形式。

(2)在今年对该项目开展的三次执法检查中，对现场临时用电等 18 条隐患下发了整改通知书，6 月 25 日，市应急管理局在事故发生后，对该项目进行了执法检查，发现了现场工人卢某某和卢某同一天入场（6 月 16 日），三级安全教育试卷同一答案，判定对错不相同；未开展应急演练等 18 条安全隐患。作为行业监管单位，在执法检查中未对进场人员三级安全教育、吊篮等方面进行检查，存在失察失管。对此次事故负有监管不力责任，建议市住建局党组主要负责人对胡某进行提醒谈话。

2. 阿勒泰职业技术学院张某某，违法违规事实：对阿勒泰职业技术学院扩建项目安全生产检查工作不力。对发现的安全隐患通过口头或微信方式督促施工方进行整改，未对安全隐患整改情况进行复查，未及时消除生产安全事故隐患，未做到闭环管理。对此次事故负有监管不力责任，建议阿勒泰职业技术学院党委主要负责人对张某某进行提醒谈话。

（五）对事故有关责任人员和责任单位行政处罚建议：

1. 阿勒泰建业建筑工程有限公司：作为生产经营单位，企业主体责任缺失，安全监管不到位，主要负责人和安全生产管理人员督促、检查本单位的安全生产工作不力，未及时消除生产安全事故隐患。对本次事故负有责任，其行为违反了《中华人民共和国

国安全生产法》第四十一条第二款²、第四十四条³、第四十五条⁴和第二十八条⁵之规定，对本次事故负有责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项⁶之规定，建议由市应急局对阿勒泰建业建筑工程有限公司处以五十万元的行政处罚。

2. 杨某某，阿勒泰建业建筑工程有限公司法人，对本单位的安全生产工作督促、检查不力，没有及时消除生产安全事故隐患，对本次事故负有责任，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第五项的规定⁷，根据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项⁸之规定，建议由市应急局对其进行处

² 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条 生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。

县级以上地方各级人民政府负有安全生产监督管理职责的部门应当将重大事故隐患纳入相关信息系统，建立健全重大事故隐患治理督办制度，督促生产经营单位消除重大事故隐患。

³ 《中华人民共和国安全生产法》第四十四条 生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

⁴ 《中华人民共和国安全生产法》第四十五条：生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

⁵ 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条 生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

⁶ 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条 发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：

（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

⁷ 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：

（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

⁸ 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条 生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

以 4.8 万元的行政处罚。

3. 刘某某，项目经理，阿勒泰职业技术学院扩建项目（二标段）工程的负责人，对本单位的安全生产工作督促、检查不力，没有及时消除生产安全事故隐患，对本次事故负有责任，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第五款、第七款的规定⁹，根据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条规定¹⁰，建议由市应急局对其进行处以 2.9 万元的行政处罚（2022 年新疆私营单位就业人员年平均工资 58128 元），建议由阿勒泰市住房和城乡建设局责令其停止执业 6 个月。

4. 尚某某，专职安全员，对本单位的安全生产工作督促、检查不力，没有及时消除生产安全事故隐患，对本次事故负有责任，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第五款、第七款的规定，根据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条规定，建议由市应急局对其进行处以 2.2 万元的行政处罚（年收入 87743.47 元），建议由阿勒泰市住房和城乡建设局责令其停止执业 6 个月。

5. 阿勒泰地区科正工程建设监理有限公司：2023 年 5 月

⁹ 中华人民共和国安全生产法第二十五条 生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（七）督促落实本单位安全生产整改措施。

¹⁰ 中华人民共和国安全生产法第九十六条 生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

30--6月23日，监理在安全巡视中对现场存在的安全隐患下发《监理工程师通知书》（编号20、21、22、23、24），对吊篮作业存在安全隐患等问题，在施工单位未整改的情况下，未书面向行业监管单位反映施工单位拒不整改或者不停止施工的情况，监理职责履行不到位，发生生产安全事故。违反了《建设工程安全生产管理条例》第十四条的规定¹¹，对事故发生负有监理责任。依据《建设工程安全生产管理条例》第五十七条第二、三项的规定¹²，建议由阿勒泰市住房和城乡建设局处10万元（壹拾万元整）的罚款，对现场监理申某某责令其停止执业6个月。

6. 建议阿勒泰市住房和城乡建设局向市人民政府作出深刻的书面检查，在全市范围内进行通报。

六、事故主要教训和防范措施

（一）事故主要教训

1. 阿勒泰建业建筑工程有限公司安全生产教育和培训流于

¹¹ 建设工程安全生产管理条例第十四条 工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。

工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改；情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工的，工程监理单位应当及时向有关主管部门报告。

工程监理单位和监理工程师应当按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理，并对建设工程安全生产承担监理责任。

¹² 建设工程安全生产管理条例第五十七条 违反本条例的规定，工程监理单位有下列行为之一的，责令限期改正；逾期未改正的，责令停业整顿，并处10万元以上30万元以下的罚款；情节严重的，降低资质等级，直至吊销资质证书；造成重大安全事故，构成犯罪的，对直接责任人员，依照刑法有关规定追究刑事责任；造成损失的，依法承担赔偿责任：

（二）发现安全事故隐患未及时要求施工单位整改或者暂时停止施工的；

（三）施工单位拒不整改或者不停止施工，未及时向有关主管部门报告的；

形式。未按规定对新进场人员开展三级安全教育和培训，未如实记录教育培训内容，培训考核弄虚作假。安全生产管理缺失。班组长未按照相关要求，在卢某某进行高处作业时在现场实施巡视，致使无人及时发现并制止现场作业人员违章作业，违规操作电动吊篮。现场施工安全管理存在缺位。主要负责人和安全生产管理人员未及时消除生产安全事故隐患，未建立隐患排查台账，未制订开展双重预防机制，安全生产责任落实不到位。

2. 阿勒泰地区科正工程建设监理有限公司未认真落实监理职责，在安全巡视中对现场存在的安全隐患下发《监理工程师通知书》（编号 20、21、22、23、24），对吊篮作业存在安全隐患等问题，未督促整改落实；未督促项目单位开展安全教育培训、安全生产事故隐患排查工作，未书面向行业监管单位反映施工单位拒不整改或者不停止施工的情况，监理职责履行不到位。

3. 阿勒泰职业技术学院履行安全生产主体责任不到位，对发现的安全隐患通过口头或微信方式督促施工方进行整改，未对安全隐患整改情况进行复查，未及时消除生产安全事故隐患。

4. 阿勒泰市住房和城乡建设局依法监督管理不到位，未对该项目加强复工安全管理的监督指导服务，未开展组织制定双重预防机制、三级安全教育、外墙保温作业人员需要持有高处安装、维护、拆除特种作业操作证等问题未进行执法检查。

（二）防范措施

1. 立即在全市建筑领域开展安全生产大检查。阿勒泰市住房

和城乡建设局要认真学习贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述精神，牢固树立人民至上、生命至上的理念，认真落实国务院安委会安全生产“十五条”措施，落实国家、自治区、地区、市安全生产会议精神，把安全生产责任落实到领导、部门和岗位，督促各类生产经营单位严格落实安全生产主体责任，加强风险辨识管控和隐患排查治理能力，严防类似事故再次发生，确保人民群众生命财产安全。要按照《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》等法律、法规、文件要求，全面开展安全生产隐患排查治理工作，及时消除安全隐患。

2. 深刻汲取事故教训，压紧压实企业安全生产主体责任。建筑施工企业要强化企业安全生产主体责任，建立健全安全生产责任制，落实全员安全生产责任制，完善全员安全生产管理制度和操作规程。加强安全生产教育培训，提升全员安全意识。积极开展安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设，强化风险分级管控。针对特种作业人员，必须经专门的安全技术培训并考核合格，取得《中华人民共和国特种作业操作证》（以下简称特种作业操作证）后，方可上岗作业。进一步完善生产安全事故应急预案，根据风险情况，制定高处坠落等专项生产安全事故应急预案，配备相关应急物资，定期开展应急演练。

3. 加强行业监管，加大执法力度。进一步加大行业监管与属地安全监管。认真分析，查找短板弱项，坚持问题导向，加强住建领域的安全监管，加大检查力度，不留盲区，加大执法力度，

打击各类违法违规行爲，督促企业全面落实安全生产主体责任，及时消除安全生产隐患。

认真落实建设方的安全生产职责，加强对监理单位的安全管理，严把企业开复工关，确保中标单位主要负责人、安全生产管理人员、技术员等人员到位、履职。抓好现场施工、用电、高处作业安全交底、规范操作等安全生产管理。督促各参建单位严格落实安全生产主体责任，严格执行法律、法规、规章及工程建设强制性标准。

七、附件

附件 1：ZLP 使用说明书

附件 2：阿勒泰建业建筑工程有限公司“6·25”高处坠落事故吊篮现场检查检测报告

附件 3：阿勒泰建业建筑工程有限公司“6·25”高处坠落一般生产安全事故技术分析报告

阿勒泰市政府事故调查组

2023 年 8 月 20 日