

荷塘高新技术产业开发区长沙一鸣石料有限公司 “1·15”一般车辆伤害事故调查报告

株洲市荷塘区人民政府事故调查组

2025 年 8 月

目 录

一、事故基本情况	2
（一）事故发生单位概况	2
（二）事故车辆及驾驶人情况	2
（三）合同签订情况	4
（四）事故发生单位安全管理概况	6
（五）事故发生经过	7
（六）事故现场情况	7
（七）人员伤亡和直接经济损失情况	11
二、事故应急处置情况	11
（一）事故信息接报及响应情况	11
（二）医疗救治和善后情况	11
三、事故原因分析	12
（一）事故直接原因	12
（二）事故间接原因	12
四、有关责任单位存在的主要问题	13
（一）事故相关单位主要问题	13
（二）有关监管部门主要问题	13
五、对相关单位和有关责任人员的处理建议	14
（一）因在事故中死亡免予追究责任人员	14
（二） 建议移送司法机关处理的人员	14
（三）对有关公职人员的处理建议	15
（四）对事故有关责任单位和责任人员的行政处罚建议	15
六、事故主要教训	16
七、事故整改和防范措施	16
（一）履行安全生产主体责任。	16
（二）加强教育培训。	17
（三）加强宣传教育。	17
（四）加强外包管理手段，开展专项行动。	17

荷塘高新技术产业开发区长沙一鸣石料有限公司

“1·15”一般车辆伤害事故调查报告

2025 年 1 月 15 日 14 时许，长沙一鸣石料有限公司在株洲市荷塘区高新技术产业开发区三一智慧钢铁城 6 号地块内，发生一起车辆伤害事故，造成 1 人死亡，直接经济损失 162 万余元。

2025 年 1 月 15 日，株洲市荷塘区人民政府依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第 493 号）和《湖南省生产安全事故调查处理办法》（湘政发〔2022〕9 号）、《株洲市应急和安全生产委员会办公室关于挂牌督办查处生产安全事故的通知书》（株应安委办函〔2025〕5 号）要求，成立了由荷塘区应急管理局局长郭维为组长、副局长江水龙为副组长、区应急管理局、区住建局、区总工会、公安荷塘分局为成员单位的事调查组，特别邀请区纪委监委参加，依法依规对该起事故开展全面调查。

调查组按照“四不放过”和“科学严谨，依法依规，实事求是，注重实效”的原则，通过现场勘察、调查取证、综合分析和论证，查明了事发的经过、原因等情况，认定了事故性质和责任，对有关责任人员提出了处理建议，针对事故暴露出的问题提出了防范措施。

经调查认定：荷塘高新技术产业开发区长沙一鸣石料有限公司“1·15”一般车辆伤害事故是一起因驾驶员违章操作导致车辆侧翻而发生的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

(一) 事故发生单位概况

长沙一鸣石料有限公司位于湖南省长沙市浏阳市永安镇永新村浏北路口(雅乐轩酒店 2 楼 201 号)。**工商登记注册情况：**法定代表人：王某明，兼职公司安全员；类型：有限责任公司(自然人投资或控股)，注册资本：壹佰万元整，成立日期：2024 年 7 月 12 日。**经营范围：**一般项目：非金属矿及制品销售；水泥制品销售；建筑工程机械与设备租赁；企业管理咨询（除依法须经批准的项目外，自主开展法律法规未禁止、未限制的经营活动）。

(二) 事故车辆及驾驶人情况

赣 J69723，车辆类型：重型半挂牵引车，所有人：上栗县欣望物流有限公司，住址：江西省萍乡市上栗县上栗镇，使用性质：货运，品牌型号：东风牌 DFH4251AX4AV，车辆识别代码：LGAG4DY30J8044864，发动机号码：78781117，注册日期：2010 年 04 月 02 日，发证日期：2022 年 11 月 04 日。

赣 J8848 挂，车辆类型：重型自卸半挂车，所有人：周某，住址：江西省萍乡市安源区凤凰街，使用性质：货运，品牌型号：润翔骏业牌 DR9400ZH，车辆识别代码：LA99FRZ30M2SDR148，发动机号码：无，注册日期：2021 年 12 月 14 日，发证日期：2024 年 11 月 20 日。

赣 J69723、赣 J8848 挂驾驶员：高某，性别：男，国籍：中国，地址：江西省宜春市铜鼓县永宁镇。初次领证日期：1993

年 3 月 30 日，准驾车型：A2，有效期限：2021 年 3 月 30 日至长期。

赣 J33008，车辆类型：重型半挂牵引车，所有人：上栗县欣望物流有限公司，住址：上栗县金山镇金山村 319 国道旁，使用性质：货运，品牌型号：CA4250P26K15T1E5，车辆识别代码：LFWSRXSJ9LAF08518，发动机号码：7620K070815，注册日期：2020 年 12 月 16 日，发证日期：2020 年 12 月 16 日。

赣 J7571 挂，车辆类型：重型自卸半挂车，所有人：上栗县欣望物流有限公司，住址：上栗县金山镇金山村 319 国道旁，使用性质：货运，品牌型号：梁義牌 TYK9401ZH，车辆识别代码：LA939EZ25L0TYK625，发动机号码：无，注册日期：2020 年 12 月 16 日，发证日期：2020 年 12 月 17 日。

赣 J33008、赣 J7571 挂驾驶员：刘某明，性别：男，国籍：中国，地址：湖南省平江县城关镇。初次领证日期：1997 年 4 月 15 日，准驾车型：A2，有效期限：2015 年 4 月 15 日至 2025 年 4 月 15 日。

赣 J71976，车辆类型：重型半挂牵引车，所有人：萍乡市越鑫物流有限公司，住址：江西省萍乡市上栗县金山镇金山村 319 国道旁，使用性质：货运，品牌型号：解放牌 CA4250P26K15T1E5，车辆识别代码：LFWSRXSJ8MAD20252，发动机号码：7621C038645，注册日期：2021 年 05 月 25 日，发证日期：2022 年 11 月 01 日。

赣 J8605 挂，车辆类型：重型自卸半挂车，所有人：萍乡市越鑫物流有限公司，住址：江西省萍乡市上栗县金山镇金山村 319 国道旁，使用性质：货运，品牌型号：梁羲牌 TYK9401ZH，车辆识别代码：LA939EZ26MATYK029，发动机号码：无，注册日期：2021 年 06 月 01 日，发证日期：2022 年 11 月 01 日。

赣 J71976、赣 J8605 挂驾驶员：龙某，性别：男，国籍：中国，地址：湖南省株洲市天元区。初次领证日期：1984 年 11 月 09 日，准驾车型：A2，有效期限：2015 年 7 月 7 日至 2025 年 7 月 7 日。

赣 J71976 赣 J8605 挂、赣 J33008 赣 J7571 挂、赣 J69723 赣 J8848 挂，以上 3 台车辆所属单位江西省上栗县欣望物流有限公司、江西省萍乡市越鑫物流有限公司及周某均于 2024 年 7 月 28 日与长沙一鸣石料有限公司签订了租赁合同，合同中明确了车辆的正常维护、车险及年检等相关事项，驾驶人员在租赁期间的安全生产教育和培训由长沙一鸣石料有限公司负责。

（三）合同签订情况

1.废石废渣销售协议

2024 年 7 月，湖南国信建设集团股份有限公司（简称“甲方”）与长沙一鸣石料有限公司（简称“乙方”）签订了《合同协议书》。合同概况：1.合同名称：废石废渣销售协议。2.运输及供应范围：甲方仅负责装车，装卸过程中的安全各自负责，乙方自备运输车辆，自行负责材料运输并承担运输过程中发生的一切费用及安全

管理责任。3.交货地点：三一智慧产业园 6、7 号地块土石方及附属设施工程项目施工现场。4.甲方责任：负责场内的材料装车和协助乙方管理场内秩序，场内机械车辆及人员安全各自负责。5.乙方职责：负责货物装车后的运输及场外的运输并承担与之有关的一切费用和责任。服从甲方的场内管理，货物装车后，所有安全事故均由乙方承担(包括但不限于甲方设备及场地、甲方人员、乙方设备、乙方人员、车辆、驾驶员等伤亡的全部损失)，若造成场内其他人员、设备的损失也由乙方负责。其他因乙方原因违章作业导致的损失也全部由乙方承担。乙方应确保所有运输车辆手续齐全，所有驾驶员做到不超限、不超速、不超高。

2.碎石加工承包合同

2024 年 11 月 7 日，长沙一鸣石料有限公司（甲方）与株洲晋乾石料有限公司（乙方）签订了碎石加工承包合同。**合同名称：**碎石加工承包合同。**合同目的：**本合同旨在明确甲乙双方的权利和义务，确保碎石加工过程的安全、高效和质量实现双方的共同利益。**承包范围及要求：**1.乙方承包甲方碎石加工的全部工作，包括但不限于碎石的破碎等。2.乙方应保证碎石加工的质量符合甲方要求及国家相关标准,保证碎石的粒度、含泥量、含水率等指标满足甲方使用需求。3.乙方应负责碎石加工设备的维护、保养及更新，确保设备的正常运行和加工效率。**双方权利与义务：**1、甲方有权对乙方碎石加工过程进行监督和检查，确保乙方按照合同约定进行加工。2、甲方应提供碎石加工的原材料及加工场地，确保乙方正常工作。3、乙方应遵守国家法律法规，确保碎

石加工过程的安全、环保和节能。4、乙方应按时、按质完成碎石加工任务，不得擅自转包或分包。5、乙方对采石场的生产运营管理活动负有全面责任，对在加工过程中所发生的任何安全事故，均由乙方承担责任，乙方必须遵守国家法律、执行国家政策和计划，做好碎石加工的安全措施，如因乙方在加工过程中出现影响加工量的情况，应向甲方承担赔偿责任。

3.6 号地块交付合同

湖南国信建设集团股份有限公司三分公司于2024年5月16已完成6号地块的平整并正式交付给三一集团使用，履行了相关的交付手续并提交了关于三一智慧产业园区6号地块的情况说明。2024年7月长沙一鸣石料有限公司与三一集团协商后租用6号地块东侧部分位置用作材料的临时堆放场，预计2025年8月全部完成转运。事发时，三一智慧产业园区6号地归属荷塘区高新技术产业开发区监督管理。

（四）事故发生单位安全管理概况

1.安全生产管理机构设置概况：长沙一鸣石料有限公司未设置安全管理机构，安全生产管理工作由法定代表人王某明兼任。

2.制度制定情况：长沙一鸣石料有限公司制定了安全生产管理各项规章制度和岗位操作规程（含重型半挂车安全操作规程）。

3.员工安全教育培训情况：长沙一鸣石料有限公司对公司员工每月都进行了教育和培训，但对现场作业车辆驾驶员仅利用对讲机进行了口头上的教育宣传，安全生产教育、培训不到位。

4.制度执行情况：现场安全生产负责人王某明履行安全管理

制度和职责不到位，事发时未在现场进行指挥调度，安全生产工作检查、督促不力，对人员违章作业行为未制止，未及时消除生产安全事故隐患。

（五）事故发生经过

2025 年 1 月 15 日 13 时 40 分许，长沙一鸣石料有限公司三辆重型半挂牵引自卸车在外运输石粉至位于荷塘区高新技术产业开发区三一智慧钢铁城 6 号地块内，车辆进场顺序依次为：龙某第一辆，车牌号为：赣 J71976、赣 J8605 挂；刘某明第二辆，车牌号为：赣 J33008、赣 J7571 挂；高某第三辆，车牌号为：赣 J69723、赣 J8848 挂；三台车进场后车头朝西南方向并列停放准备卸料。龙某先进场将车停放在便道最内侧，刘某明第二个进场停放在中间位置，高某最后进场将车停放在便道外侧。龙某因率先进场卸完石粉后随即离开。14 时许，驾驶员高某倒车举顶卸料，当料卸到接近一半时，车辆发生侧翻，侧翻后的车厢位置压在刘某明所驾驶车辆驾驶室，造成事故的发生。

（六）事故现场情况

1.现场勘验情况

（1）事故现场位于荷塘高新技术产业开发区三一智慧钢铁城 6 号地块内。

（2）赣 J69723、赣 J33008 两车车头朝西南方向前后并侧停放，两车间距 2.23 米。赣 J69723 位置靠前，赣 J33008 位置靠后。

（3）赣 J33008 货箱呈半举起状态，货箱内石粉未卸，驾驶室大部分被压扁。

(4) 赣 J69723 内侧车厢处有多处压痕，停车卸货位置地面不平，内侧低，外侧高。

2.事故现场图



图 1 事故车辆前后并排停放

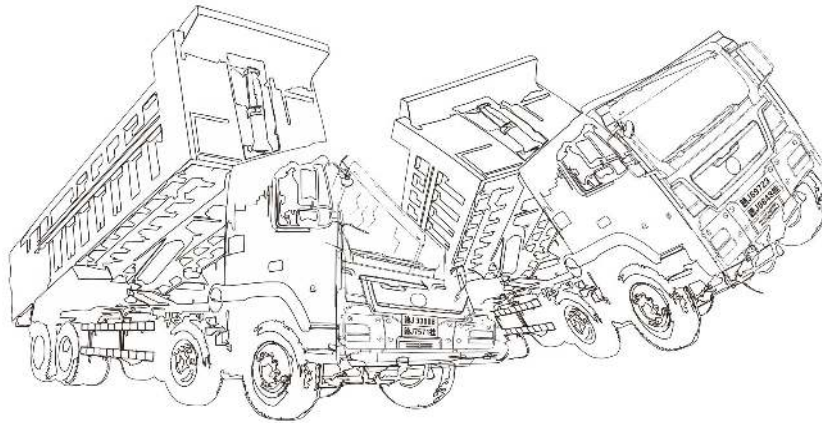


图 2 车辆发生侧翻

3.事故现场照片



图 3 事故现场全景图



图 4 驾驶室挤压情况



图 5 侧翻后车辆碰撞痕迹



图 6 赣 J69723 停车路面不平，左低右高

（七）人员伤亡和直接经济损失情况

1.人员伤亡情况：事故造成 1 人死亡

姓名	性别	家庭住址	身份证号码	工种
刘某某	男	湖南平江县城关镇	430*****0037	驾驶员

2.直接经济损失：根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》核定，本次事故造成直接经济损失 162 万元（见附件 1）。

二、事故应急处置情况

（一）事故信息接报及响应情况

2025 年 1 月 15 日 14 时许，正在荷塘区高新技术产业开发区三一智慧钢铁城 6 号地块内作业的长沙一鸣石料有限公司铲车司机程某见事故发生后，立即打电话给本单位负责人王某明报告，并用对讲机给公司内部员工通报事故。过磅员兰某翔接报后，于 14 时 02 分拨打了 119 救援和 120 急救电话。119 救援接报后，将事故发生情况向区应急管理局进行通报。区应急管理局接报后立即派员前往事故现场进行现场勘验，隐患排查及消除工作。15 时 01 分，区应急管理局将事故发生情况分别向市应急局值班室和区委、区政府报告。

（二）医疗救治和善后情况

1.医疗救治情况：

2025 年 1 月 15 日 14 时许，铲车司机程某将事故情况报告后，立即将附近作业的挖机、铲车召唤到事故现场进行前期救援，将高某驾驶车牌号为：赣 J69723、赣 J8848 挂车辆扶正，使其与刘

某明驾驶车辆赣 J33008、赣 J7571 挂分离，分离后高某获救。14 时 20 分许 119 救援及 120 急救车辆均赶到现场，继续救援工作。救援十几分钟后，刘某明被救出，经 120 急救人员现场诊断，刘某明已死亡。

2.善后情况:

2025 年 1 月 16 日，长沙一鸣石料有限公司与死者刘某明家属达成赔偿协议，并签订《人民调解协议书》，相关单位对死者家属进行了安抚工作，家属情绪稳定。

三、事故原因分析

（一）事故直接原因

车辆进场后，三车并列停放卸料，没有保证足够的安全距离；驾驶员高某在驻车点路面不平举顶卸料时，重心偏移，导致车辆侧翻，侧翻后的车厢位置压在刘某明所驾驶车辆驾驶室，造成事故的发生。

（二）事故间接原因

1.安全生产教育培训不到位，缺乏针对性。长沙一鸣石料有限公司虽然对公司员工进行了安全生产教育培训，但对车辆驾驶人员缺乏针对性行车安全教育。

2.现场管理指挥不到位。运输车辆进入场地卸载石料，现场无指挥人员，未对车辆卸料统一调度、指挥。

3.安全生产检查督促不到位。现场安全生产监管人员对场地没做好有效的安全生产监督检查，没有及时消除现场的安全隐

患，对人员违章操作行为未制止。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）事故相关单位主要问题

长沙一鸣石料有限公司虽然制定了安全生产管理各项规章制度和操作规程，但没有教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程，未告知从业人员作业场所和工作岗位的危险因素及防范措施。

（二）有关监管部门主要问题

荷塘高新技术产业开发区监管情况：2024年1月28日、4月27日、6月5日、9月7日、11月23日，荷塘高新技术产业开发区管理委员会党工委书记王荣分别主持召开园区党政联席会议，会议认真研判园区重点领域、重点企业、重点部位安全风险形势，做好安全防范工作，确保园区安全生产形势持续稳定向好，并对安全生产工作开展做出了部署。2024年6月27日，荷塘高新技术产业开发区在湖南中天杭萧钢构科技股份有限公司一楼会议室召开2024年“安全生产月”工贸企业安全生产知识培训。2024年11月25日，荷塘高新技术产业开发区组织对长沙一鸣石料有限公司进行现场安全检查，提出5条整改意见。2024年12月19日对长沙一鸣石料有限公司进行了整改复查，5条问题均已整改到位。荷塘高新技术产业开发区虽对安全生产情况进行部署和安排，对部分企业进行了安全检查，但现场检查不深入不细致，没有及时发现存在的重大安全隐患，特别是事发当天对三一智慧钢铁城6号地块内作业现场无指挥调度人员进行违章冒

险作业的情况掌控不到位，对所监管的企业重大安全隐患排查整改情况掌握不准。

五、对相关单位和有关责任人员的处理建议

（一）因在事故中死亡免予追究责任人员

刘某明，男，身份证号码：430*****0037，长沙一鸣石料有限公司员工。**刘某明**在卸货作业过程中，没有严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程。现场作业停车时，没有保持警觉，没有注意车辆周围的情况，没有采取相应的措施避免事故的发生。其行为违反《中华人民共和国安全生产法》第五十七条^[1]、长沙一鸣石料有限公司《重型半挂车安全操作规程》第二条第八款^[2]的规定，对此次事故负直接责任，因在事故中死亡免予追究责任。

（二）建议移送司法机关处理的人员

高某，男，身份证号码：362*****0014，长沙一鸣石料有限公司员工。高某在卸货作业过程中，没有严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程。进场停车时，没有注意车辆周围的情况，没有提前预判可能发生的危险。没有平稳操控车辆，车辆失稳造成事故。其行为违反《中华人民共和国安全生产法》第五十七条、长沙一鸣石料有限公司《重型半挂车安全操作规程》第二条第一款、第八款^[3]规定，在此次事

[1] 《中华人民共和国安全生产法》第五十七条规定：从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

[2] 《重型半挂车安全操作规程》第二条第八款规定：操作员应时刻保持警觉，注意观察车辆周围的情况，提前预判可能发生的危险，并采取相应措施避免事故发生。

[3] 《重型半挂车安全操作规程》第二条第一款、第八款规定：在起步和停车时，要平稳操控车辆，避免猛踩油门或刹车，以免造成车辆失控；操作员应时刻保持警觉，注意观察车辆周围的情况，提前预判可能发生的危险，并采取相应措施避免事故发生。

故中，应负主要责任。根据《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条^[1]规定，对事故的发生负有主要责任，建议移送司法机关按照刑法有关规定追究其刑事责任。

（三）对有关公职人员的处理建议

曹某，男，身份证号码 430*****4017，中共党员，荷塘高新技术产业开发区二级主任科员，负责荷塘高新技术产业开发区管理委员会三一智慧钢铁城现场项目石方销售外运外销的具体协调和安全监管。曹某虽对三一智慧钢铁城 6 号地块内安全生产工作进行了现场检查督导，但现场检查不深入不细致，没有及时发现存在的重大安全隐患，特别是事发当天三一智慧钢铁城 6 号地块内作业现场无指挥调度人员进行违章冒险作业的情况掌控不到位，对所监管的企业重大安全隐患排查整改落实情况掌握不准，对事故发生负有责任，建议荷塘区纪委监委问责。

（四）对事故有关责任单位和责任人员的行政处罚建议

1.长沙一鸣石料有限公司虽然制定了安全生产管理各项规章制度和操作规程，但没有严格督促本单位从业人员执行安全生产规章制度和安全操作规程，没有告知从业人员作业场所和工作岗位的危险因素及防范措施。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款^[2]规定，长沙一鸣石料有限公司对事故的发生负有责任，建议应急管理部门依据《中华人民共和国

[1] 《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条：生产经营单位的从业人员不落实岗位安全责任，不服从管理，违反安全生产规章制度或者操作规程的，由生产经营单位给予批评教育，依照有关规章制度给予处分；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

[2] 《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款规定：生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

安全生产法》相关规定对其作出行政处罚。

2.王某明，男，身份证号码：430*****2019，长沙一鸣石料有限公司法定代表人兼安全员。王某明履行安全生产主要负责人和安全员的管理职责不到位，检查本单位的安全生产状况不到位，未及时发现并排查本单位的生产安全事故隐患，未在现场制止和纠正违反操作规程的行为。其行为违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第五项、第六项^[1]规定，在此次事故中，王某明应负领导责任。建议应急管理部门依据《中华人民共和国安全生产法》相关规定对其作出行政处罚。

六、事故主要教训

通过此次事故反映出事故单位教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程不到位，未告知从业人员作业场所和工作岗位的危险因素及防范措施。二是法定代表人兼安全员王某明，履行安全生产管理职责、检查本单位的安全生产状况不到位，未及时排查本单位的安全事故隐患，没有制止和纠正违章作业、冒险作业、违反操作规程的行为。三是驾驶员安全意识淡薄，没有注意车辆周围的情况，没有提前预判可能发生的危险，导致事故发生，代价沉重，教训惨痛。

七、事故整改和防范措施

（一）履行安全生产主体责任。事故发生单位要开展自查自纠，落实安全生产主体责任，建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，加强作业现场安全防护措施，杜绝一切安全漏洞，严防

[1] 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第五项、第六项规定：检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；制止和纠正违章指挥，强令冒险作业、违反操作规程的行为。

安全生产事故再次发生。

（二）加强教育培训。事故发生单位要根据自身单位的特点，有针对性地开展个性化的安全生产教育培训，特别是现场作业人员的培训工作，建立健全个性化教材，定向化教育培训，提升一线作业人员素质水平及安全技能。

（三）加强宣传教育。应急管理部门应加大宣传力度，加强企业对风险的认知和防范意识，加强本辖区安全生产检查、巡查工作，认真履行职责。及时消除事故隐患，确保一方平安。

（四）加强外包管理手段，开展专项行动。一是相关单位要严格准入审核，核查外包公司资质、安全方案及人员培训记录，杜绝不合规的企业承接业务。二是加强现场监管，建立常态化巡查机制，重点检查危险环节的防护措施落实情况。三是开展专项排查，集中整治外包队伍“以包代管”、安全培训缺失等问题，对违规行为从严处罚。