

**金湾三灶广东贝导智能科技有限公司
“6·17”一般物体打击事故**

调查报告

**金湾区政府事故调查组
2025 年 10 月 15 日**

目 录

一、 事故基本情况.....	2
(一) 事故有关单位情况.....	2
(二) 相关合同签订情况.....	4
二、 事故发生经过和应急处置情况.....	5
(一) 事故发生经过.....	5
(二) 事故应急处置情况.....	6
(三) 应急救援评估结论.....	7
(四) 善后处置情况.....	7
(五) 人员伤亡和直接经济损失情况.....	7
三、 事故现场情况.....	8
(一) 现场勘验及测量结果分析.....	8
四、 事故原因和事故性质.....	10
(一) 事故原因.....	10
(二) 相关单位安全管理情况.....	11
(三) 相关部门安全监管情况.....	12
(四) 事故性质认定.....	13
五、 事故责任认定以及处理建议.....	14
(一) 建议给予行政处罚的个人.....	14
(二) 其他处理建议.....	14
六、 事故教训.....	14
七、 事故防范和整改措施建议.....	14

金湾三灶广东贝导智能科技有限公司“6·17” 一般物体打击事故调查报告

2025年6月17日20时30分，珠海市金湾区三灶镇广东贝导智能科技有限公司产业园E栋11号和12号龙门外物流通道发生一起物体打击事故，造成1人受伤，直接经济损失19.5万元。

事故发生后，区政府依据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规规定，成立了由区应急管理局局长彭雅松任组长，区应急管理局副局长彭贤、三灶镇镇长罗应斌任副组长，区人力资源社会保障局、区应急管理局、金湾公安分局、区总工会、三灶镇人民政府等单位组成的金湾三灶广东贝导智能科技有限公司“6·17”一般物体打击事故调查组（以下简称事故调查组），开展事故调查工作，并邀请区纪委监委同步开展追责问责审查调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证和询问有关人员，查明了事故发生的经过和原因、认定了事故性质，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议及防范整改措施。

经调查认定：金湾三灶广东贝导智能科技有限公司“6·17”物体打击事故是一起因作业人员未严格遵守托盘堆垛车安全操作规定导致的一般生产安全责任事故。现将有关情况报告如下：

一、事故基本情况

（一）事故有关单位情况

1. 发包单位

珠海泰坦新动力电子有限公司^[1]（以下简称泰坦公司）。统一社会信用代码：91440400092380062L；公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）；法定代表人：王某清。事业部总经理：刘某，通过了一般工贸行业生产经营单位主要负责人安全培训，证号：F431122*****616，有效期：2024年1月29日至2027年11月29日。金湾制造部负责人：刘某辉。安全总监：杨某和，通过了一般工贸行业生产经营单位主要负责人安全培训，证号：F51102*****318，有效期：2024年12月31日至2027年12月31日。安全员：刘某伟，通过了一般工贸行业生产经营单位安全管理人员安全培训，证号：G42102*****679，有效期：2022年10月11日至2025年10月11日；刘某新，通过了一般工贸行业生产经营单位安全管理人员安全培训，证号：G44148*****294，有效期：2023年12月11日至2026年12月11日。

2. 厂房出租单位

广东贝导智能科技有限公司^[2]（以下简称贝导公司）。统一

[1] 行业：金属制品、机械和设备修理业；注册资本：2,000 万元人民币；公司地址：珠海市香洲区南屏镇科智路 88 号厂房 A 区一层。经营范围包括一般项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；电子专用设备制造；电子专用设备销售；软件开发；人工智能应用软件开发；工业设计服务等。

[2] 行业：通用设备制造业；注册资本：2,000 万元人民币；公司地址：珠海市金湾区三灶镇金海岸大道西 28 号第二层 205 室 T 区。经营范围包括一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；电子专用设备制造；电子元

社会信用代码：91320214MA24582P01； 公司类型： 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）； 法定代表人： 王某清。主要负责人： 宋某，通过了一般工贸行业生产经营单位主要负责人安全培训，证号： F37030*****153，有效期： 2025 年 1 月 20 日至 2028 年 1 月 20 日。安全总监： 孟某。安全管理人员： 黄某，通过了一般工贸行业生产经营单位安全管理人员安全培训，证号： F45082*****911，有效期： 2023 年 3 月 27 日至 2026 年 3 月 27 日。刘某，通过了广东省机械行业安全生产管理人员考试，证号： 32132*****516，有效期： 2025 年 6 月 27 日至 2026 年 6 月 27 日；通过了生产经营单位安全管理员安全培训，证书编号： 第 230*****029 号，有效期： 2023 年 2 月 28 日至 2026 年 2 月 18 日。刘某琦，通过了生产经营单位安全生产管理人员安全培训，证书编号： 第 250*****010 号，有效期： 2025 年 2 月 18 日至 2026 年 2 月 18 日。

3.物料供应单位

中山誉天科技有限公司^[3]（以下简称誉天公司）。统一社会信用代码：91442000075070185Q；单位类型： 有限责任公司（自然人投资或控股），法定代表人： 龚某，安全生产管理员： 周某瀛。

4.相关单位

器件制造等。

[3] 行业：橡胶和塑料制品业；注册资本：200 万元人民币；公司地址：中山市坦洲镇新前进村枝埔工业园 A13 幢厂房。经营范围包含：生产、加工、销售：包装材料、木箱、纸制品（不含印刷）、五金制品、钣金；研发：自动化设备、制冷加热设备、空气净化设备、医疗设备、家电控制系统、医疗设备控制系统。

中山科兴创新技术有限公司^[4]（以下简称科兴公司）。统一社会信用代码：91442000MABMQ48X07；单位类型：有限责任公司（自然人投资或控股），法定代表人：王某娥。该公司法定代表人王某娥与誉天公司法定代表人龚某为母女关系，该公司与誉天公司“混同用工^[5]”。

（二）相关合同签订情况

1.采购合同

泰坦公司（甲方）与誉天公司（乙方）于2025年4月28日签订《采购合同》，合同主要内容是由誉天公司为泰坦公司提供合同标的物（主要为钣金件），以及负责货物的运输和包装。

2.委托生产合同

泰坦公司（甲方）与贝导公司（乙方）于2024年7月1日签订《委托待生产协议》，委托生产期限自2024年7月1日起至2026年6月30日止。合同主要内容是由贝导公司为泰坦公司提供机械单元、钣金加工件组装。

3.租赁合同

贝导公司（出租方）与泰坦公司（承租方）于2024年10月1日签订《厂房租赁合同书》，租赁期限自2024年10月1日起至2044年9月30日止。合同主要内容是由泰坦公司租赁贝导公司的厂房，《厂房租赁安全生产管理协议书》中明确了双方的安

[4] 行业：橡胶和塑料制品业；注册资本：200万元人民币；公司地址：中山市坦洲镇新前进村枝埔工业园A13幢厂房。经营范围包含：生产、加工、销售：包装材料、木箱、纸制品（不含印刷）、五金制品、钣金；研发：自动化设备、制冷加热设备、空气净化设备、医疗设备、家电控制系统、医疗设备控制系统。

[5] 混同用工：指两家及以上关联企业同时使用同一劳动者，并对其进行劳动管理，导致用工主体不明确的现象。

全管理职责^[6]。

二、事故发生经过和应急处置情况

（一）事故发生经过

2025年6月17日20时20分许，泰坦公司员工刘某林与王某龙正在E栋车间三楼打扫卫生，刘某林将垃圾（主要是纸皮和木卡板）放置在托盘堆垛车上，乘坐电梯准备将垃圾扔到一楼垃圾房，到一楼时，碰到誉天公司司机朱某，朱某和刘某林说将卡板和纸皮放他货车上，其他垃圾他帮刘某林处理，刘某林因想省事就答应了，并在朱某的陪同下使用托盘堆垛车将卡板及纸皮运到朱某所驾驶的货车尾部，刘某林将货叉最上面的纸皮取下。

20时36分，刘某林将托盘堆垛车推上货车尾板，朱某使用遥控器遥控尾板上升，升至与车厢水平时，因尾板发生抖动，导致托盘堆垛车往后倒，刘某林赶紧扶住，朱某也帮忙扶住，此时托盘堆垛车处于停止状态，随后刘某林慌乱下误触碰到托盘堆垛车货叉上升按钮，导致托盘堆垛车重心升高彻底倾倒，砸中刘某林。

20时37分，朱某看到刘某林被砸伤后，立刻与誉天公司随车人员杨某梅将托盘堆垛车从刘某林身上搬开，随后杨某梅去找园区保安说明情况，朱某则拨打120。

[6] 《厂房租赁安全生产管理协议书》 一、甲方责任 3、对乙方及其多个承租人的安全生产工作进行统一协调、管理；4、每季度至少对乙方进行一次安全检查，发现安全问题的，及时督促乙方整改。二、乙方责任 4、乙方在生产经营过程中，应确保租赁厂房的安全条件，定期开展安全生产各项检查，落实事故隐患排查治理工作，持续改进安全生产工作；6、乙方应依法对所有从业人员和进场的相关方进行教育培训和安全管理，制定并落实各项安全生产规章制度和操作规程，及时纠正“三违行为”，杜绝生产安全事故的发生；7、在租赁期间内乙方发生事故的，应及时启动事故应急救援，在1小时内依法向市安监局等相关部门报告，并跟甲方通报。

20 时 41 分，朱某电话向誉天公司主要负责人龚某报告事故信息。

20 时 47 分，120 到达现场，朱某跟随 120 将伤者送往医院。

20 时 50 分，保安得知该事故后通知了园区物业经理王某波和贝导公司安全管理员黄某，王某波微信向泰坦公司安全总监杨某和报告事故信息。

20 时 52 分，杨某和将事故情况报告给泰坦公司金湾制造部负责人刘某辉。

21 时 0 分许，黄某电话告知贝导公司主要负责人宋某事故信息。

21 时 15 分，黄某赶到现场，与杨某和电话沟通了伤者伤情，对事故现场进行保护。

以上过程，经对相关人员进行调查询问、查阅档案资料及查看监控视频得出。

（二）事故应急处置情况

2025 年 6 月 23 日 19 时 41 分，区应急管理局值班室接到三灶镇总值班室通报事故信息。

19 时 47 分，区应急管理局值班室按照《广东省安全生产条例》第五十七条的规定，通知三灶镇人民政府工作人员到事发现场开展事故善后和处置。区应急管理局派出执法室工作人员前往事故现场进行核查，并组织开展应急处置工作。

20 时 8 分，区应急管理局和三灶镇人民政府相关负责人员

到达事故现场，对现场人员进行问询和进行现场勘验。

20 时 40 分，区应急管理局值班室向区总值班室和市应急管理局值班室报告事故核查信息。

以上过程，经查阅档案资料及值班值守记录得出。

（三）应急救援评估结论

经综合评定，事故发生后，各部门及时通报事故情况，及时参与救援行动，本次事故应急处置及时，应急响应程序合法，符合生产安全事故报告和应急处置相关规定。

（四）善后处置情况

事故发生后，泰坦公司及时安排医治，目前伤者正在进行康复治疗，医疗费用由泰坦公司垫付。下一步，相关生产经营单位应依照法律法规及规章，配合伤者及其家属开展好工伤认定等工作。

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

伤者刘某林，男，43 岁，身份证号为：441423*****0733，广东丰顺县人。刘某林于 2025 年 4 月 7 日与泰坦公司签订劳动合同，担任装配工。刘某林在本起事故中受伤，伤情为腰部脊髓损伤、胸部脊髓损伤和神经源性休克（根据《诊断证明书》）。

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721）及《国家安全监管总局印发关于生产安全事故调查处理中有关问题规定的通知》（安监总政法〔2013〕115 号）等规定，经事故单位统计、属地政府确认，事故调查组核定直接经济损失为 19.5

万元。

三、事故现场情况

（一）现场勘验及测量结果分析

1.厂房架构基本情况

事故发生地点位于金湾区三灶镇华南智能装备贝导产业园E栋厂房11号和12号龙门外物流通道（如图1所示）。E栋厂房坐东北向西南，占地约58000平方米，分为智能物流设备装配车间和化成分容电柜装配调试车间。

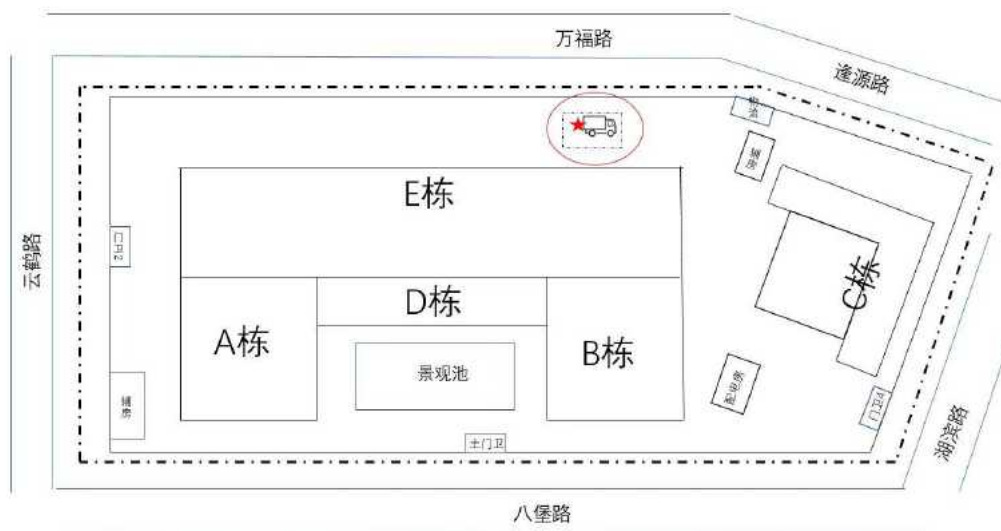


图1 事故地点平面示意图

2.涉事货车基本情况

车牌：粤 TW559P，车辆类型：轻型厢式货车，所有人：誉天公司，使用性质：非营运，外廓尺寸：5995*2550*3400mm，加装尾板质量：350kg，额定载荷：1000kg。事发时车厢内堆放少量卡板，车厢尾板倾斜向下着地，尾板后方区域侧翻着一台全

电动托盘堆垛车、大量纸皮和 6、7 块自重约 10kg 的木卡板（如图 2 所示）。



图 2 事故现场照片

3. 托盘堆垛车基本信息

涉事托盘堆垛车为步行式全电动托盘堆垛车，由门架、车架、升降台、舵柄系统、液压系统、驱动系统组成（如图 3 所示），型号为 CDD 型 1.5t，额定起重量 1500kg，自重 559kg，起升高度 3000mm。特种设备代码：511010A27202203350。



图 3 涉事托盘堆垛车

四、事故原因和事故性质

（一）事故原因

事故调查组经过现场勘察、事故现场相关人员谈话问询等调查取证和分析论证工作，可以确定该起事故的起因物为起重机械（3.04 参照《企业职工伤亡事故分类 GB 6441-1986》表 A3）。致害物为叉车（4.16.10 参照《企业职工伤亡事故分类 GB 6441-1986》表 A4）。伤害方式为落下物（5.02.1 参照《企业职工伤亡事故分类 GB 6441-1986》表 A5）。不安全状态是工具、制品、材料堆放不安全（6.04.4.1 参照《企业职工伤亡事故分类 GB6441-1986》表 A6）。不安全行为是操作错误（7.01.6 参照《企业职

工伤亡事故分类 GB6441-1986》表 A7)。

事故调查组认为，本起事故的原因是：泰坦公司员工刘某林违反单位规定擅自将托盘堆垛车放在货车尾板^[7]时不慎触碰到货叉上升按钮，导致托盘堆垛车重心升高彻底倾倒，砸伤其本人。

（二）相关单位安全管理情况

贝导公司。与泰坦公司于 2024 年 7 月 1 日签订《委托待生产协议》及《厂房租赁合同书》，《厂房租赁安全生产管理协议书》中明确了双方的安全管理职责。设置了安全生产管理委员会，配备 1 名专职安全员，每周开展一次事故隐患排查治理，并形成台账，对新入职的员工进行岗前安全三级教育培训及每月月度培训。制定了《安全生产责任制》《安全风险分级管控管理制度》《堆高车安全操作规程》和各项安全生产管理制度。

泰坦公司。与贝导公司签订《委托待生产协议》及《厂房租赁合同书》，《厂房租赁安全生产管理协议书》中明确了双方的安全管理职责。与誉天公司（乙方）于 2025 年 4 月 28 日签订《采购合同》。设置了安委会办公室，配备 2 名专职安全员，每月开展一至二次事故隐患排查治理，并形成台账。对作业区域危险源进行了识别，制定了风险控制措施，并在公示栏上予以公示。对新入职的员工进行岗前安全三级教育培训。签订了各岗位全员安全目标责任书。制定了《供应商安全管理办法》《安全风险分级

[7] 《设备基础设施管理标准设备管理办法》 3.4 特种设备：含机动叉车，压力容器，起重机、货梯、升降机等。4.5.2 各设备使用单位应该选用（使用、备用）专人操作设备，经生产技术部培训合格颁发上岗证后方可上岗操作，未经培训者不能上岗操作设备。《步行式全自动堆高车使用说明书》 3.用途及使用范围 使用环境：a 电动车适用于室内硬质平坦地面上使用，不适宜在坡面上使用以及不平地面使用。《堆高车安全操作规程》注意事项及使用要求 作业环境：堆高车应避免在坡度过大、地面不平或有油污、积水等湿滑的地面上行驶及作业。

管控管理制度》《搬运车安全作业指导书》《设备基础设施管理标准设备管理办法》等各项安全生产管理制度。分别于 2024 年 9 月 6 日和 2025 年 3 月 21 日对朱某开展供应商入厂安全教育及考试。

誉天公司。与泰坦公司(甲方)于 2025 年 4 月 28 日签订《采购合同》。制定了《汽车尾板装卸安全操作规程》《安全风险分级管理制度》《安全检查与隐患排查管理规范》等各项安全生产管理制度。对货车尾板装卸货环节开展风险辨识,并制定管控措施,形成《货车尾板装卸货安全 DLEC 法评估表》。

(三) 相关部门安全监管情况

三灶镇人民政府。根据职责分工,三灶镇统筹负责辖区综合治理工作,承担辖区内平安建设、公共安全及应急管理等工作。推进辖区内民主、法治建设,建立健全社会矛盾纠纷排查调处机制,化解矛盾纠纷,维护社会稳定。**一是**贝导公司于 2025 年 2 月投入实际生产,2025 年 5 月、6 月对贝导公司进行了巡查检查,其中专家检查 3 次,主要督促企业建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度,及时发现并消除事故隐患,认真做好从业人员安全生产教育和培训工作。认真落实对外包单位安全生产工作的统一协调、管理。**二是**2025 年以来转发《金湾区生产经营单位关于 2025 年委外作业安全专项整治行动工作方案》、《珠海市近十年年终岁末安全生产形势分析报告》等,要求辖区内生产经营单位严格执行特殊作业审批制度,重点审查外

包作业单位资质、安全培训教育及安全措施落实等情况，及时制止违章指挥、强令冒险作业、无证上岗的行为。

经综合评定，调查组认为三灶镇人民政府已依法履行了权限范围内的职责。

区应急管理局。根据《关于进一步明确全市应急管理系统安全生产分类分级行政执法工作有关问题的通知》（珠应急〔2021〕143号）有关规定，2025年区应急管理局将贝导公司作为一般生产经营单位对其实施检查巡查，且未将贝导公司列入2025年度监督检查计划。依据《金湾区涉企行政检查“白名单”管理办法（试行）（修订版）》、《金湾区第二批涉企行政检查“白名单”企业清单》，贝导公司被认定为“白名单”企业，需进一步压缩对其检查频次，尽力做到“无事不扰、有事必到”。一是2024年11月以来，服务指导贝导公司2次，排查安全隐患12项。二是2025年对该公司相关负责人开展2次座谈，并围绕应急处置与安全生产等主题，组织开展各类培训活动25场，覆盖企业员工、群众等2500余人次（贝导公司参加培训2场）。

经综合评定，调查组认为区应急管理局已依法履行了权限范围内的职责。

（四）事故性质认定

调查组通过现场勘验，对相关人员进行询问，对事故原因及性质进行综合分析，**认定该事故是一起一般物体打击生产安全责任事故。**

五、事故责任认定以及处理建议

（一）建议给予行政处罚的个人

刘某辉。泰坦公司金湾制造部负责人，未及时报告生产安全事故，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第七项^[8]的规定，未认真履行主要负责人安全生产职责，对事故负有责任。建议由区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规对刘某辉进行立案调查，追究其相关法律责任。

（二）其他处理建议

刘某林。泰坦公司装配工，在本起事故中，违反单位规定擅自将托盘堆垛车放在货车尾板时不慎触碰到货叉上升按钮，导致托盘堆垛车重心升高彻底倾倒，砸伤其本人，对事故发生负有直接责任，建议由泰坦公司依据公司相关规定进行处理。

六、事故教训

对于存在涉外作业的生产经营单位需建立从资质审核、合同签订、现场监管到事故追责闭环管理的外包作业安全全流程管理体系。

七、事故防范和整改措施建议

（一）誉天公司要深刻吸取本次事故教训，了解本单位在此次事故中暴露出来的问题，一是要落实本单位全员安全生产责任制，保证全员明确自身岗位的安全生产职责。二是生产经营单位

[8] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：
（七）及时、如实报告生产安全事故。

及其主要负责人要加深对安全生产的思想认识，不能只注重经济效益，轻视安全生产的重要性。

（二）贝导公司和泰坦公司要严格落实对承租单位、承包单位的安全生产管理制度，履行对承租单位、承包单位的安全生产工作统一协调、管理职责。加强对作业人员岗位相关制度的培训教育，确保作业人员能了解与之相关的安全生产规章制度，从而更好的服从生产经营单位的管理。

（三）三灶镇人民政府要认真履行属地监管责任，要对照问题，举一反三，一是强化主要负责人、安全管理人员安全生产意识，了解并落实好自身安全生产职责。二是加大对辖区重点企业的巡查检查力度，指导督促企业落实好隐患排查整治工作。三是督促企业加强对外包单位的统一协调管理力度，全面防控外包作业安全风险，防止同类事故再次发生。

金湾三灶广东贝导智能科技有限公司

“6·17”一般物体打击事故调查组

2025 年 10 月 15 日