



政府信息公开

您的位置： 首页 > 政务公开 > 部门信息公开目录 > 应急局 > 法定主动公开内容 > 安全生产领域 > 事故通报 > 详细内容

☒ 文件名 ☐ 索引号

请输入关键词



全文检索



信息公开
指南



信息公开
保障制度

法定主动
公开内容

机构职能

+

工作动态

通知公告

政策文件

财政预决算

+

权责清单

行政执法公示

+

安全生产领域

—

目录公开

事故通报

重点领域信息公开

救灾领域

+

处罚强制信息



信息公开
年报

索引号：	3070211020000013000000/2026062600000023	发布机构：	
生效日期：	2026-06-26	废止日期：	
文号：		所属主题：	事故通报

寿阳县广鑫煤炭加工有限公司 “4·6” 一般车辆伤害事故调查报告

来源： 发布时间：2026-06-26 浏览次数： 508 次 【字体：小 大】

寿阳县广鑫煤炭加工有限公司 “4·6”一般车辆伤害事故调查报告

2026年4月6日下午13时许，寿阳县广鑫煤炭加工有限公司洗煤车间发生一起车辆伤害事故，造成一人死亡，直接经济损失约120万元。

依据《中华人民共和国安全生产法（2021年修订）》（国家主席令第八十八号）《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第四九三号）和《山西省安全生产条例（2022年修订）》等有关法律法规规定，2026年4月7日寿阳县人民政府成立了寿阳县广鑫煤炭加工有限公司“4·6”事故调查组，由县应急管理局牵头，公安局、总工会、能源局、卫健局、民政局、人社局、朝阳镇人民政府等相关人员组成，同时邀请县纪委监委、县人民检察院全程监督。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，先后调阅了事故单位的监控视频、档案资料，并对相关人员进行调查询问。通过现场勘验、调查取证和综合分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质，分析了事故暴露出的问题，给出了相应的防范措施。



事故调查组认定：该事故是一起工人违规作业、生产现场安全防护措施不完善、主要负责人安全生产职责履行不到位，造成的一般车辆伤害生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位情况

寿阳县广鑫煤炭加工有限公司（以下简称：广鑫煤炭加工公司），共有职工11人。该公司成立于2014年12月4日，统一社会信用代码：911407253171927683，注册地址：晋中市寿阳县朝阳镇草沟村，法定代表人：张某陆，注册资本伍佰万圆整，企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）。

经营范围：一般项目包括煤炭洗选；煤制活性炭及其他煤炭加工；煤炭及制品销售；固体废物治理；机械设备销售。生物有机肥料研发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。该公司2026年3月初召回部分旧员工，对处于停产状态的厂区、设备进行整理、维修、调试，原料备料。4月5日开始试生产。

工艺流程：原煤矸石进场 跳汰分选矸石脱介

矸石筛分 → 入库

破碎过的矸石原煤堆放到原煤场，用装载机运输到原煤棚受煤坑上方、周围。矸石依靠重力通过篦子落到下方的皮带机，输送到跳汰机洗选，物料均匀给入跳汰机筛板，形成床层。从筛下周期性通入脉动水流，使床层松散、分层。精煤输送到钢结构西棚从溢流口排出，矸石尾矿由排料装置分别排出入库。

（二）事故单位安全管理情况

广鑫煤炭加工公司下设综合办公室和三个组即生产作业组、后勤保障组、装载机司机组。公司未设置安全生产管理机构，未配备安全生产管理人员，未建立员工教育培训档案，安全管理以口头教育为主。

（三）事故设备设施情况

装载机型号：龙工牌855n

车身颜色：黄色（见图1）

出厂日期：2021年

额定载重量：5000 kg

标准斗容：2.7 m³（可选 2.7~4.0 m³）

整机重量：17500 kg

发动机型号：潍柴 WP10G220E341

额定功率：162 kW / 2200 rpm

最大掘起力：≥ 170 kN

最大牵引力：160 kN

卸载高度：约 3060 mm

最高车速：39km/h



图1 装载机



图2 受煤坑

(四) 事故发生经过

视频监控显示2026年4月6日12时47分，刘某某(着深色衣帽)返回受煤坑埋大块物料。郝某某开着盛满煤的装载机看到刘某某后停车等待。12时50分(2)，手拄着铁锹站在旁边不远处，郝某某向前开车落料。12时51分，郝驶，刘某某则手拿铁锹，走到西面的斜立着的钢筛下，郝某某往返加了5车离原煤棚。13时许刘某某从钢筛下走至受煤坑处，翻动受煤坑物料，此时郝业，往返两次后，去铲原煤。13时2分铲装原煤后郝某某将车头对向受煤坑时3分料斗里的原煤翻下去，把在受煤坑翻料的刘某某给埋压。直至14时1续作业。14时23分郝某某回到受煤坑用装载机料斗翻料，感觉异常后倒车，某某。

(五) 事故现场情况

广鑫煤炭加工公司位于晋中市寿阳县朝阳镇草沟村，距县城4.5Km，矿井矸石山西北侧约500m处，厂址紧邻运矸石道路。公司占地面积20.38亩，门朝向西侧，厂区建设一个底部砖混的钢结构棚车间，棚顶由阳光板组成。棚内分原煤棚和精煤棚，原煤棚在东南，精煤棚在西南，两棚贯通。原煤棚南面有一小门，小门宽5.2m高度为4.5m距受煤坑5.2m。受煤坑为矩形，尺寸为4.7×3.0m，受煤坑小格尺寸为0.25×0.20m。距受煤坑东面约10m处堆放精煤。距离受煤坑西面2m处有一根5.2m长钢管作为灯架，从受煤坑底部5m深处，连接输送物料皮带机，从下向上输出地面，上为西高斜坡状通往洗煤机。受煤坑西北方向立有一具钢管构成的筛子，尺寸为煤坑8m远，在钢筛的北面30m处是原煤棚的西门，也是装载机出入口。



图3原煤棚（从北向南）



图4 原煤棚（从南向北）

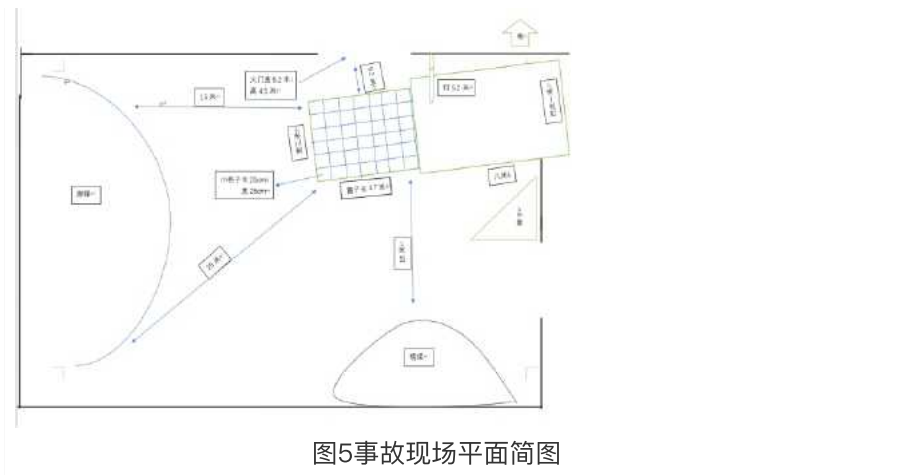


图5事故现场平面简图

事故发生当日，寿阳县公安局相关人员对事故现场进行勘验检查。4月14时59分，朝阳派出所接到110指挥中心指令电话：广鑫煤炭加工有限公司工刘某某被埋，120现场确认人员死亡。治安民警15时07分到达现场，反馈03分寿阳县公安局刑侦大队接到110指令，15时23分到达现场，对现场进行禁行区域，专人看护现场，防止他人进入。进入现场发现一男性躺在煤堆旁，尸表检验发现，该男子头颅骨折，双侧胸部多发性肋骨骨折，伴畸形，他明显异常。初步排除刑侦管辖案件。

（六）人员伤亡和直接经济损失情况

本起事故造成一人死亡，刘某某，男，寿阳县松塔镇里思村人，2026工有限公司工作，2026年4月6日因工作原因受伤死亡。期间未签订劳动合同工伤保险。直接经济损失约120万元。

（七）其他情况

1. 天气情况

寿阳国家基本气象站监测到2026年4月6日出现大风天气，极大风速7级，出现时间为2026年4月6日14时41分，不排除监测盲区出现大于18.4m/s事故发生在室内，与大风、天气基本无关。

2. 排除他杀情况

事故调查组根据刑侦记录、120现场急救病历和作业现场当日视频资料杀情况。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

14时19分，郝某某看到落料慢使用对讲机呼叫刘某某，呼叫2-3声无人西面精煤棚。

14时23分郝某某回到受煤坑用装载机料斗翻料，感觉异常后倒车，并报14时26分郝某某拨打120急救电话。

14时28分张某伟向主要负责人张某陆汇报发生事故。

14时41分120急救车到达现场，经检查确认现场死亡。建议拨打110报警

14时58分张某伟拨打110电话报警。

15时05分朝阳镇派出所民警到达现场。

15时20分刑侦大队到达现场，120医生与民警交谈后离开现场，民警开

15时20分寿阳县应急管理局工作人员到达现场。

15时30分许负责人张某陆回到厂里，17时许家属陆续来到厂里，商量善

（二）事故应急处置评估

事故发生后现场人员立即拨打120急救电话、110报警电话。接报事故后安局等部门立即组织工作人员赶赴现场，开展应急处置和调查取证。

本起事故应急救援及时，相关政府单位在事故救援过程中均正常履职，事故，符合相关法律法规及事故处理工作规范的要求。

三、事故原因分析

（一）事故直接原因

刘某某违规进入装载机作业范围，装载机司机郝某某未充分观察注意作业过程中将刘某某埋压，导致事故发生。

人的不安全行为：依据《选煤厂安全规程》（GB43203-2023）10.4.1列规定：g)任何人员不应进入装载机作业范围；h)配合机械作业的人员，后，方可进入作业地点。

分析：刘某某未严格遵守安全生产规章制度和操作规程，违规进入装载机作业范围，是导致本次事故发生的直接原因。

人的不安全行为：依据《选煤厂安全规程》（GB43203-2023）10.4.1遵守下列规定：a)驾驶员持有与所驾车型相符的机动车驾驶证，特种车辆作业人员证，证件处于有效期内；b)驾驶、作业人员经过本单位培训证，方可驾驶选煤厂机动车辆。

分析：装载机司机郝某某未经过本单位培训、考核，取得内部准驾证，充分观察注意作业区域的不安全因素，进行装载机落料作业，也是导致本次事故发生的直接原因。

物的不安全状态：依据《选煤厂安全规程》（GB43203-2023）6.1.5发现车内有大块矸石、铁器、坑木等杂物时，应及时处理，不应将其卸入煤场管理应符合下列规定：h)及时处理储煤场的大块煤、煤矸石及结冻的煤，做好防砸伤、挤伤的安全措施。

分析：储煤场的大块煤矸石未及时处理即卸入受煤坑，引发落煤不畅，区域清理煤矸石作业，也是导致本次事故发生的直接原因。

环境的不安全因素：依据《建筑采光设计标准》（GB 50033-2013）5.0.2取下下列减小窗的不舒适眩光的措施：1.作业区应减少或避免直射阳光；2.2为窗口；3.可采用室内外遮挡设施；5.0.5 采光设计时，应注意光的方向遮挡和不利的阴影。

分析：受煤坑作业区正前方（受煤坑南侧）开有一敞开式大门，无任何遮挡，阳光强烈照射，驾驶人员产生不舒适眩光，同时在受煤坑处产生不利的影响，易发现进入危险作业区的人员。

（二）事故间接原因

1.刘某某未按规定佩戴安全帽、反光背心，进入生产作业现场。

原因分析：依据《中华人民共和国安全生产法》第五十七条从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。依据《选煤厂安全规程》（GB43203-2023）5.2.15进入生产作业场所必须穿戴劳动防护用品，长发应盘入安全帽内。

刘某某着深色衣帽，且未佩戴安全帽、反光背心，与周围煤堆色差反差小，不易发现其进入受煤坑区域。

2.在受煤坑的工作地点，未设置声、光信号装置。



原因分析：依据《选煤厂安全规程》（GB43203-2023）6.1.1受煤坑「眼孔不应大于300mm×300 mm；卸煤时，算子不应拿掉；在受煤坑、受料声、光信号装置。

在受煤坑的工作地点，未设置声、光信号装置，人员进入受煤坑区域未发现有人进入。

3. 受煤坑区域东、南、西侧堆放大量煤、煤矸石等物料，未及时清理。

原因分析：依据《选煤厂安全规程》（GB43203-2023）5.2.4作业场所应畅通，设备无跑、冒、滴、漏现象。

受煤坑区域东、南、西侧堆放近一人高的大量煤、煤矸石等物料，未及不畅，人员站位不当，不利于应急逃生，也不利于驾驶人员规范操作。

4. 安全培训不到位，员工安全意识不强，违章作业。

原因分析：违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十四条：生产经营单位从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施的规定。违反（GB43203-2023）5.5.2应对从业人员进行厂级、车间级、班组三级安全教育或培训不合格者不应上岗作业。新上岗的从业人员安全培训不应少于7人带领实习4个月，考核合格后独立工作；每年再培训不应少于20学时。

经查广鑫煤炭加工公司无培训教育记录。广鑫煤炭加工公司对本单位位，员工安全意识不强，皮带工刘某某违规进入装载机作业范围，郝某某核，取得内部准驾证，进行装载机作业，是导致本次事故发生的重要原因。

四、存在的主要问题

1. 企业安全生产主体责任落实不到位，主要负责人未通过相关安全知识明确安全管理人员；

2. 企业安全管理制度、设备操作规程和应急预案，内容不完善且未有效

3. 企业未建立安全生产教育和培训档案，未如实记录安全生产教育和培训人员以及考核结果等情况。未见新进员工三级安全培训教育资料，未见复训资料；

4. 企业对安全风险辨识不足，事故隐患排查和治理不到位。导致“三违”事故。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）不予追究责任人员

刘某某，男，寿阳县松塔镇人，2026年3月初进入广鑫煤炭加工公司工作规定佩戴安全帽、反光背心，违规进入装载机作业危险区（受煤坑处），被受伤死亡。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十七条从业人员严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从劳动防护用品的规定；违反了《选煤厂安全规程》（GB43203-2023）5.2.1应按规定穿戴劳动保护用品的规定。对事故的发生负有直接责任，鉴于其不予追究责任。

（二）有关责任人员处理建议

张某陆，男，山西省寿阳县平头镇人，广鑫煤炭加工公司法人代表，与法定负责人安全生产管理职责，未建立健全并落实本单位全员安全生产责任制本单位安全生产教育和培训计划；未组织建立并落实安全风险分级管控和防



作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患，对事故的发生负有直接责任。

依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故罚款处罚规定》**应急管理局给予行政处罚。建议移送司法机关依法追究其刑事责任。**

郝某某，男，山西省寿阳县朝阳镇人，2026年3月初进入广鑫煤炭加机。郝某某工作期间未经过本单位培训、考核，取得内部准驾证，致使安全观察注意作业区域的不安全因素，进行装载机落料作业，也是导致本次事故为违反了《选煤厂安全规程》（GB43203-2023）10.4.2机动车驾驶、作业，驾驶员持有与所驾车型相符的机动车驾驶证，特种车辆操作人员取得对应的特种件处于有效期内；b)驾驶、作业人员经过本单位培训、考核，取得内部准驾证的规定，对事故的发生负有直接责任。

建议移送司法机关依法追究其刑事责任。

（三）有关公职人员处理建议

杨某，男，汉族，党员，31周岁，现任寿阳县朝阳镇人民政府安监站副企业安全生产监督管理工作。对广鑫煤炭加工公司生产安全管理失察，对事故任，建议按照干部管理权限，移交县纪委监委进行处理。

闫某某，女，汉族，党员，37周岁，现任寿阳县能源局煤炭产业发展局的生产技术指导和服务，新、改、扩建洗选煤项目的安全监督工作，按照广鑫煤炭加工公司生产安全管理失察，在本起事故中负行业监管责任，建议交县纪委监委进行处理。

李某，男，汉族，党员，42周岁，现任寿阳县应急管理局洗选煤安全科立洗（选）煤厂、配煤、型煤加工企业的安全生产监督管理工作。对广鑫煤炭理失察，在本起事故中负安全监管责任，建议按照干部管理权限，移交县纪

（四）事故责任单位的行政处罚建议

1. 广鑫煤炭加工有限公司，企业安全生产主体责任落实不到位，主要问题：识培训取得合格证书，未明确安全管理人员；安全管理制度、设备操作规程且未有效组织实施；未建立安全生产教育和培训档案，未如实记录安全生产容、参加人员以及考核结果等情况。对事故的发生负主体责任。

依据《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条第（二）项规定，建议E给予行政处罚。

2. 朝阳镇人民政府，作为广鑫煤炭加工有限公司安全生产属地管理部门，复工复产生产安全情况失察，督促企业落实安全生产主体责任不到位，责查。

3. 寿阳县能源局，作为洗选煤行业主管部门，对广鑫煤炭加工公司复察，督促企业落实安全生产主体责任不到位，责令向县政府作出书面检查。

4. 寿阳县应急管理局，作为洗选煤行业安全生产监管部门，对广鑫煤炭安全情况失察，督促企业落实安全生产主体责任不到位，责令向县政府作出

六、事故主要教训

（一）企业安全生产主体责任落实不到位

广鑫煤炭加工公司虽然形式上制定了部分制度，但在实际执行中大打折扣等设备的安全管理，既未建立专项规章制度和操作规程，也未对从业人员安全培训管理形同虚设，未能有效发挥事故的第一道防线作用。同时，公司对作业交叉作业风险辨识不到位，未能及时消除作业过程的不安全状态。



(二) 从业人员安全意识和自我保护能力亟待提升

死者刘某某安全意识淡薄，违规进入危险作业区域，装载机司机郝某未观察周边环境，双方的不安全行为直接导致了事故的发生，反映出企业在员工安全能力培训方面的严重不足。

(三) 小型洗煤企业的安全监管工作需进一步加强

属地人民政府和相关管理部门对辖区内的小型洗煤企业日常监管存在安全监管要求真正落到实处，对企业安全生产条件、制度建设及现场管理等针对性。

七、事故整改和防范措施

1. 提高安全生产认识，树立安全第一意识。各乡镇、各部门要牢固树立发展理念，杜绝麻痹思想和侥幸心理，始终将安全生产工作摆在首要位置。作，针对本行业领域突出问题研究制定针对性措施和办法。推动安全风险双重预防工作机制建设，全面提升企业安全防范能力。
2. 落实企业主体责任，规范安全生产行为。各乡镇、各有关部门要督促和标准要求，积极推进安全生产标准化达标和双重预防机制创建工作，认度、操作规程，并有效组织实施。
3. 强化部门安全监管，推动监管责任落实。负有安全生产监管职责的部现场检查，严格执法，对发现的问题和隐患，责令企业及时整改。重万程中无法保证安全的，一律责令停产整顿。安全生产监管部门要强化监督、职能部门认真履行安全监管职责，规范执法行为。
4. 加强安全教育培训，提升管理执法能力。各类企业要进一步强化“三岗位）安全教育培训，使每位岗位操作人员都能严格执行作业规章标准程序对关键岗位人员持证上岗和履职情况的监督检查，杜绝无证上岗和“三违”
5. 汲取事故教训，开展警示教育活动。按照事故处理四不放过原则，训，在全县全行业范围内进行生产经营单位的事事故警示教育，开展安全生产隐患，确保企业安全生产。

【打印正文】 【字体：小 大】

上一条：没有了！

下一条：寿阳经开区南通中吕建筑工程有限公司“11·21”一般高处坠落事故调查报告 [2026-02-13]

友情链接

国务院部门网站

省市级政府网站

省内地级政府网站

县市区政府网站

其他链接

