

# 如东洋口渔港泄洪入海通道综合整治项目 (渔港大道整治工程)

## “7·30”一般中毒和窒息事故调查报告

2024年7月30日7时5分左右,位于如东县洋口镇的渔港泄洪入海通道综合整治项目(渔港大道整治工程),渔港大道一体化预制式泵站在检修过程中发生一起中毒和窒息事故,造成2人死亡,直接经济损失约390万元。

事故发生后,根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规的规定,经如东县人民政府授权,成立了由县应急管理局、公安局、总工会、住建局、洋口镇人民政府等部门和单位组成的如东洋口渔港泄洪入海通道综合整治项目(渔港大道整治工程)“7·30”一般中毒和窒息事故调查组。另外,聘请5名专家参与事故调查。同时,邀请县纪委监委派员参加事故调查。事故调查组本着“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则,认真开展了事故调查工作。通过现场勘查、调查取证、专家论证、技术鉴定、综合分析等工作,查明了事故原因,认定了事故性质和责任,提出了对有关责任人员、责任单位的处理建议和事故整改、防范措施建议。

经调查认定,如东洋口渔港泄洪入海通道综合整治项目(渔

港大道整治工程)“7·30”一般中毒和窒息事故是一起因作业人员安全意识淡薄,违反操作规程,进入含有有毒有害气体的有限空间进行检修作业,导致中毒和窒息的生产安全责任事故。

## 一、基本情况

### (一) 工程及事故泵站的概况

1.如东县洋口镇渔港泄洪入海通道综合整治项目包括渔港码头建设工程、渔港大道整治工程、渔港进出港道路工程、最美海岸线工程等,总投资 75998.66 万元。2021 年 12 月 23 日,该项目取得《可行性研究报告的批复》。

2.事故泵站属于渔港大道整治工程的设备安装工程(污水管道主管线 2743.75 米、PE 管 508 米、检查井 86 座、污水泵站一座),用于周边商户污水正常排放,满足商铺日常使用需求。泵站由控制柜和泵池组成,控制柜位于西北角,泵池居中。泵池内部为直径 3.8 米、深 6.9 米的圆柱体不锈钢结构,其底部有 3 台抽水泵。泵体放置在池底部卡槽内,每个抽水泵的顶端通过一根铁链与检修口内壁卡口相连接,便于检维修时拉升泵体。距池底上方 1.75 米处安装有铝合金隔板,三台抽水泵上方的隔板可以翻页,便于检维修时泵体通过铝合金隔板。(详见图 1)

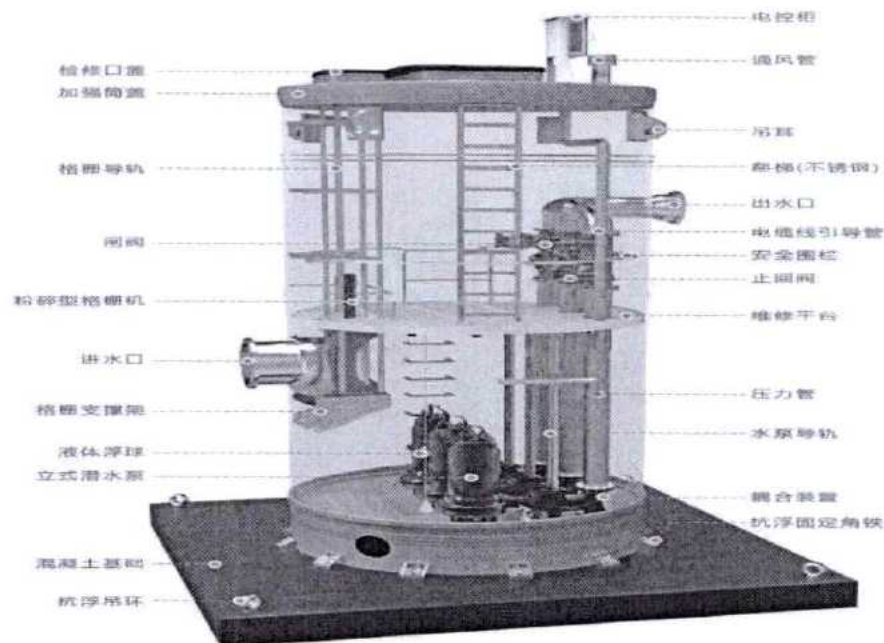


图 1：泵站内部结构标识图（泽坤科技公司陈力提供）

## （二）事故相关单位情况

1.工程建设单位：如东县新天顺投资集团有限公司（以下简称：新天顺投资公司），法定代表人：樊某兵，注册地址：江苏省南通市如东县洋口镇洋口大道 1 号，统一社会信用代码：91320623302100429Y，成立日期：2014 年 5 月 21 日，企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），经营范围：城乡基础设施、公共事业、基础产业及配套工程的建设及运营；房屋建筑工程、市政工程、水利工程、公路桥梁工程、园林绿化工程、智能化工程、建筑装饰装潢工程、环境保护工程施工等。



渔港大道整治工程项目负责人：尹某文。

2.工程施工总承包单位：中庆建设有限责任公司（以下简称：中庆建设公司），法定代表人：邵某广，总经理：张某，注册地址：长春市净月开发区福祉大路 5888 号中庆大厦，统一社会信用代码：91220101767155235F，成立日期：2004 年 10 月 27 日，企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资），经营范围：建设工程施工；施工专业作业；建筑劳务分包；建设工程设计；建设工程勘察等。《建筑业企业资质证书》编号：D122044445，资质等级：市政公用工程施工总承包特级等，有效期：2028 年 12 月 22 日。《安全生产许可证》编号：（吉）JZ 安许证字[2005]000462，许可范围：建筑施工，有效期：2025 年 11 月 24 日。渔港大道整治工程项目经理：高某，持有《一级建造师注册证书》，注册编号：吉 1222019202000334，注册专业：市政公用工程，有效期：2024 年 3 月 13 日至 2027 年 3 月 12 日；《建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书》编号：吉建安 B（2018）0000095，有效期：2027 年 1 月 29 日。

3.工程劳务分包单位：南通运冉路桥工程有限公司（以下简称：运冉路桥工程公司），法定代表人：邱某，注册地址：南通市如东县掘港街道芳泉路 168 号，统一社会信用代码：91320623MA21DCWM97，成立日期：2020 年 4 月 20 日，企业

类型：有限责任公司（自然人投资或控股），经营范围：房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；各类工程建设活动；建筑劳务分包等。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）《建筑业企业资质证书》编号：D332342711，资质类别及等级：建筑工程施工总承包叁级，市政公用工程施工总承包叁级，施工劳务不分等级，有效期：2025 年 7 月 24 日。

4.工程监理单位：上海天佑工程咨询有限公司（以下简称：天佑咨询公司），法定代表人：何某，注册地址：上海市赤峰路 65 号（同济科技园大楼 709 室），统一社会信用代码：91310110757557513J，成立日期：2003 年 12 月 8 日，企业类型：其他有限责任公司，经营范围：建设工程监理；建设工程质量检测；工程造价咨询业务；建设工程设计；建设工程勘察等。《工程监理资质证书》编号：E131001261，资质等级：工程监理综合资质，有效期：至 2028 年 12 月 22 日。渔港大道整治工程项目总监理工程师：徐某红，监理证书注册号：31006954，注册专业：房屋建筑工程、市政公用工程，有效期：2026 年 3 月 30 日。

5.泵站销售单位：泽坤武汉科技有限公司（以下简称：泽坤科技公司），法定代表人：陈某，注册地址：武汉东湖新技术开发区光谷大道 3 号激光工程设计总部二期研发楼 06 幢 06 单元



15 层 5 号（工位号：T112）（自贸区武汉片区），统一社会信用代码：914201115848986694，成立日期：2011 年 12 月 7 日，企业类型：有限责任公司（自然人独资），经营范围：一体化预制泵站、污水提升设备、油脂分离器、水泵阀门、机电设备及配件、环保设备的研发和销售等。

6. 泵站生产单位：南京河见泵业科技有限公司（以下简称：河见泵业公司），法定代表人：陈某，注册地址：南京市高淳区固城街道振兴村 1 号 1 幢，统一社会信用代码：91320118MA21H3WH5K，成立日期：2020 年 5 月 18 日，企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股），经营范围：泵及真空设备制造；普通阀门和旋塞制造；阀门和旋塞销售等。

该公司与泽坤科技公司的法定代表人均为陈某，南京河见泵业科技有限公司陈某持股 95%，泽坤武汉科技有限公司陈某持股 100%。

南京河见泵业科技有限公司南通分公司（以下简称：河见泵业南通分公司），负责人：缪某敏，注册地址：南通市如东县掘港街道人民南路 76 号，统一社会信用代码：91320623MACUBGUJ6K，成立日期：2023 年 8 月 15 日，企业类型：有限责任公司分公司（自然人投资或控股），经营范围：泵及真空设备制造；普通阀门和旋塞制造；阀门和旋塞销售等。

7.泵站采购单位：中庆建设有限责任公司如东分公司（以下简称：中庆建设如东分公司），负责人：康某龙，成立日期：2022年7月18日，类型：有限责任公司分公司（自然人投资或控股的法人独资），统一社会信用代码：91320623MABRHG876F，经营场所：如东县洋口镇黄海一路洋口商业街18号东6一层，经营范围：承接总公司工程建设业务等。

### （三）相关合同情况

1. 2022年6月28日，新天顺投资公司与中庆建设公司签订了《建设工程施工合同》。工程名称：洋口镇渔港泄洪入海通道综合整治项目（渔港大道整治工程），工程立项批准文号：东行审投（2021）315号，工程内容：详见图纸及工程量清单，施工合同价格为人民币：144680447.41元。

2. 中庆建设如东分公司隶属于中庆建设公司，根据《洋口镇渔港泄洪入海通道综合整治项目（渔港大道整治工程）补充协议（一）》约定：“中庆建设如东分公司（丙方）为中庆建设公司（乙方）按照公司法规定在如东县行政审批局登记注册的分公司，甲方同意丙方代表乙方履行洋口镇渔港泄洪入海通道综合整治项目（渔港大道整治工程）合同、负责该工程总承包牵头管理和工程施工。乙方同意甲方将渔港大道整治工程工程款直接拨付至丙方账户，并由丙方直接向甲方开具发票”。



3. 2022 年 8 月 1 日，中庆建设如东分公司（甲方）与运冉路桥工程公司（乙方）签订了《工程劳务分包合同》，乙方为甲方提供洋口镇渔港泄洪入海通道综合整治项目（渔港大道整治工程）的道路、排水、铺装、土方、停车场、建筑、排盐等劳务分包（不包含已投入使用泵站）。分包开始工作日期：2022 年 8 月 1 日，结束工作日期：2023 年 7 月 31 日，工期总日历天数为：365 天，以上开、完工时间均为暂定。暂定合同总价：2139339.12 元。乙方现场负责人为肖某山，技术员为王某永。

4. 2022 年 6 月 27 日，新天顺投资公司（委托人）与天佑咨询公司（监理人）签订了《建设工程监理合同》。工程名称：洋口镇渔港泄洪入海通道综合整治项目（渔港大道整治工程）监理，监理工作包括：工程施工阶段的工程质量、进度投资控制、安全管理、施工合同管理及相关事项的组织关系协调以及工程保修阶段的配合服务（不包含已投入使用泵站），签约酬金：1128507.49 元。

5. 2023 年 2 月 15 日，中庆建设如东分公司（甲方）与泽坤科技公司（乙方）签订《一体化预制式泵站设备采购合同》，甲方向乙方采购规格型号为 HCP38.6900.T.P.SS.I.AF 一体化预制泵站一套，合计金额人民币 52 万元，收货人为肖某山（运冉路桥工程公司现场负责人）。



## 二、事故发生经过与救援情况

### （一）事故发生经过

2024年7月29日上午，运冉路桥工程公司员工王某永、李某龙、陈某华在渔港大道泵站附近检查线路时，发现事故泵站1#抽水泵停止运行，设备控制柜显示屏显示设备故障“清水故障过热保护”。因为泵站属于专业设备，王某永、李某龙、陈某华三人不清楚如何解决故障，便离开了泵站现场，将情况反馈给肖建山（中庆建设公司项目部安排肖某山对接泵站质保期间的维保事项）。

15时左右，肖某山将缪某敏的联系方式当面告知了王某永，并让王某永联系缪某敏派人进行售后检查维修。

15时14分左右，王某永打电话告知缪某敏说泵站有故障不能运行，需要安排人现场查看排除故障。接到电话后，缪某敏安排其姐夫沈某群到洋口镇渔港大道泵站现场查看泵站故障情况。沈某群到达泵站现场后与王某永一起查看，并将现场故障情况与泽坤科技公司售后经理刘某进行了微信联系，至17时左右，沈某群没有查出故障原因，向缪某敏电话汇报后便离开了泵站现场。

19时30分左右，沈某群来到缪某敏家中告诉她，刘某怀疑是泵站的抽水泵堵了。19时53分左右，缪某敏打电话告诉王某永，初步判断是抽水泵堵了，需要其准备好吸污车，还要将抽水

泵提上来进行冲洗。沈某群在场听后对缪某敏说，明天带沈某再去现场查看。

7月30日5时左右，沈某群带着沈某开车来到洋口镇渔港大道泵站现场（没有告知中庆建设如东分公司），打开泵池检修盖后架设手动葫芦三脚架准备吊起泵池底部1#抽水泵。7时5分左右，因手动葫芦吊不动抽水泵，沈某、沈某群两人先后进入泵池内查看情况。

12时左右，缪某敏打电话向沈某群了解情况，但一直联系不上，便委托朋友缪某祥前去洋口镇渔港大道泵站查看。12时30分左右，缪某祥到达现场，看到一辆面包车停在泵站旁，车的后门敞开，车上无人，泵池的检修盖也呈敞开状态。缪某祥就走到检修口，头探着往里看，看到有两个人倒在泵站下面的铝合金隔板上，一个人趴着，另一个人躺着。

## （二）事故救援情况

缪某祥看到现场情况后，马上拨打了“120”和“119”。过了会，缪某敏等人也到了现场。接到报告后，县委主要领导立即率应急管理局、公安局、洋口镇人民政府等部门和单位的负责同志赶赴现场，开展事故救援和善后处置工作。

“120”和“119”到达事故现场后，消防员将沈某群、沈某吊了上来，随后“120”急救人员立即开展急救。经现场确认，



沈某群、沈某已经死亡。


### 三、事故伤亡人员及直接经济损失情况

事故共造成 2 人死亡，直接经济损失约 390 万元。

### 四、调查取证情况

#### （一）现场勘验情况

1. “7·30” 事故发生在如东县洋口镇渔港大道 5 号码头对面一体化预制式泵站,该泵站四周有铝合金栅栏,东西长 8.4 米,南北宽 6.4 米,高 1.3 米。中间为直径 4 米圆形混凝土浇筑平台,平台中间为泵池检测口,东西长 2.2 米,南北宽 1.1 米,事故发生时,其检测口东北角有手动葫芦三角架,下方吊有抽水机的铁链。泵池检测口北侧沿口内侧东西各有一个铁链卡扣固定点。泵池底部自东向西分别为 1、2、3 号抽水机,1、2 号抽水机的铁链共用一个卡口固定点。沈某群驾驶的汽车停靠在事故泵站旁,车内放置有各类施工工具。

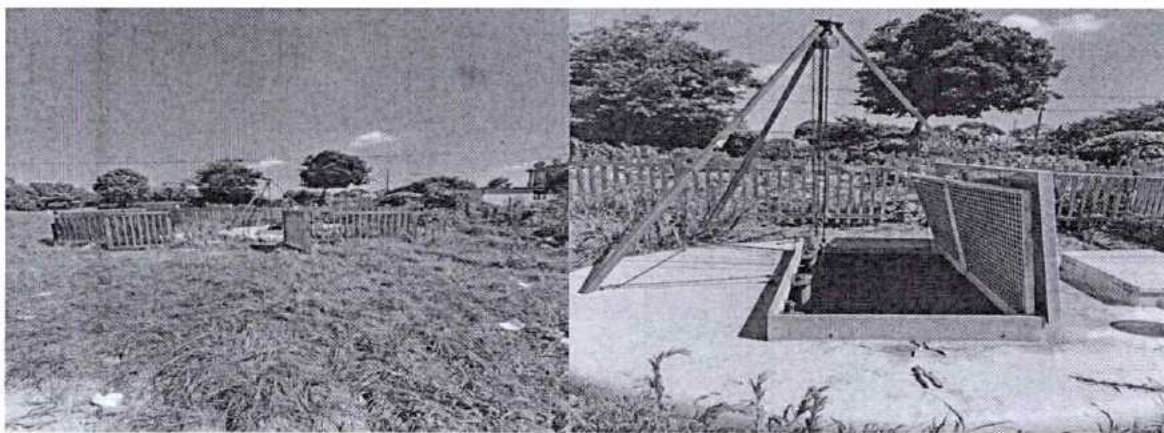

2.采集事发地西南角 1 台监控设备事发前后的视频资料。监控设备记录 2024 年 7 月 30 日 5 时左右，沈某群、沈某来到洋口镇渔港大道泵站现场，7 时 5 分左右，沈某、沈某群两人先后进入泵池内。

## （二）相关单位安全管理情况

1.泽坤科技公司制定的《维保人员操作规程及维修制度》中明确：“所有现场有限空间维修，现场需要三人以上，经业主，甲方，使用单位，运维单位，我方专业检测监测安全合格后才能下井作业。”调查发现，公司未对临时雇用维修人员进行专业知识和安全技术交底，临时雇用维修人员在未告知中庆建设如东分公司的情况下，违反操作规程，进入泵池查看设备故障情况。

### 2.中庆建设公司

（1）公司与新天顺投资公司签订的《建设工程施工合同》附件 3：《工程质量保修书》中双方约定：“在质量保修期内施工，承包人必须严格遵守相关的法规、规范和现场发包人的规定，督促现场施工人员规范操作，采取严格有力的安全防护措施，做好安全防护工作（包括施工现场防护等），确保施工安装的人身安全，相关专业技术岗位必须持证上岗，一切安全责任均由承办人自负。”调查发现，泵池在质保期内发生问题后，公司未按合



同约定加强外来施工人员的管理，未及时发现并消除事故隐患。

(2) 公司项目部将泵站移交给新天顺投资公司前，未对泵站进行安全风险辨识管控<sup>[1]</sup>，未在现场设置安全警示标识，泵池检修口也未设置专锁管理。

### 3.新天顺投资公司

(1) 公司未针对泵站投入使用后危险有害因素发生变化的情况开展安全风险辨识管控，也未在现场设置安全警示标识。

(2) 公司对已经投入使用的泵站管理不到位，未建立管理制度，没有日常维护记录。

4.洋口镇建设局在知晓泵池已提前投入使用的前提下，对在建工程日常监管不到位。

### (三) 其他相关情况

1. 2023年4月23日，泽坤科技公司对泵站进行了安装调试。9月16日，中庆建设公司与天佑咨询公司组织泵站试运行和东侧污水主管线工程竣工验收。9月21日《东侧污水主管线移交记录》显示：“污水管道主管线2743.75米、PE管508米、检查井86座、污水泵站一座……施工需将商户雨污合流污水倒流排放至新建污水管道满足现场施工需要，将本工程污水管道提前

---

[1]中庆建设公司编制的《洋口镇渔港泄洪入海通道综合整治项目（渔港大道整治工程）有限空间应急救援预案》中：“2.1 危险源（点）种类：本单位涉及的有限空间主要为：检查井砌筑、管道抹带、污水泵站深基坑。”

交付使用。”该记录“施工单位代表”一栏中有中庆建设公司高某的签字及项目部盖章，“监理单位代表”一栏中有天佑咨询公司徐某红的签字及监理部盖章，“建设单位代表”一栏中只有新天顺投资公司尹某文的签字但无单位公章，“建设局代表”一栏中无人员签字及盖章。

2.该泵站的销售人员缪某敏是泽坤科技公司南通地区泵站销售、售后的负责人兼南京河见泵业公司南通分公司的负责人，负责南通地区泵站的售后和质保。沈某群、沈某是缪某敏临时雇佣人员。

3.泽坤科技公司（乙方）与中庆建设如东分公司（甲方）签订的《一体化预制式泵站设备采购合同》中明确：“4.3：乙方负责对甲方操作和维护人员进行免费技术培训，确保甲方操作人员能够正确操作合同设备；6.1：质量保证期为2年，自合同设备在甲方现场最终验收合格/货到现场之日起计算；6.2：在质保期内，乙方采取电话指导、现场服务、设备返厂修理等全方位服务方式。乙方保证一旦接到甲方关于服务的联络，3小时内给予回应，对于需要现场服务解决的问题的，48小时内到甲方现场对应解决。”调查发现，公司未按合同要求对泵池采购方进行培训，也未提供泵池使用说明材料。

4.泽坤科技公司制定的《质保期内的保证措施及质保期承诺



书》中明确：“每周派办事处人员现场检查设备状态，当设备发生故障时即刻登记备案，并立即下发维修单给运维人员，1小时内响应，在12小时内派遣有经验的维修工程师到现场提供维修服务；维修工程师赴现场后应及时对故障设备进行检修，并连续进行直至修复。”调查发现，公司未按规章制度对质保期的泵池进行日常现场检查，派遣有经验的维修工程师到场维修。

（四）事故泵池气体检测情况（江苏国创检测技术有限公司检测报告摘要，采样时间2024年7月30日下午）

表 1 无组织废气检测结果

| 检测项目         | 检测点位     | 采样日期 | 单位                | 检测结果                  |
|--------------|----------|------|-------------------|-----------------------|
| 硝基苯类化合物      | G1 尚客优对面 | 7/30 | mg/m <sup>3</sup> | ND                    |
| 氨            |          |      | mg/m <sup>3</sup> | 0.30                  |
| 硫化氢          |          |      | mg/m <sup>3</sup> | 0.016                 |
| 二氧化硫         |          |      | mg/m <sup>3</sup> | 0.008                 |
| 氮氧化物         |          |      | mg/m <sup>3</sup> | 0.031                 |
| 甲烷           |          |      | %                 | 1.95×10 <sup>-2</sup> |
| 注：“ND”表示未检出。 |          |      |                   |                       |

（五）死因鉴定情况

1.2024年8月13日，如东县公安局物证鉴定室出具鉴定书（如公物鉴（病理）字[2024]174号），鉴定意见：沈某符合硫化氢中毒而死亡。

2.2024年8月13日，如东县公安局物证鉴定室出具鉴定书

（如公物鉴（病理）字[2024]175 号），鉴定意见：沈某群符合硫化氢中毒而死亡。

#### （六）专家技术分析报告（摘要）

事故发生的主要原因：企业安全管理不到位，临时雇用的泵池维修人员未经安全教育培训，安全意识淡薄，在未佩戴安全防护用品的情况下，违反操作规程，进入未经检测的含有有毒有害气体有限空间<sup>[2]</sup>查看泵池情况，因中毒和窒息导致死亡。

### 五、事故原因

#### （一）直接原因

2 名泵池维修人员违反操作规程<sup>[3]</sup>，先后进入有限空间查看泵池情况，导致 2 人中毒和窒息死亡。

#### （二）间接原因

1. 泽坤科技公司未认真履行安全生产主体责任，公司对规章制度、合同约定落实不严，未按合同要求对泵池采购方进行培训，也未提供泵池使用说明材料；未按规章制度对质保期的泵池进行日常现场检查，派遣有经验的维修工程师到场维修。公司对临时雇用维修人员未进行专业知识培训和安全技术交底，临时雇用维修人员在未告知泵池采购方的情况下，进入泵池查看设备故障情

---

[2]住房和城乡建设部《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准》第 11 条规定：“有限空间作业未履行‘作业审批制度’，未对施工人员进行专项安全教育培训，未执行‘先通风、再检测、后作业’原则，有限空间作业时现场未有专人负责监护工作的，应判定为重大事故隐患。”

[3]《江苏省建筑施工安全质量标准化标准》第 13.6.4 条规定：“施工作业人员应按规定认真配戴好安全防护用品。下窖井、污水池作业执行报批制度，作业前做好各项防护工作（预通风、测毒试验等），佩戴好防毒用具和其他防护用品（橡皮衣、安全带、安全帽等）。”



况。

2.中庆建设公司未认真履行总承包单位安全生产主体责任，公司对所属项目部管理不到位，公司项目部将泵站移交给如东县新天顺投资集团有限公司前，未对泵站进行安全风险辨识管控，未在现场设置安全警示标识，泵池检修口也未设置专锁管理；在质保期内的泵池发生问题后，未按合同约定加强外来施工人员的管理，未及时发现并消除事故隐患。

3.新天顺投资公司未认真履行安全生产主体责任，公司未对已投入使用泵池进行重新安全风险辨识管控，未在现场重新设置安全警示标识，未对泵池进行维护，对已经投入使用的泵池管理不到位。

## 六、事故责任认定与处理建议

### （一）因在事故中死亡免予追究责任的人员

1.沈某群，泽坤科技公司临时雇用维修人员。违反操作规程进入有限空间查看泵池情况，对事故的发生负有责任。

处理建议：鉴于其在事故中死亡，免予追究责任。

2.沈某，泽坤科技公司临时雇用维修人员。违反操作规程进入有限空间查看泵池情况，对事故的发生负有责任。

处理建议：鉴于其在事故中死亡，免予追究责任。

### （二）建议移送司法机关处理的人员

缪某敏，泽坤科技公司南通地区泵池销售、售后负责人。对

临时雇用的泵池维修人员安全教育培训不到位，制止和纠正维修人员违反操作规程的行为不到位，对事故的发生负有责任。

处理建议：由县公安局按照相关法律规定进行处理。

### （三）对事故相关责任人员的处理建议

1. 陈某，泽坤科技公司法定代表人兼总经理。未认真履行企业主要负责人安全生产职责，组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程不到位，实施本单位安全生产教育培训不到位，对事故的发生负有责任。

处理建议：由县应急管理局依据安全生产法律法规的相关规定，对其给予行政处罚。

2. 张某，中庆建设公司总经理。未认真履行企业主要负责人安全生产职责，督促、检查公司所属项目安全生产工作不到位，未及时消除事故隐患，对事故的发生负有责任。

处理建议：由县应急管理局依据安全生产法律法规的相关规定，对其给予行政处罚。

3. 高某，中庆建设公司项目经理。未认真履行项目经理职责，对泵池移交前的过程管理不到位，在质保期内的泵池发生问题后，未按合同约定加强外来施工人员的管理，未及时发现并消除事故隐患，对事故的发生负有责任。

处理建议：由县应急管理局依据安全生产法律法规的相关规定，对其给予行政处罚。



#### （四）对有关公职人员的处理建议

处理建议：由县纪委监委按照相关规定对洋口镇建设局负责人和分管领导进行调查处理。

#### （五）对事故有关责任单位的处理建议

1.泽坤科技公司。未认真履行安全生产主体责任，公司对规章制度、合同约定落实不严，未按合同要求对泵池采购方进行培训，也未提供泵池使用说明材料；未按规章制度对质保期的泵池进行日常现场检查，派遣有经验的维修工程师到场维修。公司对临时雇用维修人员未进行专业知识和安全技术交底，临时雇用维修人员在未告知泵池采购方的情况下，进入泵池查看设备故障情况，对事故的发生负有责任。

处理建议：由县应急管理局依据安全生产法律法规的相关规定，对其给予行政处罚。

2.中庆建设公司。未认真履行总承包单位安全生产主体责任，公司对所属项目部管理不到位，公司项目部将泵站移交给如东县新天顺投资集团有限公司前，未对泵站进行安全风险辨识管控，未在现场设置安全警示标识，泵池检修口也未设置专锁管理；在质保期内的泵池发生问题后，未按合同约定加强外来施工人员的管理，未及时发现并消除事故隐患，对事故的发生负有责任。

处理建议：由县应急管理局依据安全生产法律法规的相关规定，对其给予行政处罚。

3.新天顺投资公司。未认真履行安全生产主体责任，公司未对已投入使用泵池进行重新安全风险辨识管控，未在现场重新设置安全警示标识，未对泵池进行维护，对已经投入使用的泵池管理不到位，对事故的发生负有责任。

处理建议：由县应急管理局依据安全生产法律法规的相关规定，对其给予行政处罚。

## **七、事故整改和防范措施建议**

1.泽坤科技公司要深刻汲取事故教训，健全和完善售后检维修相关制度，安排专业检维修人员进行售后服务；进一步加强特殊作业人员安全教育培训力度，树牢安全作业意识；有效管控下属分公司相关售后服务，全链条全过程监督售后服务活动，及时发现并采取有效管控措施消除生产安全事故隐患。

2.中庆建设公司要深刻汲取事故教训，做好项目安装工程的质保售后工作，全链条全过程参与质保售后活动，督促现场施工人员规范操作，做好安全防护；完善安装工程分部分项验收手续，有效进行安全风险辨识管控，设置安全警示标识，有效进行技术交底，确保及时消除安全隐患。

3.新天顺投资公司要深刻汲取事故教训，及时对已投入使用泵站进行安全风险辨识管控，设置安全警示标识。建立健全泵池日常维护管理制度，及时向镇政府进行备案。



4.洋口镇人民政府要深刻汲取事故教训，进一步加强在建工程的安全监督管理，督促各参建方履行安全生产主体责任，确保一方平安。

5.县住建局要组织行业领域内的企业开展警示教育，督促镇区进一步加强对非报监在建项目的安全监管，确保行业领域安全生产。

洋口镇渔港泄洪入海通道综合整治项目

（渔港大道整治工程）

“7·30”一般中毒和窒息事故调查组