

彭泽江西全鑫科技化工有限公司“4.28” 一般车辆伤害事故调查报告

彭泽县人民政府事故调查组

2026年5月

目 录

一、事故基本情况.....	1-5
(一) 事故发生单位情况.....	1-2
(二) 涉事铲车基本情况.....	2
(三) 事故发生单位安全管理情况.....	2-3
(四) 事发废渣库基本情况.....	3
(五) 事故发生经过.....	3-4
(六) 事故现场情况.....	4
(七) 人员伤亡和直接经济损失情况.....	4-5
二、事故应急处置及评估情况... ..	5-6
(一) 事故信息接报及响应情况.....	5
(二) 现场应急处置情况.....	5-6
(三) 善后处理情况.....	6
(四) 应急处置评估.....	6
三、事故原因分析.....	6-8
(一) 直接原因.....	6
(二) 间接原因.....	7-8
四、有关责任单位存在的主要问题.....	8
五、对有关责任人员和责任单位的处理建议.....	9-10
(一) 建议给予行政处罚的人员.....	9
(二) 建议给予行政处罚的单位.....	9-10
(三) 建议给予内部处理的人员.....	10
六、事故主要教训.....	10-11
七、事故整改和防范措施.....	11-12

2026 年 4 月 28 日 14 时 30 分许，彭泽县矾山工业园区内的江西全鑫科技化工有限公司发生一起车辆伤害事故，造成 1 人死亡，直接经济损失约人民币 155 万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》的有关规定，彭泽县人民政府成立了由县应急管理局、县工业园区管委会、县公安局、县总工会、县人社局等部门组成的江西全鑫科技化工有限公司“4.28”一般车辆伤害事故调查组（以下简称“事故调查组”），全面开展事故调查工作。

事故调查组严格按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查取证、查阅资料、综合分析等方式，查明了事故发生的经过、原因和人员伤亡及财产损失情况，认定了事故的性质和责任，进而提出了对相关责任单位、人员的处理建议，并针对此次事故原因和暴露出来的问题，提出了防范

措施建议。

事故调查组认定，江西全鑫科技化工有限公司“4.28”一般车辆伤害事故，是一起因工人安全意识淡薄、违规进入铲车运载作业区域，且铲车驾驶员未注意观察行进路线区域人员动态，导致的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位情况

江西全鑫科技化工有限公司（以下简称：全鑫科技公司）成立于2012年5月10日，法定代表人：王新标；注册资本：5000万元；注册地址：江西省九江市彭泽县矾山工业园；营业执照^[1]登记机关：彭泽县市场监督管理局；统一社会信用代码：91360430593795602M；公司主要从事危险化学品（主要为硫酸）的生产、销售，以及热力生产和供应、金属矿石销售等业务。2014年11月19日取得安全生

¹⁰ 经营范围：许可项目：危险化学产品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：热力生产和供应，金属矿石销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

产许可证（（赣）WH安许证字〔2014〕807号），许可范围：硫酸（200kt/a）。

（二）涉事铲车基本情况

车辆名称：轮式装载机；机械类型：工程机械；型号：855N；额定载荷：5300Kg；工作质量：17300 Kg；最大设计车速：40Km/h；生产日期：2024年10月；生产企业名称：广西柳工机械股份有限公司。发动机号：90258100；发动机总成号：D563029CX03；发动机型号：L9；发动机排量：8.9L；发动机怠速：700-1200r/min；发动机额定功率：170kW；发动机净质量：813Kg；发动机生产日期：2024年2月；发动机生产企业名称：广西康明斯工业动力有限公司。


（三）事故发生单位安全管理情况

全鑫科技公司建立了安全生产委员会，架构及职责如下：安委会组成：组长由总经理吴勇兵担任，副组长为生产厂长周能斌，成员涵盖各车间负责人，常设办公室主任

由安全部长石鸿波兼任。责任分工：总经理吴勇兵为公司主要负责人，牵头落实企业安全生产主体责任，各车间负责人对本区域内安全生产管理负责，安全部承担公司日常安全生产具体工作推进。生产厂长为周能斌，主管为魏映华，该废料库执行三班两倒工作制，对铁渣进行分类、保管和再利用，按车间要求配、拌矿并输送至车间等。

（四）事发废渣库基本情况

事故发生地点位于公司 203b 废渣库，废渣库为单层钢结构，四周为约 2 米高钢筋混凝土的墙体，墙体至顶部采用灰色塑料树脂墙板围护，顶部西面采用灰色塑料树脂瓦、东面采用灰色塑料树脂瓦和透明塑料树脂瓦相间铺设，废渣库配用照明，耐火等级为二级，建筑占地面积约 2360m²，东面为公司装卸雨棚，南面为内部道路，西面为 801 硫酸储罐区，北面为 203a 废渣库、202、201 硫铁矿库。

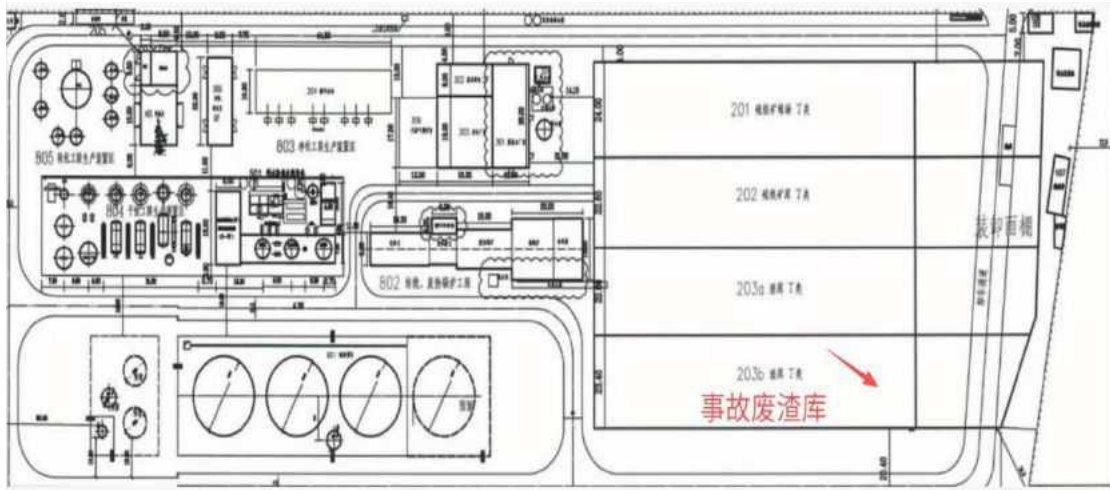

图一：事发废渣库位置图

（五）事故发生经过

2026年4月28日13点50分左右，全鑫科技公司铲车驾驶员花刘栓从泵房洗车处把铲车开到废渣库转运废渣，将废渣从焙烧炉出渣口转运到一百米左右远的废渣场地堆起来。40分钟左右，废渣被转运完毕。驾驶员花刘栓把铲车斗放至大约离地面2米处，将铲车开到废渣库后大门。驾驶员在驾驶铲车过程中未观察周边是否有人出现，未鸣笛警示，未减速慢行。在行驶离废渣库后大门约15米处，驾驶员花刘栓感觉铲车左轮胎碰到了东西，觉得不对劲，立马倒车至5米左右把铲车停下来。花刘栓从铲车下来后发现齐剑躺在地面。

(六) 事故现场情况

事故发生当天，彭泽县天气为大雨，北风，风力 3-4 级。事故发生在全鑫科技公司 203b 废渣库，死者倒地位置处于驾驶员视觉盲区内，现场无打斗、人为故意破坏及外来外力干扰痕迹，涉事车辆、人员位置、事发原始场景保持完整。



图二：事故现场照片

(七) 人员伤亡和直接经济损失情况

1. 人员伤亡情况

事故造成 1 人死亡，具体情况如下：

齐*，男，45 岁，身份证号：3604301981****1114，江西省彭泽县芙蓉墩镇芙蓉村十一组人。

2. 直接经济损失

依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）进行统计，核定事故造成的直接经济损失约为 155 万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

事故发生后全鑫科技公司第一时间向县应急管理局和县工业园区管委会进行了报告，接到事故报告后县应急管理局立即向九江市应急管理局及彭泽县人民政府上报了事故发生情况。县应急管理局、县工业园区管委会、芙蓉墩镇等相关部门负责人也第一时间赶赴现场，组织救援及应急处置工作。

（二）现场应急处置情况

铲车驾驶员花刘栓发现有人倒地后立即向废渣库主管报告，废渣库主管接到报告后立即分别向安全部部长、废渣库分管领导及公司主要负责人进行了报告，公司第一时间拨打了 120 急救电话，如实向县应急管理局和县工业园区

管委会报告了事故发生的时间、地点、人员受伤情况及现场现状。同时安排专人在厂区路口、关键路段引导急救车辆通行，15 时许，120 救护车抵达现场，经医务人员确认齐剑死亡。

（三）善后处理情况

事故发生后，相关部门高度重视事故善后处理工作，督促全鑫科技公司履行好相关责任，全鑫科技公司积极与死者家属进行沟通，安抚死者家属，稳定了死者家属的情绪。2026 年 4 月 29 日，事故双方签订了赔偿协议书。事故发生以来，暂未见相关舆情。

（四）应急处置评估

经综合评估，事故调查组认为，全鑫科技公司应急处置得当、信息报送及时，相关单位接报后能立即组织相关人员按照要求迅速进行现场应急处置、信息报送等工作，并积极妥善处理事故善后事宜。在事故应急处置过程中，信息流转顺畅，现场管理控制和保障措施果断有力，应急响

应程序合法，措施得当。

三、事故原因分析

（一）直接原因

1. 受害人安全意识淡薄，违规^[2]进入铲车作业危险区域，未与铲车保持安全距离，自身避险意识缺失。

2. 事发时正值大雨，废渣库光线不足，铲车驾驶员在未打开车灯、未鸣笛警示的情况下驾驶铲车。

（二）间接原因

1. 现场安全管控不力。厂区车辆行驶、装卸、转运作业期间，未落实人车分流管控措施，现场无专人监护、巡查管控不到位，对场内车辆违规行驶、人员违规进入作业区域等不安全行为未及时发现、未有效制止，现场安全管理存在明显漏洞。

2. 现场禁止、警示安全标识缺失。铲车属于工程机械，

²[] 《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2012)第 2.1.7 条 操作人员在作业过程中，应集中精力，正确操作，并检查机械工况，不得擅自离开工作岗位或将机械交给其他无证人员操作。无关人员不得进入作业区或操作室内。第 5.10.2 条装载机作业场地坡度应符合使用说明书的规定。作业区内不得有障碍物及无关人员。

存在较高安全风险，按照相关安全规范，作业场所应设置明显的禁止、警示等安全标识，营造安全氛围。事故调查组调查时发现事故现场禁止、警示安全标识缺失。

3. 安全风险管控、隐患排查不到位。公司对各岗位进行了安全风险辨识，在辨识铲车转作业的风险时，辨识出存在车辆伤害风险，但公司未制定风险管控措施，未对风险进行分级管控。查阅班组、车间、公司隐患排查台账，都从未排查出事故作业场所存在安全隐患，对隐蔽性、习惯性安全隐患未能及时排查发现，全鑫科技公司开展隐患排查不深入不细致。

4. 安全操作规程不完善。公司制定了铲车安全操作规程，但操作规程内容不全，缺少风险及应急处置措施，操作要求与事项不全，比如缺少以下内容：视线阻挡下的操作要求，身心状态的要求（如严禁酒后驾驶，禁止疲劳、带病作业）。

5. 培训教育不到位。2025 年 1 月 6 日—2026 年 4 月 6 日齐剑接受安全教育培训 11 次，花刘栓接受安全教育培训 10 次，培训内容包括安全生产责任制及安全管理制度、国家安全生产相关法律法规、夏季安全知识、危险源辨识及隐患排查治理知识、冬季“四防”安全知识等，但花刘栓从进公司以来从未接受过铲车安全操作规程的培训。

6. 公司用工不当。死者存在先天性斜视，双眼视线不能同步聚焦，远近判断不准、视野存在盲区，对移动物体、设备间距、周边危险源辨识存在明显生理缺陷，公司未对视力异常人员进行单独风险管控，用人违反安全生产从业人员身体健康准入要求。

四、事故相关单位的主要问题

全鑫科技公司作为主体责任单位，主体责任落实不到位，对双重预防机制落实不力。虽然全鑫科技公司制定了安全生产规章制度、安全操作规程和应急预案，但安全生

产规章制度和安全操作规程不健全，对铲车驾驶员、现场操作工等从业人员安全教育培训不到位^[3]，未按规定督促从业人员严格执行安全生产规章制度，作业现场安全管理不足，未采取技术、管理等措施消除铲车作业区域存在的安全隐患，导致了此次事故的发生。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规的规定，事故调查组依据事故调查核实的情况和事故原因分析，认定下列单位和人员应当承担相应的责任，并提出如下处理建议：

（一）建议给予行政处罚的人员

1. 齐剑，男，45岁，彭泽县芙蓉墩镇人，安全意识淡薄，违规进入铲车作业危险区域，未与铲车保持安全距离，对事故的发生负有直接责任，鉴于其在本次事故中死亡，建议免于追究责任。

³[] 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

2. 吴勇兵，男，50岁，江西湖口县人，全鑫科技公司总经理，安全生产主要负责人，对事故的发生负有主要责任，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第三项^[4]和第五项^[5]的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项^[6]的规定，建议由县应急管理局依法给予相应的行政处罚。

（二）建议给予行政处罚的单位

全鑫科技公司未严格落实主体责任，对事故发生负有主体责任。全鑫科技公司违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款^[7]、第四十一条第二款^[8]和第四十四

^{4]} 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（三）项组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划。

^{5]} 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

^{6]} 《中华人民共和国安全生产法》第九十四条第一款生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处二万元以上五万元以下的罚款；逾期未改正的，处五万元以上十万元以下的罚款，责令生产经营单位停产停业整顿。

^{7]} 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

^{8]} 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息

条第一款^[9]等相关规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项^[10]的规定，建议由县应急管理局依法给予相应的行政处罚。

（三）建议给予内部处理的人员

1. 花刘栓，男，41岁，彭泽县龙城镇人，铲车驾驶员，落实本岗位职责不到位，驾驶铲车时未注意铲车周围区域有人存在，在未打开车灯、未鸣笛警示的情况下驾驶铲车，违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十七条第一款^[11]的规定，建议由全鑫科技公司根据公司内部有关规章制度给予处理。

六、事故主要教训

（一）企业安全生产主体责任落实不到位。全鑫科技公

公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

^{9]} 《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

^{10]} 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

^{11]} 《中华人民共和国安全生产法》第五十七条第一款从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

司虽然制定了全员安全生产责任制、安全生产规章制度和操作规程，但在实际执行中大打折扣，尤其是针对铲车等设备的安全管理，既未建立专项规章制度，也未对铲车驾驶员开展铲车安全操作规程培训，安全管理体系形同虚设。全鑫科技公司在落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制存在不足，隐患排查开展不彻底，未能及时消除作业过程中的不安全状态。

（二）企业对特殊工安全管理存在缺失，死者存在先天性斜视，视野存在盲区，对移动物体、设备间距、周边危险源辨识存在明显生理缺陷，全鑫科技公司把特殊工当普通工管理，无专项安全教育及应急处置能力培训、无岗位适配评估。

（三）从业人员安全意识和自我保护能力亟待提升

死者安全意识淡薄，违规进入铲车作业危险区域，铲车驾驶员在作业时也未充分履行观察周边环境，同时长期超

速违章驾驶，双方的不安全行为直接导致了事故的发生，反映出企业在员工安全意识教育方面的严重不足。

七、整改和防范措施

事故调查组针对该起事故暴露出的问题，为深刻汲取事故教训，举一反三，有效防范安全事故的发生，提出如下建议措施。

（一）深刻吸取教训，强化企业安全主体责任。企业应严格履行安全生产主体责任，切实加强风险辨识，完善相关安全操作规程，严格落实隐患排查治理制度，特别是厂内车辆的安全隐患排查。企业应针对安全生产重点监管环节和方面，层层压实责任，狠抓整改落实，强化风险防控，从根本上消除事故隐患，从而有效防范安全事故发生。

（二）开展“反三违”专项治理。全鑫科技公司应举一反三，深刻吸取事故教训，积极开展以“反三违”为主要

内容的专项整治行动，对违规指挥、违规作业、违反劳动纪律的行为要依法严惩，并研究建立长效机制，严防出现管理“真空”。深入排查“三违”现象，对各岗位从业人员开展安全教育，从思想、制度、管理、落实等各方面认真查找安全盲点。

（三）强化安全教育培训，提高安全意识。加强全员安全教育培训，组织员工开展厂区车辆交通安全、车辆盲区、行车风险、避让常识专项培训；对新进员工、转岗人员必须进行三级安全教育培训与考核，未经考核合格一律不得上岗；对特殊员工应做到岗位精准匹配，根据特殊员工的特点开展有针对性的安全教育。